

# مقدمة هندسة الإنتاج

INTRODUCTION TO PRODUCTION  
ENGINEERING

المؤلفون

أ.د. أحمد سالم الصباغ      أ.د. منير محمد فريد قبورة  
أ.د. مصطفى عبد المنعم شعبان      أ.د. أمين الخربوطلي

د. منصور محمد منصور البرديسي

د. ناهد حسين عافية

# مقدمة هندسة الإنتاج

## INTRODUCTION TO PRODUCTION ENGINEERING

المؤلفون

أ.د. أحمد سالم الصباغ      أ.د. منير محمد فريد قورة  
أ.د. مصطفى عبد المنعم شعبان      أ.د. أمين الخربوطلي

د. منصور محمد منصور البرديسي

د. ناهد حسين عافية

---

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تَقْدِيمٌ

يهدف هذا العمل إلى إعطاء مقدمة مبسطة ومعلومات عامة عن المواد التي نتعامل معها وطرق تشكيّلها وتشغيلها لتحويلها إلى المعدات والمنشآت والأدوات التي نستفيد بها . وهو بصورته المبسطة للغاية يعتبر مفيداً لزيادة المعلومات العامة للجيل المعاصر الذي يعيش عصر التكنولوجيا متسارعة في التطور . فمعرفة الفرد بمحتويات هذا الكتيب أصبح ركناً أساسياً للثقافة العامة ، وهو من ناحية أخرى يصلح مقدمة أو مدخلاً للدارسين في المجالات الهندسية والتكنولوجية بكافة فروعها وتخصصاتها ، وبالتالي فهو يكون مفيداً لطلاب السنة الإعدادية بكلّيات الهندسة والسنوات الأولى في المعاهد الفنية وهو يعتبر فاتح شهية إستعداداً لما سيتلقاه الطالب من دراسة في التخصصات المختلفة .

ونرجو أن لا يتخذ الطالب محتويات هذا الكتاب مادة للحفظ والاسترجاع في الامتحان بقدر ما يعتبره مادة أساسية لبناء قاعدة معلوماته الهندسية الضرورية وبهذا المفهوم يمكنه أن يتذوق محتويات هذا العمل ويدرك أهميته في تفكيره الهندسي في المستقبل .

نرجو أن يسهم هذا العمل المتواضع بإضافة ولو قليلة للمكتبة التكنولوجية العربية وللثقافة العامة .

المؤلفون

أكتوبر ١٩٩٦



---

## الفهرس

### الباب الأول

مقدمة (٩) عمليات الإنتاج (١٠) مواد الصناعة (١١) بنية المواد (١٢) الفلزات (المعادن)  
الحديدية (١٨) إنتاج الحديد (١٨) تجهيز غفل الحديد (١٩) مبادئ استخلاص الحديد  
الخام (٢٠) استخلاص الحديد الخام في الفرن العالي (٢٢) إنتاج الحديد الصلب (٣٠)  
طريقة فرن التقليل لصناعة الصلب (٣١) طريقة المحولات (٣١) طريقة محول بسمر  
الحامضي (٣١) طريقة توماس القاعدى (٣٢) طريقة لينس دونافيتس (٣٣) طريقة الفرن  
المفتوح أو سيمنز مارتن (٣٤) الأفران الكهربائية لإنتاج الصلب (٣٦) إنتاج حديد الصب  
( الزهر ) (٤١) إنتاج المعادن غير الحديدية وسبائكها (٤٤) النحاس (٤٤) إنتاج  
الألومنيوم (٤٨) المعادن غير المعدنية (٥٢) البلاستيك (٥٣) اللدائن التى تتلدن (تطرى)  
بالتسخين (٥٨) اللدائن التى تتصلب بالحرارة (٦١) اللدائن المرنة (الاستومر) (٦٣)  
الكاوتشوك الصناعى (٦٥) الخزفيات (السيراميك) (٦٩) الخزفيات الهندسية الخاصة  
بتطبيقات الهندسة الميكانيكية (٦٩) المواد الحرارية (٧١) المواد الحرارية العازلة للحرارة (٧٢)  
المواد الساحجة (٧٣) الخزفيات الهندسية العامة (٧٤) الزجاج (٨٠) الكربون (٨٣)  
المؤلفات (٨٣) المزلقات (٨٦) الأخشاب (٨٧) .

### الباب الثانى

تحويل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنعة (٩٣) الخواص الميكانيكية (٩٤) تغير الخواص  
الميكانيكية والفيزيائية للمعدن (٩٩) المعالجات الحرارية للصلب (١٠٠) التشكيل اللدن  
(على الساخن وعلى البارد) (١٠١) .

### الباب الثالث

مقدمة (١٠٣) عمليات الإنتاج للمنتجات تامة الصنع (١٠٣) عمليات التشكيل بالصب (السباكة) (١٠٣) خطوات تشكيل القالب الرمل (١٠٦) عمليات التشكيل بوصل المعادن (١١٠) الطرق الميكانيكية (١١١) عمليات اللحام (١١٢) لحام الصهر (١١٤) اللحام بالأكسجين استلين (١١٤) القطع باللهب الأكسجين استلين (١١٨) اللحام بالقوس الكهربائي (١٢٠) اللحام بالضغط على الساخن (١٢٢) لحام المقاومة الكهربائية (١٢٣) إنتاج المواسير الملحومة (١٢٤) اللحام بالسباك الصهيرة (المونة) (١٢٤) اللحام بالسباك الصهيرة اللدنة (لحام القصدير أو السمكرة) (١٢٦) لصق المعادن (١٢٦) أنواع المواد اللاصقة (١٢٧) .

### الباب الرابع

عمليات تشغيل المعادن (١٣١) التشغيل بالطرق اليدوية (١٣٢) القطع بالأجنة (١٣٢) القطع بالمبارد (١٣٢) القطع بالمنشار (١٣٥) المقص اليدوي (١٣٧) الادوات المساعدة في عمليات التشغيل اليدوي (١٣٨) المناجل اليدوية (١٣٨) المقصات اليدوية (١٣٨) التشغيل الميكانيكي (١٣٩) حركات القطع الأساسية لعمليات التشغيل (١٣٩) عدد وادوات القطع (١٤١) المواد المستخدمة في ادوات القطع . (١٤١) العناصر الأساسية للتشغيل (١٤٣) المكونات الأساسية للتشغيل (١٤٤) ماكينة المخرطة (١٤٤) حساب زمن التشغيل بالخراطة . (١٥٣) مكائن الثقب (١٥٥) حساب زمن التشغيل بالثقاب (١٥٩) مكائن التفريز (١٦٠) المكاشط الناطحة وذات العربة والرأسية (١٦٣) مكائن التجليخ . (١٦٦)

### الباب الخامس

التشكيل اللدن للمعادن (١٧١) الحدادة (١٧٣) الحدادة الحرة (١٧٣) العمليات الأساسية في الحدادة الحرة (١٧٨) عملية الكبس - الفلطة (١٨١) عملية السحب (١٨١) عملية الثقب (١٨١) عملية الشني (١٨١) عملية اللي (١٨١) عملية القطع (١٨٢)

عملية اللحام (١٨٢) خطوات حدادة رأس مسدس لمسار (١٨٢) خطوات حدادة مفتاح صواميل (١٨٣) الحدادة بالاسطمبات (١٨٤) خطوات الحدادة بالاسطمبات لإنتاج ذراع المرفق (١٨٤) بعض أنواع المطارق والمكابس المستخدمة في الحدادة (١٨٦) المطارق (١٨٦) المطارق ذات السوستة الورقية (١٨٦) المطارق الهوائية (١٨٧) المكابس (١٨٨) الدرفلة (١٨٩) أنواع وحدات الدرفلة (١٩٠) خطوات إنتاج الألواح (١٩١) خطوات إنتاج الأسياخ (١٩٢) خطوات إنتاج قضبان السكك الحديدية (١٩٣) التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق المعدنية (١٩٤) أمثلة لعمليات التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق المعدنية (١٩٥) تشكيل المواسير الملحومة من الألواح والشرائط (١٩٧) البثق (١٩٨) أنواع عمليات البثق (١٩٨) سحب الأسلاك (٢٠١) خطوات تصنيع الأسلاك من الصلب (٢٠٣) سحب المواسير (٢٠٥) أنواع عمليات سحب المواسير (٢٠٧) السحب العميق (٢٠٨) أنواع عمليات السحب العميق (٢٠٩) مثال لإنتاج السحب العميق (٢١٠) الرِّحْو (٢١١) الثني (٢١٢) تشكيل مساحيق المعادن - ميتالورجيا المساحيق (٢١٥) خطوات إنتاج الأجزاء بميتالورجيا المساحيق (٢١٥) مواصفات مساحيق المعادن المطلوبة (٢١٦) طرق الحصول على مساحيق المعادن (٢١٧) ضغط المساحيق في الاسطمبات (٢١٧) التليد (٢١٨) العمليات النهائية للجزء (٢١٨) الغمس في الزيت (٢١٨) فوائد استخدام ميتالورجيا المساحيق (٢١٩) مواد ومنتجات ميتالورجيا المساحيق (٢١٩) تشكيل اللدائن (٢٢١) عمليات تشكيل اللدائن (٢٢١) الضغط في الاسطمبات (٢٢١) الحقن في الأسطمبات (٢٢٢) السباكة (٢٢٢) البثق (٢٢٢) الرقائق واللدائن المقواه (٢٢٤) تشكيل الألواح (٢٢٥) التشكيل بالنفخ (٢٢٥)

### الباب السادس

التوحيد القياسي (٢٢٧) ربط معدات القياس المختلفة (٢٢٩) الأماميات الطرفية (٢٣١) قوالب القياس (٢٣١) مجموعات القوالب (٢٣٣) ملحقات قوالب القياس (٢٣٤) معايرة قوالب القياس (٢٣٧) أجهزة القياس (٢٣٧) أجهزة قياس ميكانيكية (٢٣٧) أجهزة قياس ضوئية (٢٣٨) أجهزة قياس هوائية (٢٣٨) محددات القياس (٢٣٨) تعاريف عامة

---

واصطلاحات (٢٣٩) القياسات الزاوية (٢٤٤) قوالب قياس الزاوية (٢٤٤) المناقل (٢٤٥)  
المنقلة ذات الورنية (٢٤٥) المنقلة الضوئية (٢٤٦) المنقلة ذات الساعة (٢٤٦) جهاز قياس  
الميل ذو الفقاعة (٢٤٩)

### الباب السابع

التنظيم الصناعي (٢٤٥) مفهوم التنظيم (٢٥١) المبادئ الأساسية للتنظيم (٢٥٢) أنماط  
الهياكل التنظيمية (٢٥٤) التنظيم الخطي (التنظيم العسكري) (٢٥٤) التنظيم الوظيفي  
(تنظيم تايلور) (٢٥٥) التنظيم الخطي الوظيفي (٢٥٦)

### الباب الثامن

حساب التكاليف (٢٥٩) عناصر التكاليف (٢٥٩) تكلفة المادة الخام (٢٥٩) أجور  
العمال (٢٦٠) المصاريف العامة (٢٦٠) طريق حساب التكاليف (٢٦٠) تحليل التكاليف  
الصناعية (٢٦١) طرق تقييم قيمة الخامات (٢٦٣) حساب قسط الاستهلاك (٢٦٧)



# الباب الأول

## المدخل إلى هندسة الإنتاج

Introduction to Production Engineering

( دكتور أحمد سالم الصباغ )

### ١-١ مقدمة :

يمكن تعريف هندسة الإنتاج بأنها دراسة الأساليب والطرق اللازمة لتحويل الخامات إلى منتجات مصنعة يمكن الاستفادة بها . وتبدأ هذه الدراسة بالتعرف على خواص الخامات المختلفة وتحويلها إلى خامات نصف مصنعة قد تستخدم بحالتها أو تصنع بعد ذلك إلى منتجات كاملة التصنيع . وعندما نتأمل كل السلع والأدوات والمعدات والمكونات وكل ما نحتاجه في حياتنا اليومية ونتعامل معه نجد أن إنتاجها مر بمراحل عديدة من الخام إلى المنتج الأخير ، وتمتد دراسة هندسة الإنتاج بجانب عمليات التصنيع من تشغيل وتشطيب إلى وضع خطط الإنتاج بالأسس الاقتصادية والتحكم في جودة الإنتاج وتصميم وإنشاء المكونات وتخطيط المصانع المنتجة وكل ما يتعلق بعمليات الإنتاج من علاقات صناعية كدراسة لنظم الإدارة في المصانع ووضع الأجور والحوافز ودراسة العمل والأمن والصحة الصناعية والرعاية الاجتماعية للعاملين . كل ذلك بقصد الوصول إلى رفع الكفاءة الإنتاجية داخل المنشأة الصناعية أى أداء العمل بأقل مجهود بشرى وبأفضل جودة إنتاج وأقل تكلفة وأمان تام .

وتنقسم دراسة « هندسة الإنتاج » إلى عنصرين أساسيين :

- ( أ ) دراسة نظرية كنظريات القطع والتشغيل والتشكيل ومقومات العمل ... إلخ .
- ( ب ) دراسة عملية ويطلق عليها تكنولوجيا الإنتاج وتتعرض للأساليب والطرق والوسائل التكنولوجية لعمليات الإنتاج .

ويمكن القول أن دراسة هندسة الإنتاج تصبح على ضوء ما تقدم ضرورية وأساسية بقدر كبير للتكوين العام للمهندس سواء كان مهندسًا ميكانيكيًا أو كهربائيًا أو مدنيًا أو معماريًا فكلهم يتعامل مع خامات ومواد نصف مصنعة ومعدات وآلات ويقوم بتسخيرها مستعينًا بالقوى العاملة البشرية أو الميكنة لإتمام المنشآت سواء كانت معمارية أو مدنية أو كهربائية ، أو ميكانيكية ، وهندسة الإنتاج ( المبسطة ) بصفة عامة مفيدة لكل فرد إذ تساعده هذه الدراسة على زيادة درايته لكيفية التعامل مع المواد والأدوات والمكنات التي ترتبط بحياته اليومية . ولذلك أصبحت هذه المادة تدرس بصورة مبسطة في مراحل التعليم العام في الدول المتقدمة والصناعية ويمكن القول من ناحية أخرى أن هندسة الإنتاج مرتبطة بالنهضة الصناعية والتكنولوجية التي يعاصرها جيلنا الحالى والتي تتطور بعجلة فائقة . فبقدر ما يكون تقدم الدول بقدر ما يكون الاهتمام بهذه الدراسة .

#### ٢-١ عمليات الإنتاج :

يمكن تصنيف الصناعات الإنتاجية إلى النوعيات التالية :

- ١ - صناعة الغذاء والكساء .
  - ٢ - صناعة الأثاث .
  - ٣ - صناعة المنشآت المدنية والمعمارية .
  - ٤ - الصناعات المعدنية والهندسية .
  - ٥ - صناعة معدات وآلات النقل والجر ( السيارات والطائرات والقطارات والجرارات والسفن ) .
  - ٦ - الصناعات الحجرية ( التعدين والحرايات ) ومنتجاتها والرمال والطين والزجاج .
- وفى كل الأحوال تعتمد الصناعة على مقومات أساسية تعرف بخمسة حروف ( 5M's ) .

[ Money, Material, Man, Method, Marketing ]

- ١ - رأس المال Money .
- ٢ - المواد الداخلة فى الصناعة سواء مباشرة أو غير مباشرة Material .
- ٣ - العمالة Man .
- ٤ - معرفة الأساليب التكنولوجية للإنتاج Method .
- ٥ - عملية التسويق للمنتجات Marketing .

---

فرأس المال ضرورى للصناعة سواء كان فى مراحل الإنشاء أو فى التسيير والتطوير والتوسع فهو يستثمر الأراضى والمباني والمكنات والمواد اللازمة للصناعة . كذلك الحال بالنسبة للمواد الأساسية والوسيطه والثانوية . وبنفس الأهمية يكون تواجد الأيدى العاملة على مستوياتها الفنية والإدارية المختلفة . أما معرفة الأساليب سواء بالنسخ أو النقل أو حق الانتفاع (Know How & Copying) أو البحث العلمى والتطوير فهو أمر لا يمكن أن تقوم بدونه صناعة ، وأخيراً بل ويجب أن يكون فى المقدمة هو نشاط التسويق ؛ فبدون دراسة السوق ومعرفة حاجاته الحالية والمستقبلية كما وكيفاً لا يجوز أن تبدأ أى عملية إنتاجية إذ أن الإنتاج يعتمد أساساً على حاجة السوق وتطلعاته .

وسوف نهتم فى هذه الدراسة بالمواد الداخلة فى الصناعة وكذلك معرفة الأساليب التكنولوجية للعمليات الأساسية للتصنيع والتي تهتم المهندسين بصفة عامة .

### ٣-١ مواد الصناعة :

تنقسم المواد بصفة عامة إلى :

١ - مواد فلزية ( معدنية ) Metallic .

( أ ) فلزات أو معادن حديدية Ferrous كالحديد وسبائكها ( خلائطه مع الفلزات الأخرى ) .


( ب ) فلزات أو معادن غير حديدية Non-ferrous كالنحاس والألومنيوم والزنك والنيكل والكروم والتصدير والفضة والذهب وغيرها بجانب سبائكها ( خلائطها ) .

٢ - مواد لا فلزية ( غير معدنية ) Non-metallic .

( أ ) مواد عضوية Organic مثل التى تحتوى فى تكوينها على خلايا حيوانية أو نباتية سواء حية أو ميتة أو كربون مثل الجلد والخشب والورق والمطاط والبتروكيماوية والبلاستيك وغيرها .

( ب ) مواد غير عضوية Inorganic كالأسمنت والخزف والزجاج والجرافيت ومنتجات التعدين Minerals .

ويوضح الشكل (١-١) تخطيطاً لهذا التصنيف .

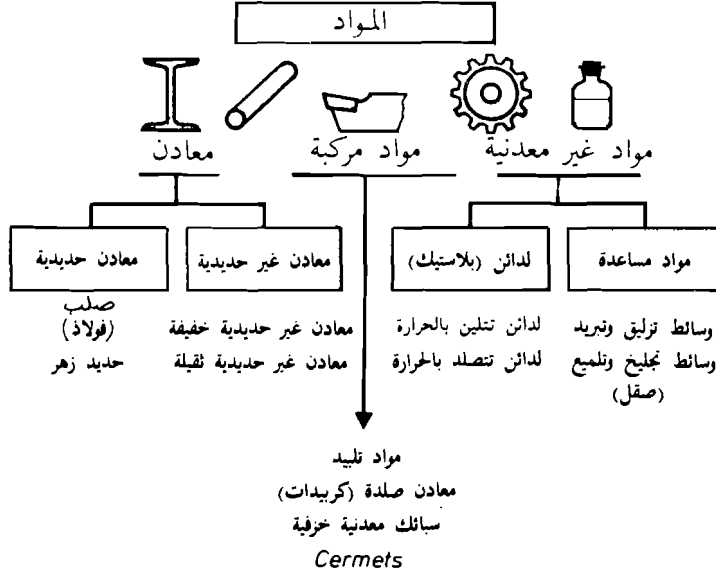

شكل (١-١) تصنيف المواد

وهناك فارقاً أساسياً بين المواد العضوية وغير العضوية فالعضوية تذوب في المعتاد في المذيبات العضوية ( كالكحول ورابع كلوريد الكربون ) ولكنها لا تذوب في الماء . بينما تذوب معظم المواد غير العضوية في الماء هذا بجانب كون المواد غير العضوية أكثر مقاومة لفعل الحرارة عن المواد العضوية .

وبصفة عامة يصير الاختيار بين أى من هذه المواد بمدى موافقة الخواص الفيزيائية للمادة لظروف الاستخدام بجانب اعتبار العوامل الاقتصادية وإمكان الحصول على المادة اقتصادياً إذا تساوت الخواص الفيزيائية لمجموعة من المواد .

### ١-٣-١ بنية المواد :

تتوقف خواص المواد في المقام الأول على نوع ذراتها ( أو أيوناتهما ) وترابطها ونظام ترتيبها في المادة .

والمواد كلها كما نعلم تتكون أساساً من ذرات تتجمع ويرتبط بعضها ببعض بطرق إما منتظمة في ترتيب هندسى معين وإما غير منتظمة . والذرات كما تعلمنا في دروس الكيمياء تتكون من نوى ( جمع نواة ) شحنتها موجبة تدور حولها في مدارات خاصة الكترونات شحنتها

سالبة والنواة يمكن تبسيط تركيبها بكونها تحتوى على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات غير مشحونة كهربائياً (متعادلة) وكتلتيهما تكاد تكون متساوية وتعادل  $1.67 \times 10^{-24}$  جم أما الالكترونات التى تدور حول النواة فشحنتها سالبة بقدر يعادل ما بالنواة منه شحنة إلا أن كتلة الالكترون تعتبر ضئيلة جداً قياساً بكتلة البروتون إذ تعادل  $\frac{1}{1837}$  منه . ويمكن العودة إلى مراجعة ما سبق دراسته فى تركيب الذرة ومدارات الالكترونات ويهمننا فى هذا الصدد دراسة ترابط الذرات لتكوين المادة التى سنستخدمها فى حياتنا الهندسية . وفيما يلى إيجاز شديد لأنواع الارتباط بين الذرات .


#### ١- ٣- ٢ ارتباط الذرات :

لا توجد الذرات فى المادة بصورة إنعزالية أى لا توجد كل ذرة منفردة عن زميلاتها بل تحاول الذرات التجمع بصورة معينة لتكوين بناء المادة ، فالذرات إذن فى عنصر ما تأخذ أوضاع بعضها بالنسبة للبعض ( قد تكون فى أشكال هندسية منتظمة ومتكررة وقد لا تكون ) ويسيطر على أوضاعها طاقة تربط بعضها ببعض بحيث تحفظها فى أوضاع الاتزان النهائية . وعلى مقدار ونوع هذه الطاقة أو القوى الرابطة تتوقف خواص عديدة للعنصر . فمقاومة عنصر ما للأحمال ( إجهاد ) يعتبر دليلاً واضحاً على وجود هذه القوى الرابطة . ولابد للتغلب على هذه القوى الرابطة من استخدام طاقة خارجية إما ميكانيكية ( لتحطيم العنصر بانفصال ذراته ) أو حرارية لصهر العنصر أو تبخيره . وتتوقف طبيعة القوى الرابطة على التركيب الالكترونى للذرات . وهذا الارتباط قد يكون أساسياً متيناً Primary bond أو ارتباطاً واهياً ثانوياً Secondary bond .

ويهمننا فى دراستنا هذه الارتباط الأساسى وبصفة خاصة الارتباط المعدنى وهو الذى يسيطر على الفلزات .

#### الارتباط المعدنى Metallic bond :

يعتبر هذا الارتباط أهم الأنواع إذ على أساسه ترتبط ذرات الفلزات بعضها ببعض . وتبيننا مما سبق دراسته أن الذرات التى بها الكترون واحد أو اثنين أو ثلاثة فى غلافها الخارجى لا يمكنها أن ترتبط بالارتباط المشترك ، وفى هذه الحالات لا تجذب الذرات أمامها من سبيل إلا أن تصبح هذه الالكترونات التى فى الغلاف الخارجى مشتركة بين كل ذرات العنصر وتسمى فى هذه الحالة الالكترونات الحرة ( أو السحب الالكترونية أو الغاز الالكترونى ) لأنها لم تعد

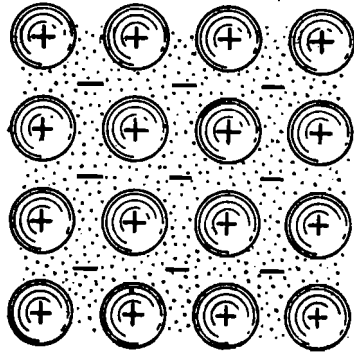

شكل (٢-١)

تخص ذرة معينة بل تصبح مشاعاً لجميع ذرات العنصر ويتم الارتباط بين أيونات العنصر الموجبة ( باعتبار الذرات متحررة من إلكتروناتها في الغلاف الخارجى ) عن طريق الإلكترونات السالبة . انظر شكل (٢-١) .

وتتميز العناصر التي ترتبط بهذه الوسيلة بأنها جيدة في توصيلها الحرارى والكهربائى إذ أن وسيلة الانتقال لهذه هي الإلكترونات الحرة ، كما تتصف بمقاومتها للإجهادات مع سهولة تشكيلها نسبياً .

والحقيقة أن الربط هنا سيكون بين أيونات المعدن بعد تأين الذرات وخروج إلكتروناتها لتكون سحب الكترونية تكون وسيلة الربط بين الأيونات ( فيصير الربط بين أيونات سالبة وألكترونات موجبة وأيونات سالبة ) شأنها في ذلك شأن المونة بين الطوب في البنيان ( شكل ٢-١ ) .

### ١- ٣- ٣ بنية الأجسام الجامدة Structure of Solid Bodies :

يمكن تقسيم بنية العناصر بصفة عامة إلى :


أولاً: تركيب بلورى Crystalline Structure .

ثانياً : تركيب غير بلورى أو لا بلورى Non Crystalline or Amorphous .

ويقصد بالتركيب البلورى هو أن تترتب ذرات العنصر بعضها بالنسبة للبعض ترتيباً هندسياً خاصاً ( شبكات فراغية هندسية ) متكونة مما يسمى وحدة الخلية Unit cell والتي تكرر نفسها بانتظام مكونة في النهاية بلورة العنصر Crystal .

أما في التركيب اللابلورى فالذرات لا تخضع في ترتيبها لأى نظام هندسى معين كما هو الحال في السوائل أو في الفلزات المنصهرة ويلاحظ أن الترتيب الهندسى للذرات في العناصر البلورية يخلق بناء منتظماً ومزدحماً بالذرات يصعب انهياره بتأثير القوى الخارجة : صفة الفلزات ) . فالفلزات تتصف بمقاومتها للإجهادات بخلاف اللا فلزات . والفلزات بصفة عامة تتبع الصورة البلورية في تركيبها .

### ١ - ٣ - ٤ التركيب الهندسى أو البنية البلورية في الفلزات : Crystallography

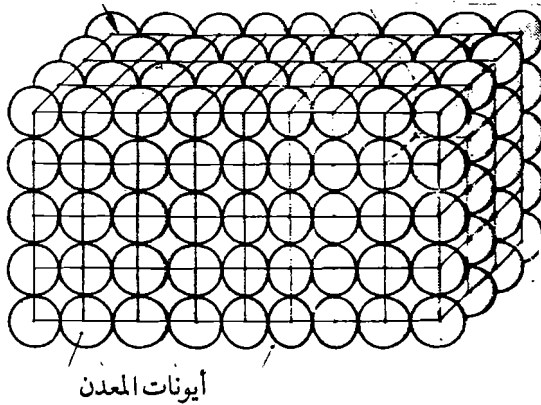

شكل (١-٣)


بعد العرض الموجز لتركيب الذرة يجدر بنا الآن معرفة الطريقة التى تتجمع بها الذرات لتكون فى النهاية البناء الكامل للفلز ( المعدن ) فكما سبق أن ذكرنا فإن الفلزات بصفة عامة لها الصفات البلورية Crystalline فى الحالة الجامدة . أى أن ذراتها تتجمع فى بناء فراغى منتظم (بغض النظر عن بعض الاستثناءات) بها يسمى الخلايا

Cells التى تكرر نفسها فى الاتجاهات الفراغية الثلاثة لتكون بلورة الفلز شكل (١-٣) .



ولا يمكن من الناحية العملية رؤية خلايا الفلزات حتى لو استخدمت أقوى الوسائل المجهرية كما المجهر الالكترونى بينما يمكن مشاهدة معظم بلورات الفلزات باستخدام المجهر المعتاد ( الميكروسكوب ) . وهذه الخلايا تتعدد فى أشكالها الهندسية ويبلغ هذا العدد أربعة عشر شكلاً هندسياً تترتب الذرات ( الأيونات ) فى أوضاعها فوحدة الخلية البلورية قد تترتب فى أركان شكل مكعبى أو منشورات رباعية قائمة بقاعدة مربعة أو غير مربعة أو منشورات معينية قائمة أو مائلة أو بأركان منشور سداسى قائم وبجانب تتركز الذرات فى الأركان قد يتمركز بعضها إضافياً فى وسط الشكل الهندسى أو فى مراكز الأوجه ولا يجب أن نتصور أن تتركز الأيونات فى هذه الأوضاع الهندسية يكون استاتيكية أى تظل ساكنة فى هذه الأوضاع بل أنها تهتز حول هذه المواقع المتمركزة فيها ويتسع مدى الاهتزاز بارتفاع درجة الحرارة ويتضاءل بانخفاضها حتى أنها تصبح ساكنة عند الصفر المطلق تقريباً .

وسوف نقتصر فى دراستنا الموجزة هذه على ثلاثة أنواع هامة من طراز الخلايا التى تتبلور على نمطها معظم الفلزات العامة .


أولاً : أن تترتب الذرات لتحتل أركان مكعب علاوة على ذرة إضافية تأخذ مكانها فى مركز المكعب فيكون عدد الذرات المكون لوحدة خلية معزولة هو (٩) ذرات ويسمى هذا النوع بمكعب ذى تركيز بوسطه (م.ت.و) Body-Centered Cubic (BCC) شكل (١-٤) .

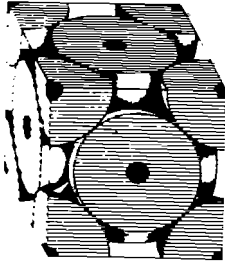

شكل (٥-١)

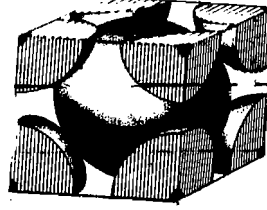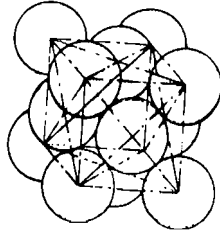


شكل (٤-١)

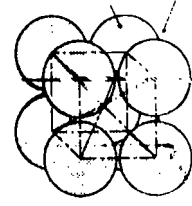


ثانياً: أن تترتب الذرات لتحتل أركان المكعب وبدلاً من وجود ذرة إضافية في مركزه تأخذ ذرات إضافية أماكنها في مراكز أسطح المكعب وتسمى بمكعب ذي تركيز بوسط أسطحه (م.ت.س) Face-Centered Cubic (FCC) شكل (٥-١).


ثالثاً: أن تترتب الذرات لتحتل أركان منشور سداسي قائم وبمركز القاعدتين ذرة إضافية علاوة على ثلاثة ذرات تجد لنفسها مكاناً في منتصفات خطوط مراكز ثقل ثلاثة من المنشورات الثلاثية المتباعدة المكونة للمنشور السداسي. وتسمى شبكة سداسية متلاصقة (مزدحمة) (ش.س.م) Close-Packed Hexagonal (CPH) شكل (٦-١).

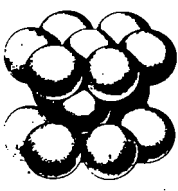

شكل (٦-١)

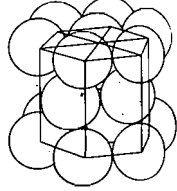

- (أ) ولإمكان استيعاب ما تقدم نجد في شكل (٧-١) تصوراً لتركيب المادة يبدأ
- (ب) في (أ) شكل البنية العامة للفلز، وفي (ب) الحبيبات مكبرة والتي تتكون منها البنية ويفصلها حدود حبيبات، وإذا كبرت كما في (ج) نجد أن
- (د) كل حبيبة تتكون من بلورات، وإذا كبرت نجد الشبكة التي تتكون من خلايا (د)، وإذا كبرت
- (هـ) نجد أن الخلايا تمثل تجمع ذرات (أيونات) شكل (و)، وأخيراً في شكل (و) نواة من بروتونات وأيونات.

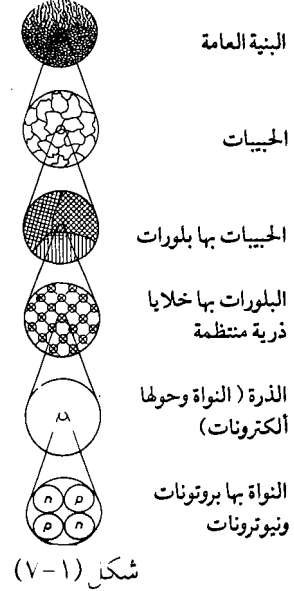



وكما ذكرنا أن طرز الخلايا التي تتبلور على نمطها الفلزات تؤثر في تحديد خواصها الفيزيائية والميكانيكية فعلى سبيل المثال نجد أن الفلزات ذات الخلايا المكعبية بتركيز في وسط أوجه مكعباتها بجانب أركانها (FCC) تتميز بسهولة تشكيلها على البارد وعلى الساخن ( تكون لدنة ) ويليهها تلك التي تتبلور بخلايا مكعبية بتركيز في وسطها بجانب أركانها (BCC) . أما تلك التي تتبلور صورة CPH المنشورية السداسية فهي أقلها في قابلية التشكيل نسبياً .


#### أمثلة التبلور :

 FCC النحاس - الألومنيوم - النيكل - الفضة - الذهب - حديد ٨ .

BCC حديد ∞ - فناديوم - موليبدنم - تنجستن - الكروم ∞ .

CPH بريليوم - مغنسيوم - زنك - كادميوم - كوبلت .

فالحديد النقي مثلاً من درجة حرارة الجو إلى درجة 906°C ( يسمى حديد ∞ Ferrite ) يتبلور في صورة مكعبات BCC ومن درجة 906 إلى 1401 ( يسمى حديد ٨ Austenite ) يتبلور في صورة مكعبات BCC وفوق 1401 حتى درجة الانصهار ( حديد ٨ Ferrite ) يعود ثانية إلى المكعبات BCC مثل حديد ∞ وهي حالة تسمى بوليمورفيزم وكذلك إذا برد وعاد أدراجه ماراً بنفس التطورات عند نفس درجات الحرارة .



ومن ثم نجد أن الحديد يصعب تشكيله على البارد عن تشكيله فوق درجة حرارة 906°م بسبب التغير من BCC إلى FCC بجانب تأثير درجة الحرارة في الترابط الذرى في خلايا بلوراته .

#### ٤-١ استخلاص الفلزات ( المعادن ) الهندسية :

سنوجز فيما يلى أهم عمليات الاستخلاص التى تجرى على غفل الفلزات ( المعادن ) الهامة هندسياً .

## ١-٤-١ الفلزات ( المعادن ) الحديدية :

### ١-٤-١-١ إنتاج الحديد :

الحديد موجود في القشرة الأرضية في صورة غير نقية تتفاوت في وجودها وتركيزها من موقع لآخر . فالحديد بسبب شراسته للاتحاد بالأكسجين وبعض العناصر الأخرى كالكبريت وغيرها يوجد في صورة مركبات معها مثل أكسيد الحديد وكبريتيد الحديد ، ولذلك تتركز عمليات الحصول على الحديد النقي في تخليصه من العناصر المتحددة معه . ورغم إمكان تخليص الحديد من الأكسجين والعناصر المتحددة معه صناعياً والحصول عليه شبه نقي إلا أنه ما يلبث أن يعاود الاتحاد معها كلما أتاحت له فرصة لذلك ( صدأ الحديد ) ليعود كما خلقه الله سبحانه وتعالى .

ويوجد الحديد في القشرة الأرضية بأنواع الغفل ( الخام الأرضي ) Iron ores التالية .

١ - الهيماتيت وهو أكسيد الحديد الأحمر . Hematite  $Fe_2 O_2$  وهذا الغفل يعتبر أجود أنواع غفل الحديد إذ يحتوى على نحو ٧٠٪ حديد .


٢ - الليمونيت وهو أكسيد الحديد الأصفر أو البنى الهيدريتي ( أى المتحد مع الماء بجانب الأكسجين به نحو ٦٥٪ حديد  $[Fe_2O_2x(H_2O)]$  Limonite .

٣ - المجنتايت وهو أكسيد الحديد المغناطيسى به ٧٢٪ حديد  $Fe_3O_4$  Magnetite .

٤ - السيديرايت وهو كربونات الحديد البنى  $(FeOCO_2)$  Siderite (  $FeCO_3$  ) ويحتوى على نحو ٤٨٪ حديد .

وأهم الخامات الموجودة في مصر هى الهيماتيت - والليمونيت والمجنتايت حيث توجد في أسوان وسيناء والواحات البحرية وساحل البحر الأحمر عند القصير بوادى كريم .

وهناك عدة طرق لاستخلاص الحديد مبنية على أساس استخدام عنصر آخر أكثر شراهة للاتحاد بالأكسجين من الحديد . وأكثر الطرق شيوعاً لاقتصادياتها هى باستخدام عنصر الكربون ( الفحم ) .

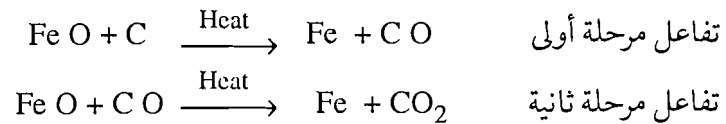

ويختار الكربون في صورة الفحم الحجري الخالي بقدر الإمكان من الشوائب مثل الكبريت والفسفور حتى لا تختلط بالحديد بعد تنقيته ويعرف هذا الفحم بالكوك (coke) وتكون للفحم وظيفتين :

١ - التسخين لدرجة الحرارة المناسبة للتفاعل في مرحلتيه .

٢ - اختزال الحديد أى اتحاد كربون الفحم بالأكسجين بنزعه من الحديد ) .

ويصنف غفل الحديد ويقيم بقدر خلوه من وجود الفسفور به باعتباره عنصرًا ضارًا غير مرغوب فيه فغفل الحديد الجيد الذى تكون نسبة الفسفور به منخفضة لا تزيد عن ١ , ٠٪ أما إذا زادت عن ذلك فيعتبر الغفل رديئًا كما هو الغالب فى الأنواع التى تحتوى على نسبة قد تصل إلى ٢ , ٢٪ .


ويوجد غفل الحديد إما فى الطبقات السطحية أو فى الطبقات العميقة ويكون عادةً مختلطًا بالأتربة الأرضية مثل السيليكات والكوارتز والألومينا . والحجر الجيري وغيرها ولإعداد الغفل لعمليات الاستخلاص السابق الإشارة إليها والتى تجرى فى أفران خاصة لإتمام التفاعلات المطلوبة للحصول على الحديد النقى يحتاج الأمر إلى التخلص من الأتربة ومعظم الشوائب أى تركيز الغفل حتى يرتفع الأداء والمردود لعملية الاستخلاص إلى الحديد المقبول وهو ما يسمى بعمليات تجهيز الغفل .

#### ١-٤-٢ - تجهيز غفل الحديد :

تجرى عمليات تجهيز لتركيز الغفل تتلخص فى تكسير الأحجار الكبيرة من الغفل إلى أحجام صغيرة بالتكسير الميكانيكى ثم يتم غسل الكسر مع الأتربة العالقة فيتم التخلص من الأخيرة ثم يفرز لاستبعاد المواد غير الحديدية ويتم ذلك مغنطيسيًا أو باستخدام الفصل بالتعويم باعتبار المركبات الحديدية ذات وزن نوعى أعلى من الشوائب والأتربة الأخرى .

ثم يجرى التخلص من الرطوبة ( ماء الغسيل ) وثانى أكسيد الكربون بالتحميمص Calcination فى أفران أو قِمان خاصة تعمل بالهواء الساخن لتبخير الماء وطرده بجانب التخلص من جزء كبير من الكبريت وثانى أكسيد الكربون . ثم يجرى تلييد الغفل Sintering خاصة المسحوق منه بتشكيله بالضغط والتسخين فى صورة قوالب بحجم مناسب يسهل

شحنها في أفران الاستخلاص فيا بعد وبحيث يسهل مرور الغازات من حولها وشكل (٨-١) يوضح إحدى مكينات التلييد والتي فيها يكبس الغفل (الذى يحتوى عادة على جزء من القار أو الفحم) في قوالب متحركة تمر على فرن تسخين ثم في مرحلة أخرى يتم نزع الأتربة الباقية لإعادة تلييدها .

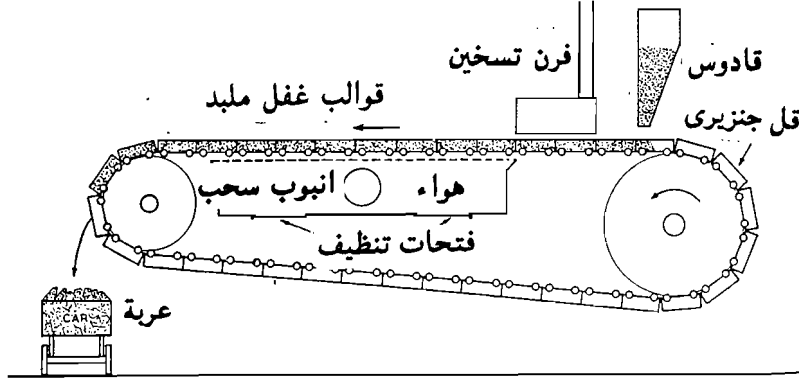

شكل (٨-١) وحدة تلييد الغفل

#### ١-٤-٣ - مبادئ استخلاص الحديد الخام Pig Iron :

يصعب استخلاص الحديد النقى عملياً إذ أن ذلك يتطلب عمليات معقدة غير اقتصادية هذا بجانب كون الحديد النقى ليست له خواص فيزيائية مفيدة من الناحية الهندسية فهو طرى لا يتحمل الشد كثيراً ومقاومته للصدأ والتآكل ضئيلة ولذلك فليس له أى استخدام هندسى على الإطلاق ، أما الحديد الذى نستخدمه في حياتنا اليومية فهو في كل أنواعه عبارة عن سبيكة (خليط) بين الحديد النقى والكربون أساساً بنسب تتراوح بين ١,٠ ٪ إلى نحو ٧,٣ ٪ مع بعض العناصر الأخرى بنسب ضئيلة جداً مثل السيليكون والمنجنيز والكبريت والفسفور . ولو أن هذه العناصر الأخيرة تكون في صور شوائب (لضالة نسب وجودها) إلا أن بعضها يكون مفيداً في وجوده مثل السيليكون والمنجنيز بينما يكون البعض الآخر مثل الفسفور والكبريت في غالب الأحيان ضاراً لذا يعمل على الإقلال في وجودها بقدر الإمكان اللهم إلا في ظروف خاصة بغية الحصول على بعض خواص شاذة لاستخدامات معينة .

ولتبسيط هذه الدراسة يمكن اعتبار الحديد المستخدم هندسياً بمعظم أنواعه هو سبيكة بينه وبين الكربون في المقام الأول .

ولتبسيط هذه الدراسة يمكن اعتبار الحديد المستخدم هندسيًا بمعظم أنواعه هو سبيكة بينه وبين الكربون في المقام الأول .

ولذلك لا تهدف عمليات الاستخلاص إلى الحصول على الحديد نقيًا تمامًا بل الحصول عليه متسابقًا ( أى مذابًا به نسبة معينة من الكربون ) .

ولما كان معظم الغفل المستخدم هو أكسيد حديد فإنه يمكن اختزاله بإداة أكثر شراهة للاتحاد بالأكسجين فتختزله من أكسيد الحديد وتتركه شبه نقي وهذه المادة هى الكربون كما سبق التنويه إليه في معادلات التفاعل في المرحلتين الأولى والثانية . ويكون إدخال الكربون في عمليات الاستخلاص في صورة فحم الكوك الذى يقوم أولاً بإمداد الحرارة اللازمة للتفاعل ثم بالاتحاد بالأكسجين لتكوين أول أكسيد الكربون وكذلك الاتحاد جزئيًا بالحديد مكونًا لمركب كبريد الحديد  $Fe_3C$  ( المسمى بالسمنتايت ) وكبريد الحديد يكون شأنه شأن كل المركبات المعدنية قصيف ( هش ) صلد وبالتالي فيازدياد نسبة وجوده تزداد صلادة الحديد ومقاومته للإجهادات ( تحمل الإجهادات Strength ) ومقاومة الصدأ والتآكل وبالتالي فزيادة نسبة الكربون في الحديد تعنى تحسن خواصه الميكانيكية في الشد والضغط على حساب لدونته ومطيليته Ductility وطروقيته Malleability أو قابليته للتشكيل بصفة عامة . وعلى هذا الأساس تنقسم أنواع الحديد إلى نوعين رئيسيين :

١ - حديد صلب ( فولاذ ) Steel وبه تتراوح نسبة الكربون من ٠,١ ٪ حتى ٢ ٪ .

٢ - حديد صب ( زهر ) وتتراوح نسبة الكربون بين ٢,٥ ٪ ، ٣,٧٥ ٪ .

وحديد الصلب يعتبر لدنًا نسبيًا يمكن تشكيله بكل وسائل التشكيل على البارد وعلى الساخن كالحداة والكبس والسحب والدرفلة وخلافه . بينما يعتبر حديد الزهر قصيفًا (هشًا) لا يمكن تشكيله بأى حال من الأحوال سواءً على البارد أو على الساخن إلا أنه يمكن تشكيله بالصهر والصب في قوالب بالشكل المرغوب ولذلك سمي حديد الصب أو الزهر .

وتوجد أنواع عديدة من حديد الصلب ( أو الصلب فقط أو الفولاذ ) تتفاوت في نسب تكوينها وبالتالي في خواصها واستخدامها فمثلاً حديد التسليح المعروف هو حديد صلب به نسبة كربون تبلغ ٠,١ ٪ ، ٠,٢ ٪ ، ٠,٤ ٪ ، بينما محاور الإدارة والأعمدة وقضبان السكك الحديدية تبلغ نسبة الكربون فيها نحو ٠,٤ ٪ . أما العدد القاطعة فهى من الصلب الذى يحتوى على كربون بين ٠,٦ ٪ إلى ١ ٪ كربون . أى أنها كلها أنواع من الصلب ولا يوجد شىء

إسمه الحديد عمليًا . والفارق الرئيسى بين حديد الصب (الزهر) والصلب هو أساسًا فى نسبة الكربون فى المقام الأول ثم نسب الشوائب الأخرى فى المقام الثانى ولاستخلص أنواع الصلب أو حديد الزهر مباشرة من الغفل كما قد يتصور المرء بل يستخلص الحديد الخام Pig Iron فى المرحلة الأولى ، وهو حديد ليس له استخدام مباشر بل يحول هذا الحديد الخام إلى حديد زهر أو حديد صلب كما سيأتى شرحه .

#### ٤-٤-١- إنتاج الحديد الخام Pig Iron :


يجرى استخلاص الحديد الخام من غفل الحديد فى أفران خاصة وتحويله إلى حديد خام كمرحلة أولى . وتتم عملية الاستخلاص هذه فى غالب الأحيان فى الأفران العالية (اللافحة) وفى نادر الأحيان ما يستخلص الحديد الخام فى الأفران الكهربائية . ولو أن هناك بعض الطرق الأخرى التى بدأت تدخل مجال الاستخدام فى استخلاص الحديد الخام باستخدام غازات مختزلة ساخنة مثل الأيدروجين والميثان وأول أكسيد الكربون والغاز الطبيعى . وقد تختلف وسائل تسخين الغفل فى هذه الطرق فتستخدم الوسائل الكيميائية بإحراق فحم الكوك (إلى ثانى أكسيد الكربون) وتوليد كمية كبيرة من الحرارة كما فى الفرن العالى وتستخدم الطاقة الكهربائية فى التسخين فى الأفران الكهربائية إلا أن اختزال أكسيد الحديد يتم بأسلوب واحد فى الطريقتين وذلك باستخدام كربون فحم الكوك لينتج الأكسجين من أكسيد الحديد . أى أنه لا بد من استخدام فحم الكوك فى كلتا الطريقتين للاختزال فقط تزداد كمياته المستهلكة فى الفرن العالى نظرًا لاستخدامه فى التسخين بجانب الاختزال .

#### ٤-٤-١-٥- استخلاص الحديد الخام فى الفرن العالى :

يوضح شكل (١-٩) مقطعًا للفرن العالى المستخدم فى استخلاص حديد الخام من غفل الحديد . وهو يتكون من أربعة أجزاء رئيسية :

١ - غرفة الشحن فى القمة على هيئة ناقوسين على التوالى لإمكان إدخال الشحنة داخل الفرن مع منع هروب الغازات .

٢ - مخروط ناقص مبنى بالطوب الحرارى المغلف بالصاج من الخارج .

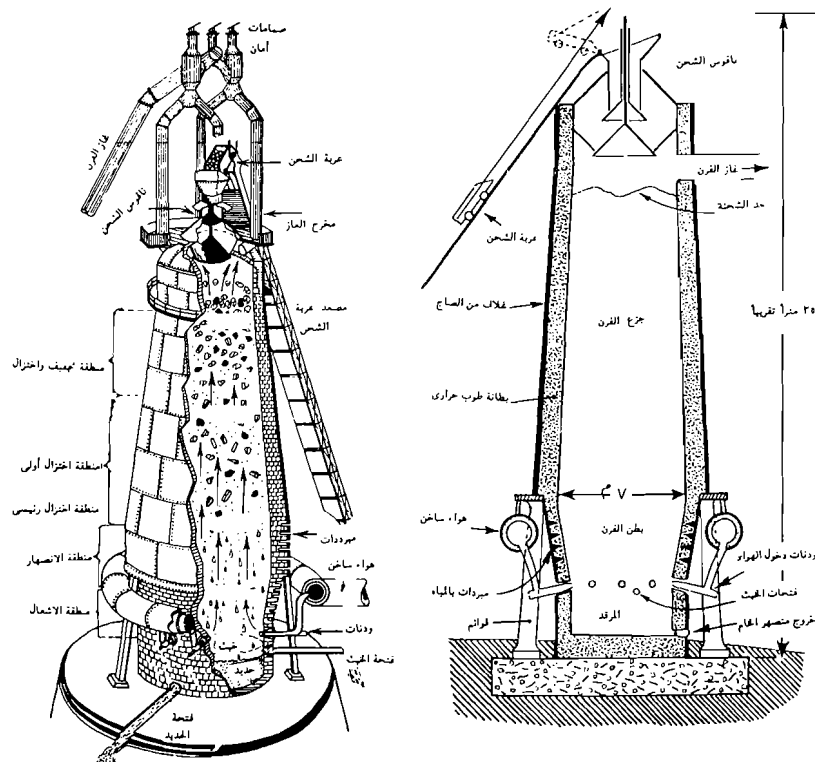


شكل (١-٩) مقطع من الفرن العالي لإنتاج الحديد الخام

٣ - مخروط ناقص قصير مقلوب متحد بقاعدته مع المخروط الأول الطويل وهو مبنى أيضًا بالطوب الحراري المغلف بالصاج من الخارج ويحيط بهذا المخروط أنبوب حلقي لتغذية الفرن بالهواء المضغوط الساخن من خلال فتحات (ودنات) Tuyeres عند قاعدة هذا المخروط عددها يبلغ نحو ١٦ فتحة بقطر نحو ١٥٠ مم .

٤ - جزء اسطوانى مبنى بالطوب الحراري المغلف بالصاج . وهذا الجزء يمثل وعاء تجمع للمعدن المنصهر والخبث ويسمى هذا الوعاء المرقد ( Bed ).

ولانتقصر وحدة الفرن على ما ذكر بل يوجد هناك ملحقات متممة له مثل وحدة الشحن ووحدة التفريغ للمنصهر والخبث ثم وحدة تلقى الغازات الناتجة وتنقيتها والاستفادة بحرارتها في تسخين الهواء الداخل للفرن (١-١٠).

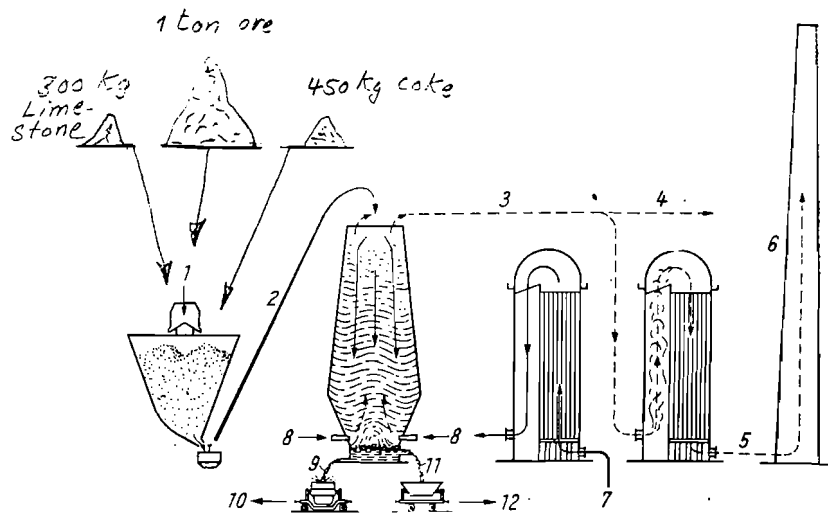

شكل (١-١٠) شحنات ووحدات الفرن العالي

١ - غفل الحديد	٢ - الشحن	٣ - خروج الغاز
٤ - غاز فرن غير مستفاد به	٦ - إلى المدخنة	٦ - المدخنة
٧ - هواء بارد	٩ - هواء ساخن	٩ - خام منصهر
١٠ - بواق جمع منصهر	١٢ - الخبث	١٢ - نقل الخبث

وتقع نسب الشحنات في الحدود التالية :

١٠٠٠ طن غفل حديد - ٤٥٠ طن كوك - ٢٥٠ طن حجر جيرى - ٣٦٠٠ طن هواء


وينتج من هذه الشحنات :

٥٠٠ طن حديد خام - ٧٥٠ طن خبث - ٣٢٥٠ طن غاز الفرن العالي .

ويشحن الحديد الغفل والكوك وحجر الجير وهى كلها مواد جامدة في صورة طبقات متتابعة ويكون الفرن دائماً مملوءاً بالشحنات على مدى كل ارتفاعه طول الوقت وتفضل التغذية بالهواء الساخن عن الهواء البارد لأنه يوفر استهلاك الكوك بما يعادل ٧٠٪ ويؤدى إلى صغر حجم الفرن بالتالى لكمية إنتاج معينة وتكون درجة الحرارة المحسوسة الموجودة بغازات الفرن العادمة بالإضافة إلى الحرارة الناشئة من احتراق أول أكسيد الكربون الموجود بغازات العادم . أما حجر الجير ففائدته الاتحاد مع بقايا تفاعل الغفل وأكسجين الهواء ( أى خبث الحديد ) وتكوين خبث سيل يسهل إزالته هذا بجانب حدوث بعض التفاعلات بين الحديد المنصهر والخبث السيل الطافي فوق سطحه ، تتحدد نتيجة لهذا التفاعل العديد من خواص الحديد الخام الناتج كما سيأتى إيضاحه فيما بعد .




وبمراقبة الفرن من نقطة دخول الهواء الساخن نجد أن أكسجين الهواء يحرق الكربون الموجود في الكوك مولدًا قدرًا كبيرًا من الحرارة وتتصاعد غازات الاحتراق التي هي أول وثاني أكسيد الكربون وهي ساخنة إلى أعلى مقابلة الشحنات الهابطة . والشكل (١-١١) يوضح تدرج درجات حرارة الشحنة من قمة الفرن إلى قاعه ويمكن تقسيم الفرن إلى مناطق أربعة رئيسية :

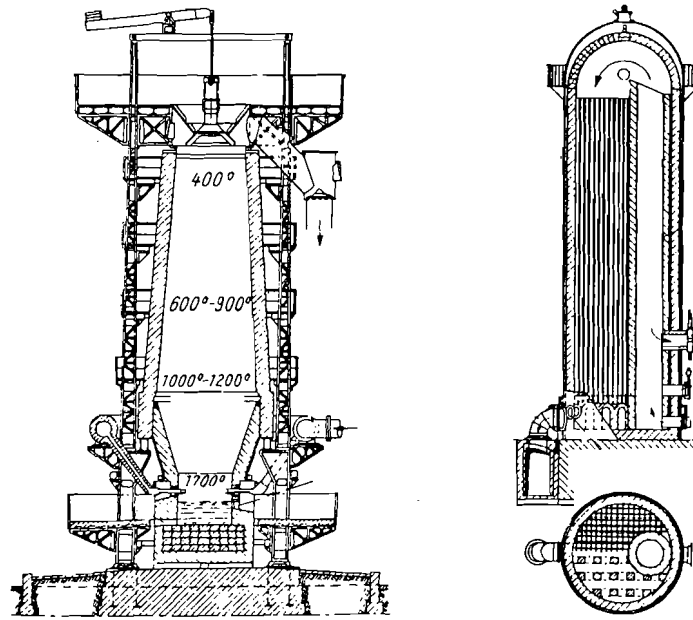




شكل (١-١١) توزيع درجات الحرارة في الفرن العالي ومسخن الهواء

 **المنطقة الأولى :** وهي في قمة الفرن وتقع مباشرة تحت باب الشحن وتتراوح درجات الحرارة عندها بين ٢٥٠، ٥٥٠ م . وفيها تفقد الشحنة كل رطوبتها « تنحصر » وتصبح مسامية . ويبدأ اختزال جزئي ضئيل بفعل أول أكسيد الكربون الساخن المتصاعد مع ثاني أكسيد الكربون .






   **المنطقة الثانية :** وتبلغ درجة الحرارة عندها بين ٥٥٠، ٨٥٠ م . ويستمر اختزال الغفل بأول أكسيد الكربون كما يلي على الترتيب نزولاً من القمة إلى أسفل :










  
 
المنطقة الثالثة : وتبلغ درجات الحرارة عندها بين ٨٥٠ م ، ١١٥٠ م . وعندها يتم الاختزال الرئيسى للغفل بواسطة كربون الفحم ويتحول الغفل المختزل إلى كتل أسفنجية تعرف بالحديد الأسفنجى وهو حديد يكاد يكون نقيًا ومنخفضًا للغاية فى نسبة كربونه ويتحول هذا الحديد عند قاع هذه المنطقة إلى منصهر تتساقط قطراته فى المرقد فى قاع المنطقة الرابعة بجانب تحلل الحجر الجيرى وتفاعل بخار الماء مع الكربون :



     
المنطقة الرابعة : وعندها يتم احتراق الفحم بأكسجين الهواء الساخن الداخلى من الودنات وهى منطقة المخروط السفلى وتبلغ درجة الحرارة فى هذه المنطقة حدها الأقصى وهى نحو ١٩٠٠ م . ويتم كذلك اختزال جزء من الشوائب الموجودة فى الحديد مثل المنجنيز والسليكون والكبريت والكالسيوم .



  وتتجمع منتجات التفاعلات مع تراب الفحم لتكون الخبث الذى يطفو فوق الحديد المنصهر فى المرقد فى قاع الفرن حيث تبلغ دجة الحرارة نحو ١٥٠٠ م . وتسمى المنطقة الرابعة بمنطقة الاحتراق لاشتعال الفحم بها .



 ولوفرة وجود الكربون وارتفاع درجة الحرارة يعود ثانى أكسيد الكربون للتفاعل مع الكربون لتكوين أول أكسيد الكربون .



وعند انصهار الحديد الاسفنجى عند قاع المنطقة الثالثة ومروره على الفحم المتوهج في المنطقة الرابعة (منطقة الاشتعال) فإنه يكتسب منه قدرًا كبيرًا من الكربون أى يتحول من حديد نقي إلى حديد متسبك معه كربون وكلما زادت نسبة الكربون في الحديد كلما قلت درجة انصهاره (درجة انصهار الحديد النقي ١٥٣٩ م) فيصبح حديدًا سيلا في انصهاره يتجمع في قاع المرقد ويطفو فوقه الخبث المتجمع وبالتالي يمكن سحب الحديد من فتحة بالقاع أما الخبث فيسحب من فتحة أعلى منها بنحو ١,٥ متر ويسحب الحديد على فترات بين ٦,٥ ساعات أما الخبث فيسحب كل ٣ ساعات ويستخدم الخبث في صناعات عديدة منها الأسمت الحديدى أما الغازات فيستفاد بها بعد تنقيتها من الأتربة في تسخين هواء الاحتراق وأغراض أخرى (١-١٠). وبغض النظر عن التفاعلات السابقة والتي تنحصر في اختزال الحديد الخام من أكاسيده وكذلك ما يصاحبه من عناصر أخرى بالاختزال من أكاسيدها، فإن هذه التفاعلات رغم أهميتها لاتلعب دورًا أساسيًا في تحديد خواص الحديد الخام الناتج من الفرن قدر ما يلعب التفاعل النهائي بين المعدن المنصهر في المرقد والخبث الطافي فوق سطحه. فعلى نوع الخبث النهائي يتوقف التفاعل الحادث وكذلك نوع الحديد الخام. والخبث قد يكون حامضيًا Acidic درجة انصهاره نحو ١١٥٠ م. حينئذ يسمى الاستخلاص بالأسلوب الحامضى وقد يكون الخبث قاعديًا فيسمى الأسلوب قاعديًا Basic (درجة حرارة انصهار الخبث القاعدي بين ١٢٥٠ - ١٣٥٠ م.).

#### ١-٤-٦- مساعدات الصهر :

وتتكون أساسًا من حجر الجير الحى  $CaO$  النقي ويضاف إليه الفلورسبار (فلوريد الكالسيوم  $CaF_2$ ) للاتحاد بالشوائب وبقصد خفض درجة انصهار الخبث وبالتالي زيادة سيولته فيسهل سحبه من فتحة خروج الخبث وأحيانًا يضاف هيدروكسيد الألومنيوم المعروف باسم Bauxite وهو يستخدم لاستخلاص أنواع خاصة من الحديد الخام ويعوض وجود الفلورسبار في الأفران القاعدية .

#### ١-٤-٧- نواتج الفرن العالى :

تنقسم نواتج الفرن العالى إلى نواتج أساسية وأخرى ثانوية فالحديد الخام هو الناتج الأساسى Main Product بينما المنتجات الأخرى وهى الخبث وغاز الاحتراق فهى ثانوية By-Products .

## أولاً - الحديد الخام Row or Pig Iron :

يخرج الحديد الخام من فتحة خاصة في أسفل المرقد عند قاع الفرن في حالة منصهرة فيصب في قنوات ويترك فيها ليتجمد ويبرد أو يُصب في أوعية خاصة مبطنة بالطوب الحراري تُعرف باسم ( البوش Ladles ) وينقل فيها إلى أماكن تحويله إلى صلب كما سيأتى الإشارة إليه :

والحديد الخام الذى يُصب في قنوات ويتجمد فيها يأخذ شكل كتلة تشبه التماسيح ولذلك يُطلق عليها تماسيح الحديد الخام ويعبر عنها بالإنجليزية بالتعبير Pig Iron نظرًا لتشابهها بالخنزير . وهذا الحديد لا يصلح للاستخدام فى الصناعة مباشرة لأن خواصه الميكانيكية رديئة فهو قصيف ( هش ) لا يتحمل إجهادات الشد أو الصدمات وخلافه وذلك بسبب ارتفاع نسبة وجود كربون به بجانب الشوائب الأخرى مثل السليكون والمنجنيز والكبريت والفسفور وهذه الشوائب تؤثر بدرجة كبيرة مباشرة على خواص الحديد الخام وخاصة العنصرين الأخيرين . وفيما يلى صورة تقريبية لتركيب بعض الأنواع الهامة للحديد الخام :

نوع الحديد	كربون %	سيليكون %	منجنيز %	كبريت % أقل من	فسفور %
حديد حامض	٤,٤-٤,١٥	٢,٢٥-٠,٧	٢,٥-٠,٥	٠,٤٥	٠,١-٠,٠٤
حديد قاعدى	٤,٤-٤,١	أقل من ١,٥	٠,٤-٠,٢	٠,١٥	٠,٩-٠,١١
حديد مسبك	٤,٥-٣,٠٠	٤,٠-٠,٥	١,٥-٠,٢	٠,١-٠,٠١	٢, -٠,١

وكما سبق الإشارة إليه يعتبر الكربون أهم العناصر المتسابقة مع الحديد والتي تتحكم إلى حد بعيد فى خواصه الميكانيكية ، والكربون قد يتسابك مع الحديد بأسلوب الاتحاد معه كيميائياً مكوناً مركب كربيد الحديد المعروف باسم السمتايت  $Fe_3C$  وهو مركب صلد وقصيف ( هش ) وبالتالي فوجوده يكسب الحديد الخام هذه الخواص وقد يوجد الكربون فى صورة منفصلة دون أن يتحد مع الحديد فيوجد فى صورة قشور جرافيتية وبالتالي لا يكون هذا الحديد الأخير المحتوى على القشور الجرافيتية قصيفاً أو صلباً بالقدر الذى يتصف به النوع الأول علاوة على أن الجرافيت المنفصل يكسب مقطع الحديد لوناً

رمادياً ولذلك يطلق على هذا الخام : الخام الرمادى Gray Pig Iron بعكس النوع الأول من الخام المتحد به الكربون في صورة كربيد حديد فلونه أبيض ويسمى هذا الحديد بالغفل الأبيض White Pig Iron .

#### ثانياً - المنتجات الثانوية :

**الخبث :** الخبث رغم أنه مُنتَج ثانوى إلا أنه يُستخدم في عدة أغراض أهمها الرصف في بعض المصانع ومحطات السكك الحديد نظراً لتحمله البرى لفترة طويلة ولا يحتاج الرصف به للتجديد لفترة طويلة بجانب مقدرته على العزل الحرارى والصوتى . ويمكن أن يحول الخبث إلى خيوط صناعية رفيعة وذلك بإمرار بخار الماء باندفاع على الخبث المنصهر أثناء إخراجهِ من الفرن وتسمى هذه الخيوط بالصوف الخبثى Slag Wool ومن أهم خواصه العزل الحرارى ولذلك يستخدم في تبطين الأفران والثلاجات . ويمكن استقبال الخبث المنصهر من الفرن في بحيرة من الماء البارد فيبرد فجأة ويتفتت لقصافته ثم يُسحق ويصنع منه أسمنت حديدى Blast Furnace Cement وهو خليط بين مسحوق الخبث والأسمت البورتلاندى المعتاد وكذلك يُصنع من هذا المسحوق الطوب الخبثى للمنشآت الهامة التى تتعرض للإجهادات وارتفاع درجة الحرارة إلى حدود متوسطة .

#### ١-٤-٨- غازات الفرن العالى :

وهى تتكون من غازات أكاسيد الكربون والنيتروجين والهيدروجين والميثان بالإضافة إلى بعض الأتربة المعلقة مع هذه الغازات ومعظم هذه الأتربة عبارة عن أكاسيد .

كان ذلك وصفاً موجزاً لطريقة استخلاص الحديد الخام من غفل الحديد بواسطة الفرن العالى وتعتبر هذه الطريقة أهم الطرق من ناحية الإنتاج الكمى والاقتصادى إلا أن ذلك لا ينفى وجود طرق أخرى للاستخلاص لا تقل أهمية على الأقل على مستوى الكيف ( جودة الحديد المنتج ) وهى الطرق الكهربائية والاستخلاص بالاحتراق المباشر مع الأكسجين واستخلاص الحديد فى الفرن الدوار .

#### ١-٥- تحويل الحديد الخام إلى حديد صالح للصناعة :

علمنا أن الحديد النقى ليس له أى استخدام على الإطلاق فى أى مجال من مجالات الصناعة .

والشائع بصفة عامة وبدون استثناء هو استخدام سبائك ( خلائط ) من الحديد وعناصر أخرى مثل الكربون والسيليكون والمنجنيز مع بعض الشوائب من الكبريت والفسفور وهذه العناصر وأهمها الكربون تحدد إلى قدر كبير خواص سبيكة الحديد الناتجة . وتعتبر أهم سبائك الحديد هي :

١ - حديد الصلب وهو سبيكة بين الحديد النقي والكربون ( بنسب تختلف باختلاف نوع الصلب ) مع نسب ضئيلة جدًا من بعض العناصر الأخرى كالسيليكون والمنجنيز وآثار من الكبريت والفسفور .

٢ - حديد الزهر أو حديد الصب Cast Iron وتتراوح نسبة الكربون فيه بين ٢,٥ ، ٣,٧٥٪ مع بعض العناصر مثل السيليكون والمنجنيز بجانب آثار من الكبريت والفسفور أى أن الاختلاف الرئيسى بين النوعين الرئيسيين من سبائك الحديد وهما حديد الصلب وحديد الزهر هو أساسًا فى نسبة الكربون به فكلما ازدادت زادت معها صلادة الحديد ومقدار مقاومته للإجهادات وكذلك قابلية تشكيله بالسحب والشد والطرق والضغط وعند ازدياد الكربون إلى قدر كبير كما فى حديد الزهر تزداد قساوته ( هشاشته ) وتقل متانته .

وبالتالى فلكى نحصل على حديد الصلب من الحديد الخام نحتاج إلى التخلص من معظم الكربون والعناصر الأخرى الموجودة فى الحديد الخام كشوائب وكذلك الحال بالنسبة لإنتاج الحديد الزهر فقط يصير التخلص من معظم الكربون ثم إعادة الكربنة إلى المستوى الذى يتفق ونسبة وجودة فى الحديد الزهر المطلوب .

#### ١-٥-١- إنتاج حديد الصلب Production of Steel :

يمكن أن يتم التخلص من معظم الكربون والعناصر الأخرى بحرقها أو أكسدتها فتتأكسد هذه العناصر لقابليتها للاتحاد بالأكسجين أكثر من الحديد وهى على الترتيب : السيليكون والمنجنيز والكربون والفسفور . ويمكن أن يتم ذلك بتعريض الحديد الخام لجو غنى بالأكسجين فى درجة حرارة مرتفعة فتحترق هذه العناصر وتترك الحديد فقيرًا فيها فيصبح لدنًا ( طريًا ) سهل التشكيل ( قابلاً للطرق والسحب والضغط ) ويطلق على هذا الحديد Wrought Iron أى الحديد الطروق فقيرًا فى الكربون ويمكن زيادة نسبة كربونه حسب الحاجة لتحويله إلى الأنواع الأخرى من الصلب الأكثر صلادة كصلب العدد القاطعة وذلك يتم فى بواتق خاصة بذلك .

وفيما يلي استعراضاً موجزاً لطرق تنقية الحديد الخام وتحويله إلى صلب طروق أو صلد .

#### ١-١-٥-١- طريقة فرن التقليل لصناعة الصلب Puddle Furnace :

هذه الطريقة أصبحت محدودة الاستخدام والمبدأ المستخدم فيها هو اختزال الكربون بالأكسجين الموجود بالحديد الغفل Iron Ore أى بإضافة غفل الحديد ( الهماتيت ) إلى الحديد الخام الخارج من الفرن العالى فتوضع الشحنة (  $\frac{1}{2}$  إلى  $\frac{3}{4}$  طن ) المتكونة من كل من غفل الحديد والحديد الخام من فتحة جانبية بالفرن فى حوض من الطوب الحرارى المبطن بالطين الحرارى ( بطانة قاعدية فى المعتاد ) ويسمى هذا الحوض المرقد ( يبرد من الخارج بالماء ) وتمرر غازات احتراق ساخنة فوق المرقد ليصهر الشحنة وهذه الغازات تتولد من احتراق وقود الفحم الحجري أو المازوت أو وقود غازى فى غرفة احتراق تقع بجانب المرقد ويقوم الوقود الغازى بمهمة التسخين حتى الانصهار ثم تخرج الغازات بعد ذلك عن طريق المدخنة للخارج . وبمجرد انصهار الشحنة يبدأ أكسجين الغفل فى حرق معظم كربون الخام ويحوّله إلى ثانى أكسيد الكربون ليخرج مع غازات الاحتراق بجانب حرق بعض العناصر الأخرى وتحويلها إلى خبث يطفو فوق سطح المنصهر .


#### ١-١-٥-٢- طريقة المحولات Converters Method :

فى هذا الأسلوب من التحويل يتم اختزال الكربون فى خام الحديد باستخدام الهواء أو غاز الأكسجين النقى وذلك بنفخها فى خام الحديد المنصهر فيتولى الأكسجين حرق الكربون والعناصر الأخرى وتتولد عن هذه العملية كمية كبيرة من الحرارة تكفى للمحافظة على درجة حرارة الشحنة أى لا يتم تبريدها بالنفخ بل يعوض التبريد بالحرارة المتولدة من الاحتراق وقد تصل به إلى ارتفاع مفرط غير مرغوب فى درجة الحرارة لذلك تضاف نسبة محدودة ( حوالى ١٠٪ من خرقة الحديد ) حديد قديم متأكسد ( للإقلال من ارتفاع درجة الحرارة ) وتنقسم طريقة المحولات إلى ثلاث طرق :

#### ١-١-٥-٣- طريقة محول بسمر الحامض Bessemer Acidic Process :

هذا المحول عبارة عن إناء كمثرى الشكل (شكل ١-٢) مصنوع من ألواح الصلب ذى فوهة معوجة وقاع هذا المحول به فتحات يدخل منها هواء النفخ وهذا المحول مبطن ببطانة

حامضية ( سليكا ) ومن أهم عيوبها عدم إمكان التخلص من المواد الحامضية كالفسفور والكبريت ويسمى الصلب الناتج بصلب بسمر وتبلغ سعة المحول نحو ٤٠ طن .

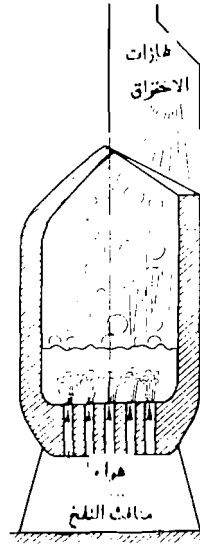

شكل (١-١٢) محول بسمر لصناعة الصلب


#### ١-٥-٤- طريقة محول توماس القاعدي Thomas Basic Process :

وتسمى أيضًا بطريقة بسمر القاعدية لأن المحول المستخدم هو نفس محول بسمر السابق شكل (١-١٢) ولكن توماس قد طوره بحيث تكون بطانته قاعدية للتخلص من العناصر الحامضية كالفسفور والكبريت ويسمى الصلب الناتج من هذا المحول بصلب توماس ولهذا السبب تعتبر هذه أكثر طرق المحولات شيوعًا في الوقت الحاضر وتبلغ سعة المحول نحو ١٠٠ طن ويختار لمحولات توماس في المعتاد حديد خام غني بالفسفور (٢٪ فسفور) يكون منصهرًا في درجة حرارة تبلغ ١٣٠٠ م . وترتفع درجة حرارته داخل المحول أثناء النفخ إلى ١٦٠٠ م .

#### تشغيل المحول :

يوضع المحول في الوضع الأفقي ( يدار حول محوره ) شكل (١-١٣) حيث يشحن بالحديد الخام المنصهر ( مع خردة الصلب ) ثم يفتح صمام هواء النفخ فيدخل من الفتحات السفلى ( في قاع المحول ) وتخرج من فوهة المحول مارة بالمنصهر ثم يدار المحول في وضعه



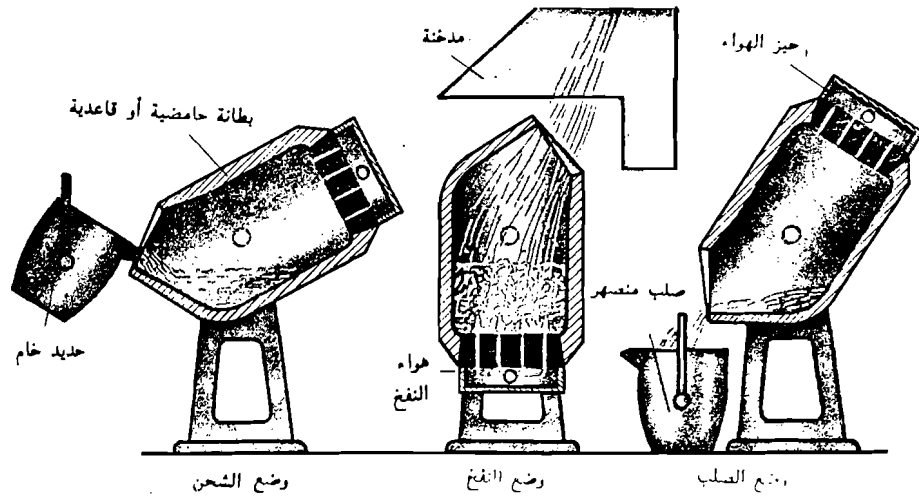


شكل (١-١٣) أوضاع تشغيل محول بسمر القاعدى أو توماس

الرأسى فيمر هواء النفخ خلال الحديد المنصهر ويبدأ التفاعل بحرق الكربون والعناصر الأخرى وكذلك التفاعل مع بطانة المحول حسب نوعها حامضية أو قاعدية وتكوين الخبث ويستمر هذا الوضع نحو ١٥-٢٠ دقيقة تنتهى بانتهائها التفاعلات المطلوبة ويستدل على ذلك من ملاحظة لون اللهب الخارج من فوهة المحول ويمكن التحكم فى نسبة الكربون المطلوبة فى الصلب الناتج بالتحكم فى زمن التفاعل المذكور أى فى زمن النفخ (إذا أريد خفضه) ، ولجمع هذه الأكاسيد يضاف مقدار من حجر الجير المحروق يعادل ١٥٪ من الشحنة لتكوين الخبث وتدوم مرحلة النفخ والتفاعلات ما يقرب من ٢٠ دقيقة . وبعد الانتهاء من الاختزال يدار المحول ثانية للوضع الأول حيث تصب الشحنة فى قوالب (سبكات Ingots) يتم دلفتها فيما بعد .

#### ١-٥-١-٥-٥-١ طريقة لينس دونافيتس Lins-Donavitz Process المعروف باسم LD :

فى هذه الطريقة يستخدم محول كالسابق فقط يستعاض عن هواء النفخ بأكسجين نقى عن طريق أنبوب نفخ من فوق سطح المنصهر شكل (١-١٤) وبالتالى يمكن تجنب عيوب النفخ بالهواء وأهمها : إثراء الصلب بالنروجين . ولذلك يتصف الصلب الناتج من طريقة LD بنقاوته وجودة خواصه الميكانيكية . ويمكن فى هذه الطريقة الاستعاضة عن المحولات من نوع بسمر وتوماس بمحول أفقى يتيح كشف مساحة سطحية أكبر للمنصهر فيسهل على الأكسجين الاختزال فى وقت أقصر وبطريقة أكفأ شكل (١-١٤) ويسمى هذا المحول

بالمحول الدوار لأنه يدور حول محوره أثناء العمل ويدخل الأكسجين من أنبوب جانبي (١) يتفرع بعد ذلك إلى فرعين الأول (٢) ينفخ من تحت سطح المنصهر ( الأكسجين ) الابتدائي والثاني (٣) ينفخ من فوق سطح المنصهر ( الأكسجين الثانوي ) وهناك فرن مناظر يستخدم نفخ الأكسجين على السطح ، وبهذه الطريقة يمكن إنتاج أنواع من الصلب فقيرة في عناصر الكربون والفسفور والكبريت والنيتروجين . ويمكن الاستفادة به مباشرة بالدلفنة إلى منتجات نصف مصنعة أو إعادة معالجته في أفران الصلب الأخرى مثل سيمنز مارتن Siemens- Martin لإنتاج أنواع أعلى في الجودة .

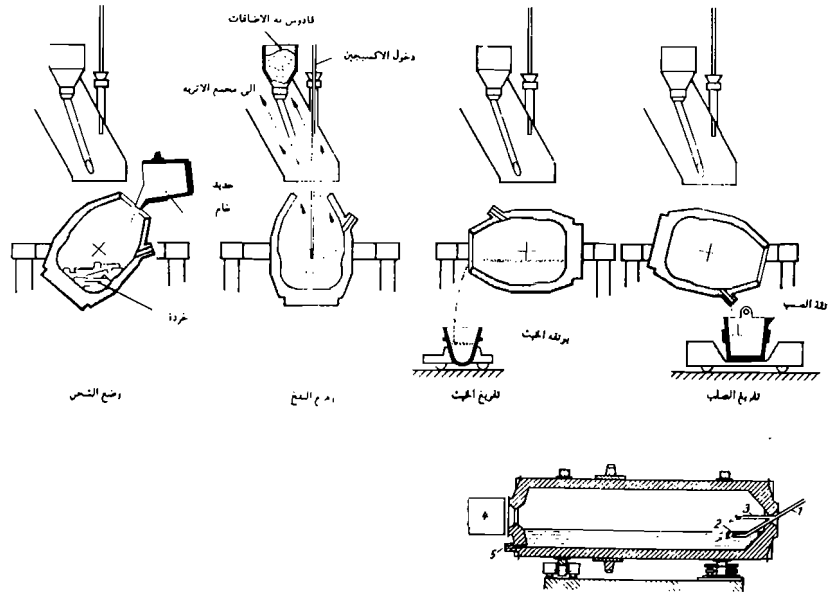


شكل (١-١٤)

إنتاج الصلب بالنفخ بالأكسجين ( طريقة لينس ودونافيتس LD )  
 ١ - أكسجين  
 ٢ - منفث أولى  
 ٣ - منفث ثانوي  
 ٤ - مخرج الغاز  
 ٥ - مخرج الصلب المنصهر

#### ١-٥-٦- طريقة الفرن المفتوح أو سيمنز مارتن Siemens-Martin Process :

يتم في هذه الطريقة حرق العناصر المراد التخلص منها لتحويل الخام إلى صلب باستخدام الأكسجين الموجود في غازات الاحتراق ( أكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ) بجانب التأكسد الأساسي الذي يتم بين الحديد الخام المنصهر وما يضاف إليه من

حديد غفل الأكسجين (تمامًا كما يحدث في فرن التقليل) وتختلف هذه الطريقة عن طريقة فرن التقليل في كون إنتاج الحديد في فرن التقليل يتم دون صهره تمامًا إذ يتم اختزاله وهو في حالة أقرب للتعجن (سائل قوامه ثقيل) بالتالي يصعب تخليصه من الخبث فيحتويه بينما يتم في فرن سيمنز مارتن صهر الحديد الخام تمامًا ويضاف إليه الحديد الغفل وتتم التنقية وهو في الحالة المنصهرة وبالتالي يستطيع الصلب المنصهر التخلص من نواتج التفاعلات في صورة خبث ينفصل ويطفو على السطح ولا تتولد الحرارة اللازمة في هذه العملية نتيجة لاحتراق العناصر المصاحبة للحديد كما هو الحال في المحولات إنما تتولد الحرارة في فرن سيمنز مارتن عن طريق وقود غازي (أو غير غازي مثل المازوت ومسحوق الفحم) مع الهواء. فيدخل الهواء من مدخل خاص شكل (١-١٥) ويدخل الوقود من مدخل آخر مجاور (يذرى المازوت وينفخ مسحوق الفحم) ويمرر الهواء على غرفة مبنية بالطوب الحراري والوقود على غرفة مماثلة ومجاورة للأولى وكلتاهما مسخن إلى درجة حرارة عالية وعند خروج الهواء والوقود الساخن من غرف التسخين، ثم يلتقيا عند حوض الصهر الموجود به الشحنة (المزقد) فيتم الاشتعال وتتولى غازات الاحتراق الملتهبة تسخين وصهر الشحنة بالمرور فوقها بجانب الاشتراك (بقدر ضئيل) في عملية أكسدة العناصر المصاحبة للحديد ثم تخرج غازات

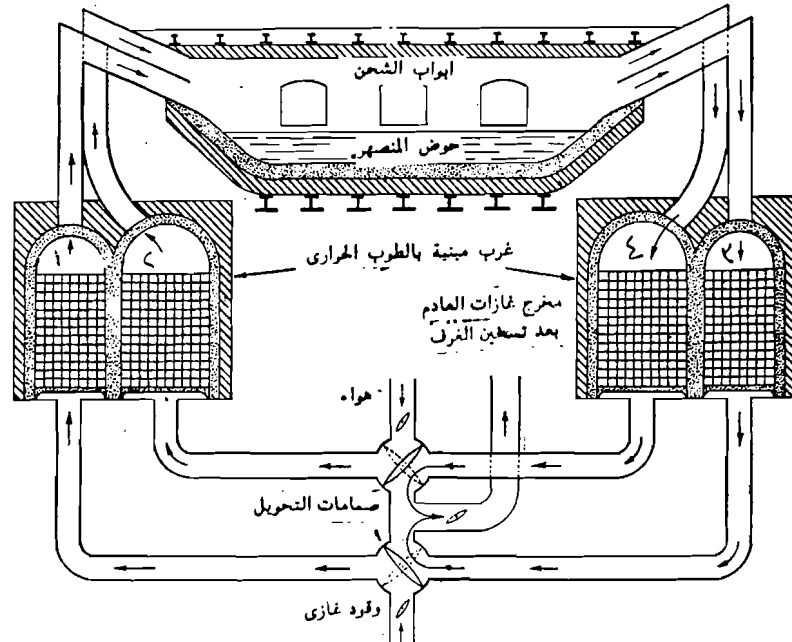

شكل (١-١٥) فرن سيمنز مارتن لصناعة الصلب

الاحتراق ( العادم ) من الناحية الأخرى وهى ساخنة وتمر قبل خروجها إلى المدخنة على حجرتين من الطوب الحرارى ( المبنى بطريقة متشابكة وبينه فراغات تسمح بمرور الغازات الساخنة ) وتتولى تسخين الغرفتين . هذا ويتم ذلك فى دورة مداها ٢٠ دقيقة يتم بعدها عكس اتجاه دخول الوقود والهواء فيدخلان من الغرفة الأخيرة التى تم تسخينها بغازات الاحتراق فيسخن الهواء والوقود ويتم اشتعالهما عند المرقد وتسخين الشحنة ثم الخروج من حجرات الطوب الحرارى الأولى التى كان يدخل منها الهواء والوقود فى الدورة الأولى وتكون قد بردت نسبياً بعد مرور الهواء والوقود فى الدورة الأولى وتقوم غازات الاحتراق بتسخين هذه الغرفة قبل خروجها إلى المدخنة استعداداً لعكس دورة الهواء والوقود من الغرفة الثانية إلى الأولى ( أو من الغرفة اليمنى إلى اليسرى ) ويستمر التحول من الغرفة اليسرى إلى اليمنى أو من اليمنى إلى اليسرى فى كل دورة وذلك عن طريق صمامات تحويل يمكن التحكم فيها أوتوماتياً أو يدوياً ويبلغ إنتاج الفرن نحو ١٠٠ طن من الصلب فقير فى الكربون كل شحنة ويمتد إنتاج الشحنة زمنياً يصل إلى نحو ١٠ ساعات يمكن خفضها بنفخ الهواء أو الأكسجين للتعجيل باحتراق العناصر المصاحبة للحديد وقد تستخدم خرقة الصلب ( المتأكسدة ) لتضاف إلى الحديد الخام لأكسدة العناصر المصاحبة للحديد وتتراوح نسبة الخرقة بين ٦٪ ، ٩٥٪ .

وقد يبطن المرقد ببطانة حامضية وفى هذه الحالة تسمى طريقة سيمنز مارتن الحامضية وفيها لا يتم التفاعل مع العناصر الحامضية ( بل القاعدية فقط ) وتقتصر هذه الطريقة فى الحقيقة على إنتاج أنواع الصلب التى تستخدم فى قوالب السباكة . إلا أنه عند تغيير بطانة الفرن إلى بطانة قاعدية حيث يمكن التخلص من معظم الفسفور والكبريت فتنتج أنواع عالية الجودة من الصلب وتسمى هذه الطريقة بطريقة سيمنز مارتن القاعدية وفى هذه الطريقة تستخدم عادة إضافات من الجير قبل وضع الشحنة ( لحماية بطانة المرقد عند سقوط الشحنة عليه ) وأثناء الصهر للمساعدة على التخلص من الفسفور والكبريت .

#### ١-٥-٧- الأفران الكهربائية لإنتاج الصلب Electric Furnaces for Steel Production :

يتم فيها التسخين بالطاقة الكهربائية أى بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية بالأساليب المعروفة فى هذا السبيل وهى :

١ - القوس الكهربائى Electric Arc .

٢ - المقاومة الكهربائية Electric Resistance .


### ٣ - التيارات التأثيرية أو الحثية Induction Furnaces .

#### ١ - أفران القوس الكهربائي - وتنقسم إلى ثلاثة أنواع :

(أ) فرن القوس الكهربائي غير المباشر : شكل (١-١٦) (أ) ، وفيه تتولد الحرارة عن طريق توليد قوس كهربائي بين قطبين من الكربون ( الجرافيت ) متصلين بمصدر للتيار الكهربائي المتردد ( محول تخفيض الجهد الكهربائي Transformer ) وتنتقل الحرارة إلى الشحنة في هذه الحالة بالإشعاع .

(ب) فرن القوس الكهربائي المباشر : شكل (١-١٦) (ب) ، وفيه تتولد الحرارة عن طريق قوس كهربائي بين أقطاب كهربائية من جهة وبين الشحنة مباشرة من جهة أخرى وبذلك تتولد الحرارة في الشحنة مباشرة .

(ج) فرن القوس الكهربائي المغمور : وفيه تتولد الحرارة عن طريق قوس كهربائي بين أقطاب كهربائية من جهة وبين الشحنة التي هي في هذه الحالة ليست حديدًا خامًا بل حديدًا غفلًا ( المستخرج من باطن الأرض ) فيكون القوس مغمورًا تحت الشحنة .

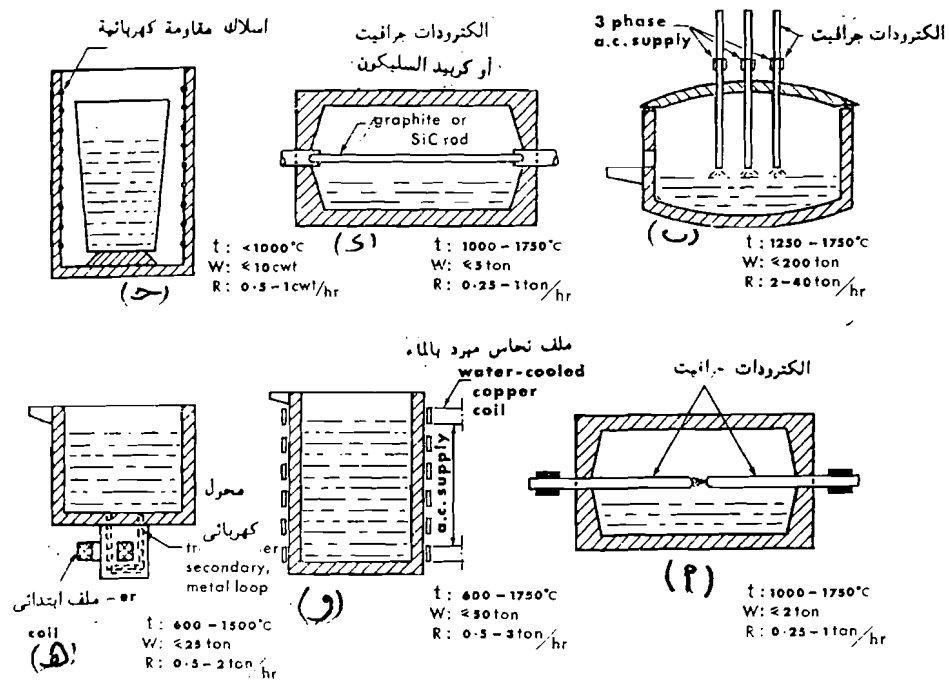

شكل (١-١٦) أفران صهر الصلب الكهربائية


## ٢ - أفران التيارات الحثية - وتنقسم إلى نوعين :

(أ) أفران التيارات الحثية منخفضة التردد : شكل (١-١٦) (هـ، و) ، وفي هذه الحالة يوصل مصدر الطاقة الكهربائية ( مجول التيار ) إلى أطراف الملف الابتدائي لمحول آخر كبير وتمثل بوتقة الصهر في هذه الحالة الملف الثانوي لهذا المحول الكبير ، وعن طريق توليد التيارات الحثية في قلب البوتقة تتحول هذه التيارات إلى حرارة مباشرة في الشحنة هذا بجانب قيام هذه التيارات الحثية ( تيارات دوامية أو إعصارية ) بتقليب الشحنة في كل أرجائها تقليلًا دواميًا مما يساعد على تجانسها ، وفي هذا الفرن يستخدم التيار الكهربائي عادي التردد ( ٥٠ هرتس ) أو بتردد دون ذلك حتى ١٥ هرتس ( هرتس = ذبذبة في الثانية ) .


(ب) أفران التيارات الحثية متوسطة التردد : شكل (١-١٦) ( و ) ، وهي تشبه الأفران السابقة فقط يحول التيار الكهربائي المعتاد إلى تيار ذي تردد عال يفوق ( ٥٠ هرتس ) قد يصل إلى ١٠٠٠٠ هرتس في الترددات المتوسطة وما يفوق ذلك إلى نحو مليون هرتس في الترددات العالية . وتستخدم مواسير النحاس النقى المبردة بالماء الجارى لعمل ملفات التيار الابتدائي .

هذا وقد تطورت صناعة الصلب في العقود الأخيرة بحيث أصبح يستغنى في كثير من الأحيان عن صب مستخرج مصهور الصلب في سبكات أو قوالب لتجميدها ثم إعادة تسخينها لدرفلتها إلى الأشكال والقطاعات المطلوبة فصار معظم إنتاج الصلب بعد الانتهاء من استخلاصه في أفران الصهر يتم صبه بطريقة مستمرة تسمى بالسباكة المستمرة Continuous Casting بأن يخرج المنصهر من آخر مراحل استخلاصه إلى قالب رأسى مفتوح من فوهته وقاعه ومبرد بالماء وفي أول الأمر يسد القاع ثم يصب المنصهر في فتحة القمة فيتجمد تدريجيًا فوق فتحة السد ثم يسحب من أسفل تدريجيًا بمعدل يعادل معدل التجميد ويمر على درافيل لتشكيله مباشرة بالقطاعات المطلوبة ويقطع بالأطوال المناسبة شكل (١-١٧) بواسطة لُب الأكسي استلين .

ويوضح شكل (١-١٨) خريطة شاملة إيجازية لمراحل صناعة الصلب من مراحل الغفل عن طريق الفرن العالى ثم المحولات أو الأفران الاستخلاصية ( الكهربائية ) ثم الصب المستمر لإنتاج القطاعات المطلوبة .

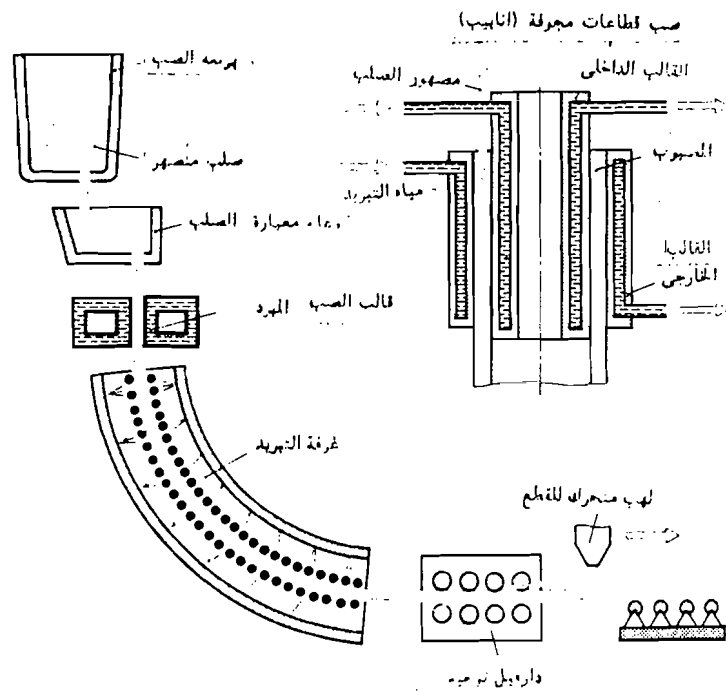

شكل (١-١٧)  
إنتاج قطاعات الصلب والأنابيب بطريقة الصب المستمر بعد الاستخلاص مباشرة

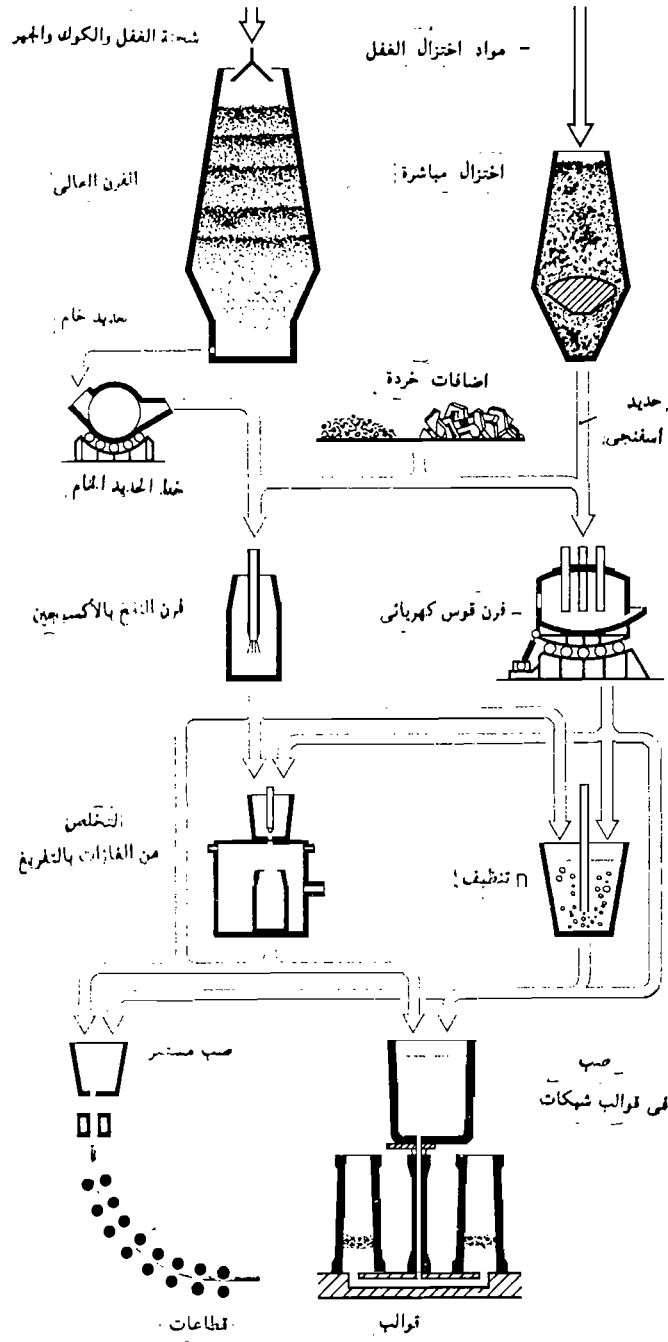

شكل (١-١٨)


خريطة شاملة توضح مراحل صناعة الصلب بدءاً من الغفل حتى القطاعات أو السبكات



#### ١-٥-٢- إنتاج حديد الصب ( الزهر ) : Production of Cast Iron :

لا يختلف تركيب حديد الزهر ( الصب ) عن حديد الصلب إلا في نسبة احتوائه على الكربون بصفة أساسية والعناصر الأخرى بصفة ثانوية فحديد الزهر تصل نسبة الكربون فيه إلى ما بين ٢,٥ ٪ ، ٣,٧٥ ٪ وترتفع نسب العناصر الأخرى وهى السليكون والمنجنيز والفسفور والكبريت بنسب مختلفة . ولإنتاج حديد الزهر الذى يستخدم فى صناعة المسبوكات التى هى أساساً فرش وجسم المكائن والآلات . وتستخدم أساليب مشابهة لصناعة الصلب مثل الأفران الكهربائية لصناعة الصلب وأفران البواتق ، بالإضافة إلى استخدام أفران تشبه الفرن العالى وتعمل بأسلوب يشبه كثيراً أسلوب الفرن العالى وتسمى هذه الأفران بأفران الدست Cupola Furnace شكل (١-١٩) ولا يختلف عنه إلا فى كون بنائه اسطوانى الشكل من قمته إلى قاعه عل خلاف الفرن العالى . وتشابه التفاعلات الحادثة فى فرن الدست وتلك الحادثة فى الفرن العالى ففرن الدست تدخله شحنة الحديد التى تتركب من تماسيح الحديد الخام الخارج من الفرن العالى مضافاً إليها حديد زهر قديم ( كسر المكائن أو بقايا المسبك ) وفى بعض الأحيان خردة صلب ( متأكسدة ) ويضاف إلى شحنة الحديد فحم الكوك وحجر جبرى كمساعد صهر كالفرن العالى وأخيراً ينفخ هواء بارد أو ساخن من ودنات كما يحدث فى الفرن العالى . وتمر شحنة الحديد فى فرن الدست بتفاعلات مشابهة لتلك التى يمر بها الحديد الغفل فى الفرن العالى فقط يملأ المرقد فى قاع فرن الدست بفحم الكوك المتوهج حيث يتجمع حوله الحديد المنصهر الساقط من منطقة الانصهار ويكاد يكون نقياً من الكربون فيكتسب الحديد المنصهر كمية لا بأس بها من الكربون تتوقف على الزمن الذى يبقى معه المنصهر ملاصقاً للكوك المتوهج قبل إخراجة من الفرن وكذلك على نسب السليكون فى الحديد أى أنه يتم فى فرن الدست إعادة كربنة الحديد بعد تنقيته وترتفع نسبة الكربون إلى مقدار يتراوح بين ٢,٥ ٪ ، ٣,٧٥ ٪ وبالتالي فإن فرن الدست لا يصلح أساساً لإنتاج الصلب ( الذى لا تتجاوز نسبة الكربون به ٢ ٪ بأى حال من الأحوال ) بسبب زيادة عملية الكربنة فى مرقد فرن الدست .

وحديد الزهر حديد سيل عند انصهاره يسهل صبه فى قوالب بالأشكال المطلوبة فيأخذ شكلها بأمانة كبيرة بعكس معظم المعادن والسبائك الأخرى . وهو معدن قصيف ( هش ) لا يتحمل الصدمات أو الشد كثيراً إلا أنه يتحمل الضغط إلى قدر يعادل عدة أمثال تحمله للشد . ومن أهم ميزاته الأخرى هو مقاومته للصدأ والتآكل حتى عند تواجده فى أجواء

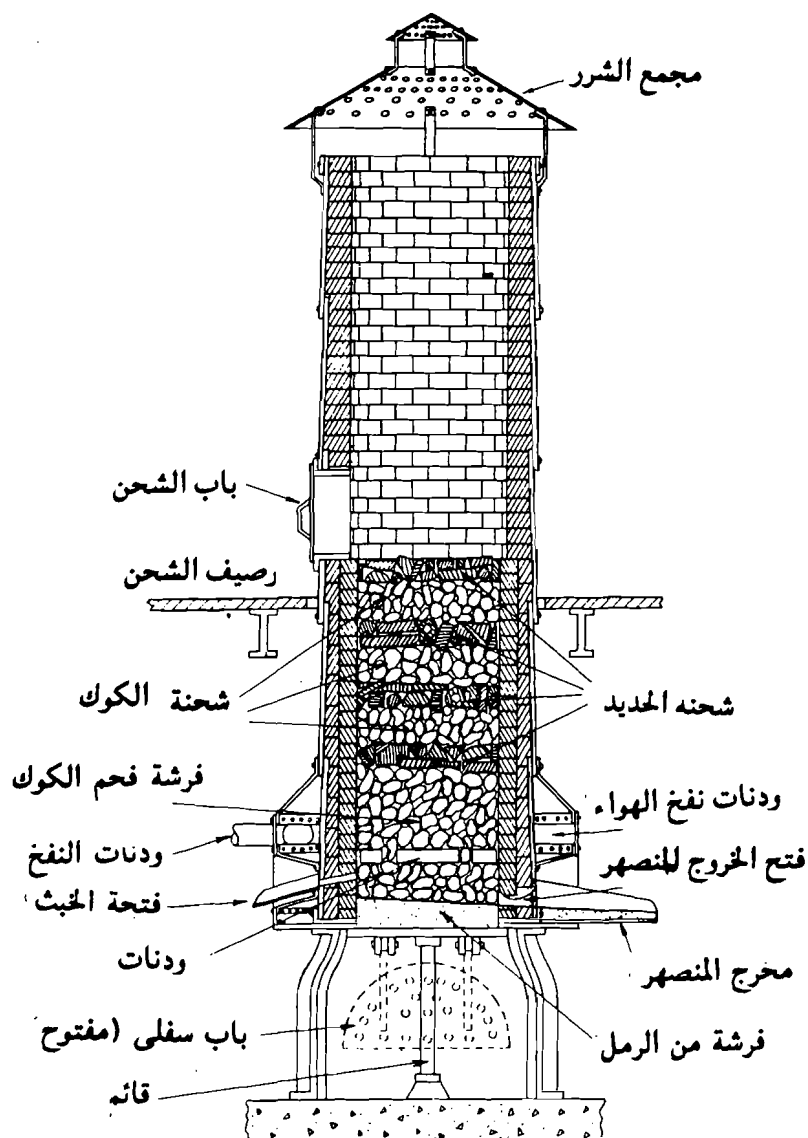

شكل (١-١٩) فرن الدست لصهر حديد الزهر

رطبة . ولذلك يستعمل في نقل مياه الصرف والأدوات الصحية . ونظراً لمقاومته العالية نسبياً للضغط يستخدم في صناعة فرش المكينات والأجزاء التي تتعرض للضغط كدرا فيل مكينات الرصف أو الطحن وتفيد صلابته العالية بجانب ذلك استخدامه في المجالات السابقة وحديد الزهر ثلاثة أنواع رئيسية .

#### ١-٢-٥-١- حديد زهر أبيض White Cast Iron :

وهو حديد يذوب فيه الكربون الموجود ذوباناً تاماً بالاتحاد مع الحديد مكوناً المركب المعروف باسم كربيد الحديد أو السمنتايت  $(Fe_3 C)$  Cementite or Iron Carbide وهو قصيف جداً وصلد ويندر استخدامه إلا في الحالات التي تتطلب صلادة مفرطة ومقاومة للبرى والتآكل كالطواحين والأسطح المعرضة للاحتكاك والبرى .

#### ١-٢-٥-٢- حديد الزهر الرمادى Cray Cast Iron :

وفيه يكون الكربون الموجود في الحديد منفصلاً بصفة جزئية ويكون انفصال الكربون في صورة قشور جرافيتية رقيقة موزعة في داخل المعدن وبالتالي تقل صلادة حديد الزهر الرمادى عن الأبيض وتكسب القشور الجرافيتية مقطع الحديد لونه الرمادى المميز بجانب إكساب الحديد خاصية خمد الاهتزازات الأمر الذى يفيد في صناعة فرش المكينات المعرضة للاهتزازات كالمخارط وكافة مكينات التشغيل ومحركات الديزل وخلافه .

#### ١-٢-٥-٣- حديد الزهر اللدن Malleable Cast Iron :

هو في الحقيقة نوع من أنواع الحديد الرمادى السابق إلا أنه يختلف عنه في شكل جرافيته المنفصل فيكون الجرافيت المنفصل في الحديد اللدن على شكل تجمعات متكاملة أو قريبة للتكور بعكس حديد الزهر الرمادى فجرافيته المنفصل على شكل قشور حادة الأطراف . ويُنْتِج حديد الزهر اللدن بعملية تطرية حرارية بتسخين حديد الزهر الرمادى إلى درجة حرارة تبلغ نحو ٧٠٠م لعدة أيام فتتكور قشور الجرافيت ويصبح الحديد لدناً (طرياً) نسبياً ويصنع منه مواسير المياه والصرف المعتادة ولا يجب أن يفهم من معنى الحديد اللدن أو الطرى أنه يمكن تشكيله بالضغط أو بالطرق (بالحدادة) أو بالسحب سواء على البارد أو على الساخن فهو ما زال يتصف بقصافة تمنع تشكيله بهذه الطرق وحديد الزهر بكل أنواعه لا يمكن تشكيله تشكيلاً لدناً ويصعب لحامه لذلك يقتصر تشكيله على طرق السباكة أى بصهره وصبه في قوالب بالأشكال المطلوبة وتركه يتجمد ولذلك يسمى حديد الصب . ويمكن بعد صبه تشغيل أسطحه بالخرط أو القشط أو التفريز أو التجليخ .

## ٦-١- إنتاج المعادن غير الحديدية وسبائكها :

### Production of Non-Ferrous Metals and Alloys

إن في مقدمة المعادن غير الحديدية ، المستعملة على نطاق واسع في الصناعة ، النحاس والألومنيوم والقصدير والزنك والرصاص والنيكل والمغنسيوم ويفسر استعمال المعادن غير الحديدية وسبائكها بأن لبعضها خواص مميزة في الاستخدام الهندسي إما لجودة التوصيل الكهربائي والحرارى أو مقاومة الصدأ والتآكل ونقص معامل الاحتكاك أو مقاومة فعل درجة الحرارة المرتفعة أو خفة الوزن وسهولة التشكيل على البارد أو على الساخن بجانب الاعتبارات الاقتصادية .

### ١-٦-١- إنتاج النحاس : Production of Copper

يعتبر معدن النحاس من أقدم المعادن التي عرفتها البشرية والمتوافرة والموزعة في أماكن كثيرة . ويوجد في حالته الطبيعية متحدًا مع كثير من العناصر الأخرى . ويمتاز النحاس في حالته النقية وفي كثير من سبائكه بارتفاع قابليته للتوصيل الكهربائي والحرارى بجانب قابليته للسحب ( المطيلية ) وبالتالي يمكن أن يسحب إلى أسلاك رفيعة وهو بجانب ذلك طروق فيمكن تشكيله بالطرق على البارد وتحويله إلى صفائح أو رقائق دقيقة الثخانات .


### ٢-٦-١- غفل النحاس : Copper Ores

يوجد الغفل أساسًا في القشرة الأرضية وفي أعماقها على شكل مركبات مختلطة ، كما يحتوى هذا النحاس على غفل معادن أخرى .

ويستخلص الجزء الأكبر من النحاس في غفله الكبريتى الذى يتحد فيه النحاس بالكبريت الخام المعروف باسم شالكوبيرايت Chalcopyrite والذى يحتوى على كبريتيد النحاس  $Cu_2S$  ,  $CuFeS_2$  والذى يوجد في أعماق باطن الأرض .

١-٦-٣- استخلاص النحاس : يمكن استخلاص النحاس إما بالطريقة الرطبة أو الطريقة الجافة ويوضح شكل (١-٢٠) خطة استخلاص النحاس من غفله بالطريقة الجافة والتي تتكون من المراحل التالية :

١ - تكسير الغفل في كسارات خاصة .

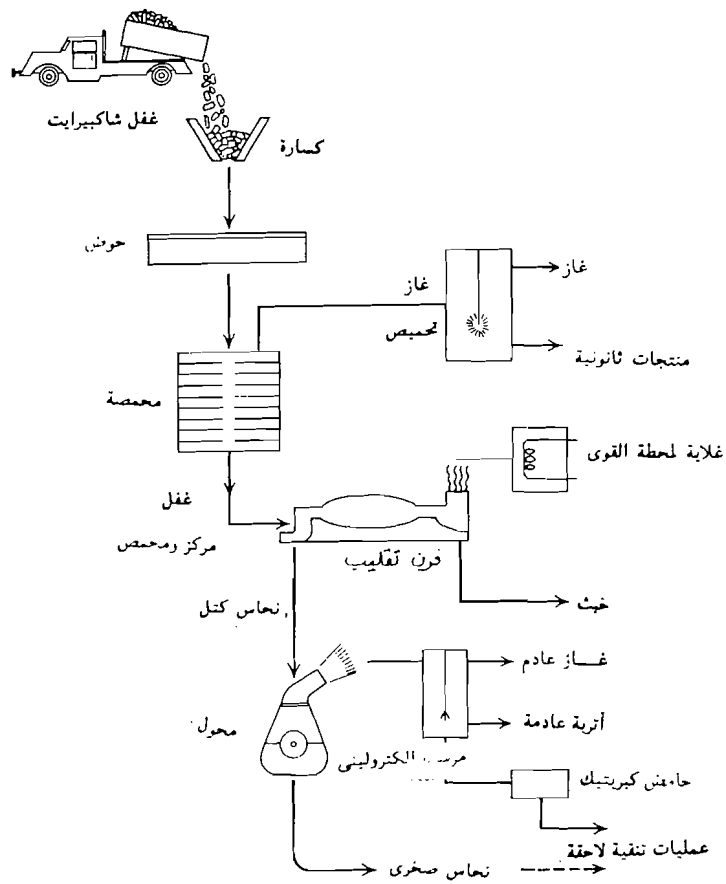


شكل (١-٢٠) خريطة استخلاص معدن النحاس

- ٢ - خلط الغفل المكسر مع الجير ومساعد صهر سليكوني .
- ٣ - تخليص الغفل من الشوائب والأتربة العالقة أى تركيزه ويتم ذلك بطريقة التعويم Flotation في حوض ماء .
- ٤ - تحميل الغفل جزئياً بالتسخين فيتكون خليط من مركبات كبريتيد النحاس بالإضافة إلى أكاسيد الحديد ويسمى هذا الخليط كالسين Calcine ( يتم التحمص عند درجة حرارة ٨٠٠ - ١٠٠٠ م ) .
- ٥ - صهر الكالسين مع حجر الجير ( كمساعد صهر ) . في فرن خاص فيتم التخلص من معظم مركبات الحديد في صورة خبث ويبقى غفل النحاس متلبداً مع باقى مركبات حديد الخبث يسمى حينئذ بالنحاس الصخري Matte .

٦ - صب النحاس الصخري في محول ( يشبه محول النفخ بالأكسجين أو بسمر ) فيتم نفخ سطح المنصهر بالهواء من الفتحات ، ويستمر النفخ لفترة تتراوح بين ٤ إلى ٥ ساعات فتتأكسد الشوائب ويخرج معظمها في صورة أكاسيد متطايرة والباقي ينضم إلى الخبث الذى يطفو على السطح ويكشط من حين لآخر ، ويتأكسد كبريتيد النحاس إلى أكسيد نحاس أو إلى كبريتات نحاس . وعندما ينتهى زمن النفخ يبدأ التفاعل بين أكسيد النحاس وكبريتات النحاس ويكونان في النهاية نحاساً منفطاً Blister وثانى أكسيد الكبريت ويحتوى النحاس المنفط على نحو ٩٨ إلى ٩٩ ٪ نحاس وهو خام لا يصلح للاستخدام المباشر بل يحتاج إلى عمليات تنقية أكثر شأنه شأن الحديد الخام الخارج من الفرن العالى . وتتم التنقية النهائية بالترسيب الكهربائى على المهبط إلكترولياً Electrolytically وينتج نحاساً نقياً تماماً وهو الذى يُطلق عليه النحاس العالى في جودة توصيله وخال من الأكسجين Oxygen Free High Conductivity Copper (O.F.H.C.) . ويستخدم في صناعة الموصلات والأسلاك الكهربائية .

#### الطريقة الرطبة :

 وتتبع في حالة الغفل الأكسيدي الذى يفتت ثم يفرز لنحصل على حبيبات ذات حجم متقارب الدرجات وتجربى لكل درجة عملية تركيز في مكينة ترسيب وفي هذه المكينة يغسل الخام بواسطة تيار من الماء ولما كان الوزن النوعى للخام والمادة العاطلة مختلفاً ، فإنها ينفصلان فيرسب الغفل إلى أسفل بينما تطفو المادة العاطلة ويعامل الخام المركز بمحلول مخفف من حامض الكبريتيك ، ويتلو ذلك ترشيحه للحصول على محلول نظيف ويتم ترسيب النحاس من المحلول بالتحليل الكهربائى أو بإحلال الحديد ( الخردة ) محل النحاس حسب التفاعل .



ولا يكاد يستخدم النحاس النقى ( الأحمر ) إلا في الأجزاء أو العناصر التى يهتم فيها بالاستفادة بأهم خواص النحاس النقى وهى خاصية التوصيل الكهربائى والحرارى فتصنع منه الأسلاك والكبلات الكهربائية وباقى عناصر الدوائر الكهربائية التى نهتم فيها بجودة التوصيل وقديماً في أوانى الطبخ ( استفادة بجودة التوصيل الحرارى وذلك بعد طلائها بالقصدير للوقاية من تكوين كربونات النحاس السامة ) وكذلك المبادلات الحرارية وكل ما

يهتم فيه بجودة التوصيل الحرارى أو الكهربائى وقلما يستفاد بالنحاس فى مجالات أخرى بسبب قصور مقاومته للإجهادات الميكانيكية عن الوفاء بالمتطلبات الهندسية فهو لا يرقى إلى مستوى الصلب من هذه الناحية بجانب ارتفاع سعره إلا أنه بخلط النحاس بمعادن أخرى أى تكوين سبائك أمكن الاستفادة بالنحاس فى مجالات عديدة . ويمكن تقسيم سبائك النحاس إلى نوعين رئيسيين :

١ - سبائك النحاس الأصفر Brasses .

٢ - سبائك البرونز Bronzes .

#### ١-٦-٤- سبائك النحاس الأصفر :

وهى أساساً بين النحاس النقى ( الأحمر ) والزنك وكلما ازدادت نسبة إضافة الزنك كلما تحسنت الخواص الميكانيكية كمقاومة الشد والضغط والانحناء وزادت الصلادة وطالت المطيلية والطروقية . ولذلك تصنع الأجزاء النحاسية التى تشكل على البارد أو على الساخن فقط تشكل بالصب ( كحديد الزهر ) والنحاس الأصفر مقاوم للصدا والتآكل والبرى بالاحتكاك فيصنع منه الزلاقات والصنابير والتماثيل والمبادلات الحرارية والعملات النحاسية ومقابض الأبواب وأعمال الزينة فى الأثاث والمباني ( ديكور ) .

#### ١-٦-٥- سبائك البرونز :

وهى أساساً من النحاس النقى مضافاً إليه أى معدن آخر ويسمى البرونز باسم المعدن المضاف إلى النحاس مهما كانت نسبة المعدن ضئيلة فالبرونز الفسفورى يحتوى على ١ , ٠٪ فسفور أساساً ويضاف القصدير بنسب تتراوح بين ١ , ٢٢٪ وهو أشهر أنواع البرونزات إذ يتصف بمقاومته العالية للإجهادات والبرى بالاحتكاك فتصنع منه مراوح الدفع فى السفن ومراوح المضخات والأجراس وهو يشكل عادة بالصب لصعوبة تشكيله بالوسائل الأخرى .


وهناك البرونز النيكل الذى يحتوى على ٢٠ إلى ٣٠٪ نيكل وهو مقاوم للتآكل ويصنع منه مكثفات المحطات البخارية والسفن وهناك أيضاً البرونز القصديرى المعروف باسم معدن المدافع Gun Metal الذى كان يستخدم قديماً فى صناعة الأسلحة وحل محله الصلب عند اكتشاف الحديد ويحتوى على ١٠٪ قصدير - ٢٪ زنك وهذه السبيكة تشكل بالصب أو بالتشكيل على الساخن فوق درجة حرارة ٦٠٠ م . ومن السبائك الشهيرة أيضاً الألومنيوم برونز

والتي تحتوى فقط على قدر يتراوح بين ٥، ٧، ١٢٪ ألومنيوم والباقي نحاس الذى يشكل بالصب ويتميز بمقاومته للبرى فتصنع منه العملات البرونزية (٥، ١٠ قروش) بجانب الزلاقات فى الأجزاء الميكانيكية .

#### ٧-١- إنتاج الألومنيوم Aluminium Production :

##### ٧-١-١- الألومنيوم :


الألومنيوم معدن حديث الاكتشاف وتم استخلاصه لأول مرة عام ١٨٢٥ إلا أن غزوه لمجال الاستخدام فى الصناعة أصبح كبيراً جداً فى القرن الحالى حتى أنه أصبح ينافس الفلزات الأخرى كالحديد والنحاس بسبب خفة وزنه وجودة توصيله للكهرباء والحرارة ومقاومته العالية للتآكل ( تتأكسد قشرة رقيقة جداً منه شفافة تقى ما تحتها من معدن مدى الحياة ) وينصهر الألومنيوم عند درجة حرارة منخفضة نسبياً (٦٦٠ م) .

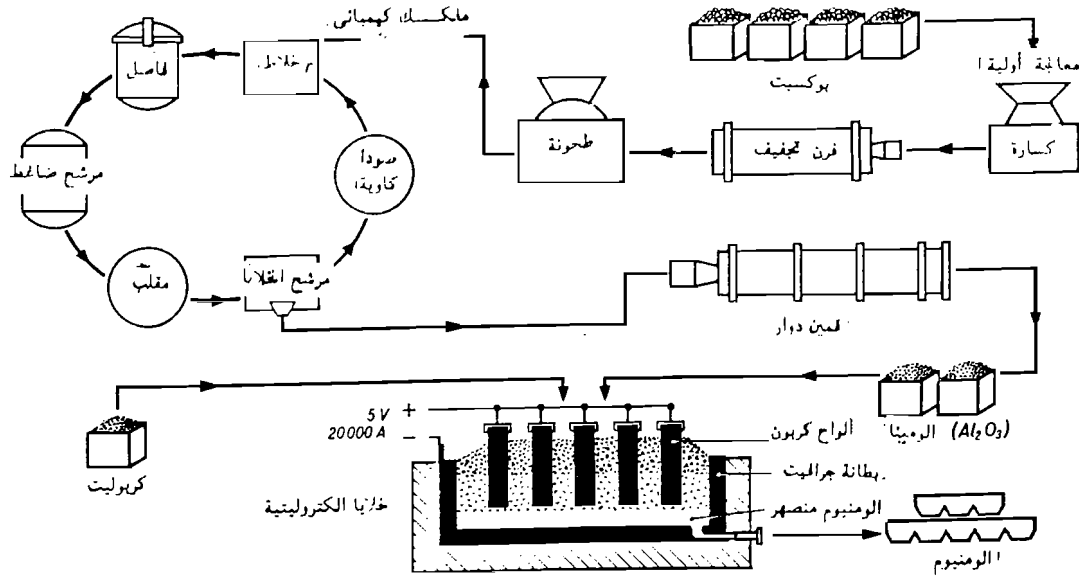

شكل (١-٢١) خريطة استخلاص الألومنيوم من البوكسيت

وأهم أنواع غفل الألومنيوم هو المعروف باسم البوكسيت Bauxite نسبة إلى مكتشفه Les Baux وتركيبه  $Al_2O_3 \cdot H_2O$  أى هيدروكسيد الألومنيوم . وهو صخرى الشكل ويحتوى عادة على شوائب من أكسيد الحديد والسيليكا وأكسيد الكالسيوم والتيتانيا .




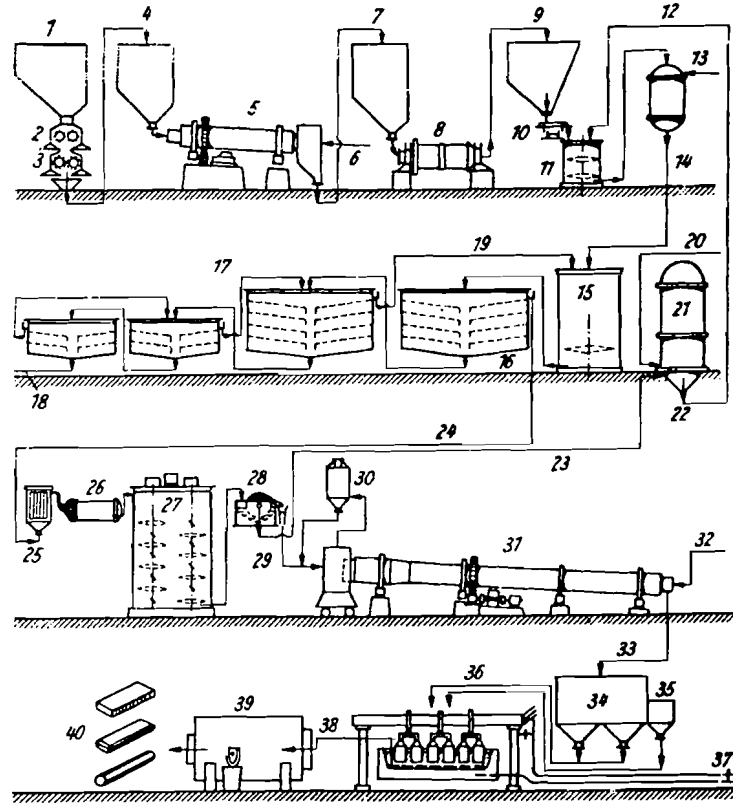


شكل (٢٢-١) خريطة استخلاص الألومنيوم من خام البوكسيد

- (١) بوكسيت خام (٢) كسارة أولية (٣) كسارة ثانية (٤) بوكسيت مكسر (٥) فرن دوار (٦) غاز (٧) بوكسيت جاف (٨) طحونة بكرات (٩) بوكسيت مطحون (١٠) ميزان (١١) خلاط (١٢) فاصل (١٣) بخار ضغطه منخفض (١٤) محلول صودا (١٥) مخفف المحلول (١٦) مركز القوام (١٧) غسيل (١٨) إلى مجمع الطين الأحمر (١٩) محلول صودا الغسيل (٢٠) بخار ضغط منخفض (٢١) مبخر متعدد المراحل (٢٢) محلول صودا للإذابة (٢٣) صودا مخففة (٢٤) محلول صودا ألومينا (٢٥) مرشح (٢٦) مبرد الصودا (٢٧) مقلب (٢٨) مرشح برميلي (٢٩) مبلل (٣٠) مرشح كهربائي (٣١) فرن كلنسية ١٢٠٠ إلى ١٣٠٠ م° (٣٢) غاز (٣٣) أكسيد الألومنيوم (٣٤) طمي ألومينا (٣٥) كربولايت (٣٦) فرن الكتروليتي (٣٧) تيار مستمر (٣٨) ألومنيوم سائل (٣٩) فرن الصب والتخزين (٤٠) قطاعات الدرفلة والسيقان

 ولاستخلاص الألومنيوم من غفله يسحق الغفل أولاً ثم يُبلل بالصودا الكاوية مكوناً صوديوم ألومينات Sodium Aluminate والتي تفصل بالترشيح لفصل أكاسيد الحديد والكالسيوم والتيتانيوم المعلقة : شكل (٢٣، ٢٢، ٢١-١)




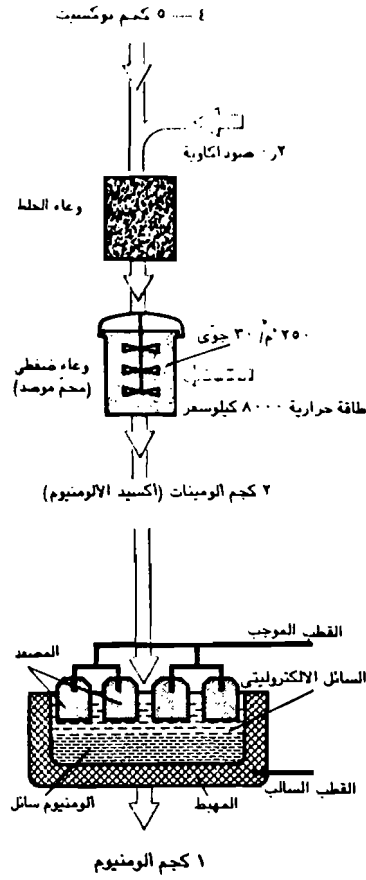

شكل (١-٢٣) موجز لعملية استخلاص الألومنيوم

وتبقى الألومينا ذائبة في الماء ثم تحول هذه إلى هيدرات الألومنيوم بالترسيب ثم تحول هذه إلى أكاسيد الألومنيوم بالكلسنة ( التحميض ) Calcination عند درجة حرارة  $1300^{\circ}\text{C}$  . ( أكسيد ألومنيوم غير مائي ) ثم يختزل الأكسيد بالترسيب الكهربائي للمحلول المنصهر عند  $1000^{\circ}\text{C}$  . أى بتحليل أكسيد الألومنيوم كهربائياً في خلية كهربائية ( حمام ) من الكريولايت  $\text{AlF}_3 \cdot 3\text{NaF}$  المنصهر إلى مكوناته بإمرار تيار كهربائي فيه شكل (١-٢٤) فنجد أن الألومنيوم يترسب عند قاع الحمام المنصهر ( المصعد ) ويبقى منصهراً حيث يسحب من فتحة في القاع ويُصب في صورة تماسيح أو سبكات .

والألومنيوم شره للاتحاد بالأكسجين مما يجعله صعباً في لحامه بالوسائل المعتادة إلا أن هذه الأكاسيد تبقى باقى المعدن من تطور عملية الأكسدة ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة

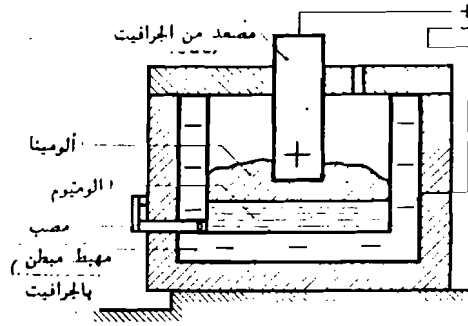

شكل (١-٢٤) خلية استخلاص الألمنيوم

بإحكام الوقاية من الصدأ والتآكل بأكسدة سطح الألمنيوم صناعياً بالعملية المعروفة بالأنودة Anodizing والألمنيوم يمكن سحبه إلى أسلاك أو درفلة إلى رقائق دقيقة تستخدم في تغليف الشيكولادة والسجائر . ومسحوقه يستخدم في الطلاء للوقاية من الصدأ . ويندر استخدم الألمنيوم النقي إلا في الحالات التي يتطلب فيها جودة التوصيل الكهربائي ( الكبلات الكهربائية ) ولشدة بريقه ولمعانه عند صقله واحتفاظه بهذه الصفة يستخدم كعواكس للحرارة والضوء ولا يكاد يُستخدم الألمنيوم النقي في أغراض تتجاوز المذكورة بسبب قصور خواصه الميكانيكية أيضاً ولذلك تُضاف إليه بعض العناصر الأخرى كالسيليكون والنحاس والمغنسيوم بقصد تحسين الخواص الميكانيكية . ويمكن أن تُكسى سبائك الألمنيوم بطبقة رقيقة من الألمنيوم النقي بالدرفلة تعرف بالكلا Alclad لحمايتها من التآكل وتستخدم هذه في ديكورات السيارات ( المعروفة بالنيكل رغم عدم وجود نيكل بها ) .

#### ١-٧-٢- سبائك الألمنيوم Aluminium Alloys :

أهمها السبائك التي يُضاف فيها السيليكون إلى الألمنيوم بنسب تتراوح بين ١,٧٥ ٪ ، ١٥ ٪ سيليكون وكلما ازدادت نسبة السيليكون كلما زادت مقاومة السبيكة للإجهادات كالشد والضغط والصلادة بينما تقل المطيلية والطروقية . ويمكن تشكيل سبائك الألمنيوم الفقيرة في السيليكون على البارد وعلى الساخن التي تُصنع منها أواني الطبخ وقطاعات صنع الأبواب والنوافذ ( ألومتال ) بينما يصعب ذلك في السبائك الغنية بالسيليكون فتشكل بالصب كأجزاء محركات السيارات الجسم والمكبس والمبخر ( الكريراتير ) وغيره . وهناك سبائك الألمنيوم مع النحاس والمغنسيوم والمنجنيز وكلها تتصف بخواص ميكانيكية جيدة كألواح صناعة الطائرات التي تتصف بخفة الوزن ومقاومة عالية للإجهادات والتآكل .

## ٨-١- المواد غير المعدنية Non Metallic Materials :

ظل علم الكيمياء يهتم بتركيب وبنية المواد الطبيعية ومعالجتها والاستفادة بها على أوسع نطاق حتى عام ١٩١٠ . إلى أن صارت بعد ذلك قفزة كبيرة في تطور استخدام هذه المواد (طبيعية كانت أو صناعية) وأصبحت هناك مركبات عديدة يصعب حصرها بجانب تعقد تركيبها وتكوينها .

ولإعطاء فكرة موجزة عن المواد الصناعية غير المعدنية نجد أنه يمكن أولاً تقسيمها إلى :

### مواد غير عضوية Inorganic :

١ - طبيعية Natural مثل :

الأحجار - المعادن - الطفل والطين - الأملاح .

٢ - تخليقية ( صناعية Synthetic ) مثل :

الأسمت - الخرسانة - المصيص والجبس - الزجاج - الخزف - الطوب - الصيني - الميناء - السليكا والألومينا - الجرافيت - الكرييدات .

### مواد عضوية Organic :

١ - طبيعية :

مثل مركبات الغازات الطبيعية - المركبات البترولية - المركبات الكربونية - الكربوهيدرات الوسيطة - الخشب - المركبات السليلوزية - الشيلاك ( الراتنجات ) - الجلود الطبيعية - الفبر الطبيعي .

٢ - تخليقية ( صناعية ) :

مثل الورق واللدائن ( المواد السليلوزية المخلقة - الجلد الصناعي - الراتنجات الصناعية - المطاط الصناعي - الفبر الصناعي ) .

وسوف نهتم ببعض المواد التي تفيدنا بصفة خاصة في دراستنا الهندسية وذلك بترتيب أهميتها وانتشار استخدامها .

#### ١-٨-١- اللدائن ( البلاستيك = البوليميرات ) Polymers :

اللدائن هي مواد عضوية مخلقة ( اصطناعية ) تصنع من مواد خام مثل النفط ( البترول ) من خلال تحولات كيميائية وتعتمد أساسًا على ارتباطات عضوية كربونية ( باستثناء اللدائن السليكونية ) . وقد ابتكرت اللدائن منذ نحو قرن مضى وحلت محل كثير من المعادن والمواد الطبيعية في كثير من الاستخدامات الهندسية والاستعمالات اليومية ، وتتميز اللدائن بخواص فريدة لا تحوزها كثير من المواد الطبيعية مثل خفة الوزن ( وزن نوعى منخفض ) ومقاومة التآكل وسهولة التشكيل ثم العزل الكهربائي والحرارى والصوتى بجانب المرونة والشفافية ( فى بعض الأنواع ) علاوة على جمال المظهر وإمكان تلوينها ( صلاحيتها لأعمال الديكور ) والخواص الميكانيكية الفريدة ثم انخفاض تكلفتها . إلا أن من أهم عيوبها نقص مقاومتها لفعل الحرارة وقابلية بعض أنواعها للاشتعال وضعف مقاومتها للإجهادات الميكانيكية وكذلك ضعف مقاومة بعضها للمذيبات أو الأحماض . وتشكل اللدائن مشكلة خاصة بدأت تظهر فى الوجود وهى عدم إمكان التخلص منها اللهم إلا بإعادة تشكيلها مرة أخرى (Recycling) ومن ثم فهى تعتبر إحدى ملوثات البيئة وهى المشكلة التى تؤرق بال البشر حاليًا .

#### ١-٨-٢- التركيب الكيميائى لللدائن :

تتركب اللدائن كلها ( باستثناء الأنواع السليكونية ) من روابط كربونية على هيئة سلاسل متصلة أو خيوط ( جزئيات مترابطة Macromolecules ) . ويمكن أن يترابط مع الكربون فى هذه السلاسل عناصر الهيدروجين ، الأكسجين ، النيتروجين ، الكلور والفلور .  
وتنتج اللدائن أساسًا من خامات النفط ( زيت البترول الخام ) والغازات البترولية ويتم ذلك على خطوتين أساسيتين :

● تخليق مواد أولية قابلة للتفاعل تتركب من جزئيات أحادية تسمى ميرات أحادية (Monomers) ( Mono = أحادى ) .

● تراتب ( تجميع ) آلاف الجزئيات الأحادية إلى جزئيات كبيرة مترابطة (Macromolecules) يطلق عليها بوليميرات Polymers ( Poly = عديد ) .

ويمكن أن يتم هذا التجميع لهذه الجزئيات إلى بوليميرات من خلال أى من التفاعلات التالية :

---

(أ) البلمرة (أى التجميع) Polymerisation .

(ب) التكاثف Polycondensation .

(ج) الإضافة (الجمع) Polyaddition .

أولاً - البلمرة (التجميع) : هى عملية صف (رص) الجزيئات غير المشبعة للمونوميرات الفردية بعضها بجانب بعض .

مثال ذلك ترابط جزيئات البولى إيثيلين Polyethylene من الإيثيلين Ethylene فينتج خيط من تراصهما شكل (١-٢٥) .

ثانياً - بالتكاثف Polycondensate : فى هذه الحالة يتم الترابط بين جزيئين مختلفين (مونوميرين) لينتج خيط من ترابطها .

مثال ذلك تكوين راتنج بولى استر Polywster Risin الذى يتركب من شبكة ضيقة التشابك شكل (١-٢٦) .

ثالثاً - الإضافة (الجمع) Polyaddition : يتم الترابط هنا بين جزيئات متشابهة أو غير متشابهة لتكوين جزيئات ضخمة متشابكة ذلك دون انفصال أية مواد أخرى ، وأهم نواتج البلمرة بالجمع البوليوريثان Polyurethan الرغوى والراتنجات الأيبوكسية الملبدة شكل (١-٢٧) .


#### ١-٨-٢- التصنيف التكنولوجى للدائن :

يمكن تقسيم اللدائن بأنواعها حسب خواصها الفيزيكية والميكانيكية كما يمكن تصنيفها حسب تركيبها الذى تتحدد بموجبها تلك الخواص إلى ثلاثة أنواع رئيسية :


(أ) لدائن تتلدن (تطرى) بالتسخين Thermoplastics .

(ب) لدائن تتصلب بالتسخين (Duroplaste) Thermosetting .


(ج) لدائن مرنة (مطاطية) الاستومير Elastomers .

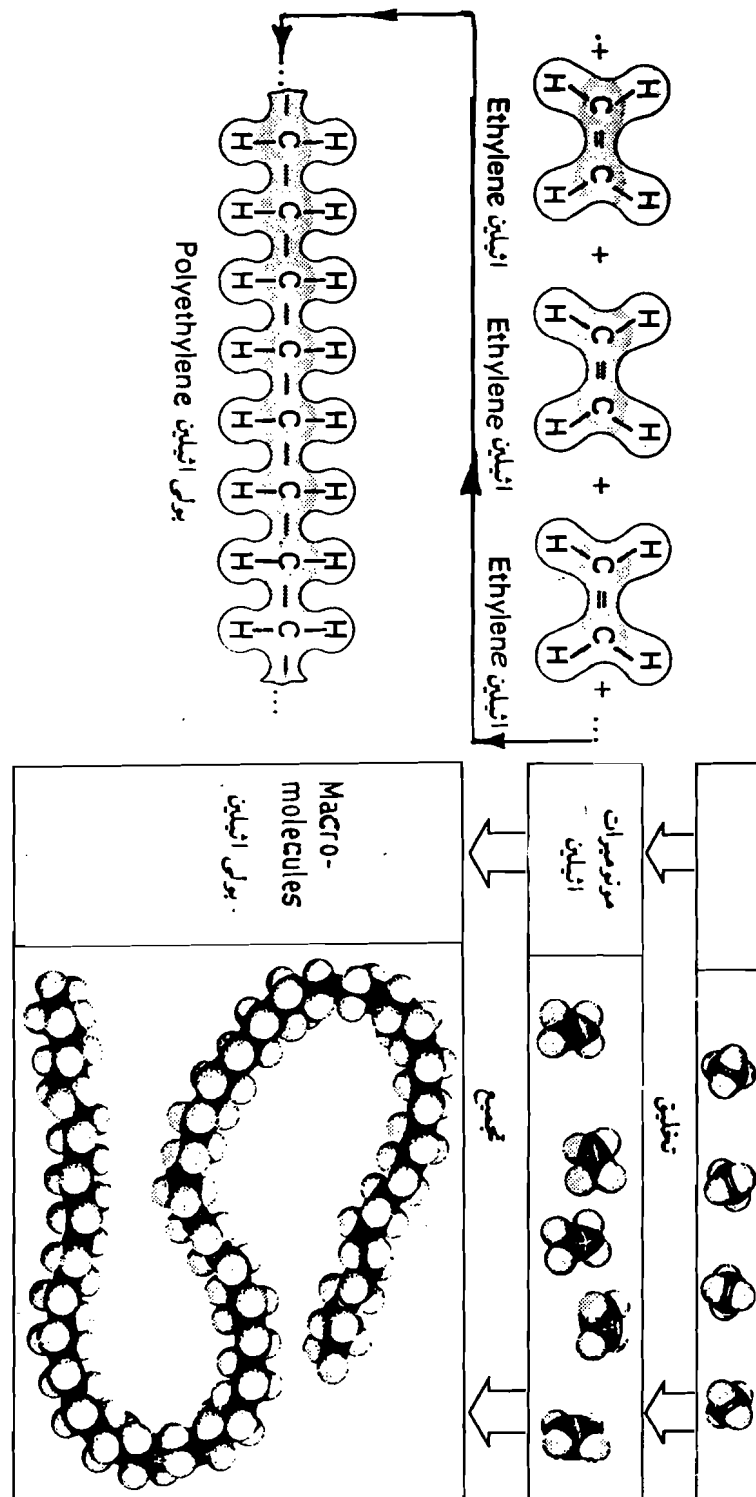

شكل (٢٥-١) تجميع المونوميرات بالبلورة

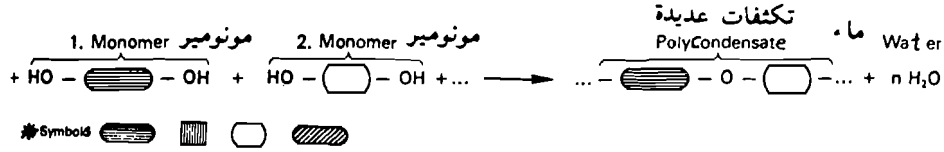

شكل (٢٦-١) تجميع بالتكاثف

 



شكل (٢٧-١) تجميع بالإضافة الجمعية

١-٢-٨-١- اللدائن التي تتلدن (تطري) بالتسخين Thermoplastics : تتصف هذه اللدائن بتليينها عند تسخينها حتى درجة حرارة معينة لا يجوز تجاوزها إذ أن هذه اللدائن تتحلل بعد ذلك . وهذه اللدائن تقبل اللحام بالتسخين . وتركيبها عبارة عن سلاسل من الجزيئات (خيوط) غير متشابكة إطلاقاً كما في شكل (٢٨-١) (أ) .



١-٢-٨-٢- اللدائن التي تتصلب بالحرارة Thermoset : هذه اللدائن تكون قابلة للتشكيل في حدود درجات حرارة معينة في بادئ الأمر إلا أنها تتصلب (تصبح جامدة) عند التسخين بين ١٢٧ ، ١٧٧°م . تحت الضغط فتأخذ شكل القالب الذي يحتويها ولا تغيره بعد ذلك سواء بالتبريد أو حتى بإعادة التسخين أي أنها تصبح مستقرة في شكلها غير أنها تحترق أو تتفحم Charing إذا بولغ في تسخينها فوق ٣٤٥°م . دون أن تتلين وبذلك تفقد تركيبها المميز وهذه اللدائن تتركب أيضاً من خيوط (سلاسل من الجزيئات) تكون متشابكة بعضها مع البعض في مواقع كثيرة ومتقاربة وهذا ما يميز تصلبها وجهودها شكل (٢٨-١) (ب) ومن ثم فهذه اللدائن لا تقبل التشكيل بعد حصولها على شكلها الأول وكذلك لا تقبل اللحام بالتسخين على غير الحال في اللدائن التي تتلين بالحرارة . ويمكن فقط ربط أجزائها باللصق بمواد لاصقة .

ثالثاً - اللدائن المرنة (المطاطية = الاستوميرز) Elastomers : تتركب هذه اللدائن من خيوط الجزيئات شأنها في ذلك شأن النوعين السابقين إلا أن تشابك هذه الخيوط يكون متباعداً شكل (٢٨-١) (ج) وهي تتميز بسهولة التشكيل المرن فعند الشد تمكن أن تستطيل





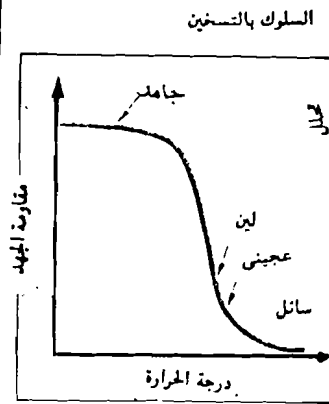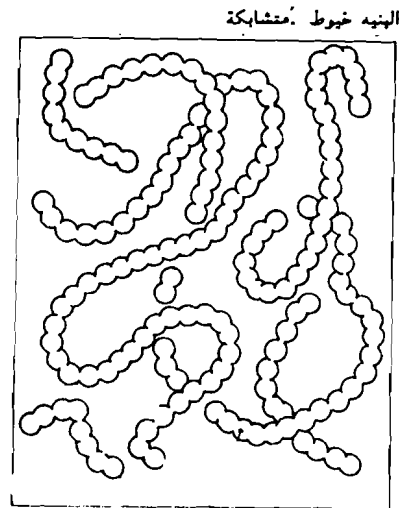

لدائن تتلين بالحرارة  
elastoplast  
البنية خيوط غير متشابكة

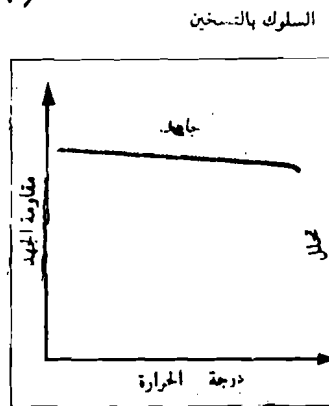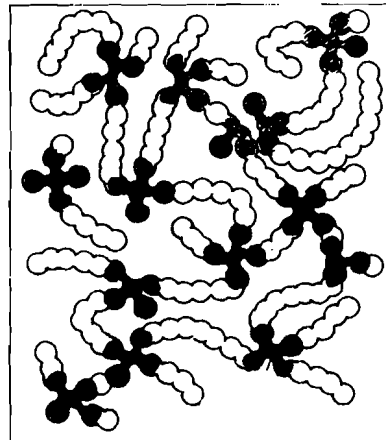

لدائن جامدة  
(ب)  
البنية متباعدة التشابك

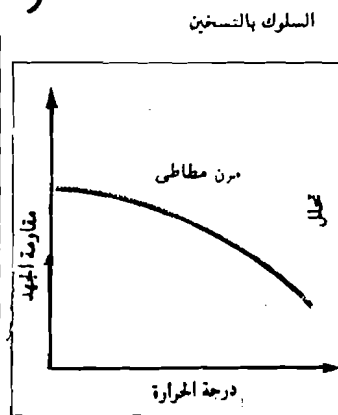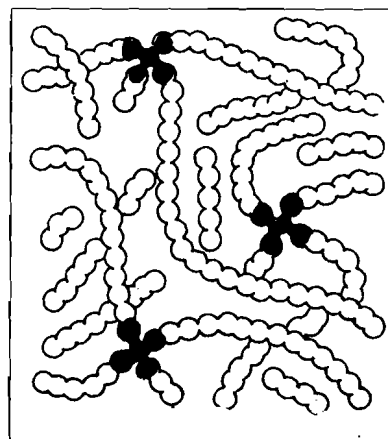

إميرات (اللدائن مرنة)

(ج)

شكل (٢٨-١) (أ) لدائن تتلين بالحرارة (ب) لدائن تتصلب بالحرارة (ج) لدائن مرنة (مطاطية)

لعدة أمثال طولها ثم تعود إلى طولها الأصلي بإزالة قوة الشد (المواد المطاطية) لذلك سميت المرات المرنة Elastomers ويؤدي التسخين إلى ليونتها بعض الشيء أما المبالغة في التسخين فتؤدي إلى الاحتراق والتفكك .

وهذه اللدائن غير قابلة للتشكيل أو اللحام (إلا باللصق) .

أمثلة على الأنواع الرئيسية لللدائن :

أولاً - مجموعة اللدائن التي تتلين بالحرارة Thermoplastics : وتشمل الأنواع التالية :

- البولي إثيلين Polyethylene (PE)

يتدرج لونه من اللالون إلى الحليب مظهره شمعي و سطح مصقول يقاوم الأحماض والقلويات .

الكثافة ٩٢,٠ كجم للتر ، رخيص .

يصنع من أنواعه الصلدة الأوعية والأنابيب والخراطيم والرفائق للأنواع اللدنة .

البولي بروبيلين Polypropylene (PP)

يشبه في مظهره وخواصه البولي إثيلين الصلد ولو أنه أصلد منه بعض الشيء ويحافظ على شكله حتى درجة (١٣٠°م) ومن ثم يمكن استعماله مع الماء المغلي .



يصنع منه أجزاء الغسالات وبعض أجزاء السيارات :

- البولي فينيل كلوريد Poly Vinyl Chloride (PVC)

شفاف وعديم اللون ويقاوم الأحماض والقلويات ويوضح شكل (١-٢٩) خريطة الإنتاج .

الكثافة ١,٣٥ كجم / للتر .

الأنواع الصلدة : متينة ويصعب كسرها ويمكن تحويلها إلى أنواع طرية بإضافة مواد طرية لتشبه المطاط والجلود الصناعية ويصنع منها أنابيب PVC الصلدة - أجسام وقواعد الأجهزة والقطاعات ذات الأشكال الخاصة والصمامات .

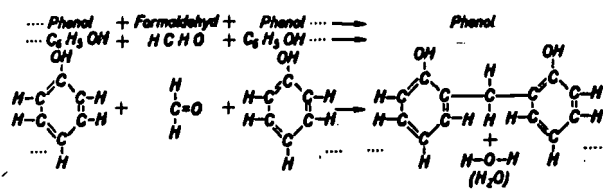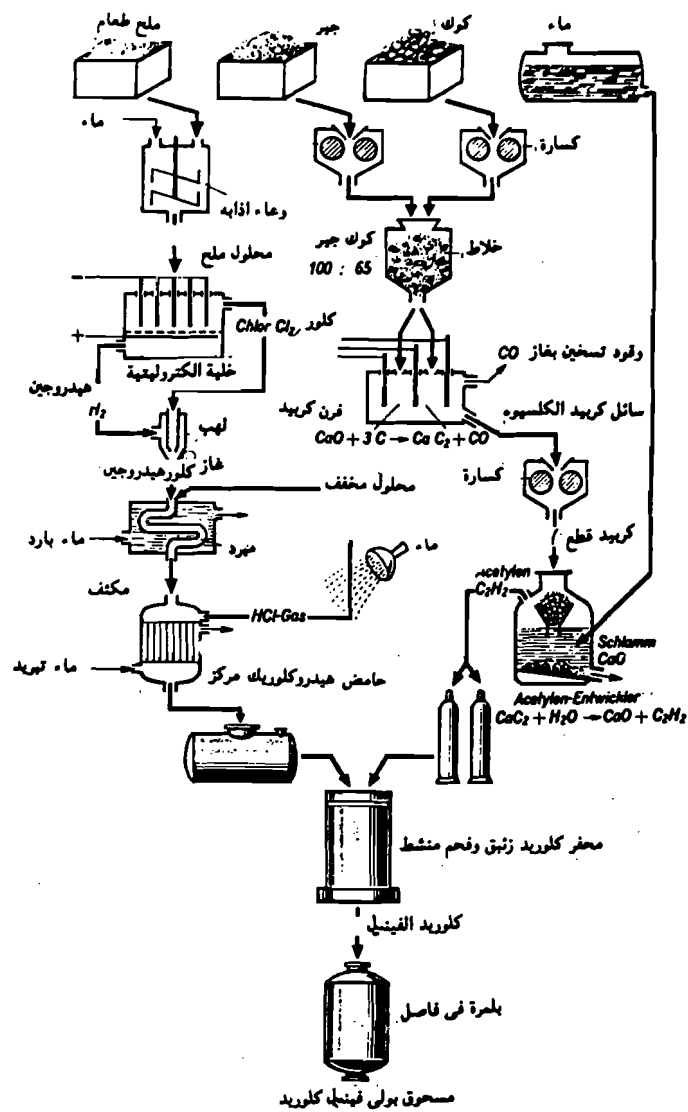

شكل (٢٩-١) خريطة إنتاج المسحوق الخام لبلاستيك البولي فينيل كلوريد

أما الأنواع الطرية فيصنع منها الجلد الصناعى والخراطيم والأحذية البوت الواقية من السوائل والقفازات ونعال الأحذية .

- البولى ستيرول (PS) Polystyrole

لا لون له وهو شفاف كالزجاج مع سطح براق ، صلد وقصيف قابل للكسر بسهولة . يقاوم محاليل الأحماض والقلويات لا يقاوم المذيبات .

الكثافة ١,٠٥ كجم / للتر .

يُصنع منه ألواح الزجاج البلاستيك ( فى فترينات العرض ) - أدوات الرسم ( المثلثات والمساطر ) والأكواب والأوعية الصغيرة . ويمكن الإقلال من كثافته بخلطه بمادة اكلير نيتريل Acrylnitril أو بوتادين المطاط وأوبها معاً لنحصل على أنواع جيدة جداً من ناحية مقاومة الصدمات والكسر . يُصنع منه مقابض المفكات - المطارق البلاستيك - الأزرار - أجسام المكنتات والسيارات وهناك أنواعاً رغوية منه تُصنع بإدخال غاز أثناء التصنيع لنحصل على كتل جامدة إسفنجية مسامها مغلقة ( لا تسرب الهواء أو السوائل ) .

الكثافة ٠,٠٢ كجم / للتر .

عازل جيد للحرارة ويعرف تجارياً باسم ستيربور أو هاستابور ( الفلين الصناعى ) . ويستعمل فى حماية الطرود القابلة للكسر ( الزجاجية ) وأحياناً فى العزل الصوتى والحرارى .

البولى كربونات (PC) Polycarbonate

شفاف كالزجاج ويشبهه فى خواصه - ذو مقاومة عالية للاجهادات مقاوم للقلويات المركزة ومحاليل الأملاح والمذيبات .

الكثافة ١,٢ كجم / للتر .

يُصنع منه الزجاج المقاوم للكسر وأدوات الرسم - الهوايات والمضخات ومفاتيح الكهرباء والمقابس ( البراييز والفيش ) - الأدوات الميكانيكية الدقيقة والأدوات الطبية والكهربائية والأطباق المنزلية .

---

- البولي أميد (PA) Polyamid

لونه أبيض كالحليب - سطحه أملس ومقاوم للبرى - مقاوم للأحماض والقلويات - صلد ومتين .

الكثافة ١,١٤ , ١ كجم / للتر .

تُصنع منه التروس - لقم كراسى المحاور - قضبان الانزلاق والعجلات والبكرات والكامات والخزانات - خزانات الوقود ( البنزين والبترول ) ويمكن تحويله إلى ألياف يستفاد بها في صناعة النسيج والحبال ويُعرف تجاريًا باسم برلون أو نايلون .

- البولي مثيل ميتا كريليت أو اكريل جلاس (PMMA) Polymethylmethacrylate

شفاف كالزجاج - يستعمل في زجاج البصريات - صلد ومتين يصعب كسره - يقاوم كثير من الأحماض والقلويات والعوامل الجوية إلا أنه يذوب في مذيب خاص به .

الكثافة = ١,١٨ , ١ كجم / للتر . ( أى نصف الزجاج العادى ) .

يطلق عليه تجاريًا بلكسى جلاس Plaxiglas .

يستعمل في النظارات الواقية - الفترينات - الأسقف الشفافة - بعض الأدوات الصحية .

- بولى تترافلور إثيلين (PTFE) Polytetrafluorethylene

أبيض كالحليب ، شمعى ، طرى قابل للثنى ومتين ومقاوم للبرى ، مقاوم لفعل الكيماويات ، يقاوم فعل درجات الحرارة على مدى كبير ( من - ١٥٠°م . إلى + ٢٨٠°م . ) .

الكثافة ٢,٢ كجم / للتر .

يستعمل في لقم كراسى المحاور - المعدات الكيميائية - الحشيات ( الحيوانات ) ومواد التزليق .

**ثانيا - مجموعة اللدائن التى تتصلب بالحرارة Thermoset :** يمكن أن توجد هذه الأنواع على هيئة خامات سائلة أو مساحيق يمكن تحويلها من خيوط غير متشابكة في تركيبها الداخلى إلى متشابكة في تركيبها الداخلى إما بإضافة مواد مصلدة أو بتأثير التسخين والضغط بعملية تسمى التصليد ، وتشمل الأنواع التالية :

---

- الفينول (الراتنجى) (PF) Phenolic Resin

لونه بنى فاتح يقيم بالزمن له رائحة مميزة - صلد وقصيف وقابل للكسر .  
الكثافة = ١,٥ كجم / للتر .

تحشى مادته عادة بمواد حشو مثل مجروش الزلط أو نشارة الخشب أو النسيج لتحويله إلى مادة تشكل بالضغط لاكتساب خواص خاصة ورخيصة .

- الملامين (الراتنجى) (MF) Melamine Resin

عديم اللون إلى أصفر فاتح يقيم بمضى الزمن - سطح لامع لا رائحة له - يتحمل الماء المغلى - صلد - قصيف - قابل للكسر .  
الكثافة = ١,٥ كجم / للتر .

يحشى عادة بمواد حشو لخفض التكلفة واكتساب خواص معينة . يستعمل فى الحالة النقية كمادة لاصقة للخشب (غراء صناعى) . ويحشى بمواد أخرى لصناعة الأجزاء الصغيرة وأجسام المكونات والمعدات .

- البولى استر (الراتنجى) غير المشبع (UP) Unsaturated Polyester Resin

عديم اللون شفاف كالزجاج تختلف أنواعه من الصلدة إلى اللينة إلى المرنة - ذو قوة تماسك والتصاق عالية سهل الصب .  
الكثافة = ١,٢ كجم / للتر .

يستعمل كمادة لاصقة للمعادن - البويات الراتنجية المقاومة للتخدش - المصبوبات الراتنجية لعمل النماذج - مادة رابطة للألياف الزجاجية المدعمة للدائن .

- الراتنجات الابلوكسية (EP) Epoxi Resin

عديم اللون إلى اللون العسلى - صلد ومتين ومقاوم للكسر وقابلية جيدة لللتصق والصب ومقاوم للأحماض والقلويات ومحاليل الأملاح والمذيبات .  
الكثافة = ١,٢ كجم / للتر .

يستعمل أساساً كمادة لاصقة - وفى البويات والمصبوبات وصناعة المواد البلاستيكية



سيلان والملايو وأفريقيا . ويستخرج المطاط من شجرة على صورة عصارة لبنية Latex وهى مستحلب أبيض Emulsion يتكون من كريات هيدرو كربونية معلقة فى مصل مائى Serum وهذه العصارة تحتوى على نحو ٣٥٪ هيدرو كربون ( مطاط ) + ٦٠٪ ماء + ٥٪ بروتينات وأحماض دهنية ويجرى أولاً تخفيف نسبة وجود المطاط من ٣٥٪ حتى تصبح نسبته ١٥٪ ويجرى على المحلول عملية تخثر ( إنعقاد أو تروب ) Coagulation بإضافة حامض الخليك Acetic Acid أو حامض النمليك Formic Acid ثم يعصر المطاط لاستبعاد السوائل ثم يغسل بالماء ويجفف للحصول على المطاط الخام بدخان حريق أشجار جوز الهند لمدة أسبوعين عند ٥٠°م. فيتحول المطاط إلى اللون البنى ( الدخان يبقى المطاط من التعفن من جراء ما قد يبقى به من المصل المائى ) فى صورة ألواح تسمى المطاط المدخن Smoked .

ويمكن الحصول على نوع من المطاط الطبيعى غير داكن اللون بإضافة بيكربيت الصوديوم Sodium bisulphite إلى العصارة اللبنة قبل التخثر ثم تتوالى العمليات السابقة دون التعريض للدخان ويكون المطاط الناتج محتوياً على نحو ٩١٪ مطاط + ٥ , ٠٪ رطوبة + ٣ , ٠٪ مواد قابلة للذوبان فى الأسيتون + مواد قابلة للذوبان فى الماء والباقى بروتينات والمطاط الخام بصورته هذه لا يصلح للاستخدام الصناعى المباشر لرداءة خواصه ومنها تحوله إلى مادة لزجة بالتسخين وتصلبه بالبرودة ( فقدته للمرونة ) هذا بجانب رائحته الكريهة وذوبانه فى المذيبات العضوية كزيت البترول ومشتقاته . لذلك يعالج المطاط الطبيعى الخام بمعالجة خاصة تسمى الطبخ أو الفلكنة Vulcanizing بتسخين المطاط الطبيعى مع الكبريت عند درجة حرارة ١٤٠°م. لمدة ساعتين حيث يتحد الكبريت جزئياً مع جزئيات المطاط ويمكن

إسراع بالفلكنة بإضافة مركب  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$  C NH Diphenylguandine

أو مركب Mercaptobenzothiazole,  $\text{C}_6\text{H}_4 \text{N C(S) SH}$

وذلك فى حدود ( ١ , ٠ إلى ١ , ٥ ٪ ) فينخفض الزمن إلى ٣ دقائق ودرجة الحرارة إلى ٩٠°م. وقد تتم الفلكنة فى درجات حرارة الجو العادى لمدة دقائق قليلة فى محلول كلوريد الكبريت ( $\text{S}_2\text{Cl}_2$ ) وعند الطبخ مع الكبريت بنسب مرتفعة ( ٥٠٪ ) وإطالة التسخين فإن المطاط يتصلد ويتحول إلى ما يعرف بالمطاط الصلب أو أبونيت Ebonite وفلكنة المطاط الخام تكسبه الخواص التالية :

١ - زيادة مرونته أى ينقص التشكيل ( اللدن ) الباقى بعد زوال الحمل Small  
. Permanent set



٢ - زيادة مقاومة الشد .

٣ - زيادة مقاومة المطاط للتلف بفعل درجة الحرارة .

٤ - زيادة مقاومة المطاط للتلف بالذوبان في المذيبات .

والمطاط الطبيعى يتلف ( يجف ويتشقق ) نتيجة لتأكسده خاصة إذا تعرض لحرارة الشمس إلا أنه يمكن زيادة مقاومته لهذه الأكسدة بإضافة مواد مساعدة أهمها :

Aldol, alpha phenyl amine

Phenyl -  $\beta$ naphthyl amine

ويمكن من ناحية أخرى زيادة تماسك المطاط وخواصه الميكانيكية بإضافة ألياف القطن أو الاسبستوس ( الحرير الصخرى ) ومسحوق الكربون وأكسيد الزنك . أما إذا أريد الحصول على مطاط طرى فإن إضافة بعض الأحماض الدهنية مثل حامض الستياريك أو بعض الزيوت النباتية قبل المعاملة بالكبريت تفيد في هذا المقام . كما أنه يمكن تقوية المطاط بنسيج من الكتان أو القطن أو التيل أو خيوط الألياف الصناعية ( كما هو مستخدم في إطارات السيارات ) وخراطيم الكاوتشوك المستخدمة في الضغوط العالية . ويمكن تكوين المطاط بتبيضه بالتيتانيا ( أكسيد التيتانيوم ) وكذلك يلون بألوان أخرى بالصبغات مثل Ultramarine blue .

ولما كانت خواص المطاط الطبيعى لا تفى بكل متطلبات الاستخدام والوفاء بكل الصفات المطلوبة في كثير من الأحيان هذا بجانب عدم إمكانية كفاية الإنتاج العالمى للاستهلاك وزيادة أسعاره أدى ذلك إلى التفكير في مادة بديلة منازرة . وقد تم ذلك قبل وإبان الحرب العالمية الثانية عندما انقطع توريد المطاط من الشرق الأقصى إلى الدول الأوروبية المشتركة في الحرب فتم ابتكار المطاط التخليقى ( المطاط الصناعى ) .

#### ١-٢-٣-٨-٢- المطاط ( الكاوتشوك ) الصناعى :

لونه أصفر إلى بنى قاتم يلون عادة إلى الأسود باستعمال السناج ( كربون غير محروق ) وتختلف خواص أنواعه من المرن الجامد إلى المرن الطرى يمتص الصدمات والاهتزازات وتقاوم التشيخ ( التقادم أو التعتيق ) ويقاوم البرى .

 
ورغم أن المطاط الصناعى يتفق مع الطبيعى في معظم خواصه إلا أنه لا يتفق معه تمامًا في تركيبه والمطاط الصناعى ينتج بالتحكم في عملية بلمرة أو مضاعفة الأصل ( تجميع ) .



---

١-٨-٣-٤- المطاط البوتيلي Batyl Rubber :


ويتم تحضيره بتفاعل الأيسوبوتيلين مع الوسيط المبلمر الأيزوبرين أو البوتادين ويتفوق



هذا النوع من المطاط على الطبيعي في مقاومته للتشيخ أو التعتيق (Aging) أى التلف بمضى الزمن وكذلك مقاومته للتفاعلات الكيميائية . ويتميز كذلك بارتفاع مقاومته لنفاذية الغازات ولذلك تصنع منه الإطارات الداخلية للسيارات .

١-٨-٣-٥- مطاط الثيوكول Thiokol :

 ويحضر بتفاعل ثانى كلوريد الأيثيلين مع رابع كبريتيد الصوديوم :




ويملك مطاط الثيوكول بالحرارة فقط ويكتسب بعد ذلك خواص طيبة في مقاومة الإذابة وخاصة البترول . وبصفة عامة يمتاز المطاط الصناعي عن الطبيعي بارتفاع مقاومة تأثير البترول ومشتقاته وضوء وحرارة الشمس والأكسجين وكذلك بخواص ميكانيكية أفضل .

١-٨-٣-٣- تشكيل اللدائن :

تتعدد طرق ووسائل تشكيل اللدائن تبعاً لخواص هذه اللدائن سواء كانت من الأنواع التى تتلين بالحرارة أو التى تتصلد أو تستقر بالحرارة أو تلك المرنة .


فالأنواع الأولى التى تتلين بالحرارة تُصنع أولاً في صورة مجروش من حبيبات صغيرة كمادة خام للتصنيع بينما يكون خام النوعين الآخرين في صورة مسحوق أو سائل ومن المعلوم أن الأنواع الأولى التى تتلين بالحرارة يمكن تشكيلها بكافة وسائل التشكيل بالتسخين لتأخذ شكلاً لأجزاء معينة وكذلك يمكن إعادة تشكيلها مرات أخرى وإلى أشكال أخرى بإعادة التسخين بينما لا يصلح ذلك في النوعين الآخرين أى التى تتصلد ( تستقر ) بالحرارة أو الأنواع المرنة فهذه يمكن تشكيلها بالتسخين في أول الأمر حتى تأخذ الشكل المطلوب ثم لا يمكن إعادة تشكيلها بأى حال من الأحوال .

وتتعدد طرق التشكيل منها الأكثر استعمالاً وهي طريقة الحقن في قوالب بالأشكال المطلوبة للمنتجات شكل (٣٠-١) كما يمكن درفلة البلاستيك والمطاط الصناعي

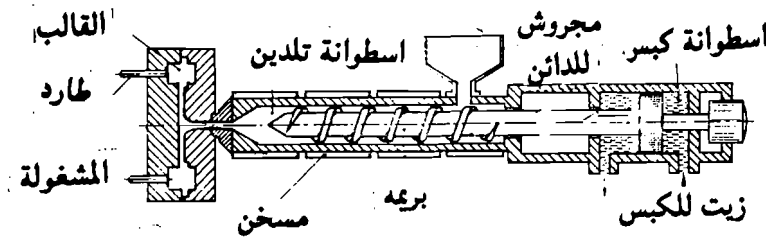

شكل (٣٠-١) حقن البلاستيك في قوالب

إلى ألواح مختلفة من المطاط الخالص أو المدعم بنسيج من القطن أو التيل أو الخيوط الصناعية أو خلائط منها ومن ناحية أخرى يمكن تحويل اللدائن إلى كتل أو منتجات رغوية سواء صلبة (للتعبئة) أو لدنة (الاسفنجية) أو مرنة بتفخ غاز في المنتج أثناء تليينه بالحرارة شكل (٣١-١)

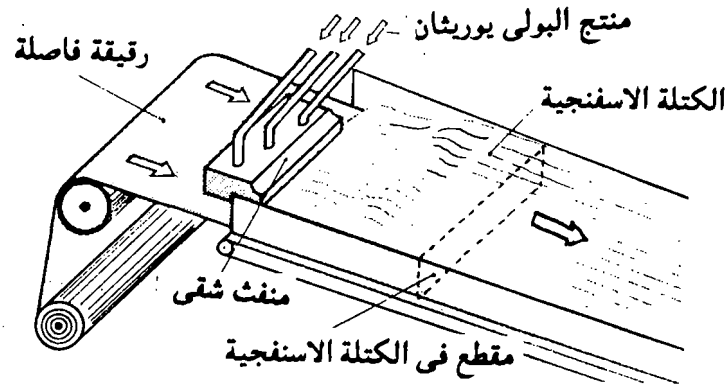

شكل (٣١-١) تحويل اللدائن إلى مادة رغوية (أسفنجية)

## ٩-١- الخزفيات (السيراميك) :

تطلق صفة الخزفيات أو السيراميك كتعبير دارج لأدوات منزلية أو بلاطات التغطية (القيشاني). إلا أن التعبير يمتد في الحقيقة ليشمل منتجات هندسية عديدة مثل الزجاج، الطوب، الأحجار، الخرسانة، المواد الساحجة، طلاء الصيني (بوسيلين بالمينا)، العوازل الكهربائية، المواد المغناطيسية غير المعدنية، الحرارية (المواد المقاومة للحرارة وغيرها). وكل هذه الأنواع من الخزفيات تشترك في كونها مركبات من مواد معدنية مع مواد غير معدنية. فمثلاً المغنيسيا  $Mg\ O$  تمثل أبسط أنواع الخزفيات إذ أنها تستعمل لتقاوم درجات الحرارة بين 1600، 2500 م دون أن تتلف أو تنصهر، والطفلة  $clay$  هي مادة سيراميكية أبسط أنواعها هي  $Al_2\ Si_2\ O_5\ (OH)_4$ . وكان لقدماء المصريين السبق في ابتكار واستخدام أولى أنواع الخزفيات بحرق الصخور لإنتاج المصيص المعروف حالياً باسم الجبس (Plaster of Paris) كما صنعوا الزجاج بتسخين الرمال وتبعهم الرومان الذين استخدموا الصخور البركانية Volcanic Rocks في الأبنية والرصف والجسور وفي القرن الماضي فقط حرق البريطانيون الطفلة مع حجر الجير لإنتاج الأسمنت البورتلاندي.

وتصنع الخزفيات بصفة عامة من مساحيق مكوناتها المعدنية مع غير المعدنية بخلطها بالماء (أحياناً مع مواد رابطة مساعدة أخرى) لتكوين عجينة متجانسة من الخليط يمكن تشكيلها إما في قوالب بالشكل المطلوب بالصب أو بالضغط عليها أو بالثق ثم تجفيفها ويتبع ذلك حرقها لتليدها ويمكن بعد ذلك أكسابها سطحاً زجاجياً بعملية التزجيج (كما في صناعة القيشاني والأدوات الصحية وبورسيلين المائدة)  $Vitrification$  برشها أو دهان أسطحها بمادة أكاسيد ذات ألوان خاصة ثم تحرق في درجات حرارة تتراوح بين 820، 1100 م لعدة أيام (5-7) وذلك لأكسابها مظهراً جميلاً ولجعل أسطحها غير منفذة الماء والهواء والرطوبة (محكمة).

وسوف نهتم في دراستنا الموجزة هذه بأهم أنواع الخزفيات ذات التطبيقات الهندسية الخاصة منها والعامة.

### ٩-١-١ الخزفيات الهندسية الخاصة بتطبيقات الهندسة الميكانيكية :

وهي أنواع تتفوق في بعض خواصها على خواص السبائك المعدنية فائقة الخواص وأهم

هذه الخواص المميزة هي : خفة وزنها بالنسبة للمعادن مما يساعد على صنع أجزاء دوارة سريعة - ارتفاع درجة انصهارها - مقاومتها العالية للإجهادات - صلادة وجسادة عالية - عدم تشكلها تحت تأثير الإجهادات ومن ثم فمقاومتها للزحف تكون عالية - مقاومة عالية للتآكل والبرى .

#### ١-١-٩-١- خزفيات أكسيد الألومنيوم $Al_2O_3$

- خواصها : صلدة جدًا - مقاومة للبرى - مقاومة لفعل الحرارة والتفاعلات الكيميائية - يصنع منها أطراف حدود القطع في العدد القاطعة عند السرعات العالية وارتفاع درجة الحرارة - تصنع منها فوهات اسطوانات سحب الأسلاك ومكابس المضخات - بعض المعدات الطبية .

#### ١-١-٩-٢- خزفيات أكسيد الزركونيوم $ZrO_2$

- خواصها : حساسة للكسر (قصيف) - مقاومة لفعل الحرارة المرتفعة والتفاعلات الكيميائية - تصنع منها فوهات اسطوانات السحب والبثق .

#### ١-١-٩-٣- خزفيات كربيد السليكون $SiC$

- خواصها : صلدة جدًا مقاومة للبرى وفعل درجات الحرارة العالية - تصنع منها مواد السحج ( الصنفرة وأحجار التجليخ ) - الصمامات - كراسى المحاور - المكابس - غرف الاحتراق في المحركات .

#### ١-١-٩-٤- خزفيات نيتريد السليكون $Si_3N_4$

- خواصها : حساسة للكسر (قصيفة) مقاومة لفعل درجات الحرارة المرتفعة - تصنع منها أطراف القطع الخزفية - ريش التربينات الغازية ( الثابتة والدوارة ) .

#### ١-١-٩-٥- خزفيات تيتانات الألومنيوم $Al_2TiO_5$

- خواصها : معامل تمددها الحرارى ومعامل مرونتها منخفضين عازلة جيد للحرارة - مقاومة للتغيرات الحرارية ( الصدمات الحرارية ) تصنع منها بطانة قوالب الصب لأجزاء المحركات وبطانة المكابس وبطانة أنابيب العادم .

## ١-٩-٦- المواد الحرارية Refractory Materials :

المواد الحرارية هي مواد تتصف بعدم تغير خواصها بارتفاع درجة الحرارة ( درجات الحرارة فوق  $1000^{\circ}\text{C}$  ) وبمقاومتها العالية لفعل درجات الحرارة المرتفعة مثل مقاومتها للصهر أو التشكيل أو تأثرها بمرور غازات الاحتراق أو ملامستها للمعادن والسبائك المنصهرة بالتفاعل معها وبالتالي برصها أو تآكلها . أو جعل المواد أو السبائك لا تتأثر بها وتغير من تركيبها . وكذلك انخفاض معامل تمددها وانكماشها بالتسخين والتبريد ومقاومتها للخدش وللكرس وتكون متينة وهي ساخنة لمقاومة للإجهادات التي تتعرض لها . والمواد الحرارية تتركب أساساً من الأكاسيد والكربيدات والمركبات التي لا تنصهر إلا في درجات حرارة مرتفعة فوق الحدود المزمع استخدامها فيها وهي في المعتاد خلائط من هذه المركبات تكون على شكل حبيبات مترابطة بعضها مع البعض بمواد رابطة ( حرارية أيضاً ) لتكوين بنية متماسكة بالشكل المطلوب وتصبح صامدة لدرجات الحرارة التي ستعرض لها وهذه المواد قد تكون بنيتها حامضية أو قاعدية أو متعادلة .

والمواد الحرارية الحامضية تكون عادة من أكسيد السليكون ( السليكا  $\text{SiO}_2$  ) أو كربيد السليكون (  $\text{SiC}$  ) أو الزركونيوم (  $\text{Zr}$  ) وتربط حبيبات هذه المركبات بمواد متعادلة أو حامضية حتى لا تتفاعل مع مواد الربط ( إذا كانت قاعدية ) وتبرى ( تتآكل ) وكذلك لا يجوز أن تستخدم هذه المواد الحرارية الحامضية مع مواد منصهرة قاعدية كالحثب القاعدي وإلا تفاعلت معه وكونت أملاحاً وبالتالي تتآكل . أما المواد الحرارية القاعدية فمعظمها من أكاسيد الألومنيوم ( الألومينا  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ) ، المجنيزيت  $\text{MgO}$  والكروميت  $\text{Chromite}$  وبعض المواد الحرارية تتعجن إذا خلطت بالماء وبالتالي يسهل تشكيلها ثم تجفيفها وتحميصها . والبعض الآخر لا يصلح فيها الماء لعملية الربط المنشودة بين الحبيبات فتستخدم مواد رابطة حرارية خاصة لهذه المهمة تخلط بها وتشكل معها . ومن المواد الحرارية تشكل البواتق  $\text{Crucibles}$  التي تصهر فيها المعادن والسبائك وتبطن بها الأفران باستخدام مونة حرارية والطوب الحراري والمونة الحرارية يجب أن تصمد لدرجات الحرارة حتى نحو  $3100^{\circ}\text{C}$  . ويمكن تصنيف البواتق الحرارية حسب المواد المصنوعة منها على النحو التالي :

١ - البواتق الفخارية وهي متوسطة في مقاومتها لدرجات الحرارة وتصنع من مسحوق

الطفلة (Clay) ومسحوق بقايا البواتق القديمة ويضاف مسحوق الفحم للحد من التمدد والانكماش أثناء السخين أو التبريد .

٢ - بواتق الجرافيت ( البلمباجو Blumbago ) وهى مواد سوداء تتركب من الطفل والجرافيت وهى أطول عمراً من البواتق السابقة .

٣ - بواتق الرصاص الأسود ( أو سلامندر Salamander ) وتصنع من حبيبات الجرافيت الخشن وهى تتحمل الصدمات الحرارية ( أى التسخين والتبريد بسرعة ) .  
والمواد الحرارية بصفة عامة يمكن تصنيفها حسب حامضيتها أو قاعديتها .

المواد الحامضية : الكاولين Caolin ( طفل صينى ) - والطفلة كروية الحبيبات - والطين الأسوانى .

والمواد السليكونية : كالرمل والزلط - والكوارتز الحجر البركانى والجانستر - والسليمانيت - والكيزلجور Kieselguhr .

والمواد القاعدية : البوكسيت (Bauxite هيدروكسيد الألومنيوم أو الألومينا ) والجير - والمغنيسيا - والدلوميت .

المواد المتعادلة : الجرافيت ( البلمباجو ) - الكربورندم أو ( الكربوفراكتس ) - الكروميت ( غفل من أكاسيد الحديد والكروم ) .

#### ١-٩-٧ - المواد الحرارية العازلة للحرارة :

وتنقسم إلى الأنواع التالية :

١ - مواد عازلة للتبريد :

مثل الفلين - خبث أفران المعادن (صوف الخبث) والصوف الزجاجى والمطاط الرغوى .

٢ - مواد عازلة للحرارة لمرتفعة : عجينة الطفل والطين الحرارى ( الكيزلجور ) ألياف الكتان أو الاسبتوس وتستخدم كلها فى شكل عجينة تغطى مواسير نقل البخار وهى ساخنة ( حتى لا تشقق ) .

وكذلك قد تستخدم عجينة المغنيسيا ( كربونات المغنسيوم ) مع ألياف الاسبتوس . Asbestos



٣ - مواد عزل الأفران من الداخل ( لمنع التسرب الحرارى للخارج وهى لا تتعرض للتسخين المباشر ) . وأهم هذه المواد الطين الدياتومى Diatomic Clay Kieselgur (الكيزلجور) المخلوط بالطفلة ونشارة الخشب وألياف القطن .

٤ - الحرير الصخرى : (الاسبستوس) .

وهو من المواد المستخدمة على نطاق واسع فى العزل الحرارى فيصنع على صورة خيوط أو أحبال أو مسحوق أو ألواح أو أقمشة وهو مركب من سليكات المغنسيوم مع الجير والألومينا والحديد . ولأن استخدامها بدأ يبطل بسبب سميتها وتلويثها للبيئة وتسببها فى أمراض السرطان .

#### ١-٩-٢ - المواد الساحجة Abrasive Materials

وهى مواد تكون صلابتها مرتفعة بحيث تستطيع خدش أو حك أو سحق وبرى المواد الأخرى وتستخدم فى شحذ العدد وتسوية الأسطح الصلدة بالعملية المعروفة باسم التجليخ . وهذه المواد الساحجة تتفاوت أحجام حبيباتها وأشكالها إلا أنها تتصف بأركانها الحادة وبذلك تصلح للخدش . وتصنع من هذه المواد أحجار تسمى أحجار التجليخ Grinding Wheels وهى تتركب أساساً من مادتين رئيسيتين .

(أ) المادة الساحجة (أو الحادشة أو القاطعة) Abrasive .

(ب) المادة الهابطة Binder .

والمادة الساحجة إما أن تكون طبيعية Natural أو صناعية Artificial والمواد الساحجة الطبيعية تتكون من :

١ - السليكا أو الرمل أو الكوارتز الصلد .

٢ - مسحوق الحك (الصفرة) من أكسيد الألومنيوم - أكسيد الحديد .

٣ - مسحوق الكوراندوم Corundum وغالبته من أكسيد الألمونيوم المبلور مع قليل (١٠٪) من أكسيد الحديد .

٤ - حبيبات أو تراب الماس Diamond .

٥ - العقيق الأحمر Garnet .

والمواد الساحجة الصناعية أهمها :

١ - كربيد السليكون . ٢ - أكسيد الألومنيوم . ٣ - كربيد البورون .

أما المواد الرابطة فأهمها :

#### ١ - المواد المزججة : Vitrified

تصنع بالتليد أو الحرق للطفلة وتحويلها إلى مادة زجاجية تقوم بربط الحبيبات الساحجة بعضها ببعض وبقوة ( تعجن المواد الساحجة بالطفلة وتكبس في قوالب بالشكل المطلوب ثم تحرق للتليد لمدة طويلة .

#### ٢ - الزجاج المائي : Water glass

وهو من سليكات الصوديوم والبوتاسيوم وهى مادة سائلة تخلط بالمادة الساحجة ويشكل المعجون في قوالب بالشكل المطلوب ويجفف ثم يلبد عند درجة حرارة ٣٦٠°م لعدة أيام ( أو بالتعرض لغاز ثانى أكسيد الكربون ) .

#### ٣ - المواد الراتنجية :

تخلط المواد الحاكة بالمواد الراتنجية Shellac في خلاط مسخن بالبخار ويشكل المعجون في قوالب معدنية ساخنة بالكبس بالشكل المطلوب ثم تلبد عند ١٥٠°م .

#### ٤ - المطاط :

يخلط المطاط النقى والكبريت ( كمادة مفلكنة ) ويعجن الخليط ثم يشكل بالشكل المطلوب وتترك لتجف .

وتصنف أحجار التجليخ حسب حجم حبيبات المواد الساحجة ونوعها ومدى تجمعها أو تقاربها ثم حسب صلادة المادة الرابطة . .

وتصنع أحجار التجليخ بأشكال مختلفة لتناسب الأغراض التى ستستخدم فيها ( حجماً وشكلاً ) .

#### ١-٢-٣-٩- الخزفيات الهندسية العامة .

سوف نهتم من أنواعها بالأسمنت - الزجاج وذلك في إيجاز شديد للتعرف عليها.

#### ١-٣-٩-١- الأسمنت Cement

يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية المستخدمة في بناء المنشآت إما كمادة رابطة بين الأحجار أو بتكوين عناصر أساسية في المنشآت بعد خلطه بالرمل أو الزلط وتسليحه بالحديد ( الهياكل المعروفة بالخرسانة المسلحة ) .

والأسمنت قد يكون طبيعيًا ينتج بحرق وطحن الأحجار المحتوية على الطين الطفلى (الصلصالي) الذى يحتوى على كربونات الكالسيوم وكربونات المغنسيوم ( بنسبة تتراوح بين ٢٠ ، ٤٠ ٪ ) والأسمنت الطبيعى لونه بنى ويتصلب ويتصلد بسرعة كبيرة عقب خلطه بالماء إلا أن قوته أقل من الأسمنت الصناعى ولذلك فاستخدامه محدود .

والأسمنت الصناعى ينتج بحرق خلائط من صخور كلسية Calcareous وصخور طينية Argillaceous بنسب يتم التحكم فيها . ويضاف إلى مخلفات لاحتراق Clinke قليل من الجبس ويتكون فى النهاية مسحوق هو المعروف بالأسمنت ويوجد من الأسمنت أنواع عديدة وأهمها الأسمنت العادى الذى يتصلب بعد فترة من إضافة الماء إليه وهو المعروف بأسمنت بورتلاندى Portland Cement ( ابتكر صناعته بناء فى ليدز فى انجلترا ١٨٢٤ ) وهو عندما يتصلد فإنه يناظر الزلط والأحجار التى توجد بوفرة فى بورتلاندى بإنجلترا ولذا أطلق عليه هذا الاسم وفى مصر ينتج الأسمنت من مناطق محاجر عديدة أهمها المحاجر جنوب القاهرة عند حلوان والمعصرة والسويس وأسيوط حيث توجد مصانع الأسمنت حاليًا .

ويتركب الأسمنت المعتاد فى المتوسط من :

٦٢ ٪ أكسيد كالسيوم ( جير ) CaO

٢٢ ٪ سليكا SiO<sub>2</sub>

٥ ٪ ألومينا Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>

٤ ٪ كبريتات كالسيوم Ca SO<sub>4</sub>

وبالباقي أكسيد حديد Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + مغنيسيا MgO + كبريت وقلويات . وتلعب هذه العناصر مجتمعة أدوارًا مختلفة فى إكساب الأسمنت لخواصه المعروفة فالجير والسليكا وأكسيد الحديد والمغنيسيا تكسبه القوة والصلادة بينما تكسبه الأمونيا سرعة التصلد ( إلا أن زيادتها تؤدى إلى نقص التصلد ) . ويتصلد الأسمنت بصفة عامة بعد إضافة الماء إليه إذ يحدث تفاعل يؤدى إلى خلق مادة جديدة متصلدة ويكتسب الأسمنت ٧٠ ٪ من قوته بعد أربعة أسابيع من خلطه بالماء وتزداد قوته إلى ٩٠ ٪ بعد نحو عام .

وفيما يلى مراحل تكون العناصر الجديدة المتولدة بعد تفاعل الأسمنت بالماء :

١ - ثالث ألومينات الكالسيوم ( 3CaO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) ويتكون بعد ٢٤ ساعة بعد إضافة الماء .

٢ - رابع ألومنيات الكالسيوم الحديدي ( $4CaO, Al_2O_3, Fe_2O_3$ ) ويتكون بعد ١٤ ساعة أيضًا من إضافة الماء .

٣ - ثالث سليكات الكالسيوم ( $3CaO, SiO_2$ ) ويتكون بعد أسبوع أو أكثر قليلاً وهو المسئول عن اكتساب الأسمنت قوته في المراحل الأولى للتصلد .

٤ - ثاني سليكات الكالسيوم ( $2CaO, SiO_2$ ) ويتكون ببطء إلا أنه المسئول عن زيادة قوة الأسمنت بطول المدة .

إنتاج الأسمنت المعتاد :


ويتم في ثلاث مراحل رئيسية وهي :

١ - خلط المواد الخام . ٢ - حرقها . ٣ - سحقها .

وتخلط المواد الخام ( الجير والطين ) إما على الجاف أو بالأسلوب الرطب . وفي الطريقة الجافة تكسر المواد الخام إلى كتل بقطر نحو ٢٥ سم وتجفف بمرور الهواء الجاف ثم يتم سحق إلى مسحوق في طواحين تدور وبداخلها كرات من الصلب ( للسحق ) ويتم ذلك بالنسبة للمواد الخام كل نوع على حدة ثم يتم الخلط بالنسب الصحيحة المطلوبة استعداداً لشحنها في قمائن الحرق الدوارة Rotary Kilns وتستخدم طريقة الخلط الجاف هذه عندما تكون المواد الخام صلبة إلى أن هذه تعتبر طريقة بطيئة مكلفة . أما الطريقة الرطبة أو المبللة في الخلط فهي تتلخص في طحن الجير وتخزينه في خزانات أو صوامع . وتخلط الصخور الطينية بالماء في خزانات خاصة ثم تخزن في أحواض بعد تمام عملية الغسيل بالماء ثم يخلط الجير المطحون والمخزون في صوامع مع الصخور الطينية المبللة بالماء في قناة خلط بالنسب المطلوبة ويطحن حتى يصبح في صورة عجينة أو طينة رخوة ثم يستمر السحق ثم يقلب العجين ويضبط قوامه في حوض خاص ثم يخزن في خزان .

ويوضح شكل (١-٣٢، ٣٣) تسلسل عمليات الخلط لجاف والرطب ثم ما يلي ذلك من عمليات حرق وسحق .


ويتم الحرق في المرحلة الثانية بالنسبة للخلائط في قمائن اسطوانية دوارة ( بقطر يبلغ ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم ) وبطول يصل إلى نحو ١٢٠ متر ويميل محور دورانها على المستوى الأفقى بنسبة ١ : ٣٠ وتدور بسرعة بطيئة تبلغ دورة في الدقيقة « شكل ١ - ٣٤ » وتشحن القمائن من القمة المرتفعة بالخليط ( المخزن ) وتعرض الشحنة داخل القمائن لغازات ساخنة ( أو لهب

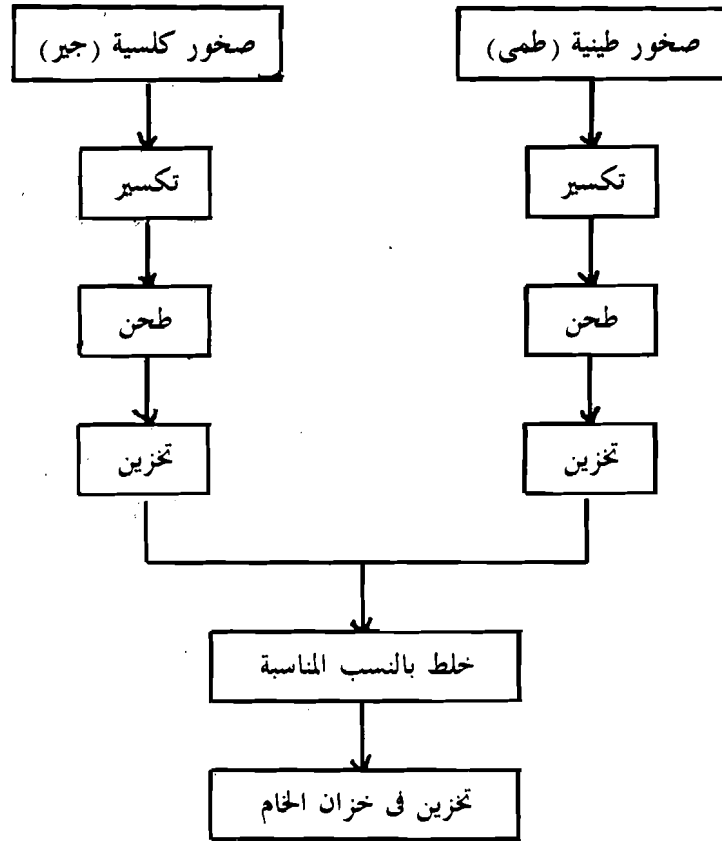

شكل ١-٣٢ الطريقة الجافة لخلط خامات الأسمنت

اشتعال) فيتبخر الماء من الشحنة (التي خلطت بالطريقة الرطبة) في الجزء الأعلى من القمينة (تسمى هذه المنطقة منطقة التجفيف) ثم يتصاعد بعد ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون (تتكون في هذه المنطقة تجمعات متكونة من الشحنة) ثم تصل الشحنة المتكونة إلى منطقة الاحتراق حيث ترتفع درجة الحرارة إلى نحو ٩٥٠°م وفي هذه المنطقة تتحمص الشحنة بمكوناتها وتتحوّل الكرات المتكونة سابقاً إلى أحجار دقيقة صلدة وتسمى نواتج الاحتراق Clinkers (قطرها بين ٣، ١٠ مم) حيث تبرد في قمينة تبريد ملحقة بالقمينة الأولى الخاصة بالاحتراق.


ويتم الطحن في المرحلة الثالثة والأخيرة في طواحين (تستخدم كرات الصلب للسحق) وفي أثناء السحق يضاف ٣ إلى ٤٪ جبس (يساعد على التحكم في سرعة التصلد الأولى بعد خلط الأسمنت بالماء فلا يجعله يتصلد مباشرة بل يؤخر عملية التصلد حتى ينتهى التشكيل بالشكل المطلوب) ثم يعبأ في أكياس عازلة للرطوبة حتى لا يتلف الأسمنت.

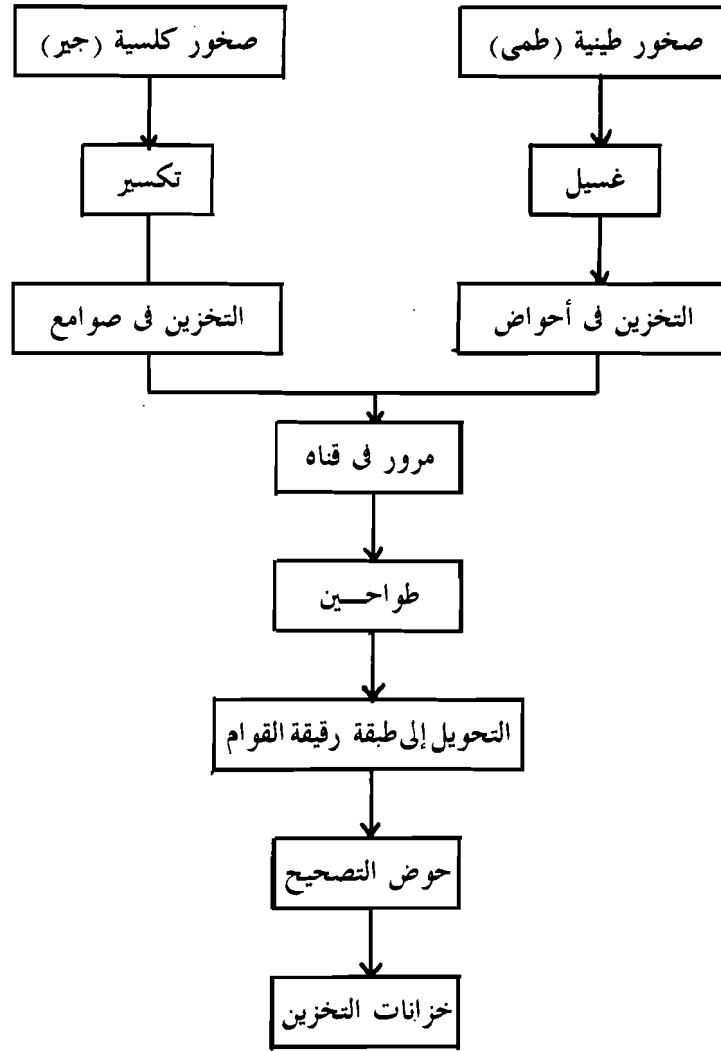

شكل ١-٣٣ الطريقة الرطبة لخلط خامات الأسمنت

ويستخدم الأسمنت في بناء المنشآت وفي عمليات البياض للحوائط وعمل مونة ربط الطوب بعد خلطه بالرمل ثم عمل الخرسانة بخلط الأسمنت بالرمل والزلط لتكوين كتل ذات صلادة عالية وتحمل للضغوط المرتفعة لكنها ضعيفة في مقاومتها للشد ولإكسابها مقاومة للشد تسليح بأسياخ من الحديد الصلب (الطري) فيها يعرف بالخرسانة المسلحة .

ويمكن أن يصنع من الأسمنت وخلائطه بالرمل والزلط والحديد العديد من المنشآت

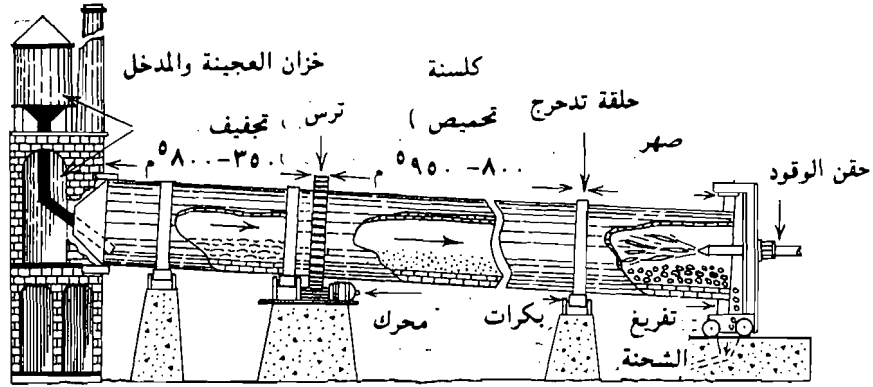


شكل ١-٣٤ قمينة دوارة لحرق خليط الأسمنت المبلل

مثل الجسور Bridges والخزانات Dams والأنفاق Tunnels وصوامع التخزين والأرصفة وخزانات المياه والآبار وصواري الإنارة في الشوارع ووصلات أنابيب الصرف الصحي وفرش وقواعد المكنتات الثقيلة وهياكل المساكن والمباني العامة ويمكن خلطه بالمواد العازلة بالحرارة لعمل الأسقف العازلة للحرارة لأسقف المصانع والمحطات (بالألواح المتعرجة) وكذلك الطوب الرملی والطوب المفرغ لكسوة الأعمدة المشكلة من كمرات الصلب . وهناك أنواع أخرى من الأسمنت يكفي سرد أسمائها إذ لا يتسع المجال لدراستها بالتفصيل وهي :

- ١ - الأسمنت الحديدي المصنوع من خبث الفرن العالي .
- ٢ - أسمنت ملون كالأسمنت الأبيض وغيره .
- ٣ - أسمنت قابل للاستطالة ( مضاف إليه سلفو ألومنيات Sulpho-aluminate ) إذ يتمدد بعد إضافة الماء إليه ( بينما ينكمش الأسمنت المعتاد ) .
- ٤ - أسمنت مرتفع في نسبة الألومينا مقاوم نسبياً لفعل درجات الحرارة وامتداد زمن التصلب بعد إضافة الماء ولا يتأثر بالصقيع إذ أنه يولد حرارة بتفاعله مع الماء ويقاوم فعل الأحماض .
- ٥ - أسمنت بوزولانا Pozzuolana لا يسرب الماء ويتحمل الضغط والشد نسبياً . ويستعمل في صناعة خزانات المياه وحمامات السباحة وغيرها .
- ٦ - أسمنت سريع التصلب بنقص إضافة كبريتات الألومنيوم .
- ٧ - أسمنت أبيض وهو أسمنت عادي لكنه خال من أكسيد الحديد .

 يتركب الزجاج أساسًا من سليكات مزدوجة للصوديوم والكالسيوم :




وينتج الزجاج بصهر الرمل ( السليكا ) مع مادة قاعدية ( الصودا والجير ) وكميات قليلة من الفلورسبار كمساعد صهر ( فلوريد الكالسيوم  $\text{Ca F}_2$  ) وثاني أكسيد المنجنيز لإزالة اللون وبعض أكاسيد المعادن للتلوين ( أكسيد الكوبلت يعطى لونًا أزرقًا خفيفًا وأكسيد النيكل للون الأخضر الخفيف والذهب للون العقيق ) وقد يضاف تراب العظام لجعل الزجاج معتمًا . ولا يذوب الزجاج في الماء أو الأحماض فقط يذوب في حامض Hydrofluoric Acid الهيدروفلوريك فلا يوضع هذا الحامض في أواني زجاجية بل قوارير من اللدائن . ويغش سطح الزجاج وتنعدم شفافيته بإضافة فلوريد الصوديوم .

**إنتاج الزجاج :** يستخدم فرن يشبه فرن سيمنز مارتن المخصص لصناعة الصلب (شكل ٩-١) لصهر المواد الأولية المكونة للزجاج مع كسر زجاج قديم حيث تصل الحرارة إلى نحو ١٦٠٠ م . وتؤخذ كتل من الزجاج المنصهر ( قوامه ثقيل ) على شكل عجينة تشكل بالصب في قوالب أو تنفخ في قوالب لصناعة القوارير وزجاج المصابيح وكل الأجسام المفرغة أو تشكل بالسحب أو بالكبس إلى الأشكال المطلوبة وقد تدرفل عجينة الزجاج إلى ألواح وذلك بين درافيل مستوية أو قد يصب الزجاج المنصهر فوق سطح مستو من الزهر أو فوق أحواض من الرصاص المنصهر للحصول على ألواح مستوية غير مموجة تصلح بصفة خاصة لصناعة المرايا ، أما إنتاج الزجاج المسطح التجارى العادى فيتم بواسطة الدرفلة في مجموعة من الدرافيل الرأسية (شكل ١-٣٥) أما الأنابيب الزجاجية التى يستفاد بها فى المعامل أو فى صناعة الأمبولات الطبية فتصنع بطريقة مزدوجة من البثق فى أسطوانة اسطوانية ينفخ فى مركزها هواء لتكوين التجويف (شكل ١-٣٦) كما تستخدم طريقة النفخ لصناعة القوارير بطريقة آلية فى مكينات خاصة بذلك (شكل ١-٣٧) أو قد ينفخ المنصهر أثناء صبه فيتحول إلى ألياف زجاجية وقد تصنع هذه الألياف الزجاجية بدوران أقراص مثقبة بسرعة فتخرج ألياف زجاجية رفيعة بالقوة الطاردة المركزية مثل صناعة حلوى الصوف السكرى ( غزل البنات ) .


**أنواع الزجاج :** تصنع أنواع الزجاج المعتادة المستخدمة فى صناعة الأوعية الزجاجية والقوارير وزجاج النوافذ من السليكا والجير ومركب قلوى . وهو زجاج سهل الإنصهار



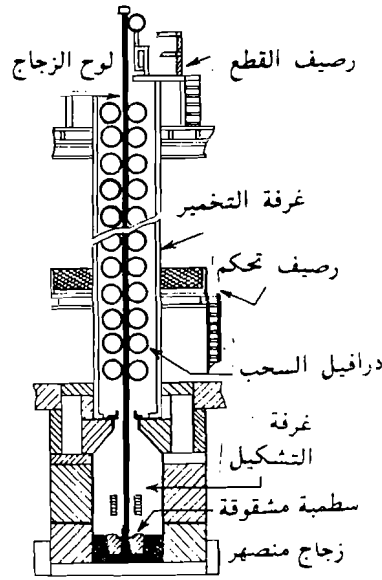


شكل ١-٣٥ درفلة ألواح الزجاج

أما أنواع الزجاج التي تصنع من جير البوتاسا فهو صعب الانصهار إلا أنه يتحمل ارتفاع درجة الحرارة فتصنع منه المصابيح والمعوجات وهناك زجاج سليكات الرصاص والبوتاسا ويسمى زجاج الصوان أو الزجاج البلوري إذ يتحمل الإجهادات ومعامل إنكسار الضوء به كبير وتصنع منه العدسات والأحجار الكريمة الصناعية وأدوات المائدة .

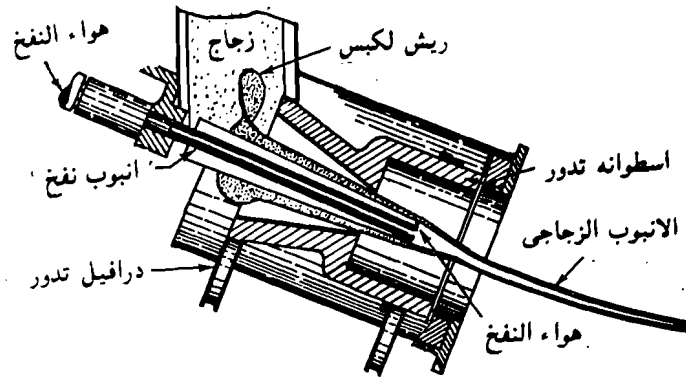

شكل ١-٣٦ صناعة أنابيب الزجاج بالبتق مع النفخ من داخل اسطمة

ويوجد بجانب ذلك أنواع الزجاج التي تتحمل ارتفاع درجة الحرارة والتي تستخدم في صناعة الأواني الزجاجية بالتسخين والمعروفة باسم بايركس Pyrex أو بينا Jena وهو يتركب

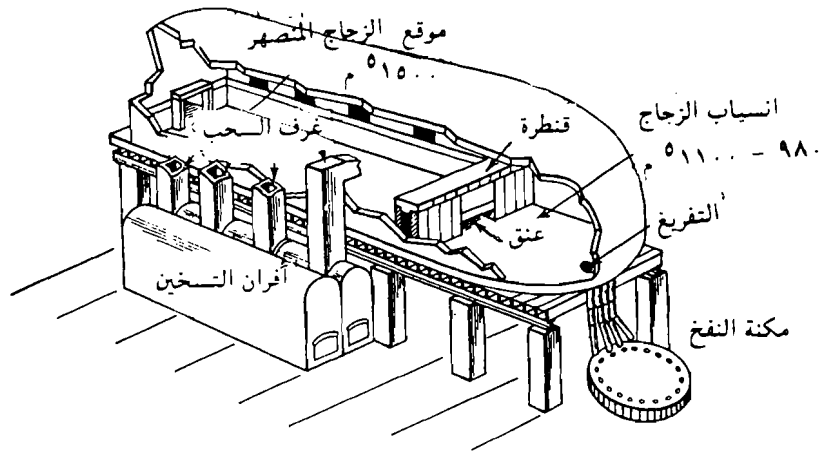

شكل ١-٣٧

من مركبات الرصاص والبورن وأكسيد الألومنيوم ، ويتصف هذا الزجاج بمعامل تمدد وانكماش منخفضين وبالتالي تقل الإجهادات الناشئة عن تسخينه فلا يتعرض للكسر وكذلك يتميز بنقص القصفية ( بسبب أكسيد الألومنيوم ) ويمكن تلوين هذا الزجاج أو إعتمائه بإضافة أكسيد القصدير أو رماد العظام . ومن أنواع الزجاج المعروفة أيضاً الزجاج المؤمن Safety Glass المستخدمة في السيارات والطائرات والتي لا تتطاير شظاياها الحادة عند الكسر وتسبب حوادث قاتلة ويصنع هذا الزجاج بأسلوبين :

الأول : وهو الزجاج الطبقي أو الرقائقي Triplex إذ تصنع من ألواح الزجاج الجيد تلتصق بعضها ببعض (واحد فوق الآخر) وبينهما لوح رقيق من اللدائن الشفافة ويتم اللصق بمادة جلاتينية بالضغط والتسخين لإحكام اللصق وتجري عليه بعد ذلك عملية تخمير حرارية Annealing أى تلدينها بالحرارة . وحين تعرض هذه الألواح للكسر بالصدم مثلاً فإن شظاياها لا تتطاير بل تظل ملتصقة مع طبقة اللدائن الوسطية وهذه الألواح يجب إحكام أو حبك حوافها حتى لا تتسرب الرطوبة بين الألواح ويتم الإحكام باللدائن اللاصقة .

الثاني : وهو المعروف باسم سيكوريت ويصنع من البلور الجيد المعالج حرارياً بطريقة خاصة فيشكل اللوح الزجاجي بالشكل المطلوب والأبعاد المطلوبة على قوالب التشكيل ثم يسخن اللوح وهو مسند على قالبه إلى درجة التلين نحو ٧٠٠-٧٥٠ م ثم يبرد بطريقة تحتاج إلى دقة وعناية تامة بأن يبرد سطحاً وجهى اللوح حتى يتقلصا دون الطبقات الداخلية التي لا تزال متمددة فتحاول الطبقات الخارجية الانكماش ضاغطة معها الطبقة الوسطى ( الداخلية ) ثم ما تلبث الطبقات الداخلية هذه أن تتقلص بدورها عندما تبرد فتسبب ضغطاً في الطبقات

الخارجية بينما تقع هي تحت إجهادات شد وهذه الإجهادات يجب التحكم فيها بحيث لاتصل في مقاديرها إلى حد كسر الزجاج بل تبقى في صورة إجهادات دائمة في الزجاج وقرية من حد إنهاره أو كسره وعندما يتعرض الزجاج للكسر بالصدمة أو الخدش فإن الإجهادات الداخلية فيه تفتته كله مرة واحدة إلى مكعبات صغيرة جدًا كتلتها صغيرة وحدودها ليست حادة وبالتالي يتلاشى خطرهما عند تطايرها وهو مانشاهده في حوادث السيارات ولو أنها أقل أمانًا من النوع السابق المعروف باسم تربلكس Triplex لذلك فإن استعماله يقتصر على الألواح الخلفية والجانبية .

#### ١٠-١- الكربون Carbon :

يستخدم الكربون في صورة مسحوق يضاف إلى المطاط الصناعي لإكسابه مقاومة عالية لنقل الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس ويستعمل في صناعة خراطيم الري المعرضة للجو ويسمى مسحوق الكربون بأسود الكربون Carbon black . كما يستخدم الكربون في صورة متبلورة وهي الجرافيت كمزلق خاصة في درجات الحرارة المرتفعة ، وكذلك يستخدم الجرافيت بعد كبسه وتلييده في صناعة الأقطاب الكهربائية في أفران الصهر بالقوس الكهربائي وغيرها . كما يستخدم كعنصر تسخين في الأفران الكهربائية في درجات الحرارة المرتفعة حتى ٢٣٠٠م مع استخدام غاز خامل حتى لا يحترق وتكون هذه الأقطاب على هيئة قماش جرافيتي يسمح شكلها بالتمدد والانكماش دون أن تنكسر ويمر فيها التيار الكهربائي ويتحول إلى حرارة بالمقاومة الكهربائية وألياف الجرافيت يستفاد بها في تدعيم اللدائن في مؤلفات Composites منها لما لهذه الألياف من مقاومة جيدة لإجهادات الشد تصل إلى ٣, ٥ نيوتن/مم<sup>٢</sup> .

#### ١١-١- المؤلفات Composites :

إنه يمكن تغيير خواص المعادن من خلال عمل سبائك بين عنصرين أو أكثر إذا أمكن الترابط بين أيوناتهما ( نظرية السبائك ) ولكنه في كثير من الأحيان لا يتم ذلك بين المعادن بعضها مع البعض الآخر وكذلك بينها وبين المواد غير المعدنية أو بين المواد غير المعدنية بعضها ببعض حيثئذ يلجأ المهندسون إلى تصنيع مؤلفات بين مادتين أو أكثر إحدها تمثل الأرضية الأساسية للمؤلف Matrix والباقي في صورة ألياف أو مساحيق (شكل ١-٣٨) وبذلك تكتسب المادة الأصلية (الأرضية) خواص إضافية من خواص الألياف أو المسحوق لم تكن تحوز عليها مثل كون الأرضية قسيصة لاتتحمل الثنى أو الشد أو كونها لدنة بدرجة مفرطة ويراد إكسابها جساءة عالية .

الأرضية	المدمعات	المؤلف الناتج
لدائن ( بوليمرات ) ( لدن )	ألياف الزجاجية ( قوية - قصيفة )	مؤلفات من البوليمرات المدعمة بالألياف الزجاجية
معدن ( لدن - متين )	مسحوق معدنى شديد الصلادة ( صلد - قصيف )	مادة صلدة ( صلدة - متينة )

شكل ١-٣٨ مكونات المؤلفات

وقد ابتدع قدماء المصريين المؤلفات في الصورة التي مازلنا نشاهدها حتى اليوم في بناء المنازل في الريف من الطوب اللبن ( غير المحروق ) والذي يصنع من الطين المخلوط بالقش كمادة مدعمة ولعل هذا كان تقليدًا لبناء الإنسان ذاته (من هيكل عظمى وحوله اللحم والعضلات والأوردة والشرايين والأعصاب) وكذلك كافة المخلوقات من حيوان ونبات في الشجر وأوراقه وقد تطورت صناعة المؤلفات منذ عصور قديمة في المنشآت المدنية كالخرسانة المسلحة ( الأسمت + الرمل + الزلط + حديد التسليح ) ثم غزت المكونات الصغيرة في التصميمات المختلفة .

وتتكون المؤلفات من مادة أساسية Matrix ومادة مدعمة تكون في إحدى الصور التالية شكل (١-٣٩) :

- ألياف أو أسلاك

- أجزاء مكسورة ( مجروش )

- طبقات مترابطة

وهذه المادة المدعمة تؤدي إلى زيادة مقاومة الإجهادات للجزء ككل وتزيد جساءته ومعامل مرونته وصلادته وربما في أحيان كثيرة زيادة قابلية التوصيل الكهربائي والحرارى أو مقاومة فعل درجات الحرارة المرتفعة أو مقاومة البرى في الأسطح المحتكة .

وفي توجيه التدعيم بالألياف أو الأسلاك قد تُوجّه هذه بحيث تعطى خواص متميزة في اتجاه معين شكل (١-٤٠) أو تعطى اتجاهات مختلفة شكل (١-٤١) وفيما يلي بعض أهم أنواع المؤلفات المستخدمة حديثاً في الصناعة .

#### ١-١١-١- اللدائن المدعمة بالألياف الزجاجية :

وهي مؤلفات أساسها اللدائن غالبًا ما تكون المواد البوليميرية أو الراتنجات الأبوكسية Polyester or Epoxi Resin كأرضية رخوة سائلة تدعم بنسيج من الألياف الزجاجية ثم تصلد الأرضية بالتسخين . وتصنع منها عديد من الأدوات الرياضية (مضارب التنس ) أجسام السيارات بأنواعها والطائرات - وأجزاء المكنات كالتروس والعدد - اليايات الورقية في سيارات النقل - وخطوط أنابيب نقل المياه والصرف الصحي الكبيرة والمدفونة تحت الأرض والخزانات والقوارب وعادة ما تدعم الأنواع الأخيرة بمادة حشو إضافية وهي الرمل بجانب الألياف الزجاجية .

#### ١-١١-٢- العدد الساحجة ( أحجار التجليخ ) :

أساس هذه المؤلفات المادة الساحجة مثل الكورندم وكربيد السليكون - أو مجروش الألماس ثم مادة رابطة تمثل الأرضية مثل اللدائن والخزفيات اللدنة (مطاطية) أو المواد المعدنية (الكوبلت أو النيكل) .

#### ١-١١-٣- الأطراف القاطعة الصلدة :

وهي المعروفة باسم فيديا (Widia) وهي كلمة مركبة من أصل ألماني معناها شبيه الألماس Wie Diamant وهي أطراف صغيرة شديدة الصلادة وقصيفة لذلك تتركب في أطراف العدد القاطعة لتتولى القطع بسبب صلابتها دون تعرضها للحنى ( حتى لا تنكسر ) وتتركب من مساحيق الكرييدات مثل كربيد التنجستين أو السليكون أو خزفيات مثل أكسيد الألومنيوم أو كربيد التيتانيوم مع أكسيد الزركونيوم كرابط

#### ١-١١-٤- المؤلفات الطبقيّة :

تكون المؤلفات في هذه الحالة على هيئة نسيج جسيئ أو ورق صلد أو ألواح بوليميرية (بلاستيك) وتلصق طبقات بينها بواسطة مادة لاصقة وتضغط بعضها مع بعض وهي تشابه في خواصها الخشب المضغوط ( زائد الصلادة ) .

#### ١-١١-٥- مؤلفات الألواح المعدنية المكسوة :

تتكون أساسًا من ألواح رخيصة من الصلب غير السبائكي يكسى بكسوة رقيقة بمادة مقاومة للتآكل أو الصدأ أو مقاومة للأحماض القوية فتتولى ألواح الصلب ( الصاج )

الإجهادات الميكانيكية بينما تتولى الكسوة الوقاية من فعل الأجواء المعتدية مثل الأحماض وتستخدم أساسًا في الصناعات الكيماوية وأدواتها .

#### ١-١١-٥- الشرائط المعدنية المزدوجة :

هى عادة من شرائط من معدنين مختلفين فى معامل تمددها يدرفل الشريطان بعضهما مع البعض أو يلحما على مدى طولهما . وعند تسخين هذين الشريطين المزدوجين فى شريط واحد فإن هذا الشريط ينحنى لاختلاف معامل التمدد الحرارى لمكوناته ويزداد الانحناء بارتفاع درجة الحرارة وتستخدم هذه الأشرطة فى قياس درجات الحرارة وفى التحكم فى درجات حرارة الأفران .

#### ١٢-١- المزلقات Lubricants :

المزلقات هى مواد بسيطة تستخدم لتقليل معامل الاحتكاك بين الأسطح المحتكة بل والفصل بينها ومن ثم إقلال معدلات البرى بالإحتكاك . وتشكل المادة المزلقة طبقة عازلة رقيقة تفصل بين الأسطح المحتكة وتمثل هذه الطبقة الرقيقة العازلة فى حد ذاتها عدة طبقات يتحرك بعضها فوق بعض (كطبقات أوراق اللعب) ويكون هذا التحرك بأسلوب التدحرج والانزلاق بين جزئيات المادة المزلقة . ومن هذه الطبقات تكون طبقات سطحية منها طبقتين ملتصقتين مع الأسطح المحتكة وتتحرك معها ثم تنزلق طبقات المادة المنزلفة أو تتدحرج جزئياتها بعضها فوق البعض مسببة حركة نسبية بينها وبالتالى يقل معامل الاحتكاك وتتناقص ثخانة طبقة التزيق بازدياد الضغط الواقع عليها وهو الضغط العمودى الواقع على الأسطح المحتكة ومن أهم الصفات التى يجب أن تتصف بها المواد المزلقة عدم انبثاقها (هروبيها) تحت تأثير الضغط أو خروجها من بين الأسطح المحتكة بأن تتصف بلزوجة مقبولة ويتم ذلك فى ظروف التشغيل الشاقة مثل ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة كما يجب أن لا تكون متلفة للأسطح المحتكة (بالتفاعل معها مثلاً) كما يجب أن تتصف بسهولة تخزينها دون تلفها وعدم ضررها للإنسان باللمس أو الشم ثم أخيراً رخص تكاليفها .

والمواد المزلقة يمكن أن تكون : جامدة أو لينة أو سائلة أو غازية .

**المواد الجامدة :** وأهمها الجرافيت ومسحوق التلك ومسحوق الميكا وتستخدم أساسًا فى التزيق بين الأسطح التى تتعرض للضغوط العالية (مرتكزات الجسور وصوانى إدارتها وعربات الخطوط الحديدية والطواحين ومكنات الرصف) .


**المواد اللينة :** وهى الشحوم وأهمها شحوم التالو الحيوانى Tallow وشحم الخنزير (Lard) ويستخدم فى الأسطح التى تتعرض لضغوط متوسطة وحركة بطيئة .

**المواد السائلة :** وأهمها الزيوت المعدنية ( نادرًا ماتستعمل النباتية والحيوانية ) وهى الأكثر شيوعًا فى مواد التزليق فى الضغوط المعتادة والسرعات المرتفعة . إذ تتميز بتبريدها للأسطح المحتكة بجانب التزليق وهى تقاوم ارتفاع درجة الحرارة حتى نحو ٣٠٠ م . واحتفاظها بخواصها فى ظروف التشغيل .

**المواد الغازية :** وأهمها الهواء المضغوط إذ يضغط بين الأسطح المحتكة لفصل بعضها عن البعض أى يعلق سطح من الأسطح فوق طبقة الهواء المضغوط ( كمحاور الإدارة التى تبرد وتزلق بالهواء المضغوط ) ومن أهم ميزاتها تحمل درجات الحرارة المرتفعة ووقاية الأسطح المحتكة وقاية تامة فلاتبلى .

#### ١٣-١- الأخشاب Timber :


مصادر الأخشاب الطبيعية هى الأشجار بأنواعها المختلفة وتقطع الأشجار عندما يكتمل نموها ويعطى مقطع الشجرة شكلاً حلقياً (حلقات متحدة المركز) تمثل كل حلقة منها سنة كاملة من عمر الشجرة والحلقات ذاتها يتضح فيها عند فحصها تباين (تركيب طبقاتها على مدار الفصول شكل (١-٣٨) وهذه الطبقات (الحلقات فى المقطع) الاسطوانية

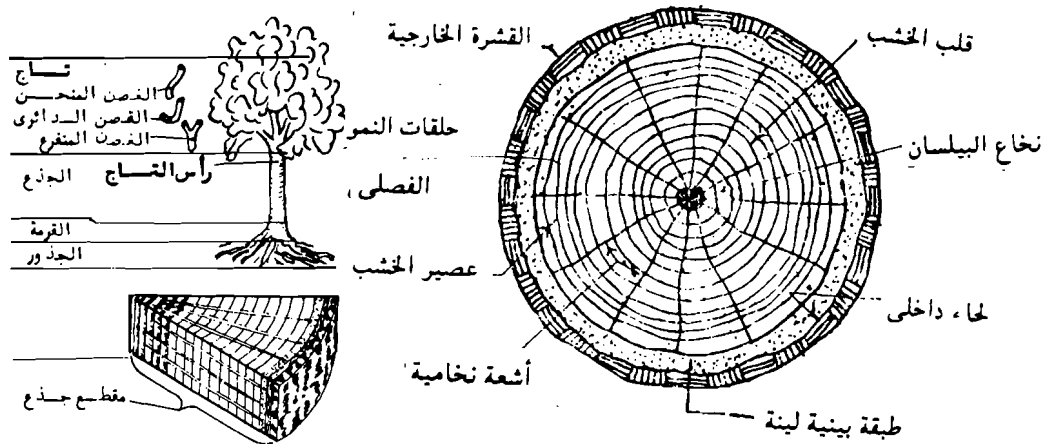

شكل (١-٣٨) مقطع شجرة

تكتسب الأخشاب خواصها الاتجاهية المتباينة فلا تتساوى في الأخشاب مقاومة الشد في جميع الاتجاهات فهي مرتفعة في الإتجاه الطولى ومنخفضة في الاتجاه العرضى أو القطرى شكل (١-٣٩).


والخشب يتكون أساسًا من خلايا السليلوز Cellulose Cells المتحللة داخل خليط من العناصر العضوية (العصارة Lignum) مع قليل من العناصر غير القابلة للاحتراق (مواد غير معدنية) وهى التى تتخلف بعد الاحتراق فى صورة رماد Ashes والخشب يتمدد بامتصاصه للرطوبة (الماء) وينكمش بالتخلص منها أى عند جفافه (يلاحظ تمدد الأثاث الخشبى فى الشتاء الرطب وانكماشه فى الصيف الجاف) وهذا التمدد والانكماش لا يتساوى بدوره فى كل الاتجاهات شأنه فى ذلك شأن الاجهادات فالتمدد ضئيل فى الاتجاه الطولى (١, ٠ ٪ إلى ٥, ٠ ٪) بينما يكون كبيرًا فى الاتجاه القطرى للحلقات (٥ ٪ إلى ١٠ ٪) لذلك يحدث تشوه ملحوظ فى الأخشاب إذا لم يراع ذلك فى عمليات القطع والتصنيع بعمل تكوينات فى الاتجاهات الثلاثة تعوض بعضها البعض (شكل ١-٣٩). وعند قطع الأخشاب من الغابات

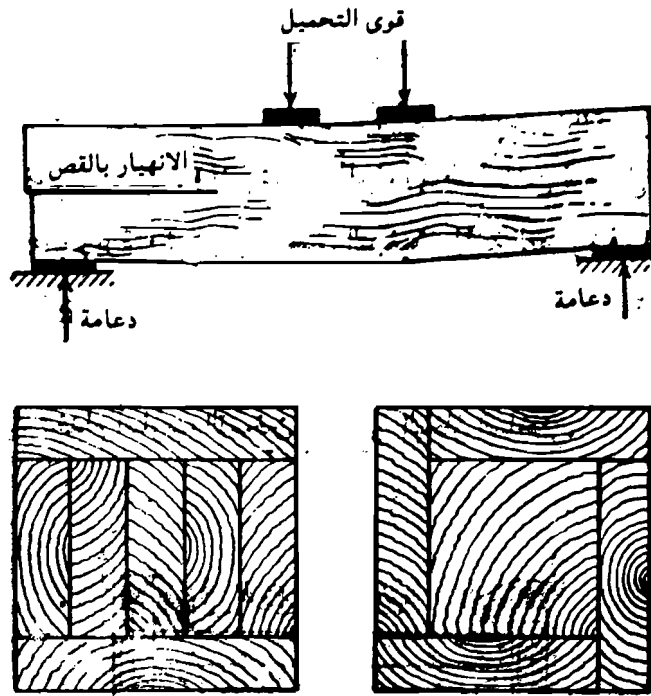

شكل (١-٣٩) تباين اتجاه الألياف فى الخشب



تنزع قشرتها لتيسير تخلصها من الرطوبة بتعريضها للهواء بعد صفها في صفوف متقاطعة ليتخللها تيار الهواء الذي يقوم بتبخير العصير Sap الذي تحتويه حلقات وخلايا الخشب . وقد يستخدم الهواء الجاف الساخن للتجفيف بالتعجيل بالتجفيف (عند درجة حرارة ٤٠ م) وقد يسبق التجفيف إذابة للعصارة في الماء ليسهل التخلص منها بتغطيس الخشب في ماء جار خاصة وأن بقايا العصارة تتسبب في تلف الخشب فيما بعد وتعفنه يوضح (شكل ١-٤٠) قمينة تجفيف الخشب باستخدام أسلوب التسخين بمواسير البخار ، الساخن .

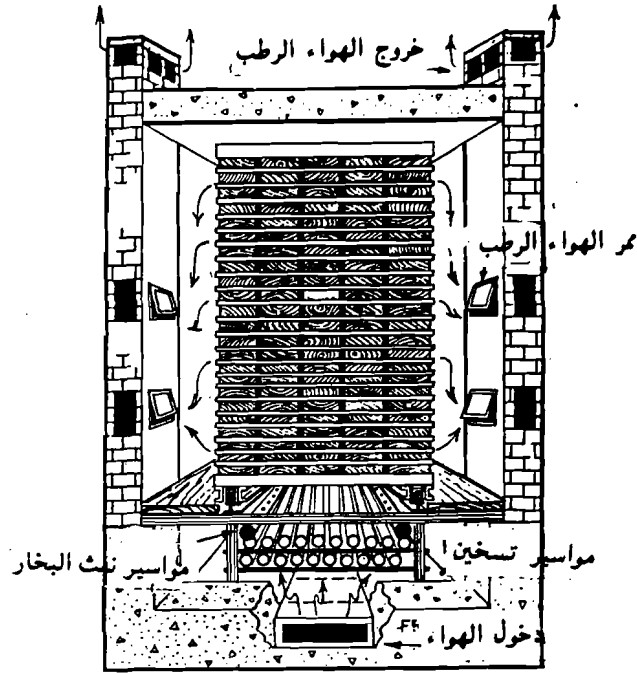

شكل (١-٤٠) قمينة تجفيف الخشب

وأهم مظاهر تلف الخشب هي :

١ - نمو الفطريات فتتلف بنيته وتبلية .

٢ - التعفن : وهو التحلل الكيميائي بسبب التخزين في جو غير جيد التهوية أو جوبه تيار من الهواء الرطب والحر . ومن البديهي أن تكون الوقاية بالتخزين في هواء متجدد جاف . وتعتيق الخشب بدرجة كافية للتخلص من عصاراته ودهان سطحه لمنع نفاذ الرطوبة من الخارج إلى الداخل وامتصاص الخشب لها ( الدهان بالبويات العازلة المحكمة ) أو الدهان بالقطران ومحاليله لقتل الفطريات ومقاومة فعل الماء أو تشبيع الخشب بمواد تشريب Empregnating

كيمياوية (كلوريد الزنك أو حامض الفنيك أو الكبريت أو بمخلوطات منها) أو بمعالجة الخشب بمحلول ميتول اليوريا Methelol Urea التى تقى الخشب وتمنع تقلصه أو تمدده .

### ٣-٩-١ أنواع الخشب :

تسمى الأخشاب بأسماء الأشجار التى تقطع منها ويصعب حصرها كلها ومن هذه الأشجار ما هو صلد وما هو طرى ومنها ما هو ثقيل وآخر خفيف هذا بجانب الألوان المتباينة ويمكن التعرف على أنواع الأخشاب بمراقبة مقطعها وبنيتها (بالخبرة) وتباين أنواع الأخشاب فى خواصها الميكانيكية كمقاومة للشد والضغط والانحناء والمرونة والمتانة وسهولة القطع وفيما يلى سرد لأهم الأنواع المتداولة والتى يكثر استخدامها فى المجالات الهندسية المختلفة .

١ - العزيرى Pitch Pine وتعرف أيضًا بالأخشاب الصنوبرية (وهى عديدة الأنواع) وهو خفيف الوزن قلبه مائل إلى الاحمرار ومتين يستخدم فى إنشاء المباني والخزانات والصناديق لشحن المعدات الثقيلة .

٢ - الأبيض أو النرويجى Norway Spruce (التنوب) وهو أخص أنواع الخشب وأسهلها فى التشغيل وتصنع منه لباب صناعة الورق Pulp وتصنع منه صناديق الشحن للبضائع الخفيفة . ومن التنوب أنواع جيدة من الأشجار التى تنمو على الجبال العالية وهى أنواع تكون بيضاء أو قاتمة حمراء فى كثير من الأحيان .

٣ - البلوط Ash : وهو من أهم أنواع الخشب المتجانس فى أليافه وهى قوية ويمكن تشكيلها بالحنى مع التسخين بالبخار وتصنع منه لذلك الأشياء التى تتطلب المتانة والقوة وجمال الشكل مثل أيدى الأدوات القاطعة والمجاديف ومضارب الكرة وتصنع منه قشور رقيقة تلتصق على الأخشاب الرخيصة لتكسيبها جمالاً ووقاية من تأثير العوامل الجوية .

٤ - الزان Beech وهو من أشهر الأخشاب المعروفة فى الصناعة ولونه أبيض مشوب بالحمرة أو البنى ويتعرف عليه بخطوط متقطعة (شرط) قاتمة تميز أليافه وهو قوى متين يستخدم فى صناعة هياكل الموبيليات لتكسيبها المتانة .

٥ - الماهوجنى Mahogany ويتصف بخفته نسيباً وجمال مقطعه وألوانه الطبيعية وسهولة صقل سطحه ومن أهم ميزاته قلة إنكماشه أو تغير شكله أو تشوّهه . وتصنع منه قشور رقيقة لكسوة الأخشاب الرخيصة .

٦- الجوز Walnut وهو من أهم الأخشاب المتينة القوية وتكاد تكون عديمة التشويه فيصنع منها الأثاث الفاخر والبنادق (الأيادي) وشكله جميل وخاصة إذا صقل إذ تظهر به حلقات النمو الشتوى بجانب لونه المميز .

٧- القرو Oak وأهم ميزاته كون أليافه محكمة لا تتشرب السوائل فتصنع منه براميل حفظ السوائل والمشروبات (لا يتأثر طعم المشروبات به بالتخزين) ويصنع منه أيضًا الأثاث الفاخر وكذلك قشور تلصق على الأخشاب الرخيصة لتكسيبها الجمال والوقاية من العوامل الجوية .

٨- الأبنوس Ebony وهو من الأخشاب نادرة الوجود لونه قاتم قريب إلى الأسود أو الأسمر (قد تنمو فيه عروق بيضاء) فيشبه بذلك الرخام .

٩- الصنوبر (الموسكى) Pine وهو من الأخشاب المعروفة بليونتها وسهولة تشغيلها (ولو أن بعض الأنواع تكون صلبة) وهو شائع الاستخدام في الأشغال العامة في المنشآت والصناديق الرخيصة والأرضيات .

١٠- الأرز Cedar وهو من الأخشاب الجيدة ذات الرائحة الطيبة المميزة يقاوم التلف بفعل الحشرات ومعظم أنواعه لينة (قليل منها صلد) ويصنع منه الأثاث الجيد .

١١- خشب الطبقات (الأبلكاج) Plywood وهو يصنع من قشور أخشاب من أنواع مختلفة من الأشجار تلصق بعضها فوق بعض كطبقات تتعارض في اتجاه أليافها وحلقاتها فتكتسب خواص القوة والمتانة في الاتجاهات المختلفة . وتصنع منها ألواح الصناديق للتعبئة وجوانب الأثاث وتنزع قشور طويلة وعريضة من الأشجار بالخرط بعرض الشجرة ثم تجفف وتصلق في مكابس كبيرة (شكل ١-٤١) .

الأنواع الأخرى الثانوية ومنها :

( أ ) السرو Cypress وهو يشبه الأرز إلى حد كبير .

(ب) الكستنا أو أبو فروة Castanen or nut ويشبه القرو .

(ج) الغرغار Elm يشبه القرو في تحمله للماء .


( د ) التيك Teak ولونه أصفر قاتم أو بني فاتح صلد ومتين ويصنع منه الأثاث الفاخر والأرضيات والإطارات وفي بناء القوارب الصغيرة .

وتقطع الأخشاب إلى مقاسات مختلفة (حسب الاصطلاحات المتداولة في السوق) فمنها الألواح بأطوال تصل إلى ٤ متر وبعرض وثخانات مختلفة الأعمدة (العروق) ومنها أطوال ٤ متر وبمقاطع مربعة أو مستطيلة - العروق - البغدادلى - نصف مريئة - مريئة مفردة ومريئة مجوز .

الكمرات - وتباع بقطاعات مختلفة المقاسات وبأطوال تتراوح بين ٤ ، ١٠ متر .

الكتل (لاطة) وتستعمل كأعتاب أو سواند ولصنع الأبواب وبأطوال بين ٣ ، ١٣ مترًا .

والأخشاب تباع في المعتاد بالحجم أى بالمتر المكعب أو القدم المكعب فيما عدا القشرة أو الأبلكاج الذى يباع باللوح وحسب السمك وعدد الطبقات الملتصقة . وكل الألواح المصنعة مثل ألواح الملايين والكونتر وغير ذلك من الألواح فهذه تباع بالألواح بمقاسات محددة في المواصفات غالبها ١٤٤-٢٤٤ سم .

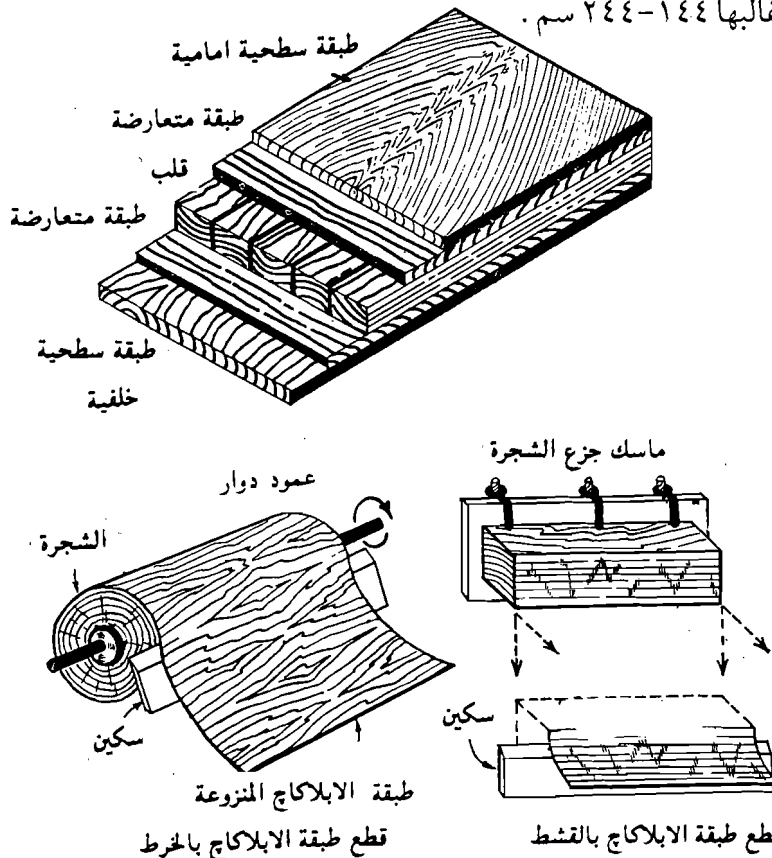

شكل (١-٤١) طريقة نزع قشرة من الشجرة لعمل طبقة ألواح الأبلكاج

## الباب الثاني

### تحويل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنعة

The Production of Semi-finished Products

( دكتور أحمد سالم الصبانغ )

٢- مقدمة :

يقصد بذلك تحويل المعادن وسبائكها بعد استخلاصها وتنقيتها إلى كتل مسبوكـة Ingots أو ألواح بثخانات وأبعاد متباينة أو قطاعات مختلفة الشكل والأبعاد كالأسياخ والقضبان والكمرات وتسمى هذه المنتجات نصف مصنعة لأنها في غالب الأحوال لا تصلح للإستخدام المباشر بل يحتاج الأمر إلى تحويلها إلى منتجات كاملة التصنيع Finished Products أى منتجات صالحة للإستخدام المباشر وعلى ذلك تمر المواد الغفلة بثلاثة مراحل رئيسية من مرحلة استخراجها من باطن الأرض حتى استخدامها المباشر وهى :

١ - الاستخلاص من الغفل والتحويل إلى معادن نقية أو سبائك فى صورة كتل أو

سبكات .

٢ - تحويل السبكات إلى منتجات نصف مصنعة شكل (٢-١) .

٣ - تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة التصنيع .

ولما كنا بسبيل دراسة طرق تحويل المعادن وسبائكها إلى منتجات نصف مصنعة يجدر بنا الإلمام بالمبادئ الأساسية لعمليات التشكيل والتي تنقسم فى الحقيقة إلى أسلوبين أولهما أسلوب تحويل الخام إلى منتجات نصف مصنعة على مرحلة واحدة بالسباكة المستمرة وثانيهما أسلوب تحويل المعادن إلى منتجات نصف مصنعة على مرحلتين الأولى بإنتاج سبكات ثم تشكيل السبكات على البارد أو على الساخن إلى المنتجات نصف المصنعة فى المرحلة الثانية .

أولاً - التحويل على مرحلة واحدة بالسباكة المستمرة : كما سبق إيضاحه فى

شكل (١-١٧) .

## ثانيًا - التحويل على مرحلتين :

١ - التشكيل بتحويل المعدن إلى منصهر ثم صبه في إناء أو قالب بالشكل المطلوب (السوائل تتبع في شكلها شكل الإناء المحتوي لها) ثم تركها تتجمد وهو الأسلوب المعروف باسم الصب أو السباكة Casting . وهى المرحلة الأولى من التشكيل وتقتصر على تحويل المعدن إلى سبكات Ingots .

٢ - التشكيل على الساخن وعلى البارد وفيها تحول السبكات إلى كتل بأشكال هندسية منتظمة أو قطاعات كالمقضبان والكميرات والأسياخ أو إلى ألواح بأبعاد مختلفة ويبدأ التشكيل على الساخن وعلى البارد بدلفنة (درفلة) السبكات وهى ساخنة فى حالة السبائك الصلدة أو على البارد للسبائك اللدنة . وتتم عملية الدلفنة على مراحل لإنتاج قطاعات مختلفة بأبعاد مختلفة . (شكل ٢-٩، ١٠، ١١) ولإدراك مبادئ عمليات التشكيل يجدر بنا الإلمام أولاً بالخواص الميكانيكية للمعادن والسبائك .


### ٢-١- الخواص الميكانيكية Mechanical Properties of Metals :

وهى تلك التغيرات أو المقاومة التى تبديها الفلزات بانفعالها بالإجهادات المؤثرة عليها سواء أثناء التشغيل أو التشكيل . وتعتبر الخواص الميكانيكية أهم الخواص الفيزيائية للفلزات نظرًا لأن هذه الخواص تعطى صورة تكاد تكون شاملة لصفات الفلز ومدى إمكانية تشكيله وتطبيقه فى الظروف الصناعية المختلفة .

#### ٢-١-١- الجهد والانفعال Stress & Strain :

إذا أخذنا على سبيل المثال ، عينة عبارة عن اسطوانة من المادة المطلوب اختبارها شكل (٢-٢) وحملنا هذه العينة بحمل شد أو حمل ضغط فى اتجاه محورها ، فإن الجهد Stress يعرف بأنه حمل الشد أو الضغط مقسومًا على مساحة المقطع الأصيل للعينة أو بمعنى آخر نصيب وحدة مساحة المقطع من الحمل المسلط .

$$\text{الجهد} = \frac{\text{الحمل بوحدة القوة (كيلوبوند أو نيوتن)}}{\text{مساحة المقطع (مليمتر مربع)}} = \text{Stress } \sigma$$

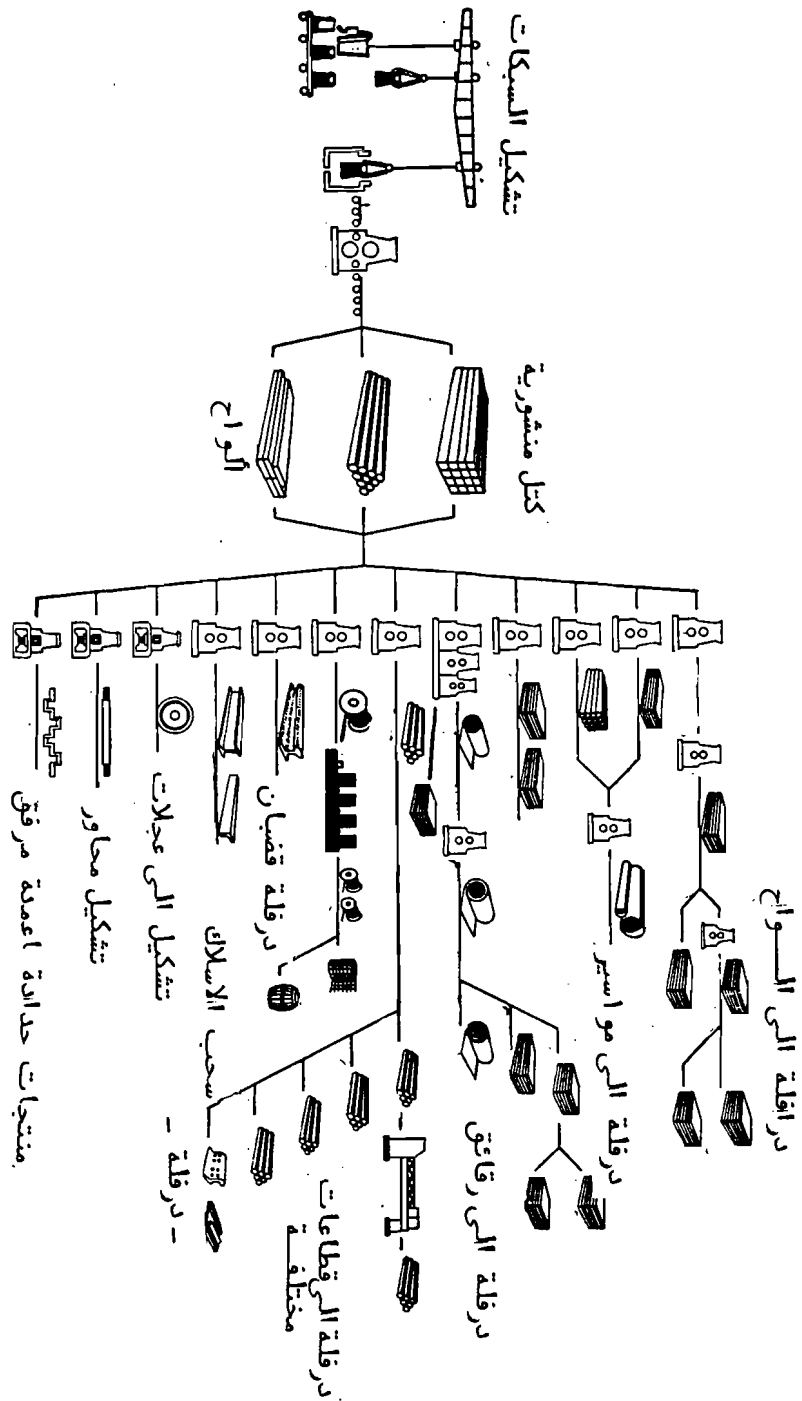

شكل (١-٢) خريطة الإنتاج نصف المصنعات من الصلب


والجهد وحداته كيلو بوند/مم<sup>2</sup> أو نيوتن/مم<sup>2</sup> أو بسكال (Pa) أو N/mm<sup>2</sup>، Kp/mm<sup>2</sup> ونتيجة لتأثير الحمل تتغير أبعاد العينة وذلك يسمى تشكيل Deformation ووحدة القياس في هذه الحالة تسمى انفعال Strain وتعرف بأنها التغير في وحدة الأبعاد ، فمثلاً :

$$\text{الانفعال} = \frac{\text{التغير في الطول} \times 100}{\text{الطول الأصلي}} = \frac{(\text{الطول النهائي} - \text{الطول الأصلي}) \times 100}{\text{الطول الأصلي}} = \text{Strain } \epsilon$$

فإذا كانت العينة تحت قوة شد أى أنها محملة بجهد الشد فيكون الانفعال موجباً (استطالة) ، أما إذا كانت محملة بجهد الضغط فيكون الانفعال سالباً (انكماش) ، ويجب التذكر دائماً أن الانفعال هو نسبة مئوية وليست له وحدات .

### ٢-١-٢- منحنى الجهد والانفعال Stress-Strain diagram :


نحصل على منحنى الجهد والانفعال لمادة ما برسم الجهد على المحور الرأسى مقابلًا للانفعال على المحور الأفقى (شكل ٢-٢، ٣، ٤) .

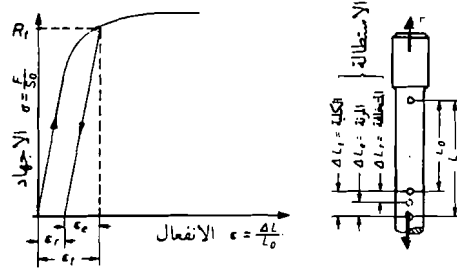


شكل (٢-٢) اختبار الشد لتعيين الخواص الميكانيكية للمواد

وعلى سبيل المثال ، فمنحنى الجهد والانفعال لمادة كالصلب الطرى يتكون من خط مستقيم إلى نقطة (حد التناسب) Limit of Proportionality ثم ينحني قليلاً إلى نقطة (حد المرونة Elastic Limit) . فإلى نقطة حد التناسب يتناسب الجهد مع الانفعال وإلى نقطة حد المرونة يعود المعدن إلى أبعاده الأصلية بعد إزالة الحمل ، ويعرف المجال من بداية التحميل إلى نقطة حد المرونة باسم (مدى المرونة Elastic Range) وبعد حد المرونة ينحني الخط إلى (نقطة الخضوع Yield Point) مبيناً زيادة سريعة نسبياً في الإنفعال ، مع استمرار هذه الزيادة إلى ما بعد نقطة الخضوع بقليل . وبعد ذلك يبدو المعدن وكأنه استعاد مقاومته ، وتقل الزيادة في الإنفعال حتى الوصول إلى نقطة (أقصى قوة) أو أقصى جهد Ultimate Strength وبعد



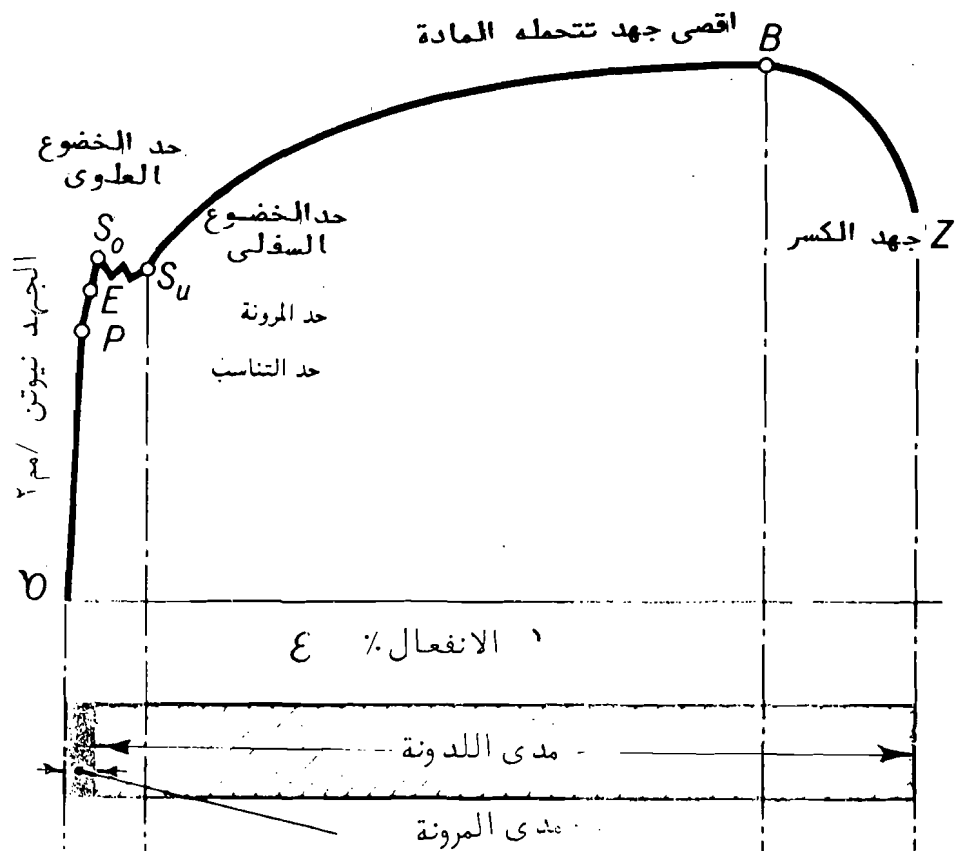

شكل (٢-٣٤) علاقة الجهد بالانفعال في اختبار الشد وتعيين حدود المرونة واللدونة للمواد

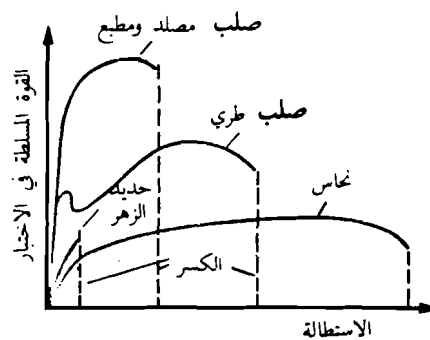

شكل (٢-٤) منحنيات الجهد والانفعال (القوة والاستطالة) لمعادن مختلفة لمقارنة بعضها ببعض

هذه النقطة يزيد الإنفعال مع زيادة طفيفة في الجهد حتى تصل العينة إلى ( نقطة الكسر Fracture Point) والمجال من بعد حد المرونة إلى نقطة الكسر يعرف باسم ( مدى اللدونة Plastic Range) .

ولإمكان عرض الخواص الميكانيكية يجدر بنا أن نوجز أهم الخواص الميكانيكية والاصطلاحات المتداولة وإيضاح معانيها :

١ - حمل استاتيكي Static Load وهو القوة أو الحمل الذي يسלט على الفلز تدريجياً ويبطء إلى حد معين ثم يثبت عند هذا الحد لدراسة أثره على الفلز .

٢ - حمل ديناميكي Dynamic Load وهو القوة أو الحمل الذي يطبق على الفلز إما بصورة فجائية ( صدمة Sudden or Impact) أو متكررة أو ( دورية Repeated Cyclic) ويمكن في هذا التحميل تغيير نوع ومقدار الحمل ومعدل تغييره بالنسبة للزمن Frequency .

٣ - الجهد أو الاجهاد Stress هو نصيب وحدة مساحة مقطع عينة الفلز تحت الاختبار من الحمل المطبق عليه .

٤ - الانفعال Strain هو مقدار التغير النسبي في شكل أو أبعاد الفلز نتيجة للإجهاد المطبق عليه .

٥ - المرونة Elasticity يقال للفلز أنه مرن عندما يشكل بانتظام عند تعرضه للإجهادات وعودته إلى شكله الأصلي تماماً بزوال الإجهادات ( كالمطاط ) .

٦ - اللدونة Plasticity وهي قابلية الفلز للتشكيل بتأثير الإجهادات تشكلاً دائماً دون عودته إلى شكله الأصلي بزوال تلك الإجهادات ( العجائن ، الرصاص ) .

٧ - الصلادة Hardness هي المقاومة للتغلغل والتخدش أو البلى أو الاحتراق .

٨ - الجمود أو الصلابة Solidity هي خاصية تماسك المادة (عكس السيولة) .

٩ - القصفة Brittleness ومعناها الهشاشة أو قابلية الكسر عند التعرض للإجهادات دون أن يسبق الكسر انفعال ما .

١٠ - المتانة Toughness عكس القصفة وهي تحمل الصدمات ومقاومة الإجهادات وهي صفة تجمع بين المرونة والعجونة والصلادة وتقاس بمقدار الطاقة المبذولة في الكسر ويمكن

---

تقديرها كذلك بالمساحة تحت منحنى الحمل والاستطالة حتى الكسر لأن هذه المساحة تمثل الشغل المبذول حتى الكسر .

١١ - الليونة أو الطراوة **Softness** سهولة تغيير الشكل كالإنحناء والإلتواء وعدم مقاومة التغلغل ( عكس الصلادة ) .

١٢ - الطروقية **Malleability** هي المطاوعة للضغط أو الطرق أو العصر بالدرافيل .

١٣ - المطيلية **Ductility** هي استجابة المادة باستطالتها عند شدتها عملية السحب إلى أسلاك .

١٤ - قابلية الانسياب **Flowability** وهي سريان الفلز بصورة متناسقة ولينة ومتعجنة وذلك تحت تأثير إجهادات الضغط (كانسياب المعجون من فوهة أنبوبة عند الضغط عليها) .

١٥ - الجساءة والرساخة والكزاة **Rigidity & Stiffness** هي مقاومة الفلز لحدوث انفعال أو التشكيل تحت تأثير الإجهادات .

١٦ - الرجوعية **Resilience** وهي كفاءة الفلز لامتصاص طاقة الإجهادات المبذولة في حدود المرونة .

١٧ - الكلال أو التعب **Fatigue** وهو ظاهرة انهيار الفلز تحت تأثير الإجهادات المتكررة .

١٨ - التحمل أو الصمود **Endurance** وهي ظاهرة تحمل أو صمود الفلز أمام الاجهادات المتكررة ( عكس التعب ) .

## ٢-٢- تغيير الخواص الميكانيكية والفيزيائية للمعادن :

نادرًا ماتوفى المواد المعدنية بالخواص المطلوبة في التصميمات المختلفة فعلى سبيل المثال نجد أن الحديد يكون لدنًا لا يتحمل الإجهادات المطلوبة ولا يقاوم البرى بالاحتكاك أو التآكل وكذلك النحاس رغم جودة توصيله للكهرباء والحرارة إلا أنه لدن (طرى) لا يتحمل الإجهادات والبرى والتآكل وكذلك الحال مع الألومنيوم وغيره لذلك تنشأ الحاجة إلى إكساب هذه المعادن خواص جديدة مفتقدة مثل تحويل اللدن (الطرى) منها إلى صلد أو تلدين الصلد منها أو بإكساب هذه المعادن مقاومة للبرى أو التآكل **Corrosion** بإضافة عناصر

أخرى بالتسايك ويمتد ذلك التغير إلى فقد الخواص المغنطيسية أو زيادة المقاومة لفصل درجات الحرارة وسوف نهتم بإيجاز شديد ببعض المعالجات الحرارية التي تؤدي إلى تغيير الخواص الميكانيكية لبعض المعادن والإشابات ( السبائك ) الهندسية .

## ٢-١-٢-٢ المعالجات الحرارية للصلب : Heat Treatments of Steel

تجرى عدة معاملات حرارية على منتجات الصلب بقصد تغيير الخواص الميكانيكية وبعض الخواص الفيزيائية الأخرى .

### ٢-١-٢-٢-١ التصليد ( التقسية ) : Hardening

عملية تجري عادة على الصلب الذى يحتوى على نسبة متوسطة أو عالية من الكربون بين ٠,٢, ١,٢, ٣٪ كربون فيسخن الحديد لتحويله إلى حديد (  $\gamma$  ) المسمى أو ستنايت ( عند درجة حرارة تتراوح بين ٧٩٠، ٨٥٠°م ) لفترة تتوقف على الجزء المطلوب تصليده (نصف ساعة لكل ٢٥ مم ) ثم يبرد فجأة فتتصلد بنية الصلب أى تزداد صلادة الصلب بقدر كبير وكذلك مقاومة الشد وغيرها من الخواص الميكانيكية وذلك على حساب اللدونة ( أى يفقد بعض من لدونته ) ويتوقف ازدياد الصلادة على نسبة الكربون ومعدلات التبريد ويترتب على التصليد إجهادات داخلية تدرج عبر مساحة مقطع المشغولة إذ تبلغ الصلادة أقصى درجاتها على السطح بسبب سرعة التبريد وتقل تدريجيًا حتى المركز وقد تؤدي هذه الإجهادات إلى تشرخ الجزء المصلد إذا كان السمك كبيرًا وكذلك نسبة الكربون ومعدل التبريد لذلك تتبع هذه العملية عادة بمعاملة حرارية لاحقة لتقليل حدة هذه الإجهادات تسمى المراجعة (التطبيع) Tempering وذلك بإعادة تسخينها إلى درجة متوسطة من الحرارة (٢٢٠، ٣٧٠°م) ثم التبريد بعد ذلك بسرعة وتقتصر هذه الدورة الحرارية على أنواع الصلب الكربونى وكذلك البرونز الألومنيومى إلا أنه يمكن تصليد بعض السبائك الأخرى مثل سبائك الألومنيوم مع ٥, ٤٪ نحاس المعروفة باسم الدورالومين والتي تصنع منها أجزاء الطائرات بتعريضها لدورات حرارية مختلفة يطلق عليها التصليد بالتعتيق Age Hardening وذلك بالتسخين إلى درجة حرارة ذوبان العنصر الذائب ( فى حالة الدورالومين ٥٥٠°م) ثم التبريد فجأة فتتصلد السبيكة بعد فترة طويلة ذاتيًا (٣ أيام) وإذا أريد تعجيل تصليدها يحتفظ بها عند درجة حرارة نحو (١٥٠°م) لساعة ونصف وعلى هذا النمط يتم تصليد سبائك غير حديدية عديدة مثل برونز البريليوم وبعض أنواع النحاس الأصفر المركب .

ويمكن من ناحية أخرى قصر عملية التصليد على أسطح المشغولات فقط دون قلوبها لإكسابها مقاومة للبرى بالإحتكاك مع الإحتفاظ بقلب طرى يقاوم الكسر ويتم ذلك إما بالتسخين السريع لاسطح مشغولات الصلب مع تبريد سريع قبل أن يسخن القلب ويتأثر ذلك باستخدام لب الأكسى استيلين أو التيارات الكهربائية الحثية وتسمى Surface Hardening كما يمكن تصليد أسطح مشغولات الصلب فقير الكربون بإثراء أسطحه فقط بالكربون ( بالتسخين في جو مكرن مثل الفحم النباتي ) ثم تبريدها بسرعة أو بإثراء السطح بالنيتروجين بالتسخين في جو نوسادر متحلل أو برش السطح وهو ساخن بمسحوق سيانور البوتاسيوم أو الصوديوم (سام جدًا) وتبريده بعد ذلك بسرعة وتسمى هذه العمليات التصليد بالتغليف Case Hardening الأولى بالكربنة والثانية بالتردة والثالثة بالسندة على الترتيب .


#### ٢-١-٢-٢- التلدين ( التخمير ) Annealing :

وهي معاملة حرارية عكس السابقة إذ تهدف إلى تطرية المعدن أى بالتخلص من صلابته سواء كانت هذه الصلادة ناشئة من معاملة حرارية سابقة أو من تشكيل على البارد أو من جراء إجهادات حرارية متبقية في المشغولات مثل المسبوكات . وتتم هذه المعالجة بتسخين الصلب في الحالة الأولى إلى درجة حرارة التصليد السابق ذكرها بين ( ٧٩٠ ، ٨٥٠ م ) والإحتفاظ بها نصف ساعة لكل ٢٥ مم من سمك العينة ثم تبريدها ببطء شديد ( تترك في الفرن بعد قطع التيار عنه ) أى عكس التصليد وذلك إذا كانت مصلدة حراريًا أما إذا كانت تصلدت من جراء تشكيل على البارد فيكفى التسخين لدرجة ٦٥٠ م ثم التبريد البطيء وكذلك الحال في المسبوكات المتبقية بها إجهادات حرارية وهناك عملية مرادفة للتبريد تسمى المعادلة Normalising وهي تشبه التلدين تمامًا لكنها تختلف عنها في معدل التبريد إذ تتم في هذه الحالة في الهواء العادي بدلاً من التبريد ببطء في الفرن .

#### ٢-٣- التشكيل اللدن ( على الساخن وعلى البارد ) :

##### Metal Forming (Hot & Cold Working) :

يقصد بالتشكيل اللدن هو تركيز الإجهادات على المواد المراد تشكيلها بحيث تتجاوز حدود المرونة إلى نطاق الإجهادات اللازمة بالتشكيل اللدن (شكل ٢-٥) .

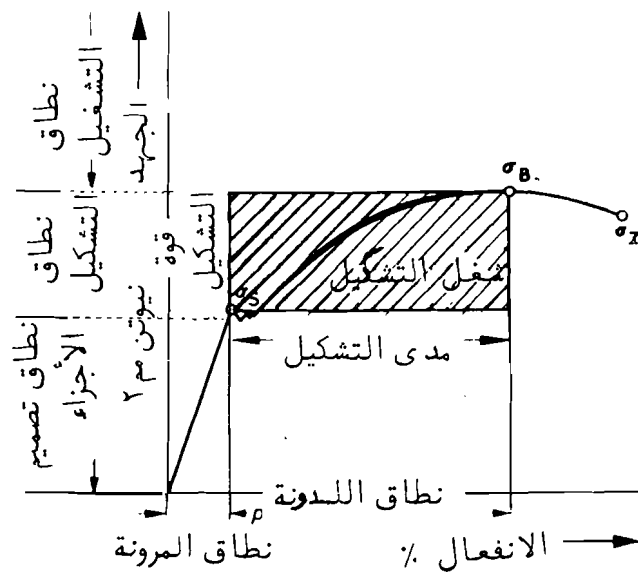

شكل (٥-٢) نطاق حدود تصميم الأجزاء ونطاق التشغيل والتشكيل على منحنى الجهد والانفعال للمادة

## الباب الثالث

### عمليات الإنتاج للمنتجات تامة التصنيع

Production of Final Products

( دكتور أحمد سالم الصبانغ )

٣- مقدمة :

يمكن تقسيم عمليات الإنتاج لمشغولات تامة التصنيع إلى مجموعتين رئيسيتين :

١ - عمليات تشكيل . ٢ - عمليات تشغيل .

١ - عمليات التشكيل Forming Processes :

تشمل تغيير شكل المادة دون نزع أو قطع أجزاء منها مثل عمليات الصب (السباكة) والحدادة والكبس والدلفنة والسحب والبثق وعمليات اللحام والتشكيل بالضغط الرحو والتشكيل بالتليد من المسحوق .

٢ - عمليات التشغيل Cutting and Machining :

وفيها يتم تغيير الشكل بقطع أجزاء من المادة في صورة عوادم أو رائش إما قطعاً يدوياً بالمنشار أو الأجنة أو المبرد أو المقص أو آلياً باستخدام الآلات كعمليات الخراطة والثقب - والكشط والتفريز والتخليق - والتجليخ والبصل والتلميع وقص الألواح .

٣-١- عمليات التشكيل بالصب ( بالسباكة ) Casting Processes :

ويقصد بها تحويل المعادن أو سبائكها إلى حالة سائلة بتسخينها حتى الانصهار ثم صبها في فراغ قوالب بالشكل المطلوب وتركها تتجمد به وتأخذ شكل القوالب .  
وتمر عمليات السباكة على هذا الأساس بأربع مراحل أساسية :

١ - تشكيل القالب Forming of the Mould .

٢ - صهر المعدن Melting .

٣ - الصب والتجميد Forming and Solidification .

٤ - إخراج المسبوك وتنظيفه واختباره Fettling & Inspection .

تشكيل قوالب الصب : يمكن تشكيل قوالب لتصب فيها المعادن مرة واحدة وتسمى قوالب مؤقتة ويمكن صناعة القوالب لتصب فيها المعادن لعدة مرات قد تصل إلى مليون مرة دون الحاجة إلى تغيير القالب .

القوالب المؤقتة : وتصنع عادة من الرمال التي تختار بخواص معينة لتوفى ببعض الأغراض المناسبة لعمليات السباكة وهى :

١ - سهولة تشكيلها .

٢ - قوة تماسكها واحتفاظها بشكلها .

٣ - احتفاظها بقوة تماسكها ومتانتها في ظروف درجات الحرارة العالية وتحمل وزن المعدن الذى ستحتويه .

٤ - مسامية كافية تمكن من تصريفات الغازات التى تحتويها فلا تدخل داخل المعدن وتكون فقائيع به ( بخبخة ) .

٥ - إمكان إعادة استخدامها فلا تترك مخلفات ملوثة .

٦ - رخص تكاليفها .

وتتكون رمال قوالب الصب السباكة أساسًا من الرمل (السليكا) المتجانس في حجم حبيباته وشكلها ، ويضاف إليه مادة رابطة هى فى العادة الطمى Clay ( البتونيت Bentonite ) بنسبة قليلة (حوالى ٥٪) ثم يضاف لهذا الخليط كمية قليلة من الماء للتطبيب ليسهل التشكيل والتاسك (حوالى ٣٪) ويلزم لتشكيل القوالب الرملية عمل نموذج ( يسمى باللغة الدارجة أورنيك Pattern ) يشبه الجزء المطلوب عمله بالسباكة ثم يتم طبع هذا النموذج فى الرمل تشكيل القالب المطلوب . إذ أنه لا يمكن طبع الجزء المطلوب سباكته بأجزاء مطابقة له مباشرة فى الرمل للأسباب التالية :

١ - تكون طبعة الرمل ( فراغ القالب ) مطابقة للجزء المطلوب فى الشكل والأبعاد فى درجات الحرارة العالية وعند تجمد المعدن المنصهر المصبوب فى القلب ينكمش بالتبريد لدرجة حرارة الجو فتقل الأبعاد عن المطلوب .



٢ - يصعب تشكيل الأشكال المعقدة بالطبع من قطعة واحدة بسبب عدم إمكان إخراجها من الرمل بعد الطبع ( وعادة يصنع النموذج من قطعتين أو أكثر لهذا السبب )

٣ - يجب عمل الجدران غير قائمة ( منسوبة قليلاً ) ليسهل إخراج النموذج بعد الطبع من الرمل لضمان عدم انهياره .

٤ - يحتاج الأمر في كثير من المسبوكات إلى تشكيل ثقب أو فجوات (مسبوكات مفرغة) والتي تحتاج لذلك لقالب رمل إضافي يمثل الثقب أو الفراغ يسمى دليك Core ويحتاج هذا الدليك إلى ركائز يجب أن تشكل إضافيًا في النموذج .

٥ - قد يحتاج الأمر لإجراء تعديلات في الشكل الأصلي كتعويض لجزء مكسور مثلاً فيسهل عمله في النموذج .


وتصنع النماذج من مواد يسهل تشكيلها وتتصف بالخواص التالية :

١ - سهولة التشكيل . ٢ - خفة الوزن . ٣ - عدم بلى سطحها .

٤ - سهولة صقل سطحها . ٥ - عدم تأثر أبعادها بظروف التشغيل كالرطوبة .

وأهم المواد التي تصنع منها نماذج السباكة هي الخشب والألومنيوم ويفضل الخشب في النماذج التي تستخدم للإنتاج قليل العدد بينما يصلح الألومنيوم للإنتاج الغزير و(الشكل ١-٣) يوضح جزءاً مطلوباً سباكته وشكل النموذج المناسب المكون من نصفين متطابقين (بعد زيادة الأبعاد المعادلة لحساب الانكماش المتوقع والزيادات الأخرى) ثم يشكل الدليك الذي سيصنع من الرمل ليشكل الثقب في المسبوك ثم الصندوق الذي سيستخدم في تشكيل الرمل الخاص بالدليك ويسمى هذا الصندوق صندوق الدليك Core Box .

وتصنع النماذج الخشبية من أجود أنواع الأخشاب كالسويدى والماهوجنى وتشكل من الخشب بحيث تجمع كتل من الخشب باتجاهات متباينة في أليافها كي تحوز على خواص تمدد وانكماش متساوية في جميع الاتجاهات ثم يشكل النموذج في النهاية من الكتلة المتكونة ويتم التشكيل في ورشة نجارة تسمى ورشة النماذج بها آلات النجارة المختلفة بجانب مخرطة خشب لتكوين الأشكال الاسطوانية .

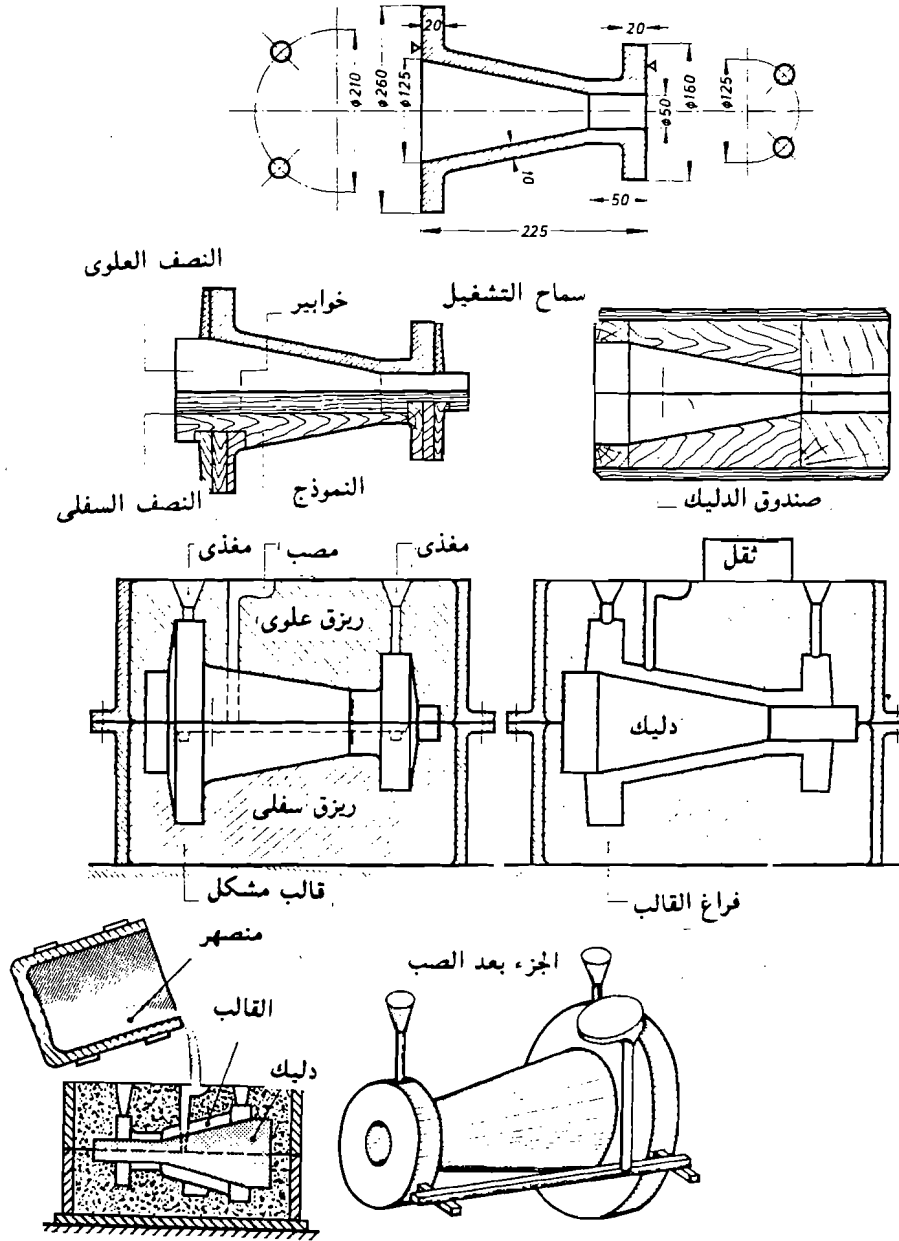


شكل (١-٣) خطوات عمل قالب صب لوصلة مواسير مسلوكة

### ١-٣ - خطوات تشكيل القالب الرملى :

يستخدم فى هذا السبيل صندوقين من حديد الزهر (للمسبوكات الكبيرة) أو من الألومنيوم للمسبوكات الصغيرة. هذان الصندوقان مفتوحان من القمة والقاع ، تسمى عامياً

بروازق FIASKS صندوق علوى يسمى Cope وصندوق سفلى يسمى Drag شكل (٢-٣) ويمكن تثبيت الريزقن العلوى مع السفلى بحيث يأخذان وضعاً ثابتاً لا يتغير بعضهما بالنسبة للبعض الآخر ويتم طبع ( ختم ) القالب حسب الخطوات التالية :

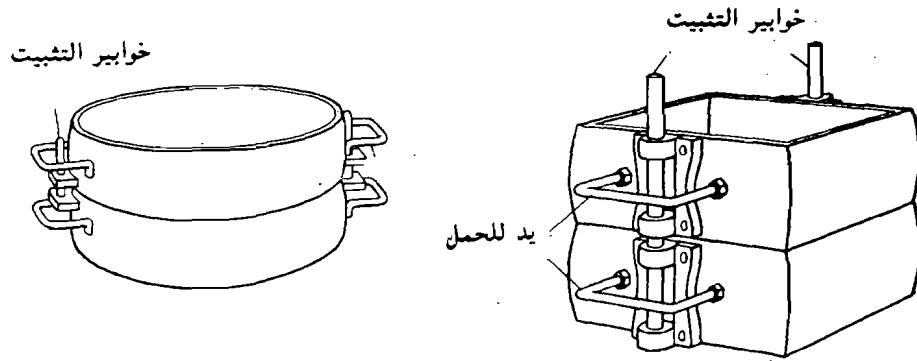

شكل (٢-٣) روازق تشكيل قوالب السباكة

- ١ - وضع لوحة مستوية من الخشب على المنضدة .
- ٢ - وضع الريزق السفلى وفق اللوحة الخشبية .
- ٣ - وضع النصف السفلى للنموذج في وسط الريزق فوق اللوحة .
- ٤ - رك ( دك ) كمية من الرمل ( المستخدم في صناعة القالب ) حول النموذج بدءاً برمل جيد وجديد حول النموذج وانتهاءً برمل مسبك مستعمل حتى يملأ الريزق السفلى ويستوى السطح بمسطرة مستوية .
- ٥ - يُقَلَّب الريزق السفلى بمحتوياته فوق اللوحة الخشبية فيصبح نصف النموذج في قمة الريزق .
- ٦ - يوضع الريزق العلوى فوق الريزق السفلى ويثبت معه بالخوابيد الخاصة بالتثبيت ثم يوضع نصف النموذج الثانى فوق النصف الأول منه .
- ٧ - يرش بعض من الجرافيت ( أو مسحوق الفحم ) داخل الريزق للعزل .
- ٨ - يرك دمل الريزق العلوى مثلما حدث في الريزق السفلى بعد وضع خابور من الخشب شكله اسطوانى مسلوب ( مخروط قليل الميل ) ليمثل فتحة صب المعدن مستقبلاً . ويسوى سطح الرمل بمسطرة تسوية .

٩ - ينزع الريزق العلوى عن السفلى وينزع نصف النموذج من الريزقين بحرص شديد حتى لا يتهدم الرمل.


١٠ - ترمم الأجزاء التى تكون قد تهدمت وتسوى الأسطح وترش بالجرافيت لجعلها ملساء وتكمل فتحة المصب لتتصل بفراغ القالب .

١١ - يوضع الدليك - بعد تشكيله منفصلاً فى صندوق الدليك - فى مكانه على ركائز فى القالب المشكل .

١٢ - يرسل القالب للتجفيف للتخلص من الرطوبة الزائدة فيزداد تماسكه ومقاومته للإجهادات ويتم ذلك فى أفران تجفيف خاصة .


بعد الانتهاء من تشكيل القالب يمكن صب المعدن المنصهر به . وبعد تجميد المنصهر يهدم القالب الرملى ويستخرج المسبوك ويكسر المصب وينظف المسبوك ثم يختبر . شكل (١-٣) .

أما القوالب التى تستخدم لأكثر من سبكة واحدة فيمكن أن تصنع من الجبس أو المصيص وتصمم بحيث يمكن فتحها لإخراج المسبوك ثم غلقها للسبكة التالية دون تهدم أو تشويه وتستعمل هذه لمرات محدودة وقد تصنع قوالب متشابهة من الحديد الزهر لتستخدم لعدة آلاف من المسبوكات .

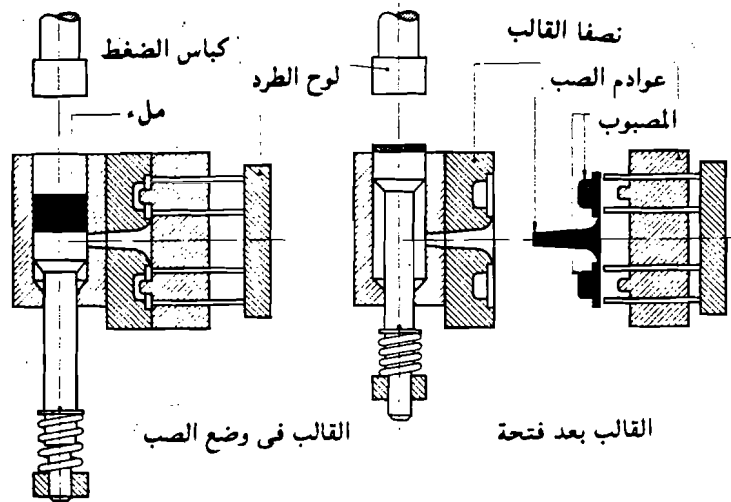

شكل (٣-٣) سبابة الاسطوانات بالضغط

ومن ناحية أخرى يمكن استخدام قوالب معدنية من معادن تتحمل درجات الحرارة العالية بحيث يحقن فيها المعدن المنصهر ليملاً فراغ القالب ثم يترك لبضعة دقائق حتى يتجمد ويفتح القالب آلياً لاستخراج المسبوك ثم يعاد غلق القالب وإعادة حقنه وهكذا ، وتسمى هذه الطريقة بسباكة الاسطوانات ( القوالب المعدنية ) بالضغط شكل (٣-٣) وهذه الطريقة تصلح للإنتاج الغزير الذى يتجاوز عدة آلاف من القطع إلى الملايين وهناك طريقة أخرى للسباكة تسمى طريقة السباكة بالقوة الطاردة المركزية إذ يوزع المعدن المنصهر داخل القالب بتأثير القوة الطاردة المركزية . ويتيح بهذه الطريقة أنابيب الزهر والصلب الكبيرة المستخدمة فى إنشاء خطوط الأنابيب الطويلة وتوصيل بعضها ببعض ( باللحام ) ويوضح شكل (٣-٤)

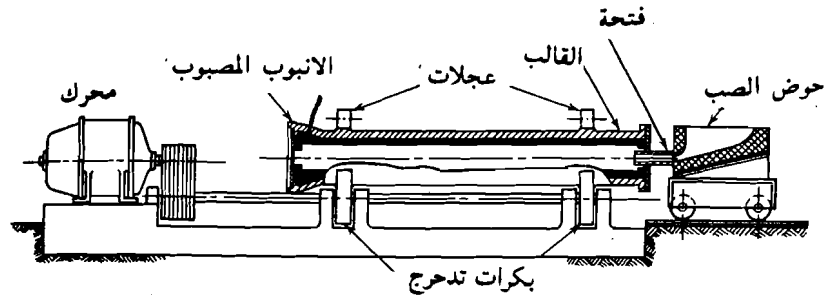


شكل (٣-٤) صب الأنابيب بالقوة الطاردة المركزية

طريقة صناعة أنبوب طويل بهذه الطريقة إذ يكون القالب على شكل اسطوانة قطرها الداخلى يعادل ويناظر القطر الخارجى للأنبوب المطلوب سباكته وهذا القالب يدور حول محور ثم يصب داخله ( وهو يدور ) المعدن المنصهر الذى يتوزع بتأثير القوة الطاردة المركزية على المحيط وبانتظام وبعد التجمد يخرج الأنبوب ويعد القالب لصب أنبوب ثان وهكذا .

وهذه هى إحدى الطرق لصناعة الأنابيب الكبيرة غير الملحومة بطريقة السباكة Seamless Pipes بجانب طرق الدلفنة والسحب .

ويمكن بسباكة القوة الطاردة المركزية صناعة عجلات الخطوط الحديدية كما فى « شكل (5-3) » حيث ترص روافق مشكل بها قوالب لعدة عجلات تتحد فى محورها . ويصب المعدن من مصب فى القمة فيسرى إلى القاع ويملاً فراغ كل القوالب بالقوة الطاردة المركزية حيث تدور كل هذه الروافق حول محورها المشترك . كما يمكن استخدام نفس الطريقة لمسبوكات صغيرة متعددة فى صبة واحدة تتفرغ من مجرى المصب وتشبه فى تكوينها عناقيد العنب .

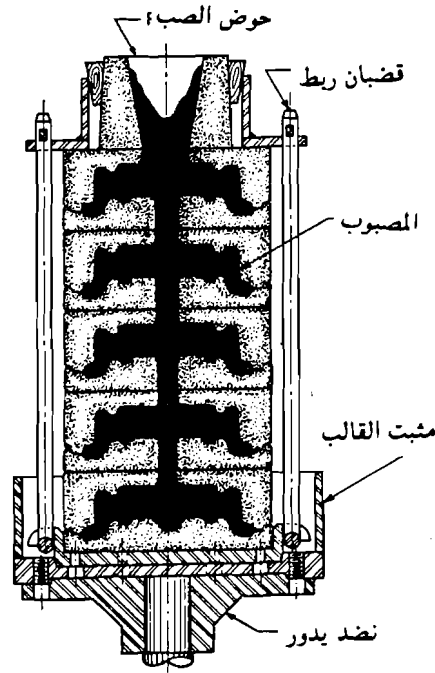

شكل (٥-٣) صب مجموعة من عجلات السكك الحديدية بالقوة الطاردة المركزية


وتتصف المسبوكات المصنوعة بالقوة الطاردة المركزية بتجانسها وخلوها من الفقاعات (البخبة) والخبث والمواد الغريبة علاوة على انتظام سمكها .

كانت هذه عمليات السباكة التي تتم بصهر المعادن وسبكها أو حقنها في قوالب بالشكل المطلوب ويمكن من ناحية أخرى تطبيق نفس المبدأ بالنسبة لتشكيل اللدائن إذ يجري تسخينها حتى درجة حرارة تكفي لقرب تسيلها (بقوام ثقيل نسبياً) ثم تحقن في القوالب بالشكل المطلوب شكل (٣-٣) و شكل (٦-٣) .

### ٣-٣- عمليات التشكيل بوصل المعادن Metal Joining :

يحتاج إنتاج الأشكال المعقدة في شكلها أو الكبيرة في أحجامها أو المعقدة في شكلها إلى صنعها من أجزاء بسيطة ولحام بعضها ببعض لإنتاج الشكل المعقد أو الكبير المطلوب .

وقد يتم الوصل بالطرق الميكانيكية باستخدام مسامير القلاووظ والصواميل ( وصلات مؤقتة يمكن فكها عند الحاجة ) أو باستخدام مسامير البرشام ( وصلات شبه مؤقتة ) وقد يتم الوصل بدمج أطراف المعدن ببعضها ( متالورجيا ) بالطرق المعروفة باللحام (وصلات دائمة) .

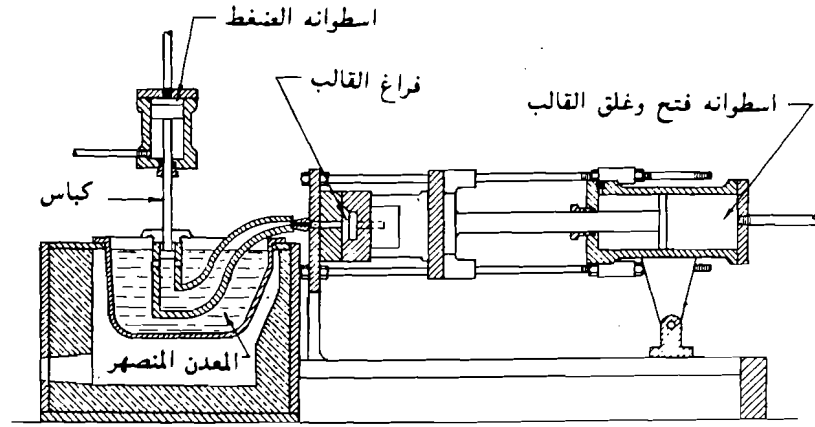


شكل (٦-٣) مكينة الصب في الاسطوانات ( القوالب ) بالضغط

### ١-٣-٣ الطرق الميكانيكية Mechanical Joining :

أهم هذه الطرق هي البرشمة أى باستخدام مسامير البرشام لوصل الأجزاء وتجميع بعضها مع البعض وتستخدم هذه الطريقة فى المنشآت كبيرة الحجم مثل الجمولونات والجسور (الكبارى) الحديدية وربط الدعائم والكمرات وفى تشكيل المراحل البخارية وأوعية الضغط .

وتتم عملية الوصل بعمل ثقب فى الأطراف المطلوب وصل بعضها ببعض ثم إدخال مسامير ( يطلق عليها مسامير البرشام ) ثم الطرق عليها ( على رأس هذه المسامير ) لإحكام الوصل بين الطرفين ومنعها من الانفصال وتصنع مسامير البرشام من المعادن اللدنة ولا بد أن تكون من نوع المعدن المطلوب وصله ( حتى لا يحدث تآكل من جراء اختلاف نوعها ) فوصلات النحاس تبرشم بمسامير النحاس والألومنيوم والصلب وفى وصلات الصلب تصنع مسامير البرشام من الصلب اللدن ليسهل تشكيلها وتختار أقطار مسامير البرشام بحيث تعادل مرة ونصف ثخانة اللوح أو الوصلة المطلوب وصلها ويكون طول المسامير قريباً من ضعف قطره . وقد تتم البرشمة يدوياً فى الأشغال الصغيرة والبسيطة بالطرق بمطرقة على طرف المسامير لتكوين رأس له تمنعه من الخروج وقد تتم البرشمة فى الأعمال الكبيرة بمطرقة آلية (بضغط الهواء) وباستخدام اسطوانات تشكّل رأس المسامير بشكل نصف كرة . وفى الوصلات التى تحتاج إحكاماً جيداً لمنع التسرب من خلالها يتم تسخين مسامير البرشام إلى درجة حرارة عالية ثم تبرشم وهى ساخنة فيسهل برشمتها وثمة فائدة أخرى وهى انكماشها عندما تبرد فيساعد ذلك على ضغط طرفي الوصلة بعضها تجاه البعض وإحكامها تماماً ضد التسرب .

وتوضع مسامير البرشام في الوصلة إما بصورة مفردة أو مزدوجة أو ثلاثية أو قد يزيد عددها عن ذلك حسب التصميم والمقاومة المطلوبة للوصلة وترتب ترتيباً معرجاً أو مسلسلاً وشكل (٢٣-٣) يوضح بعض وصلات البرشام الشائعة ومن أهم عيوب وصلات البرشام أنها تتسبب في ضعف طرفي الوصلة بسبب الثقوب الموجودة (تقلل مساحة المقطع) علاوة على تركيز الإجهادات عند حز ضيق على المسامير يحدث عنده الكسر عند الإفراط في إجهاد الوصلة أو عند تعرضها لإجهادات ديناميكية .

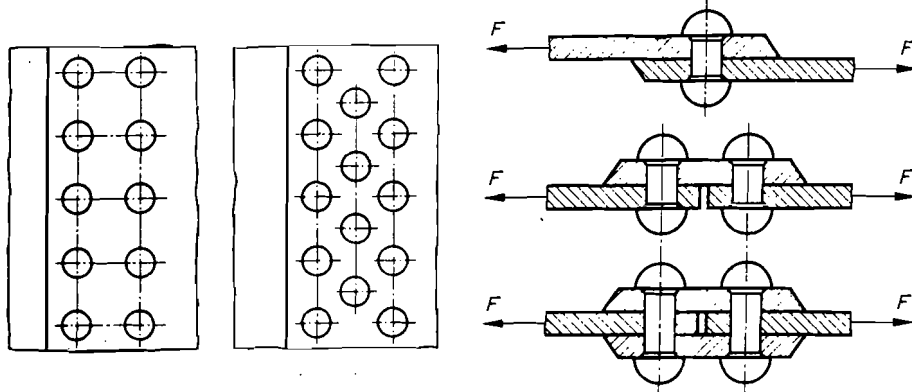

شكل (٢٣-٣) بعض أنواع وصلات البرشام

### ٢-٣-٣- عمليات اللحام :

تشمل هذه العمليات أنواع اللحام العام Welding ولحام المونة Brazing واللحام الخفيف المعروف بالسلكة ( لحام القصدير Soldering ) وتختلف طرق اللحام عن الطرق الميكانيكية في كون الأولى تتم بالتوصيل بطريقة أكثر التصاقاً ( على المقياس الذرى ) أى يقترب طرفاً الوصلة بعضها من بعض حتى تقرب المسافة بينهما من الأبعاد الذرية فتقع الذرات في مدى نفوذ بعضها البعض فيتم الارتباط بقوة تقرب من قوة ارتباط الذرات داخل المعدن الأصلي ذاته بينما لا يتم ذلك في الوصلات الميكانيكية التى لا تقوى أطرافها على الإقتراب إلى هذا الحد إذ تبقى طبقات من مواد غريبة كالأكاسيد وما شابهها تحت سمكاً كبيراً يفصل الذرات على أسطح طرفي الوصلة بمسافات كبيرة وبمعنى آخر فإن وصلات اللحام تعتمد على الارتباط الذرى بالاقتراب بينها ولكى يتم ذلك لابد أن يتحقق مايلى :

- ١ - أن تكون أسطح الوصلات المطلوب ربطها نظيفة من الناحية الكيميائية أى أن تكون الأسطح نظيفة تماماً وخالية من الأكاسيد أو القاذورات أو أى مواد غريبة ( أى أن ذرات السطح يجب أن تكون ممثلة تماماً لذرات لحامه ) .



---

٢ - استخدام طاقة ( ميكانيكية أو حرارية أو كليهما لتحقيق الإقتراب السطحي الذرى ) المطلوب .

ولا يمكن بأى حال من الأحوال إجراء أى عملية لحام دون تحقيق الشرطين معًا . وبقدر الإخفاق فى تحقيق أى منها بقدر إخفاق اللحام ذاته . ويتم التنظيف إما ميكانيكيًا أو كيميائيًا أو كهربائيًا ولا يجوز أن تقتصر عملية تنظيف على مرحلة قبل اللحام بل لابد أن تمتد إلى فترة إجراء اللحام ذاتها وحتى نهايتها . ويقصد بالتنظيف الميكانيكى إزالة الطبقة السطحية بفرشة سلك أو مبرد أو تجليخ أو السنفرة أو بالكشط أو الخراط . أما التنظيف الكيميائى فيتم عادة بعد إجراء التنظيف الميكانيكى باستخدام مواد كيميائية تنصهر فى درجة حرارة أقل من درجة حرارة اللحام وتتحد مع الأكاسيد أو تذيبها أو تختزلها أو تكون معها مركبات منخفضة الانصهار فتنصهر ويسهل إزالتها وتظل طبقة المواد الكيميائية المنصهرة فوق الوصلة واقية لها من إحتمال أى أكسدة أثناء اللحام حتى ينتهى اللحام تمامًا ويطلق على المواد الكيميائية هذه مساعدات اللحام ( أو صهر ) Fluxes وقد تكون هذه المواد من مركبات أملاح كلوريدات أو فلوريدات أو بوريدات أو سليكات أو كربونات المعادن أو خلائط بينها وقد تكون فى صورة غازات مثل أول وثانى أكسيد الكربون - النيتروجين - الأرجون - الهيليوم - الهيدروجين . أو قد تتم عملية اللحام فى جو مفرغ Vacuum أى بعيدًا عن أكسجين الجو وأثره السىء .

ومن وجهة نظر الشرط الثانى لتحقيق اللحام . فإن الطاقة اللازمة لتحقيق الارتباط الذرى قد تكون حرارية أو ميكانيكية أو بهما معًا .

فقد تستخدم الطاقة الميكانيكية البحتة لتحقيق اللحام بضغط طرفى الوصلة تجاه بعضهما البعض ضغطًا كافيًا للحامهما وهو المعروف باللحام على البارد .

 
وقد تستخدم الطاقة الحرارية وحدها لتحقيق اللحام بصهر طرفى الوصلة بالتسخين فيتحقق اندماج ذرات السطح بعد الإنصهار وهى الطريقة المعروفة بلحام الاندماج أو الصهر Fusion Welding وقد تستخدم الطاقة الحرارية مع الميكانيكية بتسخين طرفى الوصلة إلى درجة متوسطة دون صهرهما ثم ضغطهما ميكانيكيًا حتى يلتحما وهى الطريقة المعروفة باللحام بالضغط على الساخن Hot Pressure Welding .

### ٣-٢-١ : لحام الصهر Fusion Welding :

ويتم إما باستخدام مصدر كيميائي أو مصدر كهربائي لتوليد الحرارة اللازمة للحام .  
وأهم المصادر الكيميائية لتوليد الحرارة المناسبة للحام هي باستخدام غاز الاستيلين  
وحرقه مع الأكسجين ( لحام الأكسجين استيلين ) وأهم المصادر الكهربائية للحرارة هي بتوليد  
قوس كهربائي . وهي الطريقة المعروفة باللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding.


### ٣-٢-١-١ : اللحام بالأكسجين أستيلين Oxy Acetylene Welding :

يكون مصدر الأستيلين إما بتحضيره مباشرة بتفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء حسب  
التفاعل :




وقد يستخدم مباشرة من مخضر الغاز أو قد يعبأ في أنابيب أو اسطوانات كبيرة من  
الصلب وهو الأمر الغالب في الاستخدام وتكون تعبئة غاز الاستيلين في الأنابيب تحت ضغط  
يعادل ١٥ ضغط جوى مذاًباً في سائل الأستيتون الذى يمتص الغاز بدوره في مواد إسفنجية  
مثل الخشب والاسبستوس ونخاع وألياف الأشجار وتنتهى الأنسوبة المحتوية على هذا الغاز  
المذاب بمحبس للغلق ثم بمنظم للتحكم في ضغط الغاز ( الحصول على ضغط منتظم تماماً  
بغض النظر عن ضغط اسطوانة الغاز سواء كانت فارغة أو ملاءى ) .

 أما الأكسجين فهو يحضر بضغط الهواء وتبريده ثم يتم فصل الأكسجين وتعبئته في  
اسطوانات وكذلك النيتروجين . ويعبأ الإكسجين تحت ضغط ١٢٠ جوى . ويستخدم كذلك  
صمام للفتح ومنظم للغاز ويوصل غازاً الاستيلين والاكسجين عن طريق خرطوم وصمام  
للأمان ( لحماية اسطوانات الغاز من رجوع اللهب إليها وانفجارها ) وبورى خلط الغازين  
الذى يخلطهما بنسبة متساوية ١ إلى ١ ويتم التفاعل بين الأكسجين والاستيلين على مرحلتين  
كما يلي :





 الأكسجين الموجود في المعادلة مصدره هنا اسطوانة الأكسجين .







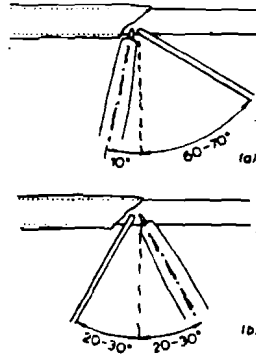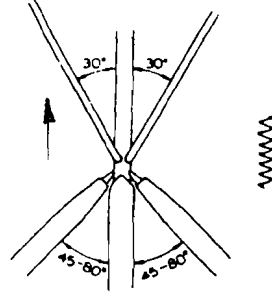

شكل (٢٧-٣) اللحام في السقف

ومصدر الأكسجين في هذه المعادلة الأخيرة هو الهواء الجوى المحيط باللهب .

يبين شكل (٢٤-٣) بورى الخلط اللحام بالأكسى أستيلين ، و شكل (٢٥-٣) يوضح شكل اللهب الخارج من بورى اللحام والذى يتضح منه مرحلتا التفاعل حسب المعادلات الموضحة ورغم أن كمية الحرارة الناتجة من التفاعل الأول تعادل تقريباً نصف التفاعل الثانى الموزع على حجم لهب كبير ولذلك تكون أقصى درجة حرارة عند نهاية المرحلة الأولى تماماً وتبلغ حو  $3300^{\circ}\text{C}$  علاوة على أن المنطقة المحيطة بنهاية التفاعل الأول تشمل غازات مختزلة وهى أول أكسيد الكربون والهيدروجين مما يساعد على اختزال طرفي الوصلة وتحقيق الشرط الأول للحام وهو التنظيف دون الحاجة إلى استخدام مساعدات صهر ( لحام ) Fluxes هو الأمر المعتاد في لحام الصلب أى أن الاختزال هنا ذاتى . أما في حالة لحام المعادن الصعبة في اختزالها مثل الألومنيوم فيستعان بمساعد صهر ( لحام ) بجانب جعل اللهب مختزلاً ( بزيادة نسبة الاستلين عن الأكسجين ) وكلما كان اللهب مؤكسداً ( بزيادة الأكسجين عن الاستلين ) ارتفعت درجة الحرارة وهو لهب يصلح للحام المواد الخزفية ( هى مواد مكونة من خلائط أكاسيد لا يخشى أكسدتها ) .

### أسلوب اللحام بالأكسي أستيلين :

يكون اللحم بلهب الأكسي أستيلين خلفياً أى يمسك بورى اللحم باليد اليمنى وسلك الحشو Filler Wire باليد اليسرى ويصير التحرك بهما على طول خط اللحم من جهة اليمين إلى اليسار وهذا الأسلوب يصلح للحام الألواح الرقيقة أما إذا كان التحرك من اليسار إلى اليمين وهو ما يسمى باللحام الأمامى فيصلح للحام الوصلات السميكة (أكبر من ٥ مم شكل (٣-٢٦) وتجهيز الوصلات بتشكيل أطرافها حسب سمك الوصلة وشكل (٣-٢٧) يوضح أسلوب اللحام الرأسى وكذلك اللحم فى السقف بلهب الأكسي أستيلين .

### Cutting With Oxyacetylene Flame

يتم القطع بمبدأ أكسدة الجزء المطلوب قطعه ويتم ذلك باستخدام بورى قطع خاص يشبه بورى اللحام تمامًا إلا أن به وصلة إضافية لغاز أكسجين إضافي شكل (٣-٢٨) وتبدأ عملية التسخين للوصلة باللهب وبعد الوصول إلى درجة حرارة عالية يفتح غاز أكسجين القطع الذى يتولى أكسدة الجزء الساخن ونزعه من مكانه بتأثير مرور الغاز فتخرج الأجزاء المنفصلة على صورة برادة مؤكسدة كشرر متناثر ويحرك بورى القطع على الوصلة ببطء ليتم القطع على طول خط التحرك (ويمكن أن يتم القطع بجانب ذلك تحت الماء كعمليات القطع التى تتم فى السفن الغارقة) وذلك باستخدام بورى القطع المعتاد ولا يجب أن يفهم أن اللهب سينطفئ تحت الماء إذ أن ذلك لا يحدث طالما كان ضغط غاز الاحتراق وأكسجين القطع يزيد على ضغط الماء فيتم الاشتعال وتخرج غازات الاحتراق (العام) فى صورة فقاعات تتسرب عبر الماء إلى السطح. ويضاف إلى بورى القطع السابق شرحه فى هذه الحالة وصلة إضافية للهواء المضغوط الذى تكون مهمته مقصورة على إبعاد المياه عن البقعة التى يتم القطع عندها وبالتالي ينعلم تبريدها بالماء بجانب كون الهواء يساعد على استقرار اللهب واتزانه.

### ٣-٢-٢-٢- اللحام بالثرميت : Thermit Welding


تنتج الحرارة في هذه الطريقة من تفاعل كيميائي طارد للحرارة مثل ذلك التفاعل بين أكسيد الحديد الذي ينتج من عمليات الدرفلة وبين الألومنيوم النقي حيث يتأكسد الأخير تاركًا الحديد مختزلاً مع طرد كمية كبيرة من الحرارة حسب التفاعل .



ويتكون مسحوق الثرميت على هذا الأساس من مسحوق أكسيد الحديد والألومنيوم يضاف إليها الفيرومنجنيز والفيروسلليكون والكربون ( الإضافات الأخيرة للتخفيف من حدة الحرارة الناشئة ويطابق الحديد الناتج الصلب المراد لحامه في تركيبة ) . وتستخدم هذه الطريقة بصفة خاصة في لحام القطاعات الكبيرة ( كقضبان الترام ) ويتم بفصل طرفي الوصلة بمسافة ١٠ إلى ٨٠ مم ويملأ هذا الفراغ بالشمع ثم يشكل حولي نصفى الوصلة قالب رملى مشابه لذلك الذى يستخدم في عمليات السباكة ويشكل به أيضًا مصب وفتحة سفلية إضافية يتم التسخين منها بعد الانتهاء من تشكيل القالب فينصهر الشمع ويخرج من الفتحة السفلى التى تسد في النهاية ويشعل مسحوق الثرميت في بوتقة خارجية ثم يصب وهو مشتعل من فتحة المصب في القالب فيملأ المنصهر الفراغ بين نصفى القالب ونظرًا لارتفاع درجة حرارته المفرط فإنه يتولى صهر جزء من طرفي الوصلة ويندمج معها شكل (٣-٢٩) وبعد برودة الوصلة يهدم القالب ويصير تسوية الحروف الزائدة .

### ٣-٣-٣ اللحام بالقوس الكهربائي Electric Arc Welding :

في هذه الطريقة تتولد الحرارة اللازمة للحام بتحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارية بالقوس الكهربائي الذى يتولد بين قطب كهربائي يسمى الالكترود Electrode وبين المشغولة شكل (٣-٣٠) وهذا القوس تكون درجة حرارته عالية تكفى لصهر كل المعادن . ومبدأ توليد القوس هو إحداث تفريغ كهربائي بمرور تيار شديد من الالكترودات عبر الثغرة الضيقة بين الالكترود والمشغولة ونتيجة لمرور الالكترودات بسرعة عالية واصطدامها بذررات الهواء أو الغازات الموجودة في الثغرة وكذلك الاصطدام بالمشغولة فإنه تتولد حرارة شديدة نتيجة لذلك .

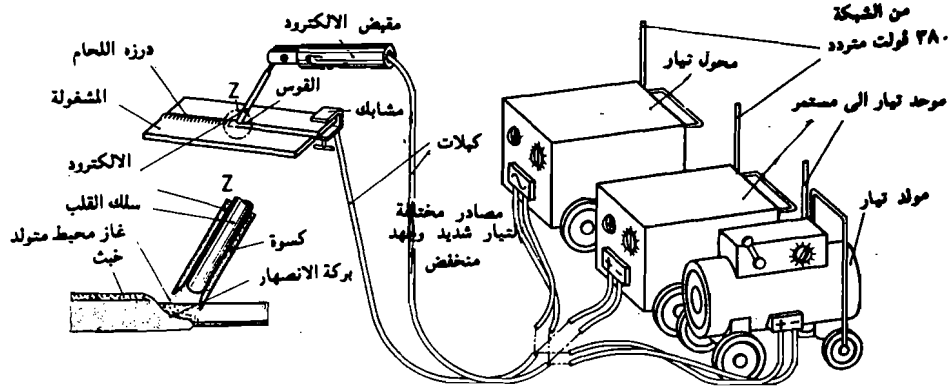


شكل (٣-٣٠) مجموعة اللحام بالقوس الكهربائي وأنواع مختلفة من مصادر تيار اللحام



وقد يستخدم في هذا السبيل تيار مستمر ولو أن هذا الاستخدام نادر ويقتصر على حالات خاصة إلا أن الاستخدام الشائع هو استخدام التيار المتردد منخفض الجهد نسبياً بين ٢٠، ٣٠ فولت ويكون بشدة عالية من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ أمبير ويسهل الحصول على هذا التيار بتحويل التيار الكهربائي المعتاد خلال محول كهربائي يتولى خفض الجهد من ٢٢٠ أو ٣٨٠ إلى ٢٠ أو ٣٠ فولت مقابل زيادة شدة التيار إلى القدر الذى يكفى لعملية اللحام والذى يتوقف مقداره على نوع المعدن وThickness الوصلة . ويمكن أن يكون الالكترود غير مستهلك أى لا ينصهر في عملية اللحام ويصنع حيثذ من مادة مرتفعة في درجة الانصهار مثل التنجستين أو الكربون أما مادة الحشو للوصلة فتضاف في صورة سلك حشو إضافي كالذى يستخدم في لحام الأكسي أستيلين وفي هذه الحالة يغلب استخدام غاز خامل أو مختزل مثل الهيليوم أو الأرجون أو الهيدروجين لوقاية الوصلة من التأكسد واختزال أكاسيدها وللمساعدة على خلق قوس كهربائي مستقر.

ويمكن من ناحية أخرى كما هو شائع الاستخدام أن يكون الالكترود مستهلكاً أى يقوم مقام الالكترود وينصهر ليؤدى مهمة الحشو في نفس الوقت وفي هذه الحالة قد يستخدم غاز

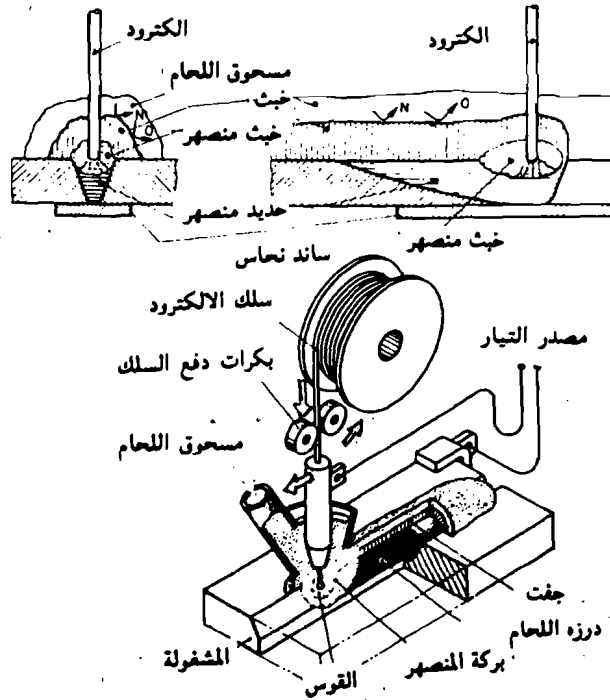


شكل (٣-٣١) اللحام بالقوس المغمور

ثاني أكسيد الكربون للوقاية من الأكسدة أو كسوة الالكترود ذاته بمواد كيميائية خاصة (اسمها مساعدات لحام Fluxes) لتنصهر أثناء اللحام وتقوم بحماية الوصلة من التأكسد علاوة على اختزال الأكاسيد الموجودة والمساعدة على خلق قوس مستمر .

وأهم المواد التي تكسى بها الالكترودات هي السليكا وثاني أكسيد المنجنيز والتيتانيا والألومينا والفورسبار ( فلوريد الكالسيوم ) والأسبستوس والطفل وسيلكات الصوديوم والبوتاسيوم وبعض الكلوريدات . وهي الكسوة التي نشاهدها في أسياخ اللحام بالكهرباء . وقد أمكن في السنوات الأخيرة الاستعاضة عن كسوة الأسياخ بهذه المواد وخلق القوس تحت كمية مناسبة من هذه المواد ترش على الوصلة بحيث ينغمر تحتها شكل (٣-٣١) وتسمى هذه الطريقة باللحام بالقوس المغمور Submerged Arc Welding وتصلح بصفة خاصة للقطاعات السميكة والتي تتطلب جودة لحام عالية مثل أوعية الضغط ( وأنابيب الأكسجين والاستيلين والبوتاجاز ) .

### ٣-٤-٣- اللحام بالضغط على الساخن Hot pressure Welding :

وفي هذه الطريقة تسخن أطراف الوصلة إلى درجة اللدونة ثم يضغط عليها حتى يتم اللحام . وقد يتم اللحام باستخدام طاقة حرارية من مصادر كيميائية مثل الفحم ( كور الحديد ) أو الثرميت مثال ذلك اللحام وقد يتم اللحام من ناحية أخرى كما هو شائع بتوليد الحرارة بالطاقة الكهربائية باستخدام المقاومة الكهربائية ويسمى لحام المقاومة الكهربائية .

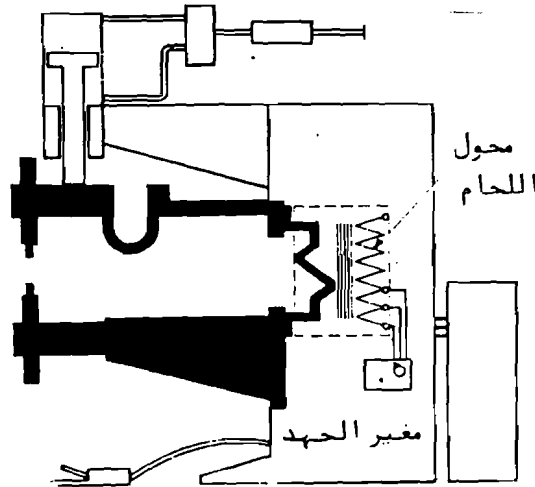

شكل (٣-٣٢) مكينة لحام بالبقعة (المقاومة الكهربائية) .

### ٣-٤-١- لحام المقاومة الكهربائية Electric Resistance Welding :

في هذه الطريقة يمرر تيار كهربائي شديد عبر وصلة اللحام فيتحول التيار إلى حرارة في المناطق التي ترتفع فيها المقاومة الكهربائية إذ أن الحرارة تتوقف على المقاومة ومربع شدة التيار .

$$Q = \int I^2 R \Delta T$$


$Q$  = كمية الحرارة المتولدة .

$I$  = شدة التيار .

$R$  = المقاومة الكهربائية .


$T$  = زمن مرور التيار .

ومن الواضح من شكل (٣-٣٢) الذي يمثل دائرة اللحام بالمقاومة الكهربائية أن أقصى مقاومة في الدائرة الكهربائية تكون عند تلامس طرفي الوصلة إذ أن ملفات المحول الكهربائي تصنع من النحاس النقي وكذلك الكترودات الضغط وتوصيل التيار حتى الوصلة فهي جيدة التوصيل للكهرباء ( قليلة المقاومة ) ولذلك تتركز الحرارة عند سطح تلامس طرفي الوصلة . وتتكون دورة اللحام بالمقاومة الكهربائية من المراحل الرئيسية التالية .

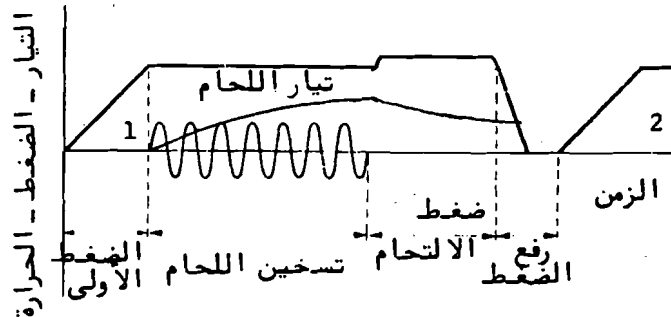


شكل (٣-٣٢) دورة لحام البقعة بالمقاومة الكهربائية  
علاقة كل من الضغط وشدة التيار ودرجة الحرارة رأسياً مع الزمن أفقياً

- ١ - تطبيق ضغط ميكانيكي لتثبيت طرفي الوصلة .
- ٢ - مرور التيار الكهربائي لفترة تكفي للتسخين حتى تصل الوصلة إلى درجة اللدونة .
- ٣ - ضغط طرفي الوصلة ضغطاً شديداً يكفى للحامها .
- ٤ - قطع التيار الكهربائي وإزالة الضغط .

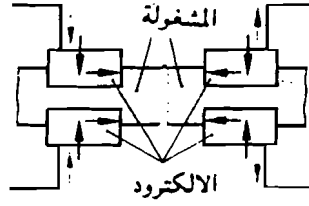

شكل (٣-٣٣) وصلة تناكبية بالمقاومة الكهربائية

ويمكن أن تكون أطراف الوصلة تناكبية Butt Joint شكل (٣-٣٣) أو تراكبية Lap Joint والأسلوب الأول مستخدم في صناعة السلاسل والمواسير الملحومة بصفة خاصة أما الثانى فهو شائع الاستخدام في لحام الألواح والمعروف بلحام البقعة Spot Welding أو اللحام الخطى شكل (٣-٤٤) ويوضح شكل (٣-٣٥) أهم أنواع الوصلات الخاصة بأنواع اللحام المختلفة وذلك قبل بدء عمليات اللحام .

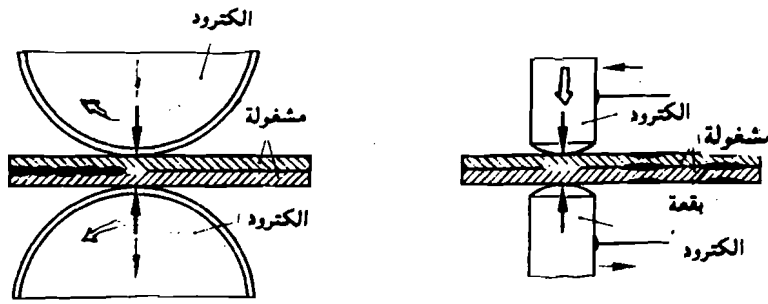


شكل (٣-٣٥) وصلة لحام خطى ( بالمقاومة الكهربائية )

### ٣-٤-٢- إنتاج المواسير الملحومة Seam Tubes :

ويتم إنتاجها على نطاق واسع بلف ألواح الصلب إلى مواسير ثم لحامها بلحام الصهر تناكبيًا أو لحام المقاومة تناكبيًا وقد يتم ذلك أيضًا بلف ألواح الصلب بصورة حلزونية ثم لحامها بالصهر ( بالقوس الكهربائي ) لإنتاج المواسير الملحومة حلزونيًا .

### ٣-٥- اللحام بالسبائك الصهيرة الصلدة ( المونة ) Brazing :

تستخدم في هذه العملية الطاقة الحرارية دون الطاقة الميكانيكية ولا يستفاد بالطاقة الحرارية لصهر أطراف الوصلة كما هو الحال في لحام الصهر بل لتسخين أطراف الوصلة إلى درجة متوسطة فقط وبصهر بين طرفي الوصلة معدن أو سبيكة أخرى درجة حرارة انصهارها

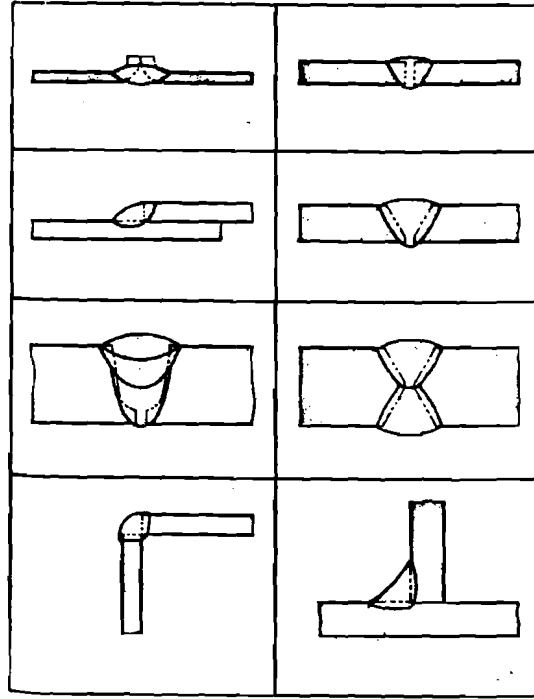


شكل (٣-٣٥) بعض أنواع وصلات اللحام

منخفضة فتقوم هذه السبيكة ببل طرفي الوصلة بالشد السطحي وتندمج مع ذرات سطحها إذا تم تنظيف طرفي الوصلة قبل اللحام بمساعدات اللحام (Fluxes) وعند التبريد تتجمد السبيكة المنصهرة وتقوم بربط طرفي الوصلة تمامًا مثلما تقوم المونة بربط الطوب ولذلك سميت هذه الطريقة عاميًا بلحام المونة وهي تستخدم على نطاق واسع في الإنتاج الغزير لمنتجات مركبة من قطع صغيرة تجمع وتلحم بالمونة . ويمكن أن يتم التسخين بكل الوسائل المعروفة في طرق اللحام الأخرى بجانب استخدام الأفران وأحواض الغطس ( أحواض مملوءة بسبيكة لحام المونة المنصهرة تغطس فيها الأجزاء المراد تجميعها ) . وأهم سبائك لحام المونة المستخدمة في اللحام هي النحاس النقي - النحاس الأصفر - البرونز - سبائك الفضة مع النحاس والزنك والكاديوم - سبائك الألومنيوم والسليكون ( للحام الألومنيوم ) . وفي كل الأحوال تختار السبيكة التي تنصهر دون درجة حرارة انصهار الوصلة ويمكنها التسابك مع طرفيها بالانتشار .

### ٣-٦- اللحام بالسبائك الصهيرة اللدنة ( لحام القصدير أو السمكرة ) Soldering

لا يختلف هذا اللحام عن لحام المونة إلا في كون سبيكة اللحام تنصهر درجة حرارة منخفضة نسبياً أقل من ٤٥٠ م وهي عادة من القصدير والرصاص وقد يضاف إليها الأنثيمون . ويمكن إجراء هذا اللحام بوسائل التسخين المعروفة بجانب استخدام كاوية اللحام بالقصدير المعروفة شكل (٣-٣٦) والتي تسخن من مصدر حرارى خارجى أو تسخين بالمقاومة الكهربائية ( بملف تسخين داخلها ) ويستخدم مساعد لحام في لحام ألواح الحديد (الصفائح) كلوريد الزنك والنشادر والقلفونية المذابة في الكحول .

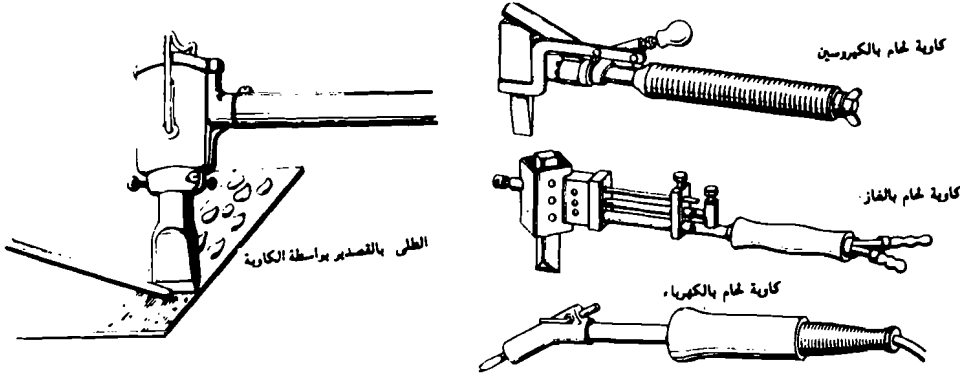

شكل (٣-٣٦) كاويات اللحام بالسبائك الصهيرة اللدنة ( القصدير - السمكرة )

### ٣-٤- لصق المعادن :

٣-٤-١- اللصق هو وسيلة لوصل قطع مشغولات بواسطة طبقة لاصقة بتسخين بسيط أو دون تسخين :

مجالات الاستخدام :

يكمّل لصق المعادن كعملية وصل مادية ، عمليات البرشمة واللحام بالسبائك الرخوة (السمكرة). ويستخدم اللصق في الوقت الحاضر للأسطح الخارجية للطائرات والجسور ولتركيبات الأسقف والنوافذ وأجزاء السيارات. وهناك أمثلة أخرى مثل لصق الأنابيب وبطانات المكابح ( الفرامل ) ولصق اللقم الكرييدية على عدد القطع ، ويوفر اللصق مزايا خاصة عند وصل المواد المختلفة بعضها ببعض ( الألومنيوم بالفولاذ (الصلب) أو الفولاذ

بالزجاج ) وبذلك يتم التوصل إلى أسطح ملساء ووصلات مانعة ، ومقاومة إجهادات منتظمة على المقطع المستعرض بأكمله ، كذلك إلى تأثير عازل وتوفير في الوزن .

### ٣ - ٤ - ٢ - أنواع المواد اللاصقة ( اللواصق ) :

هناك أنواعا معينة من الراتينجات الاصطناعية مثل الإيبوكسيدات ( الناتجة عن الأستلين والفينول ) ، والراتنجات الفينولية البسيطة وراتنجات البوليستر تتسم بمقدرة عالية جدًا على الالتصاق بجميع المعادن ، ومن ثم تستخدم هذه المواد كراتينجات لاصقة للمعادن ، ويمكن التمييز بينها على الوجه الآتى :

اللواصق وحيدة المركب ( مركب واحد ) وتحتوى على جميع المكونات اللازمة للتصلد .

اللواصق ثنائية المركبات ، وتنتج عند خلط لاصق ومصلد ، وهى تتصلد نتيجة لتفاعل كيميائى .

اللواصق الباردة ، وهى لواصق ثنائية المركبات يتم خلطها مباشرة قبيل الاستخدام ويبدأ التصلد ( ويسمى كذلك بالتفاعل ) عند الخلط ويتم عند درجة حرارة الغرفة . ويبلغ زمن التصلد أربع وعشرين ساعة على الأقل عند درجة حرارة  $220^{\circ}\text{C}$  ، إلا أنه يمكن اختصار زمن التصلد إلى نحو ساعتين وذلك بإضافة مصلدات سريعة .

اللواصق الساخنة ، وتكون عادة لواصق وحيدة المركب ، وتتصلد بالحرارة حتى درجة حرارة تبلغ  $20^{\circ}\text{C}$  ، وتحدد الشركة المنتجة درجة حرارة التصلد ، التى بارتفاعها يقصر زمن التصلد ، وتتراوح فترة التصلد عمومًا ما بين ثلاثين دقيقة وأربع وعشرين ساعة .

تحذير : إن من الممكن أن يسبب التأثير المهيج للمواد اللاصقة حساسية جلدية . فيجب تجنب ملامستها للجلد .

### ٣ - ٤ - ٣ - طريقة عمل اللواصق :

يعتمد عمل اللواصق على خاصية التصاقها بالمواد وعلى تماسك جزيئاتها .

تجربة على نموذج : يوضع لوحان من الزجاج بعضهما فوق بعض ثم يفصلان ثانيًا . بعد ذلك تبلل أسطحهما بالماء فنجد أنهما يلتصقان ببعضهما بقوة ، ولا يمكن فصلهما إلا بإزاحة (أزلاق) أحدهما على الآخر ، ومن ثم يمكن للوحين نقل قوة شد كبيرة عمودية على سطحيهما غير أنه لا يمكنهما نقل سوى قوى قص صغيرة .

### ٣-٤-٤- طريقة اللصق :

 
المعالجة الأولية : يجب تنظيف أسطح اللصق بعناية كبيرة لكي تصبح خالية من الأوساخ والمواد الدهنية وذلك حتى يمكن لجزيئات اللاصق أن تصل إلى المادة ، ويتم علاوة على ذلك تخشين الأسطح بالسنفرة أو بالسفع بالرمل أو بالتنميش ( الكيميائي ) وذلك لزيادة مساحة أسطح الالتصاق .

عملية اللصق : تتطلب الوصلة المملصوقة ارتكازاً جيداً للأجزاء بعضها على بعض ، ويطلب سطحها الوصلة باللاصق والمصلد في حالة الأسطح الخشنة ، أما في حالة الأسطح الملساء فيكفي طلاء أحد السطحين المتقابلين ، ويجب أن يقع سمك الطبقة اللاصقة بين  $25\mu\text{m}$  و  $100\mu\text{m}$  . ولا يجوز زحزحة أجزاء الوصلة بعضها على البعض حتى تمام تصلدها ، ولا يلزم ضغط الأجزاء عند لصقها براتينجات الإيوكسيد ، بل يكفي بضغط الارتكاز ( ضغط التلامس ) فقط .

### ٣-٤-٥ أنواع الوصلات المملصوقة وتحميلها :

يمثل الشكل الأنواع الهامة من الوصلات المملصقة ، وتبلغ القيم المتوسطة لمقاومة إجهاد القص نحو  $2400 \text{ N/cm}^2$  ، ولإجهاد الشد  $7000 \text{ N/cm}^2$  ، ولإجهاد الحنى  $7200 \text{ N/cm}^2$  وتكون الوصلات المملصقة مقاومة للحرارة حتى  $200^\circ\text{C}$  .





- 129 -



التغذية (S) ووحدتها mm\rev وهى مقدار السرعة الخطية أو انتقال الحد القاطع خلال دوران المشغولة دورة واحدة ويمكن أن تكون التغذية فى اتجاه موازى لمحور المشغولة Longitudinal Feed أو عمودية على محور المشغولة Radial Feed كما يمكن أيضًا أن تكون مائلة Inclined Feed على محور المشغولة فى حالة خراطة سطح مخروطى .

عمق القطع (a) Depth of Cut وهو تخانة الطبقة المنزوعة من المعدن خلال شوط واحد

$$a = \frac{D_1 - D_2}{2}$$

من الأشواط القطع وتساوى

حيث أن  $D_1$  قطر المشغولة قبل القطع بوحدة (mm)

$D_2$  قطر المشغولة بعد القطع بوحدة (m.m) .

#### ٤-٦-١-٦-١ ماكينه المخرطة Lathe Machine

تقوم مكنه المخرطة بالتشغيل الألى للأسطح الدورانية وتمارس قوى القطع على المشغولة كما يمكن بواسطتها التحكم فى عمليات القطع ونتائجها . وجوده السطح المنتج ويمكن أيضًا القيام بمجموعة كبيرة من العمليات الأساسية على المخرطة .

وتقوم الماكينة بتسليط أداة القطع (قلم القطع) على المشغولة ويتغلغل القلم مسافة بالمشغولة تسمى عمق القطع ثم تقوم بتحريك أداة القطع بمعدل ثابت يمثل حركة التغذية وبالتالي يخرج الرايش من المشغولة وتصبح المشغولة اسطوانية الشكل شكل (٤-١٩) .

شكل (٤-٢٠) يوضح الأجزاء الرئيسية لماكينه المخرطة .

ويمكن القطع على الماكينة بواسطة أقلام قطع يمين أو شمال انظر شكل (٤-٢١) .



ويمكن تثبيت الشغلة على المخرطة بعدة طرق منها :

١ - ارتكازها على زنبتين (مركزين) فى طرفيها .

٢ - على الظرف سواء ذو ثلاث لقم أو ذو أربع لقم Three Jaw Chuck or four Jaw Chuck انظر شكل (٤-٢٢) والظروف ذو الأربع لقم يمكن تثبيت المشغولات ذات الشكل الخارجى غير المتماثل .

٣ - المشغولات الطويلة التى قد تنحني تحت قوى القطع يمكن أن يستعمل أيضًا المخانق الثابتة Steady أو المتحركة Follow Rest انظر شكل (٤-٢٣) .





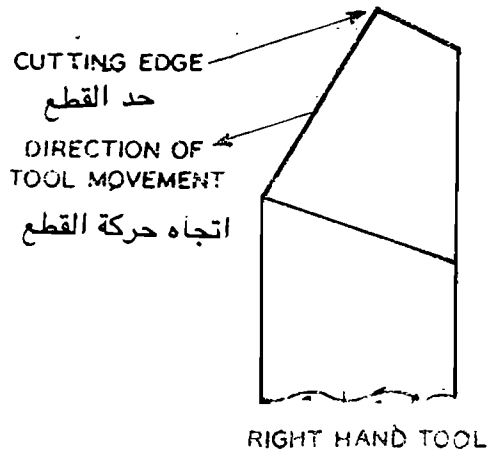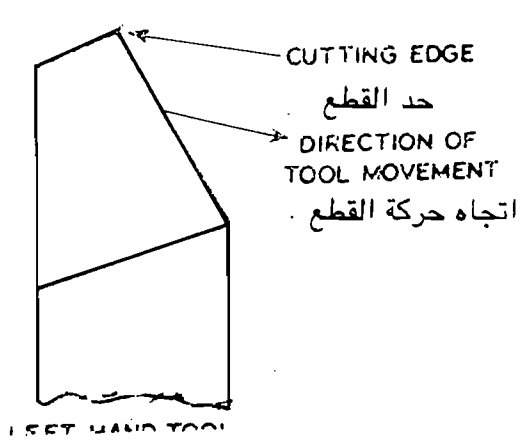

قلم قطع شمالي

قلم قطع يميني

شكل (٢١-٤) قلم قطع يميني وشمالي

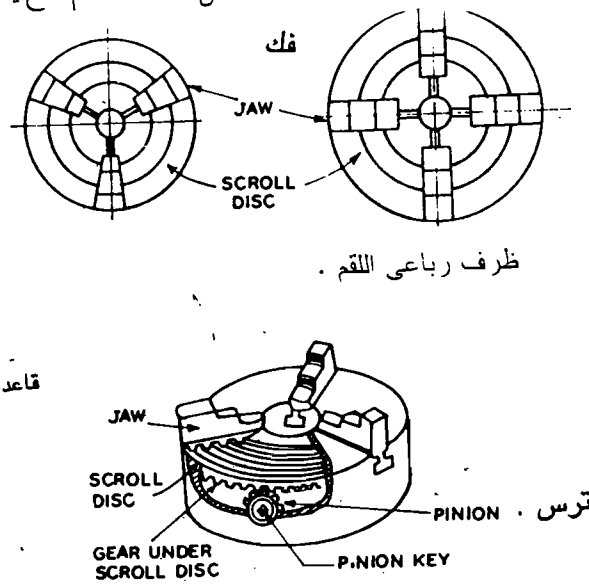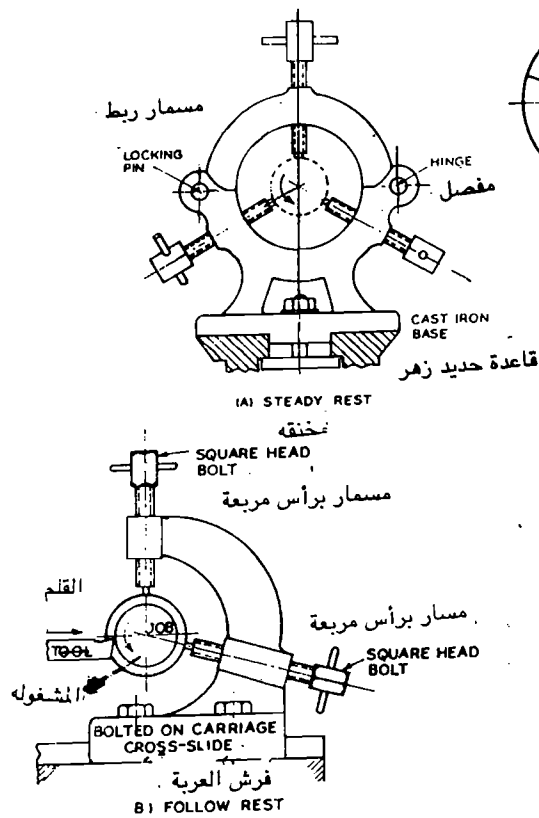

شكل (٢٢-٤) الأنواع الأظرف المختلفة

شكل (٢٣-٤) استخدام المخنقة في تثبيت المشغولات

٤ - تثبيت الشغلة على صينية المخرطة .

٥ - التثبيت بواسطة الظرف المغنطيسى فى حالة المشغولات الرفيعة .

بعض العمليات التى يمكن القيام بها على المخرطة :

٤-٦-١-١- خراطة عدله انظر شكل (٤-٢٤) Straight Turning


يمكن بهذه العملية الحصول على الشكل اسطوانى بواسطة قلم قطع المخرطة الذى يقوم بالتغلغل ونزع المعدن الزائد . بحركة قلم قطع موازية لمحور المشغولة .

٤-٦-١-٢- خراطة وجهة انظر شكل (٤-٢٥) Facing Operation


ويمكن بهذه العملية الحصول على سطح مستوى فى نهاية طرفى الشغلة بحركة قلم عمودية على محور المشغولة .

٤-٦-١-٣- خراطة كتف انظر شكل (٤-٢٦) Shoulder Turning


ويمكن بهذه العملية الحصول على سطح أقطار مختلفة على نفس المنتج ويمكن الحصول على عدة أشكال لها التدرج فى القطر كما بالشكل . (دائرى - مائل - مربع) .

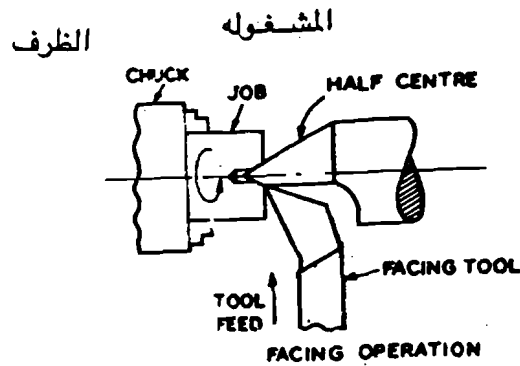

شكل (٤-٢٥) خراطة وجهة

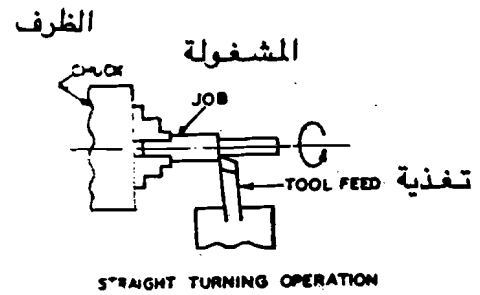

شكل (٤-٢٤) خراطة عدله

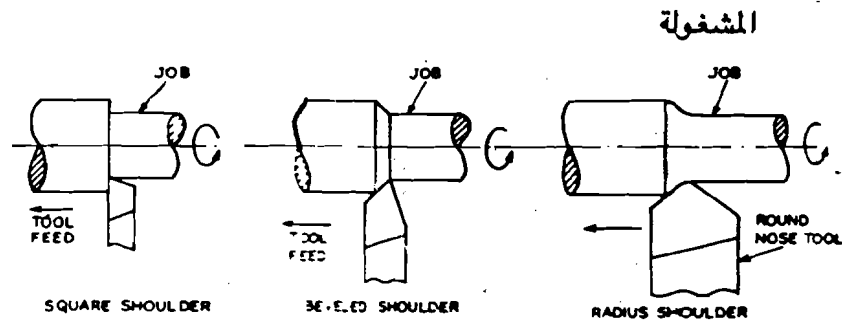

شكل (٤-٢٦) عس كتف مربع (مربع - مائل - دائرى)

#### ٤-٦-١-٤- الثقب أنظر الشكل (٢٧-٤) Drilling


يمكن القيام بعملية ثقب على ماكينة المخروطية بواسطة بنطة الثقب التى تثبت على الغراب المتحرك .

#### ٤-٦-١-٥- توسيع ثقب أنظر الشكل (٢٨-٤) Boring

يمكن بواسطة هذه العملية الحصول على ثقب أكبر بواسطة عملية الخراطة الداخلية للثقب .


#### ٤-٦-١-٦- عملية الفصل أنظر الشكل (٢٩-٤) Parting Off

بهذه العملية يمكن فصل (قطع) المنتج بعد تشغيله إلى الشكل المراد الحصول عليه والتغذية فى اتجاه عمودى على محور الشغلة .

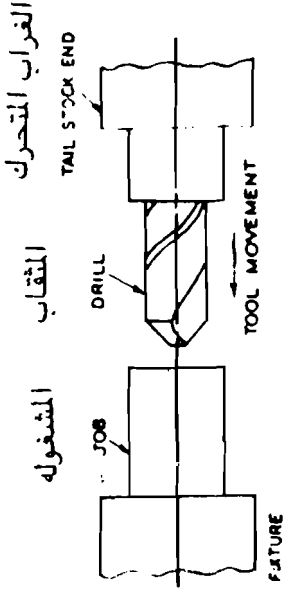


- DRILLING

شكل (٢٧-٤) ثقب على المخروطية

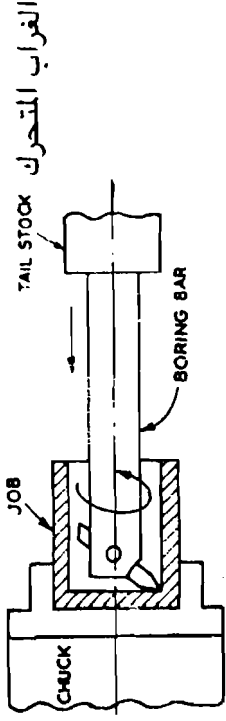

BORING

شكل (٢٨-٤) خراطة داخلية (توسيع ثقب)

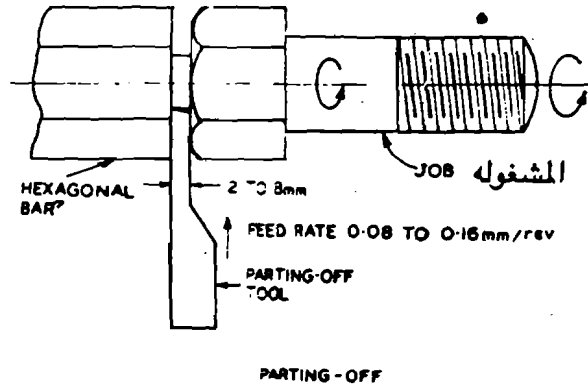


شكل (٢٩-٤) فصل (قطع)

#### ٧-١-٦-٤ - عمل مخروط (السالب) أنظر الشكل (٣٠-٤) Taper Turning

يمكن بهذه العملية الحصول على شكل مخروطي (سطح مستدق) بواسطة ماكينة المخرطة وهناك وسائل متعددة للحصول على هذا المخروط أنظر أشكال (٣٠-٤ إلى ٣٣-٤).


#### ٨-١-٦-٤ - قطع اللولب على المخرطة أنظر شكل (٢٤-٤) Thread Cutting in lathes

ويتم ذلك بإعطاء أداة القطع حركة خطية منتظمة ومرتبطة بدوران المشغولة أى بتحريك ثابت لمسافة معينة تسمى الخطوة لكل دورة من دورات المشغولة ويتحقق ذلك عن طريق عمود ملولب يسمى العمود المرشد الذى يقود العربة بحركة خطية ويتلقى هو حركته الدورانية من عمود المخرطة الذى يدير المشغولة أنظر شكل (٣٥-٤). ويمكن التحكم فى علاقة حركة العمود المرشد بحركة عمود المخرطة وتغيير هذه العلاقة لتغيير خطوة اللولب المطلوب قطعه.

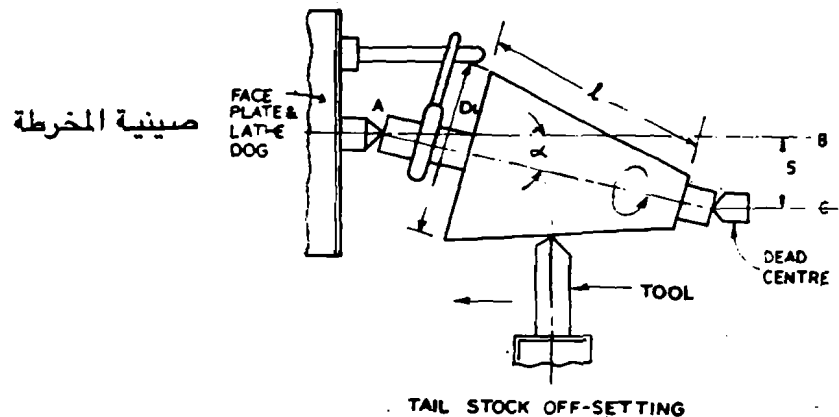


شكل (٣٠-٤) تشغيل مخروط للمخروطات الطويلة



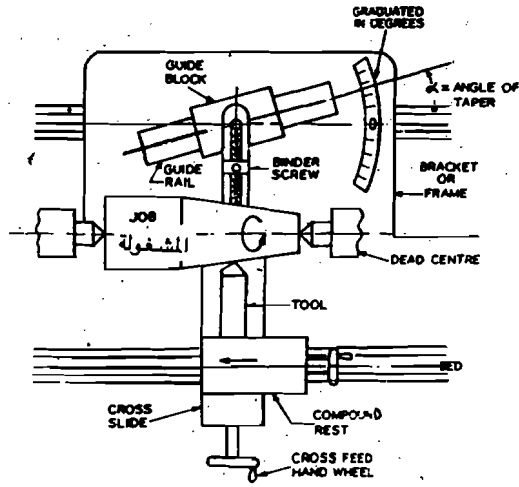

TAPER TURNING ATTACHMENT


شكل (٣١-٤) تشغيل مخروط بواسطة مسطرة المخروطات الطويلة والمتوسطة

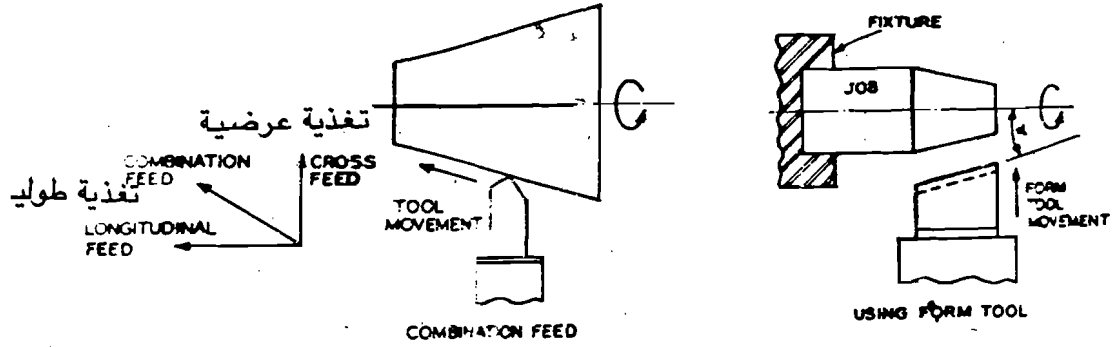


شكل (٣٢-٤) تشغيل مخروط قصير شغل (٣٣-٤) تشغيل مخروط بواسطة الحركة المزدوجة للتغذية الطولية والعرضية بواسطة الراسمة الصغرى للمخروطات متوسطة الطول

#### THREAD CUTTING IN LATHE

##### Elements of a Thread

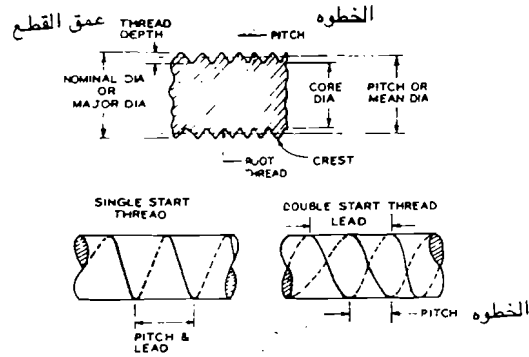


شكل (٣٤-٤) قطع لولب قلاووظ على المخرطة

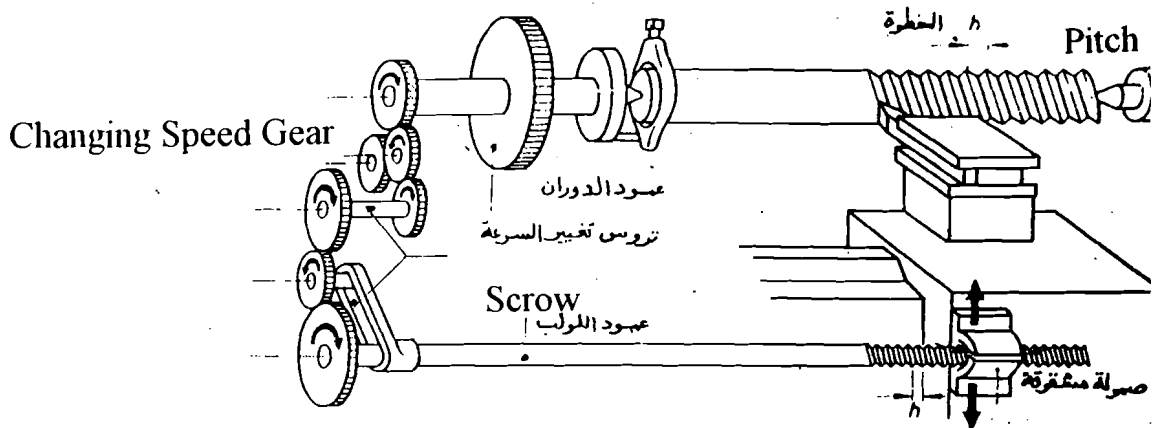


شكل (٣٥-٤) تنقل الحركة الدورانية لعمود الدوران إلى حركة خطية لأداة قطع اللولب وكما يمكن قطع لولب على أسطح خارجية مثل المسامير ويمكن قطع لولب على أسطح داخلية مثل الصواميل والجلب. ويتوقف شكل مقطع اللولب على شكل الحد القاطع. فإذا كان الحد القاطع مثلثاً كان مقطع اللولب مثلثاً وإذا كان شكل الحد مربعاً كان الحد القاطع مربعاً وهكذا.

٩-١-٦-٤- عمل لولب داخلي بواسطة ذكر القلاووظ Tapping انظر شكل (٣٦-٤) ويمكن بواسطة هذه العملية استخدام طاقم القلاووظ لعمل داخلي بثبيت ذكر القلاووظ في موضع الغراب المتحرك.


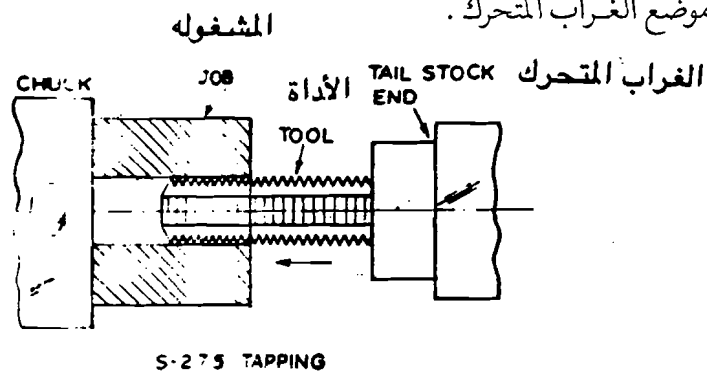


شكل (٣٦-٤) لولب داخلي بواسطة ذكر القلاووظ

كما سبق ذكره وجود زوايا القطع وهي الخلوص ( $\alpha$ ) والجرف ( $\gamma$ ) هام في عملية القطع شكل (٣٧-٤) يوضح زاوية الخلوص والجرف أثناء عملية الخراطة. ويمكن لزوايا الجرف أن تأخذ قيم مختلفة سالبة أو موجبة أو تكون صفراً ويوضح هذا شكل (٣٨-٤).

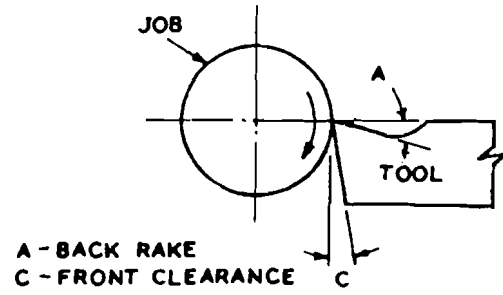


شكل (٣٧-٤) زاوية الخلوص ( $\alpha$ ) والجرف ( $\gamma$ ) أثناء عملية الخراطة

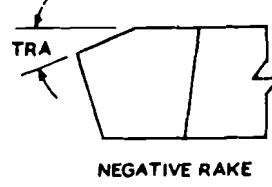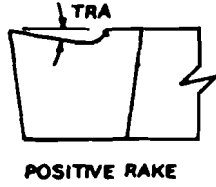

شكل (٣٨-٤) زوايا الجرف (موجبة أو سالبة)

TRA - TOP RAKE ANGLE

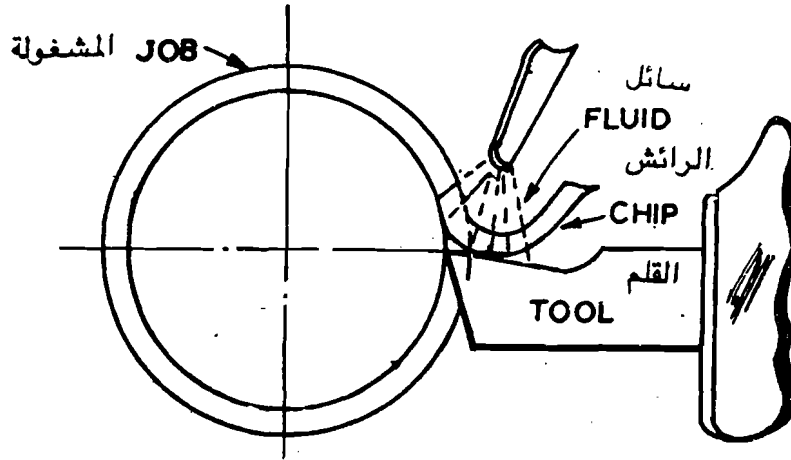

### FLOW OF CUTTING FLUID

شكل (٣٩-٤) سوائل التبريد أثناء القطع

استخدام سوائل التبريد أثناء القطع انظر شكل (٣٩-٤) Cutting fluids

إن من المعلوم أن ترتفع درجة حرارة المشغولة والقلم أثناء القطع نتيجة الاحتكاك بينهما مما يؤثر على عملية القطع تأثيراً سلبياً ولهذا نستخدم في كثير من الأحيان سوائل تبريد تقوم بوظيفتين أساسيتين هما التبريد والتزيت . التبريد لأداة القطع حيث تقوم بنزع الحرارة من

المشغولة وأداة القطع التزليق لأداة القطع والمشغولة مما يؤدي إلى إقلال قوى القطع بين المشغولة وأداة القطع مما يطيل من عمر أداة القطع مما يؤدي إلى زيادة فترة إعادة ستن أداة القطع وإقلال قوى القطع يؤدي إلى إقلال القدرة اللازمة للقطع ويساعد على زيادة سرعة القطع وكل ما سبق يساعد على جودة السطح المشغل ودقة الأبعاد المنتجة وتوجد عدة أنواع من سواقل التبريد التي تستخدم في عملية القطع .

#### ٤-٦-١-١- حساب زمن التشغيل بالخراطة

في حالة خراطة عمود أو منتج معين ومطلوب حساب زمن التشغيل يجب أن تتوافر المعلومات الآتية :

١ - طول المشغولة ووحداتها (m.m)  $L =$

٢ - سرعة الدوران  $N$  ووحداتها دورة / دقيقة r.p.m

٣ - التغذية  $S$  ووحداتها مم / دورة mm\rev

ويمكن حساب زمن التشغيل من العلاقة

$$T_m = L \setminus S.N$$

وتوجد حالتين لخطة جزء وهي التنعيم والتخشين والمقصود بالتنعيم الحصول على سطح ناعم (  $\nabla \nabla$  )

والتخشين الحصول على سطح خشن (  $\nabla$  )

وقيمة لكل حالة منها تختلف عن الأخرى .

مثال انظر شكل (٤-٤٠) :

١ - المراد تشغيل عمود من صلب st 37 قطره = ٥٠ مم قطره مم إلى قطر وطوله ١٠٠ مم على المخروطة والمطلوب حساب زمن التشغيل مع العلم أن جودة السطح المطلوب ناعم (  $\nabla \nabla$  )

للتخشين


$$v = 45 \text{ m/min} =$$

$$0.5 \text{ mm} \setminus \text{rev} =$$

للتنعيم

$$v = 60 \text{ m/min} =$$

$$0.1 \text{ mm} \setminus \text{rev} =$$

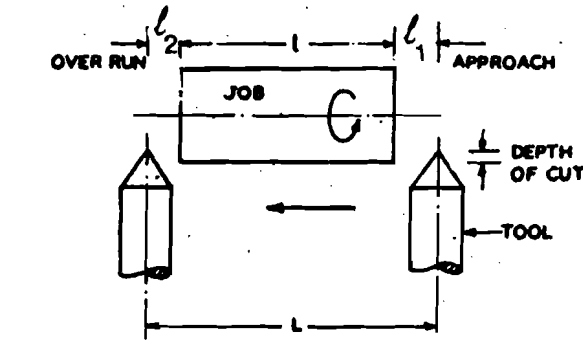

شكل (٤-٤) مسافة اقتراب وابتعاد القلم عن المشغولة أثناء القطع

### الحل

عمق القطع = depth of cut = (القطر النهائي - القطر الابتدائي) / 2

$$(m) 5 = 2 + (50 - 40) =$$

ويخترط هذا العمق على مرحلتين المرحلة الأولى تخشين والثانية تنعيم .

$$\text{Depth of cut} = 5 = 2(2.25) + 1(0.5)$$

حيث أن (2) هنا تمثل عدد أشواط التخشين .

حيث أن (1) هنا تمثل عدد أشواط التنعيم ولا يجب أن تزيد عن واحد .

$$V = \frac{\pi DN}{1000} \text{ حيث أن } \text{للتخشين}$$

$$N = \frac{1000 \times 45}{\pi \times 50} = 286 \text{ r.p.m}$$

أفرض أن مسافة اقتراب القلم من الشغلة =  $l_1$  ومسافة ابتعاد القلم عن الشغلة =  $l_2$  وأن

$$5 (mm) = l_1 = l_2$$

$$T_m = \frac{L}{S \cdot n} = \frac{l_1 + l + l_2}{s \cdot n} = \frac{l_1 + 100 + l_2}{0.5 \times 286} = \text{زمن التخشين}$$

$$\frac{110}{0.5 \times 286} = 0.76 \text{ min}$$

زمن التخشين الكلي = زمن تشغيل شوط واحد × عدد الأشواط

$$154 \text{ min} = 20 \times 0.76 =$$

ولحساب زمن التنعيم

$$V = \frac{\pi DN}{1000} = 60 \quad \text{للتنعيم}$$

$$N = \frac{1000 \times 3}{\pi D} = \frac{6000}{\pi \times 43} = 466 \text{ r.p.m}$$

$$2.36 \text{ min} = \frac{110}{0.1 \times 466} = \frac{L}{S.n} = \text{زمن التنعيم}$$

$$\text{زمن التشغيل الكلى} = \text{زمن التخشين} + \text{زمن التنعيم} \\ 3.12 \text{ min} = 2.36 + 0.76 =$$

#### ٧-٤- مكينات الثقب ( الثقابات ) Drilling Machines

تستعمل البنية (Twist Drill) في ثقب الثقوب وعمل التجايف لرؤس المسامير ويمكن تثبيت البنية على مكينة المثقاب التى يمكنها إدارة البنية وتثبيت المشغولة .

والبنية هى أهم أدوات قطع الثقب انظر شكل (٤-١١) .  
والمثقابات أنواع هى :

١ - مثقاب التزجه Bench Drill

٢ - مثقاب الشجرة Upright Drill


٣ - مثقاب الدف Radial Drill

#### ٧-٤-١ مثقاب التزجه أنظر شكل (٤-١٢) Bench Drill


مثقاب صغير يمكن وضعه على تزجه بالورشة ويقوم بعمل المشغولات الخفيفة الوزن وعدد الثقوب القليل وقدرته محدودة .

#### ٧-٤-٢ مثقاب الشجرة أنظر الشكل (٤-١٣) Upright Drill

وتتكون من قوائم رأس يمكن تحريك نضد المشغولة عليه إلى أعلى وأسفل وذلك لتثبيت المشغولات الطويلة ويمكن أيضاً عمل تغذية أوتوماتيكية على المثقاب للبنية بالإضافة إلى ذلك يمكن تحريك نضد المشغولة فى اتجاه دائرى ليتناسب مع كثير من المشغولات .

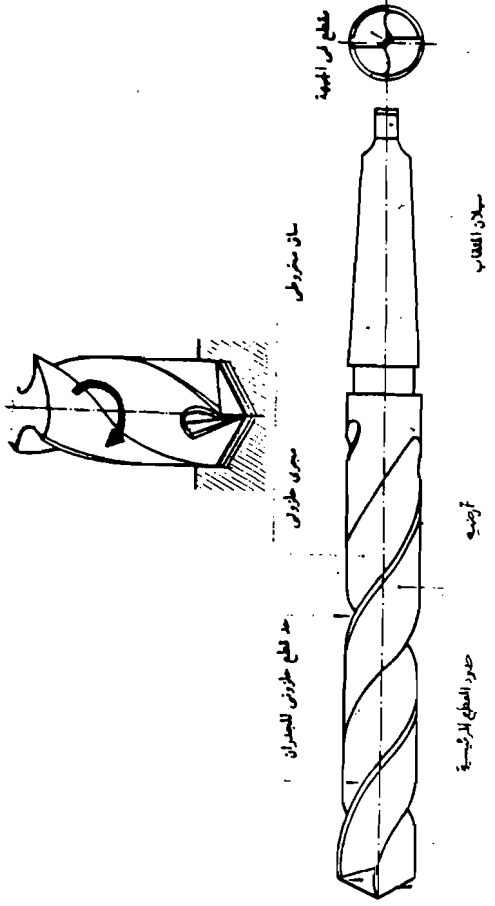

شكل (٤-٤١) بطة الثقب

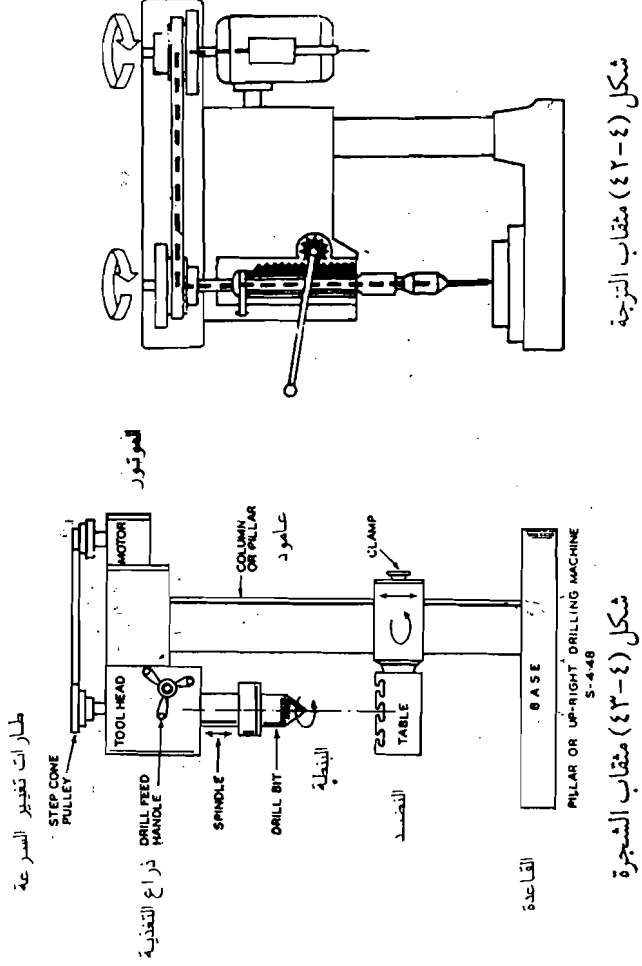


شكل (٤-٤٣) مثقاب الشجرة

شكل (٤-٤٢) مثقاب التربة

#### ٤-٣-٣- مثقاب الدف أنظر الشكل (٤-٤٤) Radial Drill

ويمكن بهذا المثقاب عمل المشغولات الكبيرة وثقيلة الوزن دون الحاجة إلى رفعها بالإضافة إلى ذلك تقوم البطة بالحركة حتى مكان الثقب دون الحاجة إلى إعادة تحريك المشغولة. ويمكن عمل تغذية أوتوماتيكية مع هذا المثقاب.

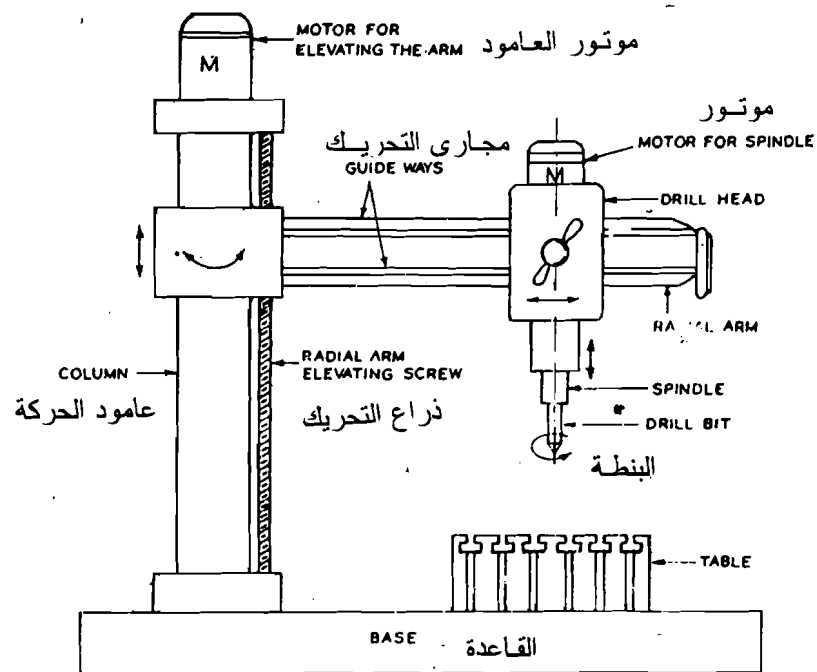


شكل (٤-٤٤) مثقاب الدف


تثبيت بنط الثقب أنظر شكل (٤-٤٥) Tool Holding Devices

يمكن تثبيت البنطة بواسطة سلبية موريس حيث أن بنطة الثقب لها مخروط له درجة مساوية للسلبية (رقم) الموجودة في عمود المكنة (رقم عامود السكينة) وفي حالة اختلاف الدرجات يمكن الاستعانة بسلبية لها درجتان للميل (رقمان) إحداها للبنطة والأخرى لعمود الماكينة.

وشكل (٤-٤٦) يبين كيفية إخراج البنطة من عامود المكنة.

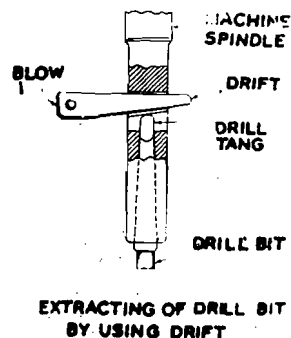


شكل (٤-٤٦) كيفية إخراج البنطة

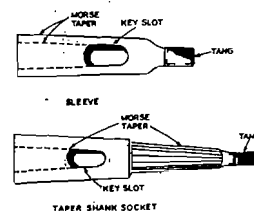

شكل (٤-٤٥) مخروط تثبيت البنطة



العمليات التي يمكن القيام بها على المثقاب متعددة وكثيره أنظر شكل (٤-٤٧).

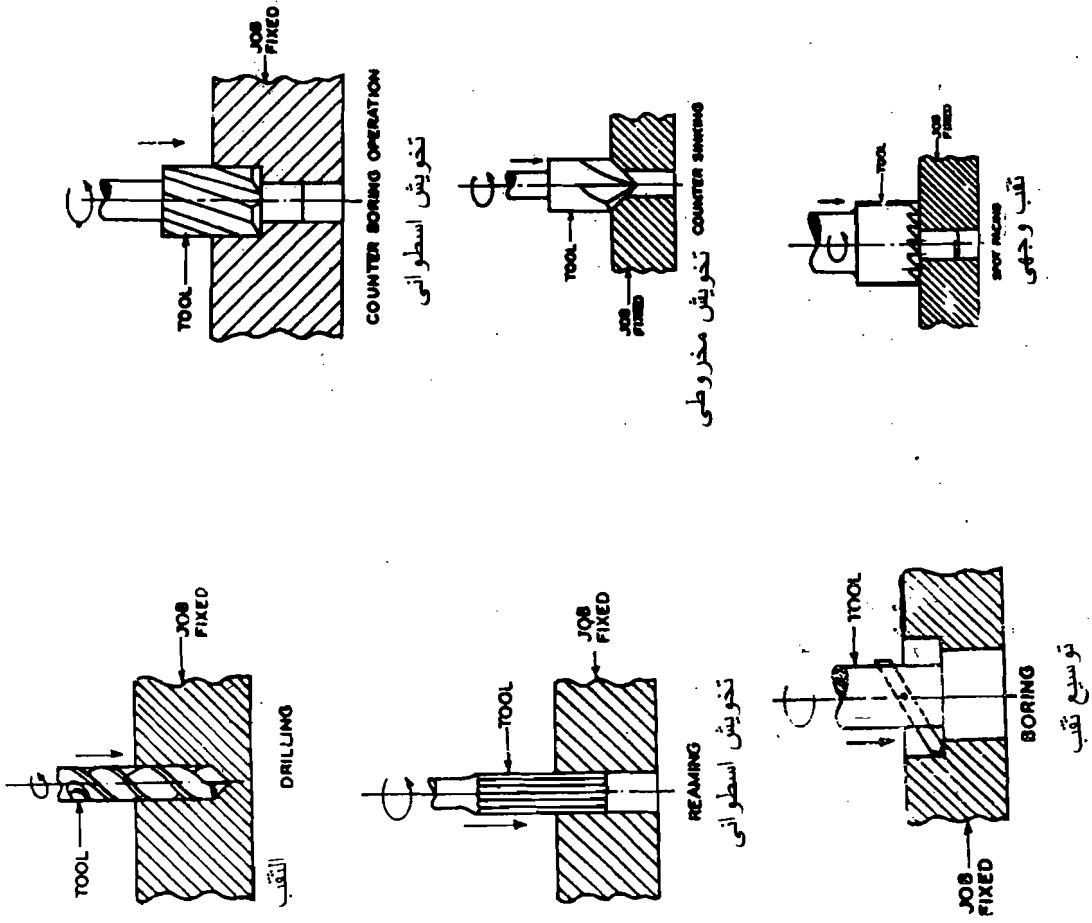

شكل (٤-٤٧) العمليات التي تتم على المثقاب

#### ٤-٧-٤- حساب زمن التشغيل بالمشقاب .

يمكن حساب زمن التشغيل من العلاقة

$$T_m (\text{زمن التشغيل}) = \frac{l}{S.N}$$

حيث أن

$l$  = المسافة الكلية التي تتحركها البنية

$$l = l_1 + l_2 + l_3$$

$l$  = عمق الثقب

$l_1$  = مسافة إقتراب البنية من المشغولة .

$l_2 = 3 \times \text{قطر البنية}$  .

$l_3$  = مسافة تجاوز البنية لطول الثقب .

$S$  = التغذية بوحدات m.m/rev

$N$  = عدد دورات البنية r.p.m

#### MACHINING TIME IN DRILLING MACHINE

شكل (٤-٧) زمن التشغيل بالمشقاب

**مثال :** احسب زمن التشغيل اللازم لعمل ثقب قطره ١٢ مم وعمقه ٤٠ مم إذا كانت

التغذية  $S=0.3 \text{ mm}$

وسرعة الدوران  $400 \text{ rpm}$

**الحل**

افرض  $l_1 = l_3 = 2 \text{ (m.m)}$

$$T_m (\text{زمن التشغيل}) = \frac{l}{S.N}$$

$$= \frac{40 + 2 + (0.3 \times 12) + 2}{0.3 \times 400} = \frac{47.6}{120}$$

$$= 0.39 \text{ min}$$


## ٨-٤- ماكنات التفريز ( الفريز ) Milling Machines

تنقسم الفريز إلى ثلاث أنواع رئيسية هي الفريزة الأفقية والرأسية والعامة وتوجد أنواع أخرى خاصة لقطع التروس .


والفريزة من الماكينات الهامة بالورشة التي تتميز بأن سكينه القطع بها (سكينه الفريزة) لها عدة حدود قاطعة يمكنها من إنتاج مشغولة ذات سطح ناعم . ومعدل إزالة الریش هنا كبير .

### ٨-٤-١ الفريزة الأفقية : Horizontal Milling Machine أنظر الشكل (٤-٤٨) .

ويمكن تحريك النضد الخاص بالماكينة إلى أعلى وأسفل حسب ارتفاع الشغلة بينما تتحرك السكينه في محور الدوران الفقى . وتثبت الشغلة في موضعها بواسطة مجموعة من الجلب ويمكن بواسطة هذه الجلب تغير موضع السكينه على محور الماكينة أنظر شكل (٤-٤٩) .

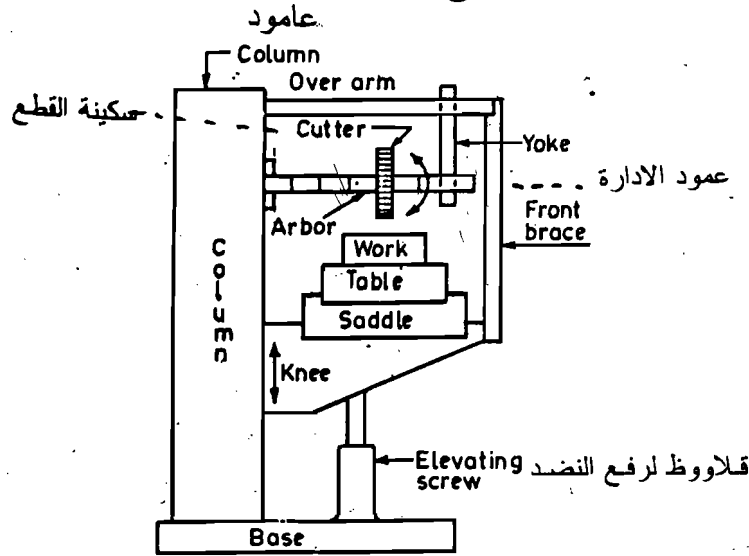


شكل (٤-٤٨) الفريزة الأفقية  
سكينه القطع

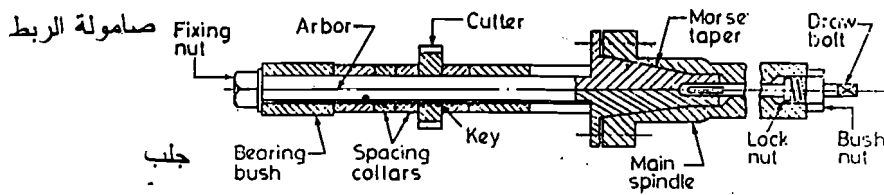


شكل (٤-٤٩) تركيب السكينه على عمود الدوران


٤-٨-٢- الفريزة الرأسية : Vertical Milling Machine أنظر شكل (٤-٥٠) .  
وهي تشبه إلى حد كبير الأفقية ما عدا أن محور دوران السكينة رأسى . وتثبيت الشغلة  
على نضد الفريزة بواسطة المناجل .  
بعض العمليات التي يمكن أن تتم على الفريزة أنظر شكل (٤-٥١) .

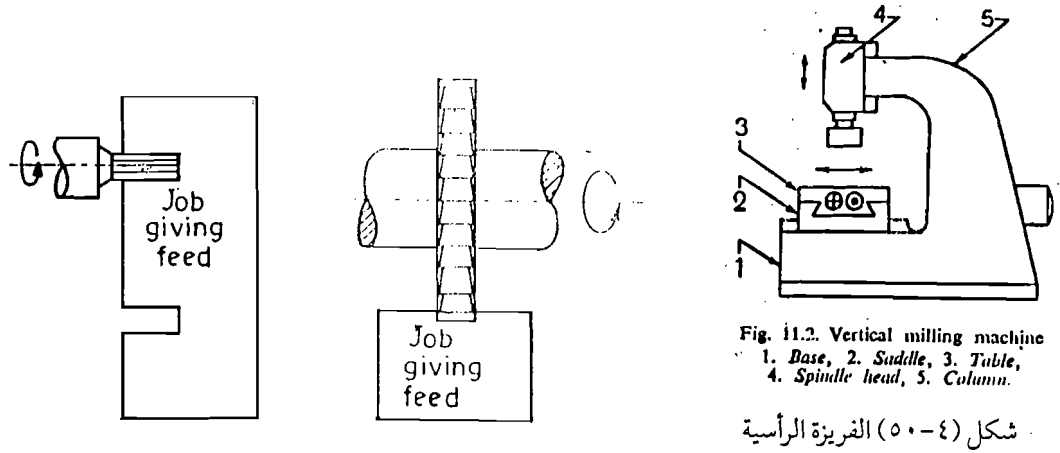

شكل (٤-٥٠) الفريزة الرأسية

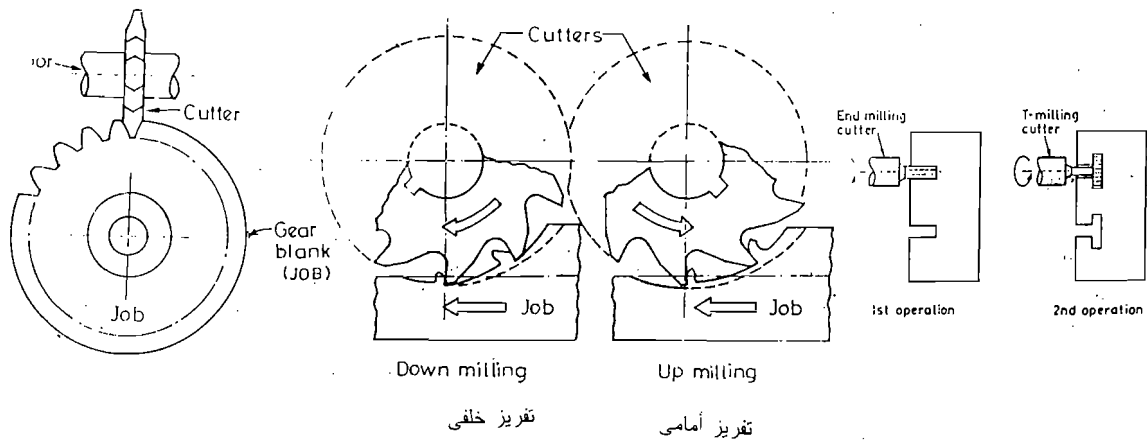


شكل (٤-٥١) العمليات التي يمكن القيام بها على الفرايز

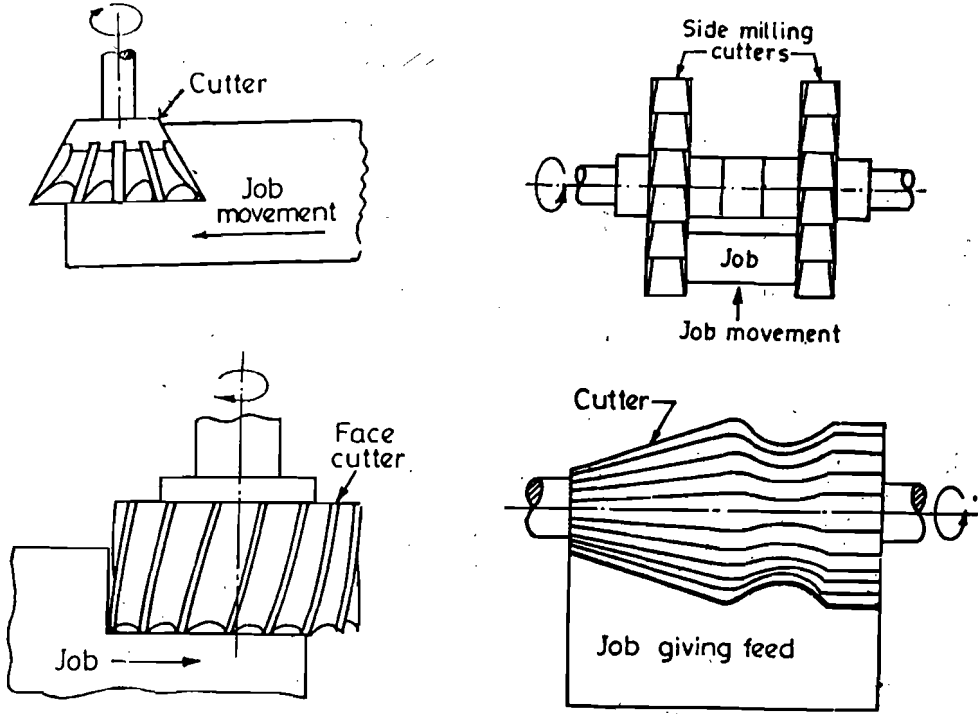

تابع شكل (٥١-٤) العمليات التي يمكن القيام بها على الفرايز

كما يمكن تثبيت الشغلة بواسطة رأس التقسيم في حالة عمل التروس أنظر شكل (٥٢-٤) وشكل (٥٣-٤) يبين كيفية عمل تفريز حلزوني .

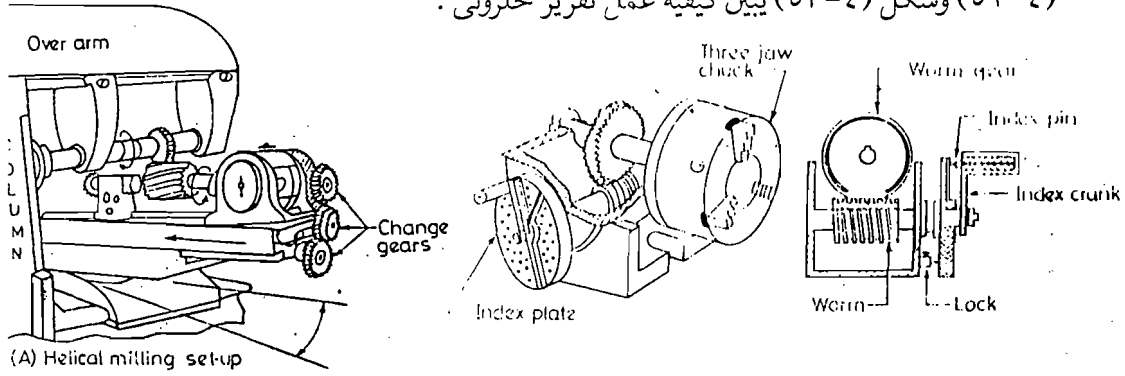

شكل (٥٣-٤) كيفية عمل تفريز حلزوني

شكل (٥٢-٤) رأس التقسيم لعمل تروس

#### ٤-٨-٣- الفريزة العامة : Universal Milling Machine

ويمكنها القيام بعمل الفرايز لسابقة كما يمكن إمالة الرأس.

#### ٤-٩- المكاشط النطاحة وذات العربيه Shaper and planers


تتم عملية القشط بواسطة مكينات المكاشط لتسوية الأسطح المستوية حيث تقوم بتثبيت المشغولة على نضد وتحريك أداة القطع حركة خطية ذهاباً وإياباً مع ممارستها لعمق القطع وبالنسبة لحركة لتغذية لكل شوط يمكن ذلك بتحريك النضد الحامل للمشغولة (حالة المكشطة النطاحة) ويستخدم في القطع قلم أحادي الحد القاطع (قلم المكشط) وتختلف المكاشط عن الماكينات الأخرى في أن حركة القطع الرئيسية هي حركة ترددية .

ويتعرض قلم المكشطة لصدمات في بداية كل شوط وقد تسبب هذه الصدمات كسر قلم القطع إذا كانت قوية لا يتحملها قلم القاطع .


وتنقسم المكاشط إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :

#### ٤-٩-١- المكشطة النطاحة أنظر شكل (٤-٥٤) Shaper

وتتحرك المشغولة بعد تثبيتها على النضد حركة أفقية عريضة هي حركة التغذية بينما يتحرك القلم الحركة الترددية (شوط القطع البطيء وشوط الرجوع السريع) ولا نحتاج هنا إلى سوائل تبريد إذا أن تبريد القلم يتم أثناء شوط الرجوع . وتستخدم المكشطة النطاحة لكشط المشغولات الصغيرة ومتوسطة الحجم . أنظر شكل (٤-٥٥).

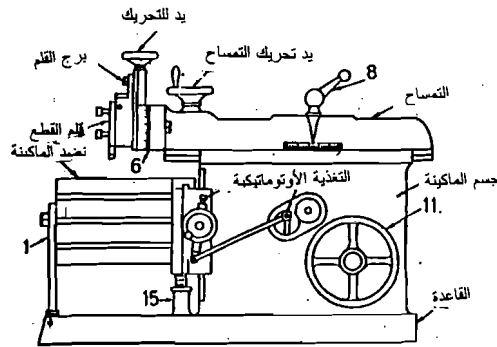



تابع شكل (٤-٥٤) أجزاء المكشطة النطاحة

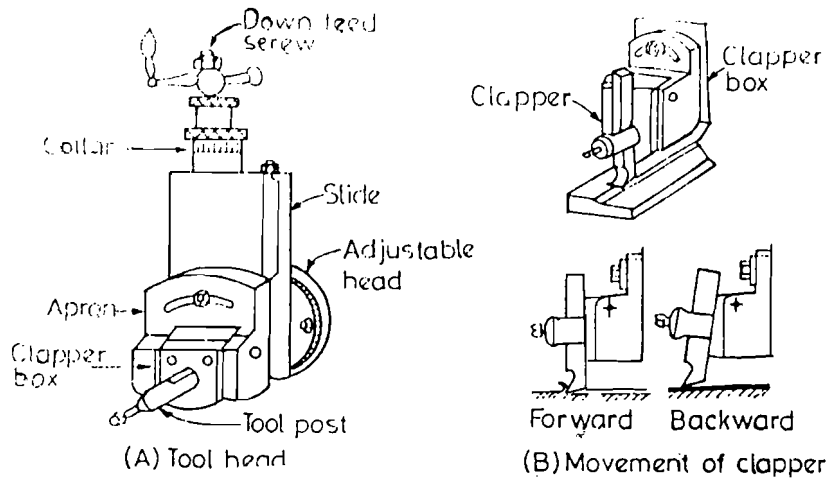

شكل (٥٥-٤) حركة قلم التطع بالمكشطة النطاخة ( أثناء مشوار القطع - أثناء الرجوع )


#### ٤-٩-٢- المكشطة العربية أنظر شكل (٥٦-٤) Planer

وتستخدم لعمل مشغولات الطويلة والكبيرة الحجم وثقيلة الوزن وتختلف المكشطة العربية عن النطاخة في قيام العربية بعمل الحركة الترددية في حين تقوم الأفلام العلوية بعمل

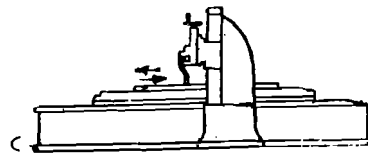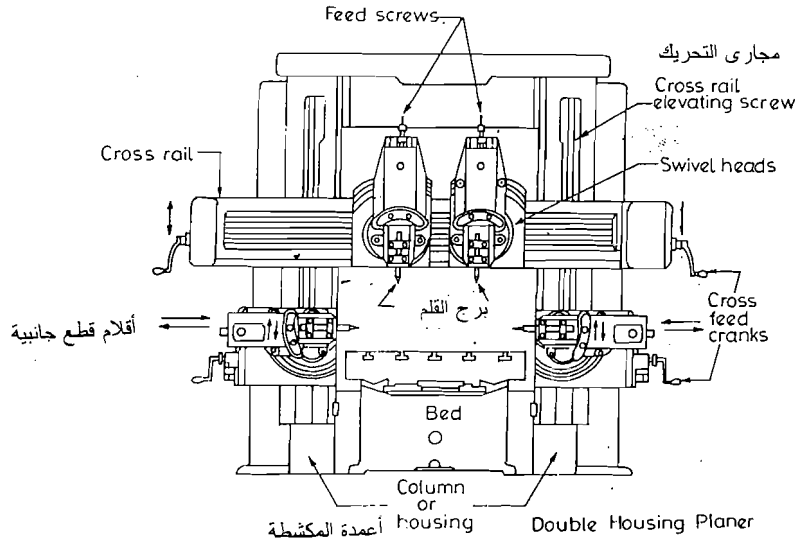

شكل (٥٦-٤) المكشطة العربية


حركة التغذية لكل شروط ويمكن تركيب أكثر من حاد قاطع وذلك لإقلال زمن التشغيل وشكل (٥٧-٤) بين كيفية تشغيل الأسطح المستوية .

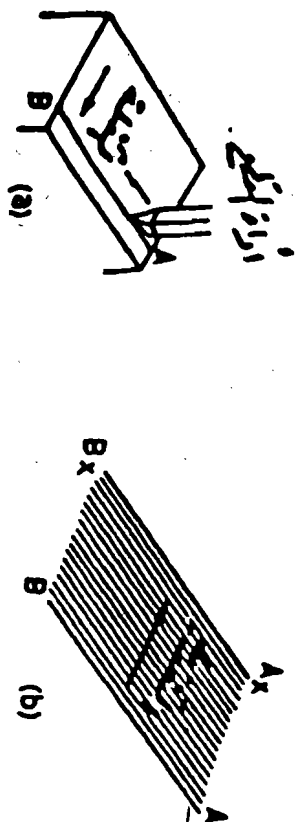

شكل (٥٧-٤) تشغيل الأسطح المستوية



#### ٤-٩-٣- المكشطة الرأسية . أنظر شكل (٥٨-٤) Slotter

يتحرك القلم حركة ترددية إلى أعلى وأسفل مكونًا مشوار القطع البطيء والرجوع السريع وهي تشبه المكشطة النطاحة ولكن حركتها أسية وتقوم بعمل المجارى في الثقوب والأسطح الرأسية . وفي كل عمليات المكشط تكون عملية القطع في اتجاه واحد فقط ويكون شروط العودة دون قطع مما يمكن قلم القطع من التبريد أثناء شروط الرجوع شكل (٥٩-٤) بين الأقلام الممكن استخدامها في المكشطة الرأسية وشكل (٦٠-٤) بين كيفية عمل مجارى الخواير بالمكشطة الرأسية وشكل (٦١-٤) بين العمليات التي يمكن القيام بها على المكشطة النطاحة والعربة .

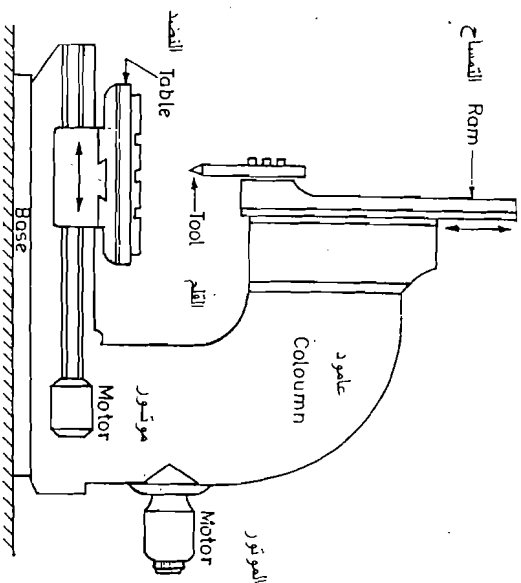


شكل (٥٨-٤) المكشطة الرأسية



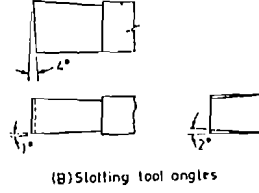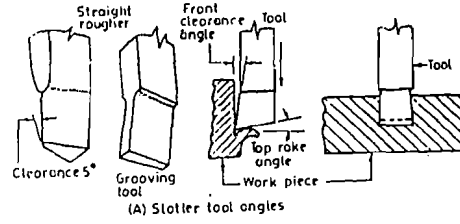

شكل (٥٩-٤) أقلام القطع بالمكشطة الرأسية

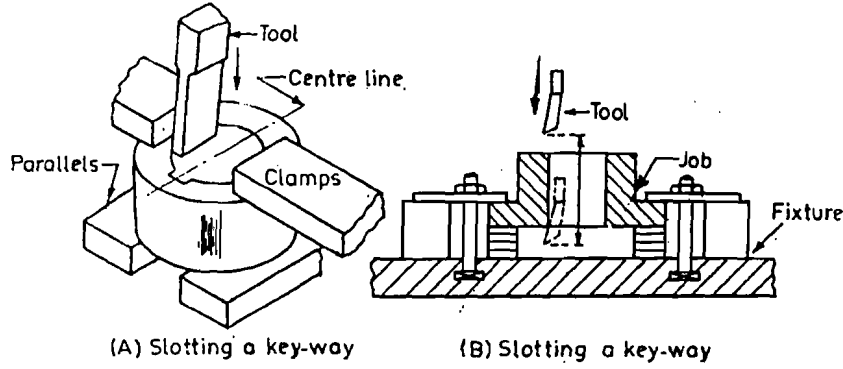

شكل (٦٠-٤) كيفية عمل مجارى الخواير بالمكشطة الرأسية


#### ١-٤-١ مكينات التجليخ Grinding Machine

عملية التجليخ هي عملية تشطيب الأسطح المشغلة أى تشغيلها بدقة وجودة عالية وذلك باستخدام أداة قطع متعددة الحدود القاطعة يكاد يكون ما لا نهاية .

ويمكن تجليخ الأسطح الدورانية والمستوية وغيرها ويمكن أيضاً استخدام عملية التجليخ في قطع المعادن والسبائك ذات الصلادة العالية التى يتعذر قطعها على الماكينات السابق ذكرها .


وتتكون أداة القطع (حجر التجليخ) من مادة حاكّة ومادة رابطة المادة الحاكّة مثل كربيد السيليكون وأكاسيد الألومنيوم والمادة الرابطة مثل الراتنجات والمطاط أو المواد المزججة Vitrified وتعجن هذه المواد مع بعضها ثم تشكل فى قالب ثم تلبّد بالحرق لتكوين حجر التجليخ . أنظر شكل (٦٢-٤)

Planing a T-slot with a recessing tool

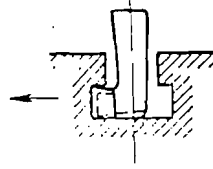


عمل مجارى حرف T

Planing a dovetail with a dovetail-side cutting tool

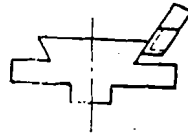


عمل مجارى ذيل حمامة

 Planing a formed surface with a straight-planing tool



عمل فورمة

Planing a flat surface with a straight-planing tool

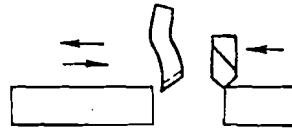


عمل كشط لسطح افقى

Planing a slot with a slotting tool



عمل مجارى طولية

Cutting grooves with grooving tools

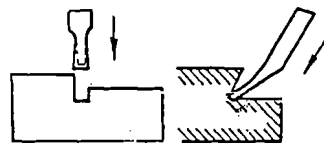


عمل مجارى بالشغلة


شكل (٤-٦١) العمليات التى يمكن القيام بها على المكشطة النطاحة والعربة

ويبين شكل (٦٣-٤) كيفية استخدام أحجار التجلين في سن أقلام القطع كما يبين شكل (٦٤-٤) التجلين الأسطواني الخارجى والداخلى .

ويمكن تصنيع أشكال متعددة لأحجار التجلين أنظر شكل (٦٥-٤) .

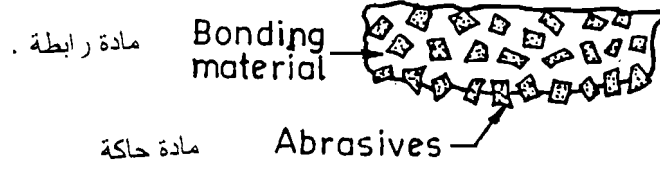


شكل (٦٢-٤) مقطع في حجر الجللخ

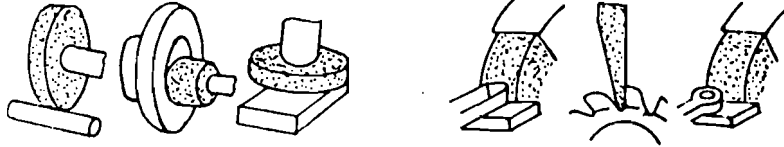

(F) Grinding of work piece

(G) Sharpening of tools


شكل (٦٣-٤) أنواع التجلين وسن أقلام العدة

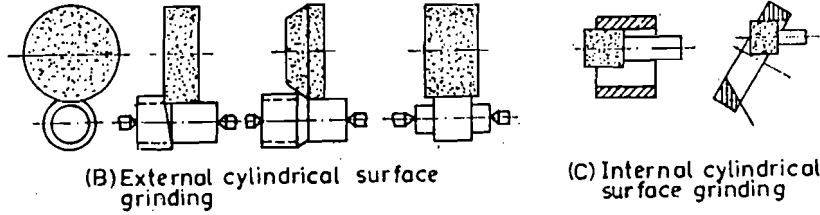

(B) External cylindrical surface grinding

(C) Internal cylindrical surface grinding

شكل (٦٤-٤) تجليلخ اسطوانى خارجى وداخلى

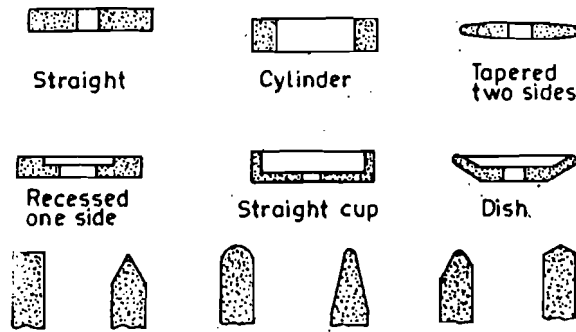

شكل (٦٥-٤) بعض أشكال لأحجار التجلين


وتنقسم أنواع ماكينات التجليخ إلى ثلاث أنواع رئيسية هي :  
 ١ - تجليخ أسطوانى خارجى . ٢ - تجليخ أسطوانى داخلى . ٣ - تجليخ سطحى .  
 وتوجد ماكينات تجليخ أخرى خاصة .

٤-١٠-١- التجليخ الأسطوانى الخارجى External Cylindrical Grinding أنظر الشكل (٤-٦٦) .


وتثبت المشغولة بطرق تشبه طرق التثبيت على المخروطة والمكنة نفسها تشبه مكنة المخروطة حيث تدور المشغولة وفي نفس الوقت تدور أداة القطع (في إتجاه مضاد) .  
 وتتحرك المشغولة حركة ترددية لتجليخ السطح الأسطوانى بكامله .

٤-١٠-٢- التجليخ الأسطوانى الداخلى Internal Cylindrical Grinding أنظر الشكل (٤-٦٧) .


ويتحرك حجر التجليخ حركة كوكبية (شمسية) حول محور المشغولة وفي نفس الوقت يتحرك حول مركزه وذلك لتجليخ أسطوانة من الداخل .

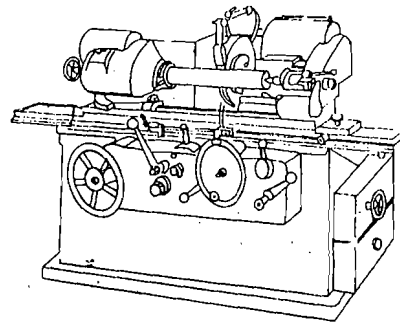

(A) Cylindrical grinding machine

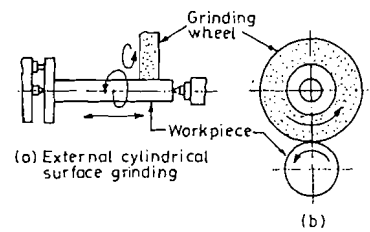

شكل (٤-٦٦) ماكينة تجليخ اسطوانى خارجى

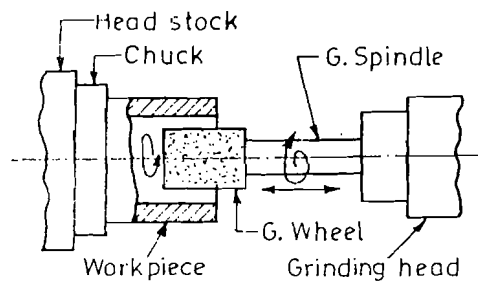


شكل (٤-٦٧) ماكينة تجليخ اسطوانى داخلى

#### ٤-١٠-٣- التجليل المستوي Surface Grinding أنظر الشكل (٤-٦٨) .

وتثبت المشغولة على النضد أما وسيلة مغناطيسية أو بواسطة وسائل أخرى . وتتحرك الشغلة حركة ترددية أفقية وفي نفس الوقت يدور حجر التجليل حركة دورانية بسرعة عالية .



لابد من التأكد من إتزان حجر التجليل إذ أنه يدور بسرعة عالية وأى عدم إتزان يسبب كسره وتطايره وإصابة للعاملين .. أنظر شكل (٤-٦٩) .

ويبرى حجر التجليل عند استخدامه وتمتلئ مسامه بالرائش الصغير ويحتاج إلى إعادة تنشيط وإعادة تأهيل ويتم ذلك بواسطة أداة قطع من الماس . أنظر شكل (٤-٧٠) .

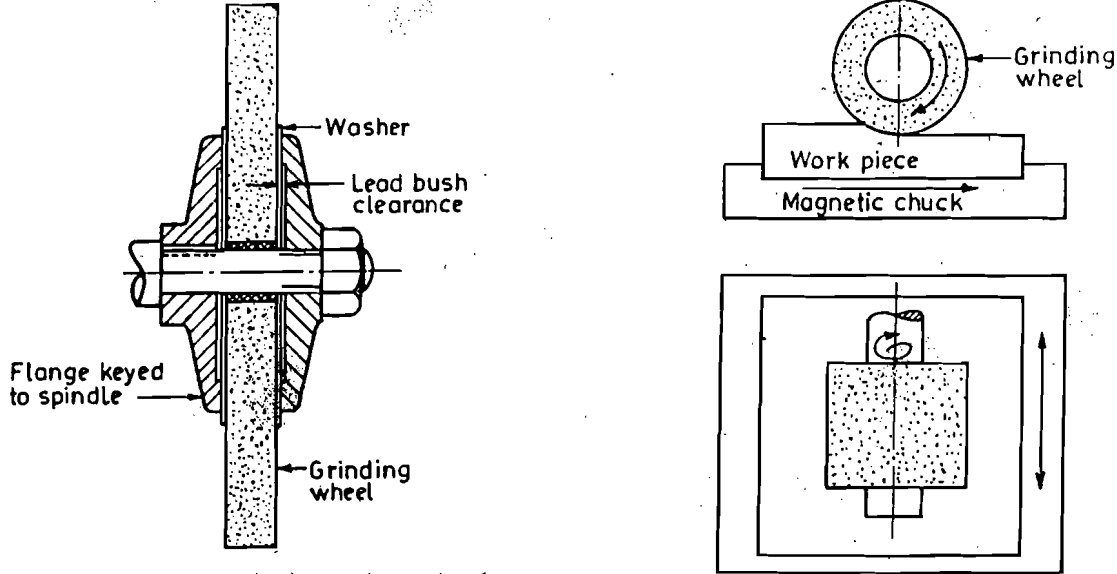

شكل (٤-٦٩) حجر التجليل مركب على عامود

شكل (٤-٦٨) تجليل سطحي

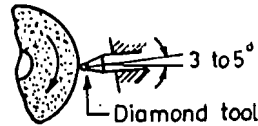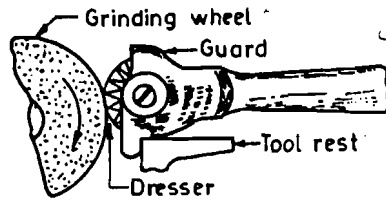

شكل (٤-٧٠) إعادة سن حجر التجليل

## الباب الخامس

### تشكيل المعادن

### METAL FORMING

( أ. د. مصطفى عبد المنعم شعبان )

#### ٥-١- التشكيل اللدن للمعادن

#### (PLASTIC FORMING OF METALS)

يحتاج التقدم الصناعى إلى أجزاء معدنية ، يتم إنتاجها بعمليات التشكيل اللدن ، وذلك لى تتحمل الإجهادات العالية ، وتفى بالمتطلبات الضرورية للاستخدام . وتشمل عمليات التشكيل اللدن للمعادن ، عمليات الحدادة ، والدرفلة ، والبثق ، وسحب الأسلاك ، وسحب المواسير ، والسحب العميق ، والرخو ، والثنى . ويجرى تصنيع الأجزاء المعدنية بالتشكيل اللدن ، للحصول على الشكل والأبعاد المطلوبة بطريقة مناسبة ، وبتكلفة اقتصادية .

وأبسط طريقة لتغيير شكل جزء معدنى ، هو طريقة بواسطة مطرقة . ويتضح من ملاحظة خواص المعادن أثناء عملية الطرق ، أنه ممكن للمعادن أن يتم تغيير شكلها ، مع عدم حدوث تغيير فى حجمها ، وذلك أثناء عملية التشكيل . وتجرى عمليات التشكيل للمعادن - إذا نظرنا إلى منحنى الجهد والانفعال - بعد حد المرونة ، أى فى مدى اللدونة للمعادن .

ويمكن أن تتم عمليات التشكيل للمعادن على الساخن أو البارد ، فإذا تمت عملية التشكيل عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة إعادة التبلور للمعدن ، فيكون التشكيل على الساخن ، وإذا تمت عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة إعادة التبلور ، يكون التشكيل على البارد . ويلاحظ أن بعض المعادن تكون درجة إعادة تبلورها عند درجة حرارة الجو أو أقل ، مثل الرصاص والقصدير والزنك ، ولذلك تكون عملية التشكيل لهذه المواد عند درجة حرارة الجو تشكيل على الساخن .

وتنتج عمليات التشكيل على الباردة ، أجزاء ذات مقاومة وصلادة عالية ، ودرجة نعومة جيدة للأسطح . وتحتاج عمليات التشكيل على البارد إلى قوى كبيرة ، ونجد أن الأجزاء التي يتم الحصول عليها بالتشكيل على البارد ، ذات مطيلية منخفضة ، ويمكن أن تنكسر في حالة إجراء عمليات تشكيل كبيرة على البارد ، وفي هذه الحالة يحتاج المعدن إلى عملية تخمير حرارى ، لإزالة الإجهادات التي تمت على المعدن .

وتحتاج عمليات التشكيل على الساخن إلى قوى منخفضة ، وتكون المنتجات ذات مطيلية عالية ، وتتحول حبيبات المعدن إلى حبيبات صغيرة ، ولا يحدث تصلد للمعدن . كما أنه في حالة وجود أى فجوات داخلية صغيرة فى المعدن ، ممكن أن يتم غلقها ولحامها . ونتيجة لإجراء عملية التشكيل عند درجات الحرارة العالية ، فيوجد الأكسيد على سطح المعدن ، مما يقلل من درجة نعومة أسطح المنتج .

وتتطلب دراسة عمليات التشكيل للمعادن ، معرفة خواص المعادن ، واللدونة ، والميكانيكا ، والميتالورجيا ، والحرارة ، والاقتصاد . ويتم اختيار نوع المعدن الذى تتم عليه عملية التشكيل ، بالاتفاق بين المصمم والمنتج لكى تتم عملية التشكيل بسهولة واقتصاديا . ويعتمد اختيار المعدن على خواصه الميكانيكية ، والطبيعية ، بالإضافة إلى توافره اقتصاديا .

وعند مقارنة عمليات التشكيل المختلفة ، واختيار إحداها لتناسب المنتج المعدنى المطلوب ، فإنه يؤخذ فى الاعتبار بعض العوامل ، مثل التغير فى مقاس المنتج ، ودرجة حرارته ، ومعدل التشكيل ، ودرجة نعومة الأسطح ، وحجم وصعوبة الشكل ، والتحكم فى الأبعاد ، ومعدل الإنتاج ، وعدد الاسطوانات والأدوات المطلوبة ، وعمر الاسطوانات والأدوات ، والتكلفة الكلية للمعدات والتشغيل ، والخبرة المطلوبة لتشغيل المعدات ، والأمان فى التشغيل .


## ٢-٥- الحـدادة (FORGING)

الحـدادة هـى عـمـلـيـة تـشـكـيـل لـدن لـلـمـعـادـن ، تـم بـوـاسـطـة قـوة ضـمـط ، بـاسـتـخـدـام الـيـد أو المـطـارـق الـآلـيـة أو المـكـابـس أو غـيـرـها مـن مـعـدات الحـدادة . وتـسـمى مـنـتـجـات عـمـلـيـات التـشـكـيـل الـتى تـم بـالحـدادة بـالمـطـروقات .

وتـنـقـسـم عـمـلـيـة الحـدادة إـلى الحـدادة الحـرة الـتى يـتم فـيـها تـشـكـيـل المـعـدن بـيـن سـطـحـيـن مـسـتـوـيـيـن ، وتـسـتـخـدم فـى إـنـتـاج الأـعـداد الصـغـيـرة ، والأـجـزاء الكـبـيـرة . والحـدادة بـالـاسـطـمـبـات الـتى يـتم فـيـها تـشـكـيـل المـعـدن داخـل تـجـويف الـاسـطـمـبـات ، وتـسـتـخـدم فـى إـنـتـاج الأـعـداد الكـبـيـرة .


### ١-٢-٥- الحـدادة الحـرة (Free Forging)

تـم عـمـلـيـات الحـدادة الحـرة إمـا يـدوياً أو بـالمـطـارـق الـآلـيـة أو المـكـابـس . وتـجـرى الحـدادة الـيـدوـيـة لـلـإـنـتـاج الفـردى لـلـأـجـزاء الصـغـيـرة ، وتـم عـلى السـنـدان بـاسـتـعـمـال أـدوات الحـدادة الـيـدوـيـة ، الـتى مـنـها المـرـزبـات ، والمـطـارـق ، والجـواكـيـش ، والمـقـاطـع ، وسـنـابـك التـخـريـم ، والبـلـصـات المـسـتـديـرة والمـربـعة ، واللـواقـط ، وغـيـرها ، كـما هـو مـوضـح فـى شـكـل (١-٥) .

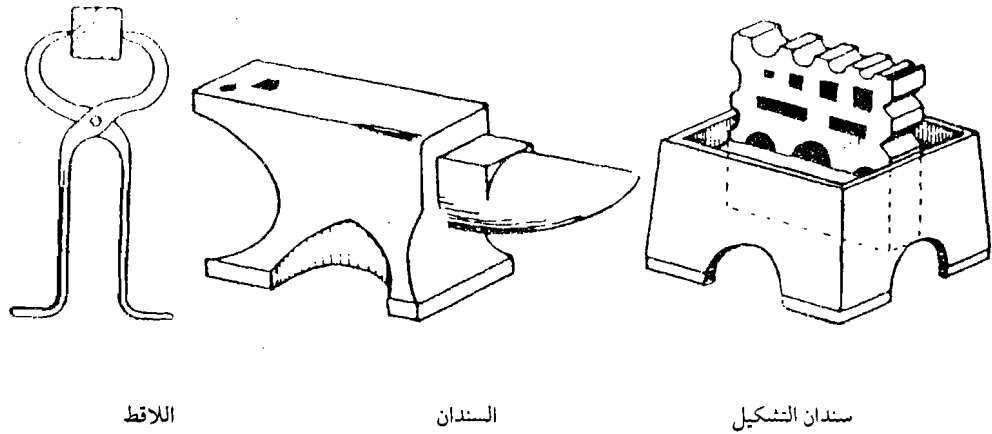

شـكـل (١-٥) أـدوات الحـدادة الـيـدوـيـة



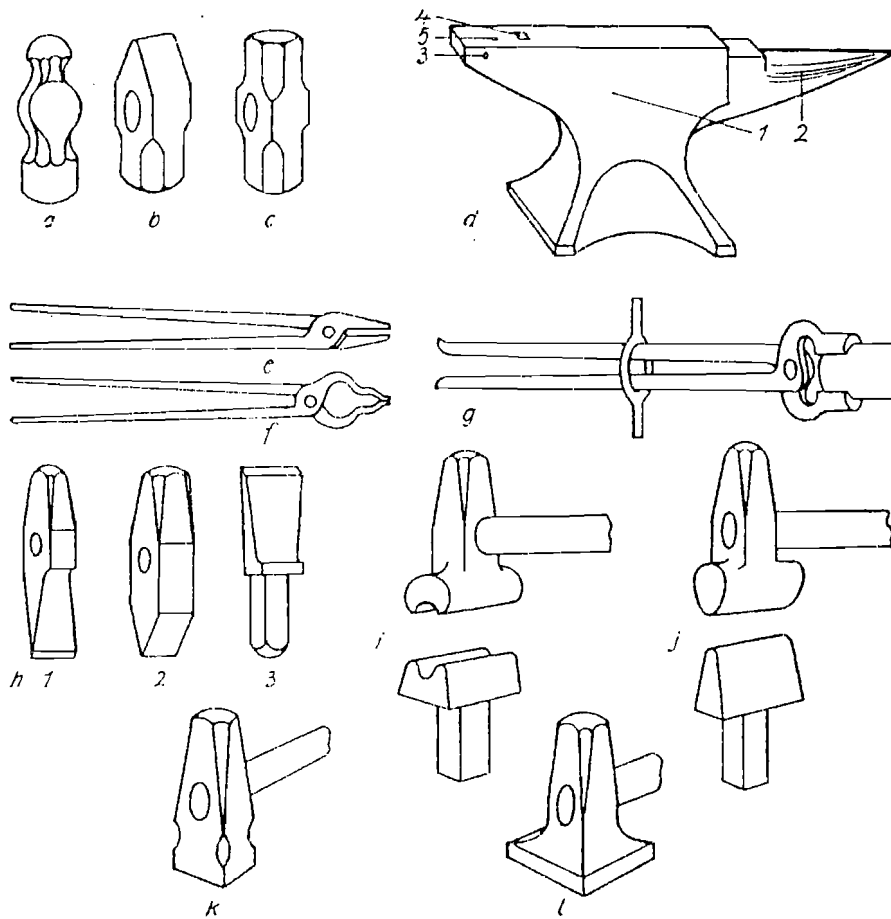


### بعض عدد الحدادة اليدوية

- a - مطرقة بطرف كروي (مطرقة بيضة)  
 b - مطرقة بوجه واحد (مطرقة بناريج)  
 1 - جسم السندان من الحديد المطروق ، 2 - قرن السندان ، 3 - ذيل السندان ، 4 - فتحة مربعة ، 5 - فتحة مستديرة  
 e - ملقط بفكين مستقيمين  
 f - ملقط بفكين موجيين  
 g - ملقط بحلقة لاتقال الفكين الموجيين  
 h - مجموعة مقاطع (أجنات)  
 1 - أجنة للقطع على الساخن ، 2 - أجنة للقطع على البارد ، 3 - أجنة يركب نصابها في الفتحة المربعة بوجه السندان  
 i - بلص ملفوف للأشغال المستديرة المقطع z - بلص خصر ملفوف k - بلص سوكة l - بلص مربع


تابع شكل (5-1) أدوات الحدادة اليدوية

الأنواع المختلفة من اللواقط المستخدمة في الحدادة

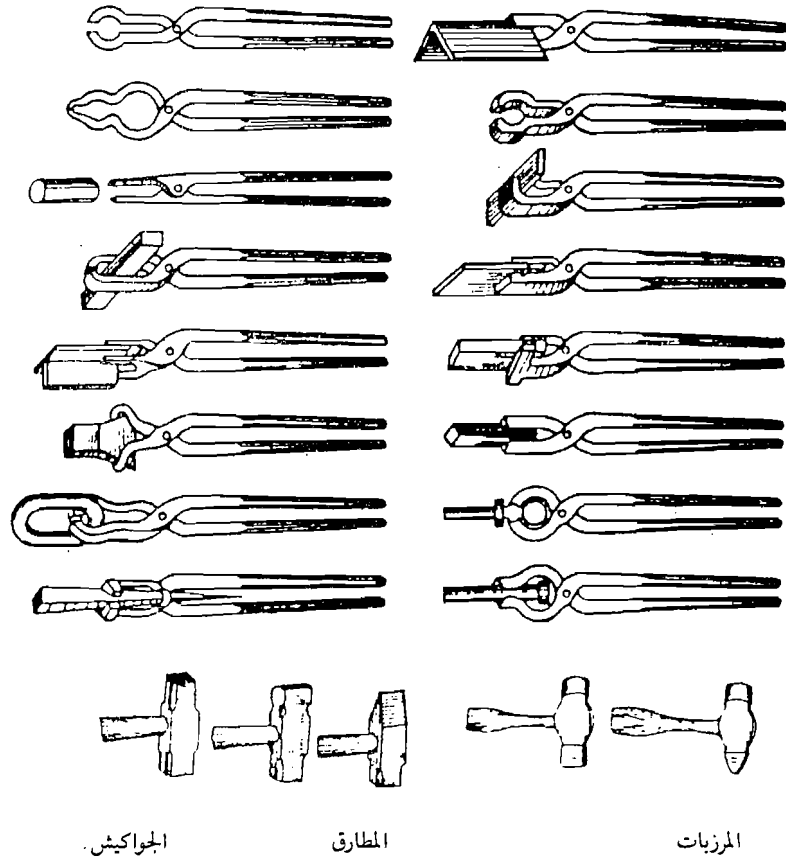

تابع شكل (١-٥) أدوات الحدادة اليدوية


وتجرى عمليات الحدادة للأجزاء متوسطة الحجم والكبيرة ، على المطارق الآلية والمكابس . وتتم باستعمال الأدوات المستخدمة في الحدادة على الماكينات ، والتي منها بلصات المطارق ومكابس الحدادة ، والمقاطع ، وسنابك التخريم ، والشوك ، وغيرها ، كما هو موضح في شكل (٢-٥) .

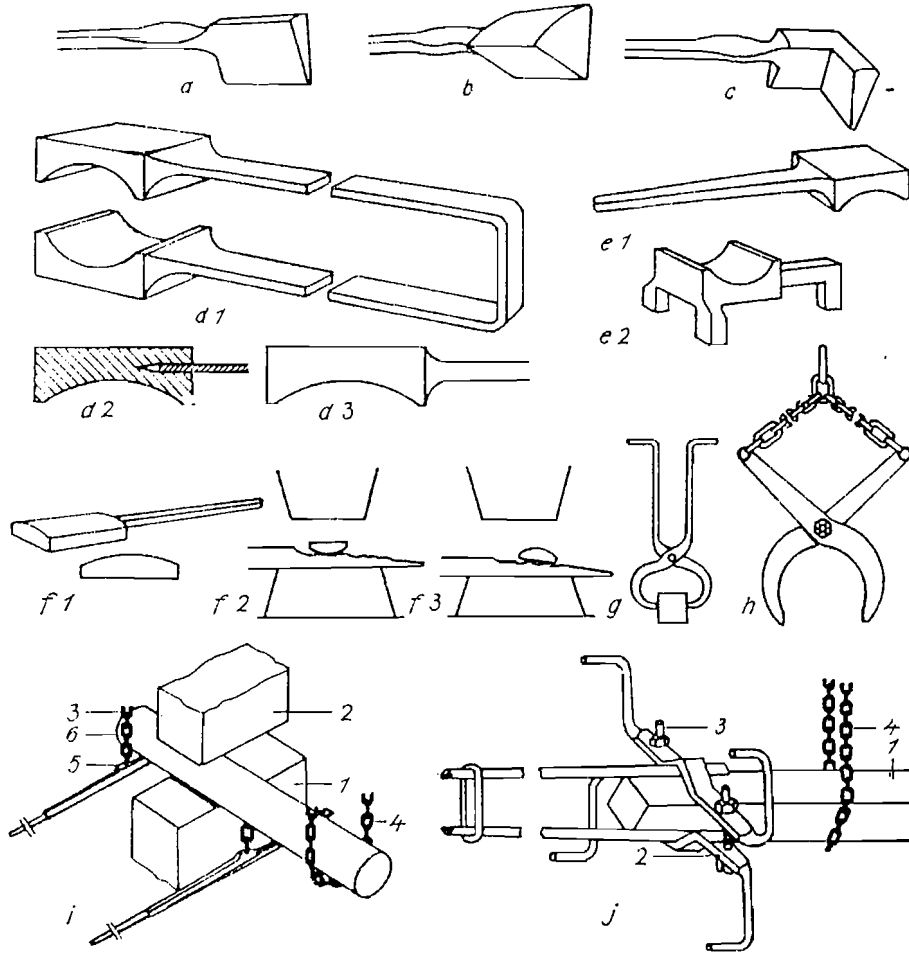

### بعض العدد والادوات المستخدمة مع المطارق الآلية

- a - مقطع على الساخن      b - مقطع على البارد      c - مقطع لقطع الأركان      d - عدة لتدوير المقاطع  
 e - بلص ملف يستعمل على كتلة القالب بالمطرقة  
 ١ - نصف البلص العلوي      ٢ - نصف البلص السفلي  
 ١ - عدة لعمل الحزوز والاستدقاقات (الساقيات) وكيفية استعمالها على المطرقة  
 ٢ - ملقط يدوي للقبضان الثقيلة القصيرة      ١١ - ملقط ذاتي الغلق يعلق من جزير ونش  
 i - عتلة تقليب  
 ١ ، ٢ - نصفًا قالب منسوج ،      ٣ - جزير لتعليق عتلة التقليب ،      ٤ - جزير ونش ،  
 ٥ - عتلة التقليب      ٦ - المطرقة  
 z - قامطة مناولة      ١ - المطرقة  
 ٢ - قامطة المناولة      ٣ - مسامير رباط      ٤ - جزير ونش

شكل (٢-٥) الأدوات المستخدمة في الخدادة بالماكينات

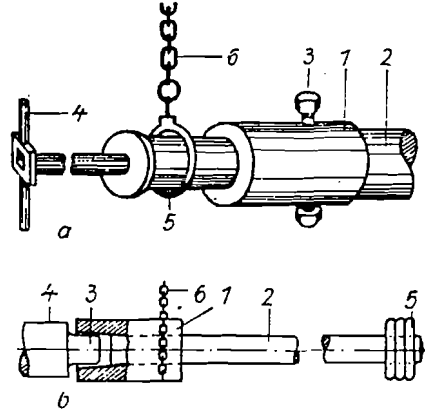


ظرفان يستعملان لتلفيف الحامات الثقيلة الطويلة

على المطارق أو المكابس

- |  |                          |                    |                       |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ٥ - منظر لظرف يستعمل لتشكيل على المطارق الآلية | ١ - الطرف                | ٢ - الحامة الطويلة | ٣ - مسمار إحكام       |
| ١ - الطرف                                      | ٢ - ذراع الطرف           | ٤ - ذراع تلفيف     | ٥ - حلقة              |
| ٢ - الحامة الطويلة                             | ٣ - ذيل الكتلة المطلوب   | ٤ - ذراع تلفيف     | ٥ - حلقة              |
| ٣ - مسمار إحكام                                | ٤ - الكتلة المطلوب كبسها | ٥ - ثقل موازنة     | ٦ - جنزير معلق من ونش |

تابع شكل (٢-٥) الأدوات المستخدمة في الحدادة بالماكينات


ويتم تسخين الأجزاء التي سيجرى تشكيلها قبل عملية الحدادة ، وذلك باستخدام الكور البسيط في حالة الحدادة اليدوية ، أو أفران تسخين تعمل بالغاز الطبيعي أو السولار أو الكهرباء في حالة الأجزاء المتوسطة والكبيرة وكما هو موضح في شكل (٣-٥) .

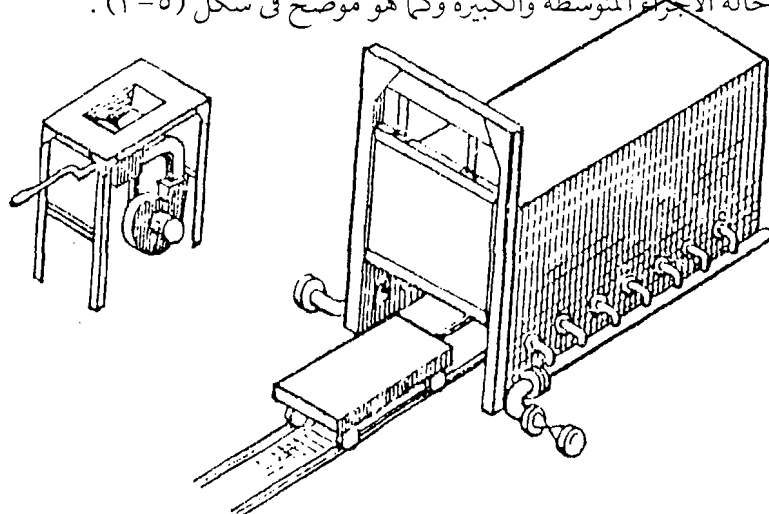


شكل (٣-٥) أفران التسخين

## ٥-١-١-٢-٥ العمليات الأساسية في الحدادة الحرة :


العمليات الأساسية في الحدادة الحرة تشمل الكبس (الفلطحة) ، والسحب ، والثقب ،  
والثنى ، واللى ، والقطع ، واللحام ، كما هو موضح في شكل (٤-٥) وكما يلي :

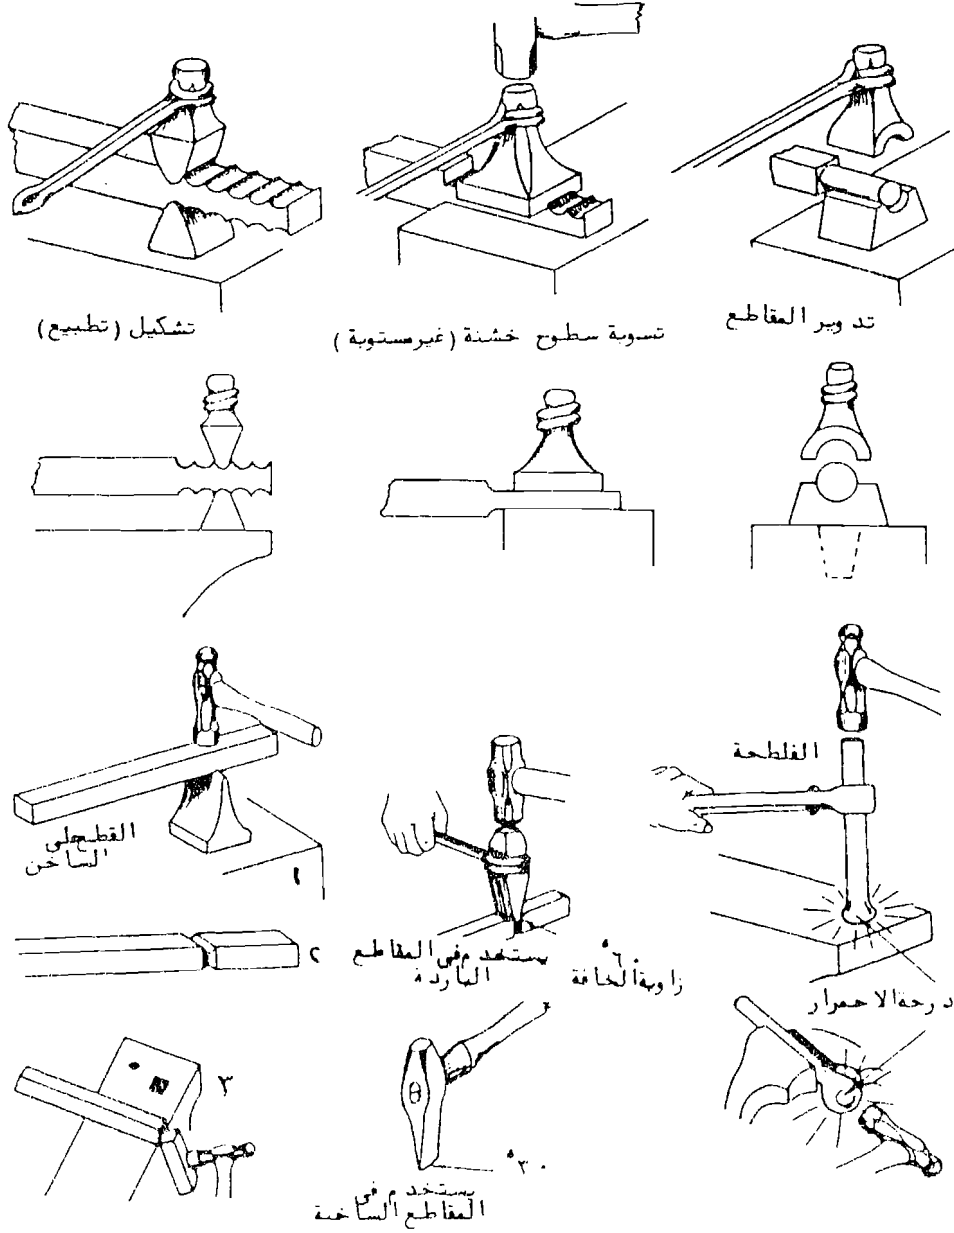


شكل (٤-٥) العمليات الأساسية في الحدادة اليدوية

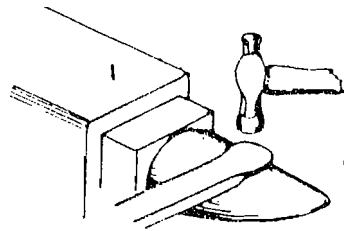


سحب المعدن  
بعد تسخينه  
الى درجة  
الأحمرار

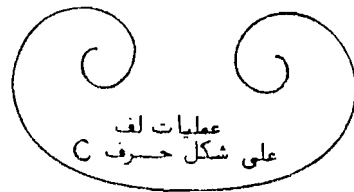


عمليات لف  
على شكل حرف C

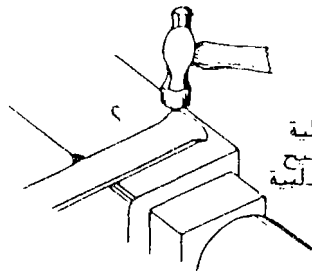

عملية  
التسطيح  
وعمل السلبية

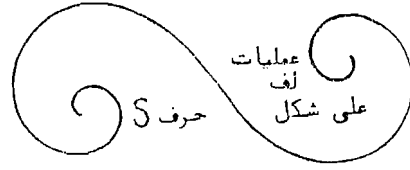


عمليات  
لف  
على شكل  
حرف S

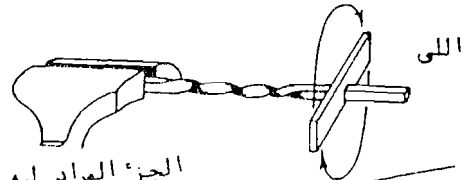

الى


الجزء المراد له بحسبان  
يكون متجانسا الى درجة  
الحرارة المطلوبة

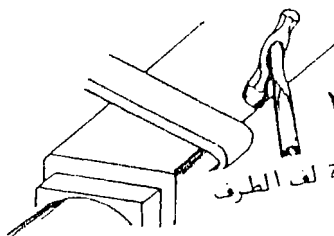



عملية لف الطرف

اتمام عملية اللف


تسليط قوة ضغط  
بالدوران  
لاتعام عملية اللي

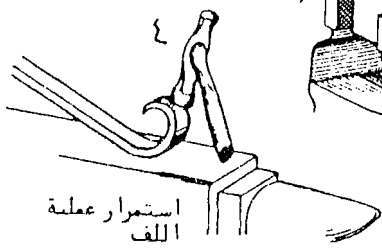

استمرار عملية  
اللف

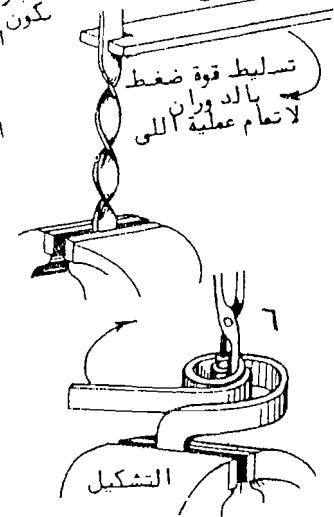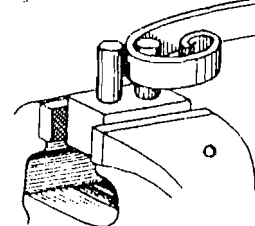


التشكيل

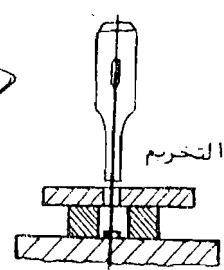

التخريم

تابع شكل (٤-٥) عمليات اللي والتخريم

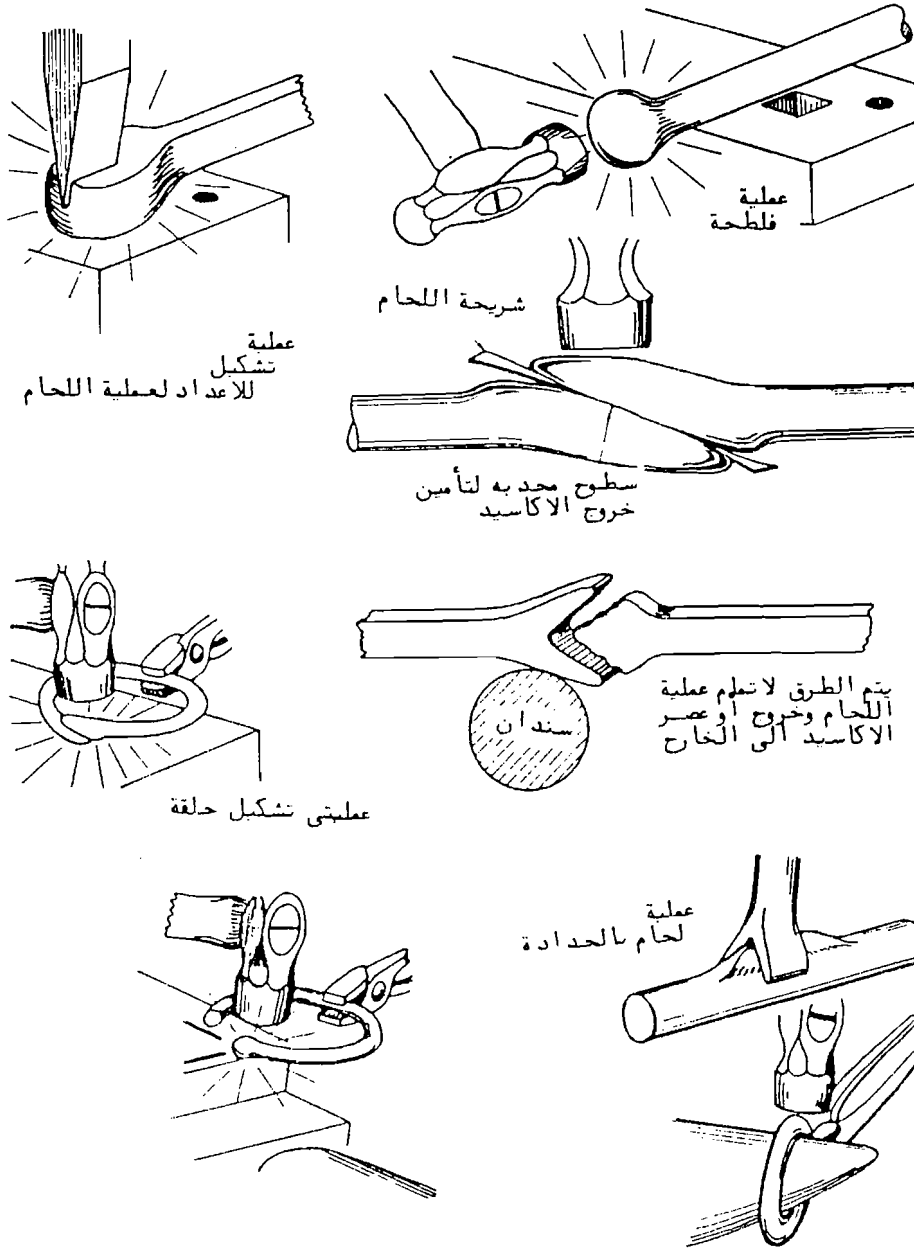

تابع شكل (٤-٥) عمليات اللحام بالحدادة

٥-٢-١-١-١-١ عملية الكبس - الفلطة - بالحدادة (Upsetting by Forging)

يتم في هذه العملية تخفيض طول الخامة ، مع زيادة مساحة مقطعها ، ويشترط للحصول على تشكيل متزن وعدم حدوث أثناء طولي للخامة ، ألا يزيد طول الخامة عن  $\frac{1}{4}$  قطرها . وتجرى عملية الفلطة باستعمال المرزبة على السندال ، أو بين بلص المطارق والمكابس الميكانيكية . وتستعمل الفلطة الجزئية لزيادة قطر جزء من الخامة ، وفي هذه الحالة يسخن من الخامة الجزء المراد فلطحته جزئياً .

**٥-٢-١-١-٢-٢ عملية السحب بالحدادة (Drawing by Forging)**

يتم في هذه العملية زيادة طول الخامة ، مع تخفيض في مساحة مقطعها . ويكون السحب ابتداء من منتصف الخامة إلى أطرافها ، بضربات من المرزبة أو بلص المطرقة الميكانيكية ، مع تقليل الخامة ٩٠ أو ١٨٠ ، ويغطي بلص المطرقة عرض الخامة المسحوبة .

٥-٢-١-١-٣- عملية الثقب بالحدادة:

يتم في هذه العملية عمل ثقب بالخامة ، وذلك باستخدام السنابك ، بحيث توضع الخامة فوق الثقب الموجود بالسندان ، وذلك في حالة الحدادة اليدوية . وفي حالة الحدادة بالماكينات يستخدم للثقب السنبك والحلقة . ولتفادي حدوث زوائد يتم الثقب أولاً من أحد الجانبين بحيث لا يصل إلى نهاية الخامة ، ثم تقلب الخامة ، ويجرى ثقبها من الجانب الآخر .

٥-٢-١-١-٤- عملية الشئ بالحدادة :

يتم في هذه العملية إعطاء الخامة شكلاً منحنياً أو يحصر زاوية . وتسخن الخامة موضعياً قبل الثنى ، ويثبت أحد أطرافها بين بلص المطرقة ، ويتم ثنى الطرف الآخر بضربات من المرزبة ، وينخفض سمك الخامة في مكان الثنى ، ولذلك يتم زيادة مقطعها بواسطة عملية الفلطة قبل الثنى .

٥-٢-١-١-٥- عملية اللي بالحدادة:

يتم في هذه العملية لوى جزء من الخامة بزاوية محددة حول محورها ، وباستعمال يد الإدارة أو الشوكة .



### ٥-٢-١-٦-١-٢-٥ عملية القطع بالحدادة :

يتم في هذه العملية قطع الخامة إلى جزئين أو أكثر ، ويكون القطع باستعمال المقاطع في الحدادة اليدوية ، وباستعمال مقاطع عريضة خاصة في الحدادة بالماكينات .

### ٥-٢-١-٧-١-٢-٥ عملية اللحام بالحدادة :

يتم في هذه العملية تجميع جزئين ، بحيث ينطبق وجهها طرفي الجزئين ( اللحام التناكبي أو قورة على قورة ) ، أو بحيث يقع أحد الطرفين في تجويف الآخر ، أو بحيث ينطبق أحد الطرفين على الآخر ( اللحام التراكبي أو شفة على شفة ) ، وتفلطح أطراف الجزئين قبل اللحام ، وتأخذ أسطح اللحام شكلاً محدباً . وتسخن الأطراف المجهزة إلى درجة اللحام ، وترش أسطح الالتحام بمساعد صهر الفلكس ( خليط من الرمل الكوارتزي والبوريك ) لتحويل طبقة الأكاسيد المتكونة إلى خبث ، ثم ينظف الخبث ، وتوضع الأطراف الساخنة على بعضها بحيث تنطبق أسطح الالتحام ، وتطرق حتى يتم اللحام .

### ٥-٢-١-٢-٥ خطوات حدادة رأس مسدس لمسار

يوضح الشكل (٥-٥) خطوات حدادة حرة لرأس مسدس لمسار ، وتشمل الآتى :

( أ ) يسخن قضيب مستدير المقطع بالقطر المطلوب فلطحته ، ويتم قطع الخامة بالطول المحدد .

( ب ) يسخن أحد أطراف الخامة بطول الجزء المطلوب فلطحته ، وتكون الفلطحه بطرق من المطرقة .


( ج ) يوضع الجزء الذى تم فلطحته في اسطمبه ، ويتم وضعهما معا على السندان ، بحيث يكون ساق المسار في ثقب السندان ، ويجرى تكملة فلطحه الرأس بضربات من المطرقة .

( د ) يتم إخراج المسار ، ويجرى إعطاء الرأس شكلاً أسطوانياً باستعمال المطرقة .

( هـ ) يسخن رأس المسار ، ويتم إعطاءه شكلاً مسدساً ، باستعمال بلص مسدس (النصف السفلى) .

( و ) يتم وضع المسار في الأسطمبة ، ووضعه على السندان ، بحيث يمر في ثقبه ، ويوضع بلص وجهى مستوى ( مربع ) على رأس المسار ، ليعطى الرأس شكلاً كروياً ، بضربات من المطرقة على المسار البلص .

( ز ) يستعدّل ساق المسّار ، ويقاس طوله ، وإذا كان طوله أكبر من المطلوب ، يسخن طرف المسّار ، ويقطع بالمقطع .

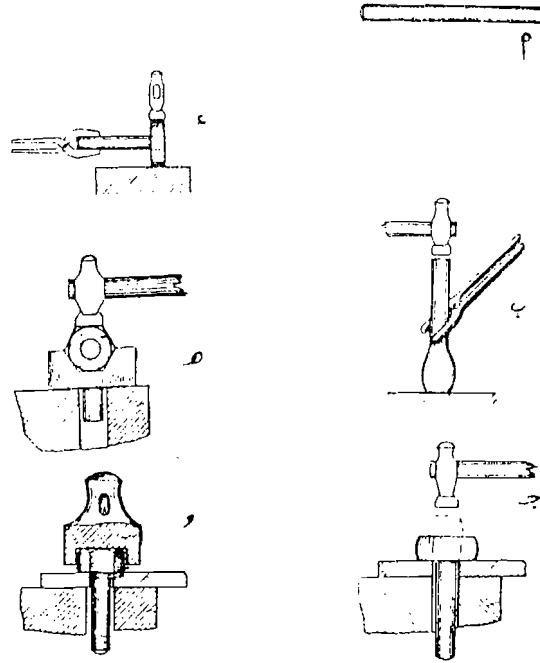

شكل (٥-٥) تسلسل عمليات طرق مسّار برأس مسددة

### ٥-١-٣- خطوات حدادة مفتاح صواميل

يوضح شكل (٥-٦) خطوات حداده حرة لمفتاح صواميل ، وتشمل الآتى :

( أ ) يتم شنكرة الطول المطلوب ، ويقطع الجزء اللازم .

( ب ) يسخن طرفي الجزء المراد تشكيله ، وشطفهما بالأجئة ، ثم تنى الأطراف .


( ج ) يتم تنى كل من الطرفين إلى الخارج .

( د ) يسخن أحد الطرفين إلى درجة حرارة اللحام ، ثم يجري طرقه حتى يلتحم ، وتكرر العملية بالنسبة للطرف الآخر .

( هـ ) يتم عمل حزوز وسط الجزء ، بالأبعاد المطلوبة للصواميل ، وذلك لتكوين الأركان للمفتاح .

( و ) يتم تنى الجزء بمكان الحزوز ، للحصول على الشكل المطلوب للمفتاح .

( ز ) توضع يد المفتاح في المكان المعد لها ، وبعملية اللحام يتم تشكيل المفتاح .

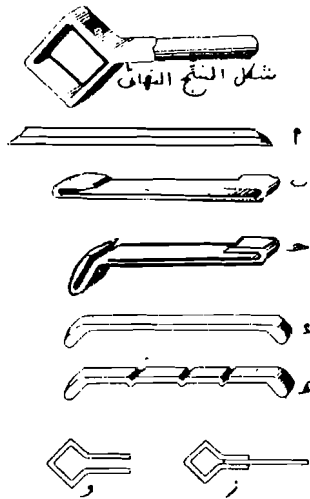


شكل (٥-٦) تسلسل عمليات طرق مفتاح صواميل

### ٥-٢-٢- الحداثة بالاسطمبات (Die Forging)

تتم عمليات الحداثة بالاسطمبات داخل تجويف الاسطمة حيث يتم تشكيل المعدن بها، والمطروقات التي يتم إنتاجها بهذه الطريقة تكون ذات دقة أعلى من الحداثة الحرة، وحيث أن تكلفة تصنيع الاسطمبات عالية، فإنها تستخدم في الإنتاج بالجملة. والأجزاء المطروقة التي يتم إنتاجها بالاسطمبات يكون تسامح التشغيل وتفاوت الأبعاد بها صغير بالمقارنة بمنتجات الحداثة الحرة.

وتتكون الاسطمة من جزئين، العلوى ويثبت في الجزء العلوى من المطرقة أو المكبس، والسفلى ويثبت على وسادة على السندان بالمطرقة، أو في الجزء السفلى للمكبس، كما هو موضح في شكل (٥-٧).

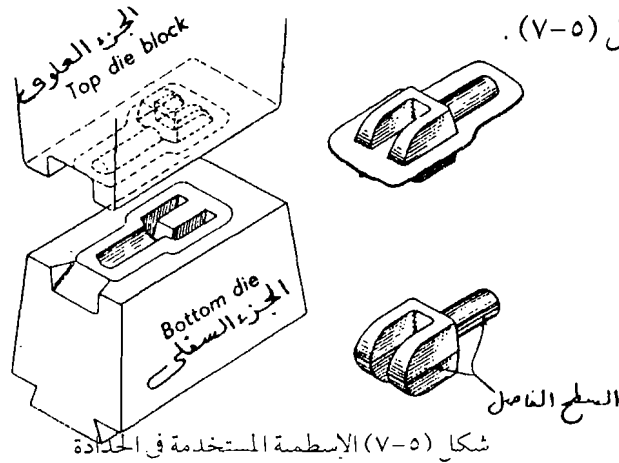


شكل (٥-٧) الاسطمة المستخدمة في الحداثة

### ٥-٢-١- خطوات الحدادة بالاسطمبات لإنتاج ذراع المرفق

يوضح شكل (٥-٨) خطوات الحدادة بالاسطمبات لإنتاج ذراع المرفق وتشمل الآتى :  
 (أ) يتم حساب حجم خامة المعدن المطلوب ، ثم تقطع الخامة حسب الطول المحدد .  
 (ب) تسخن الخامة إلى درجة الحرارة المناسبة ، ثم توضع فى الفجوة ١ فى الاسطمبة ،  
 حيث يتم تصغير مقطع الخامة فى الجزء الأوسط منها ، وتتم عملية التشكيل لتأخذ الخامة  
 الشكل ١ .

(جـ) ثم يوضع الجزء فى الفجوة ٢ فى الأسطمبة ، حيث يتم تجميع الخامة المطلوبة فى  
 النهايتين الكبرى والصغرى لذراع المرفق ، وتتم عملية التشكيل لتأخذ الخامة الشكل ٢ .  
 (د) يوضع الجزء فى الفجوة ٣ فى الاسطمبة ، حيث تكون الخامة أقرب ما يمكن للشكل  
 النهائى لذراع المرفق ، وتتم عملية التشكيل لتأخذ الخامة الشكل ٣ .  
 (هـ) يوضع الجزء فى الفجوة ٤ فى الاسطمبة ، وتأخذ الخامة الشكل النهائى للمنتج ، مع  
 وجود زعانف زائدة ، ويتم قطعها بعد ذلك ، وتتم عملية التشكيل لتأخذ الخامة الشكل ٤ .

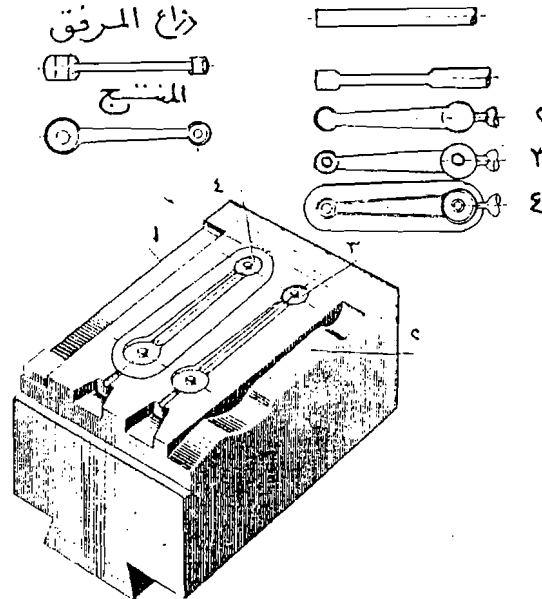


شكل (٥-٨) تسلسل عمليات إنتاج ذراع مرفق بواسطة الكبس فى الاسطمبة على عدة مراحل

### ٥-٣-٣- بعض أنواع المطارق والمكابس المستخدمة في الحدادة (Some Types of Hammers and Presses Used in Forging)

#### ٥-٣-١- المطارق (Hammers)

تحدد قدرة المطرقة بوزن الأجزاء المتساقطة منها ، وتنقسم إلى مطارق ميكانيكية التشغيل ، ومنها المطارق ذات السوستة ، والمطارق الهوائية . وإلى مطارق تعمل بالبخار أو بضغط الهواء ، وفيما يلي شرح لبعض هذه الأنواع .

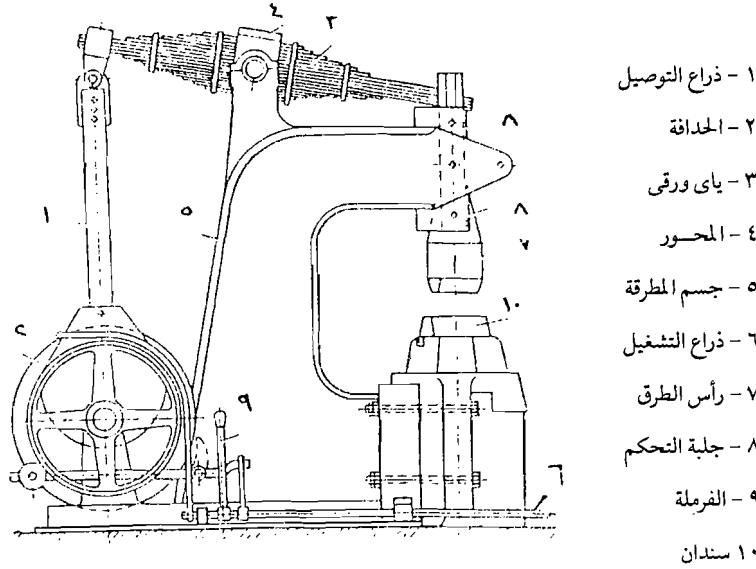


شكل (٩-٥) المطارق ذات السوست الورقية

#### ٥-٣-١-١- المطارق ذات السوست الورقية (Leaf Spring Hammers)


يوضح شكل (٩-٥) المطرقة ذات السوست الورقية ، وتنتقل الحركة من عمود المرفق إلى ذراع المرفق ١ ، والذي يتصل بالسوست الورقية ٣ ، وتتأرجح السوست على المحور ٤ ، وتتصل السوست بالمطرقة ٧ ، وهو معلق عليها تعليقاً حراً ، وينزلق في مجارى . وعند دوران عمود المرفق ترتفع وتهبط المطرقة ٧ ، ويتم حدادة الخامة التى تم وضعها على السندان ١٠ . ويتراوح عدد الطرقات - الضربات - من ٣٠ إلى ١٢٠ طرقة في الدقيقة ، ويصل وزن الأجزاء الساقطة لهذه المطارق من ٣٠ إلى ٢٥٠ كجم ، وتستعمل هذه المطارق لطرق الأجزاء الرقيقة .

### ٥-٢-٣-١-٢ المطارق الهوائية (Pneumatic Hammers)

يوضح شكل (٥-١٠) مقطع لمطرقة هوائية ، وتوجد بالمطرقة أسطوانتان ، الأسطوانة لعاملة ١ ، وأسطوانة الضغط ٢ ، ويتحرك في الأسطوانة العاملة الكباس ٣ ، ويركب به لبلص الدقاق ٤ ، ويتحرك الكباس ٥ بواسطة عمود المرفق ٦ فيضغط الهواء الذي بالجزئين لعلوى والسفل من أسطوانة الضغط على الترتيب . ويذهب الهواء المضغوط بواسطة لقنوات ٧ الى تجويف الأسطوانة العاملة مما ينتج عنه حركة الدقاق وأصطدامه بالسندان أو ارتفاعه . ويجرى دخول الهواء وخروجه من الأسطوانة العاملة بواسطة الصمامات ٨ التي

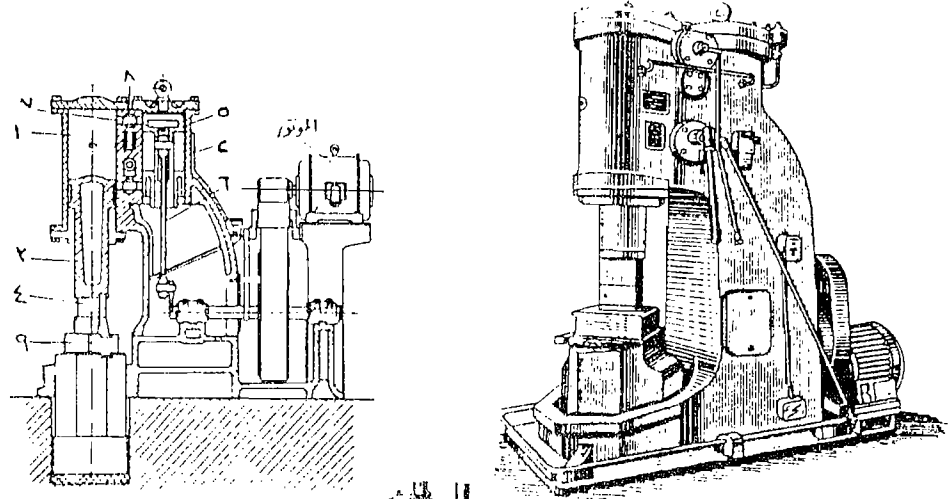

- ١ - أسطوانة الضغط
- ٢ - أسطوانة هواء
- ٣ - المطرقة
- ٤ - مقدم المطرقة
- ٥ - كباس ضاغط الهواء
- ٦ - ذراع توصيل
- ٧ ، ٨ - صمام التحكم
- ٩ - سندان

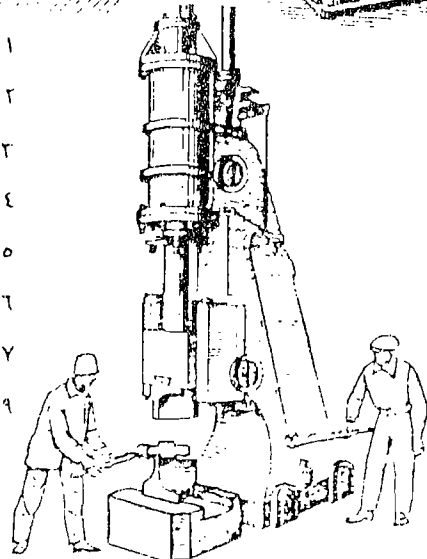

شكل (٥-١٠) المطارق الهوائية


تحركها مقابض أو بدال . ويسمح وجود الصمامات بإجراء طرقات منفصلة أتوماتيكية ، أو بالإضافة إلى ذلك يسمح بابقاء الدقاق في الوضع العلوى . ويتراوح وزن الأجزاء الساقطة من ٥٠ إلى ١٠٠٠ كجم . وتستعمل المطارق الهوائية للطرق الحر للمطروقات بوزن حتى ٢٠٠٠ كجم .

#### ٥-٢-٣-٢-المكبس (Presses)

توجد أنواع مختلفة من المكابس والتي تستخدم في عمليات التشكيل بالحدادة . ويقتصر الشرح في الجزء التالى على المكابس الهيدروليكية ذات القدرات العالية ، وكما يلى :

#### ٥-٢-٣-١-المكبس الهيدروليكية (Hydraulic Presses)

يوضح شكل (١١-٥) مقطع لمكبس هيدروليكي ، ويستخدم في طرق الكتل الكبيرة التى يصل وزنها حتى ٢٥٠ طن ، وطاقة المكابس الهيدروليكية المستخدمة في عمليات الحدادة الحرة من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠٠ طن ، وطاقة المكابس الهيدروليكية المستخدمة في عمليات الحدادة بالاسطوانات إلى ٢٠٠٠٠ طن .

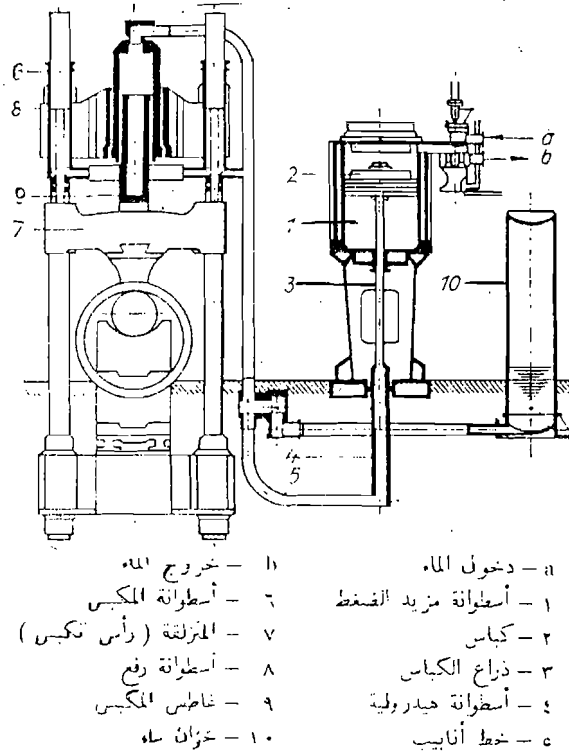


- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| ١ - أسطوانة مزيد الضغط | ١١ - دخول الماء          |
| ٢ - مكبس               | ١٢ - خروج الماء          |
| ٣ - ذراع المكبس        | ١٣ - أسطوانة المكبس      |
| ٤ - أسطوانة هيدروليكية | ١٤ - المزقة ( رأس مكبس ) |
| ٥ - خط أنابيب          | ١٥ - أسطوانة رفع         |
|                        | ١٦ - غاطس المكبس         |
|                        | ١٧ - خزان ماء            |

شكل (١١-٥) رسم تخطيطي للمكبس الهيدروليكي

### ٥-٣- الدرفلة (ROLLING)

تسمى عملية التشكيل اللدن للمعادن أثناء مرورها بين درفلين تحت ضغطها بعملية الدرفلة ، كما موضح في شكل (٥-١٢) . وتتم المراحل الأولى لعملية الدرفلة على الساخن ، لتحويل الكتل المسبوكة إلى بلاطات وكتل مدرفلة ، ويتبعها أيضًا الدرفلة على الساخن للحصول على الألواح والشرائط والأسياخ والمواسير والقضبان ومقاطع الهياكل المعدنية المختلفة : وتستخدم الدرفلة على البارد للحصول على منتجات ذات نعومة سطح جيدة ، ومقاومة ميكانيكية مرتفعة ، مع صلادة إضافية ، بالإضافة إلى الدقة في الأبعاد ، ومن منتجاتها الألواح والشرائط والرقائق .


وتتم درفلة الكتل والبلاطات والشرائط والرقائق بواسطة درافيل ذات سطح أسطوانى كامل مستو ، كما هو موضح في شكل (٥-١٢) . وتتم درفلة القضبان والأسياخ ومقاطع

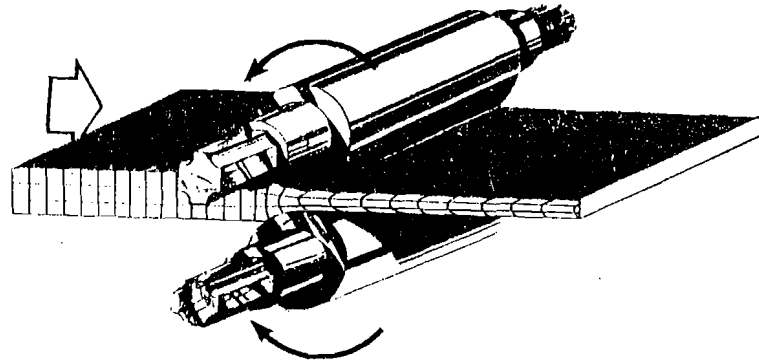

شكل (٥-١٢) عملية الدرفلة بين درفيلين

الهياكل المعدنية مثل الزوايا والكممر وغيرها على درافيل ذات سطح أسطوانى به تجاويف - مجارى - دائرية حسب الشكل المطلوب للمنتج . وتتم عملية الدرفلة على عدد من المراحل حسب صعوبة شكل المنتج ، كما هو موضح في شكل (٥-١٣) . ويمكن درفلة مواد الألومنيوم والنحاس والصلب وسبائكهم وغيرها .



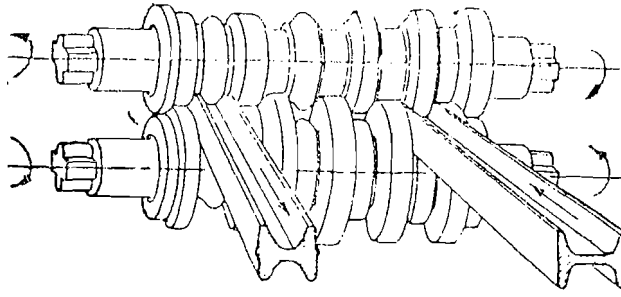


شكل (١٣-٥) الدرفلة باستعمال درفيلين عاكسين

### ١-٣-٥- أنواع وحدات الدرافيل (Types of Rolling Mills)

يوضح شكل (١٤-٥) الأنواع الرئيسية لوحداث الدرافيل المستخدمة في عمليات الدرفلة ، والتي تشمل الآتى :


- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| (Two High Rolling Mill)       | i - اثنين درفيل رأسية .      |
| (Three High Rolling Mill)     | ii - ثلاثة درافيل رأسية .    |
| (Four High Rolling Mill)      | iii - أربعة درافيل رأسية .   |
| (Cluster High Rolling Mill)   | iv - درافيل كلستر .          |
| (Twenty Rolls-Sendzimir Mill) | v - عشرون درفيل - سندزيمير . |
| (Planetary Mill)              | vi - درافيل شمسية .          |

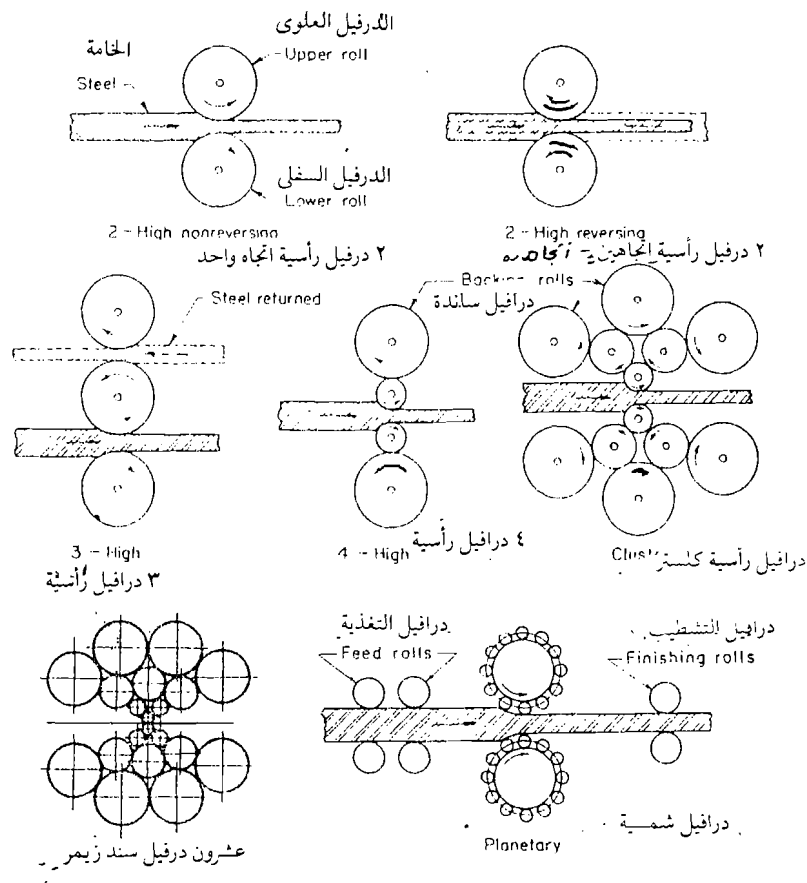

شكل (٥-١٤) أنواع وحدات الدرفيل

### ٥-٣-٢- خطوات إنتاج الألواح بالدرفلة

يوضح شكل (٥-١٥) عمليات إنتاج الألواح السوداء والألواح اللامعة بالدرفلة على الساخن والبارد . ويكون ذلك باستخدام درافيل ذات سطح أسطوانى كامل مستو ، مع الاستعانة بالمعالجة بالأحماض لإزالة القشور والشوائب والصدأ من أسطح الألواح السوداء . ويتم ترتيب وحدات الدرفيل فى خط إنتاجى متواصل ، وفيها تتعاقب عمليات الدرفلة بسرعات محددة ، حيث تزيد سرعة الدرفيل على التوالى ، نتيجة للتخفيض المتتالى فى سمك الألواح مع الزيادة فى الطول .

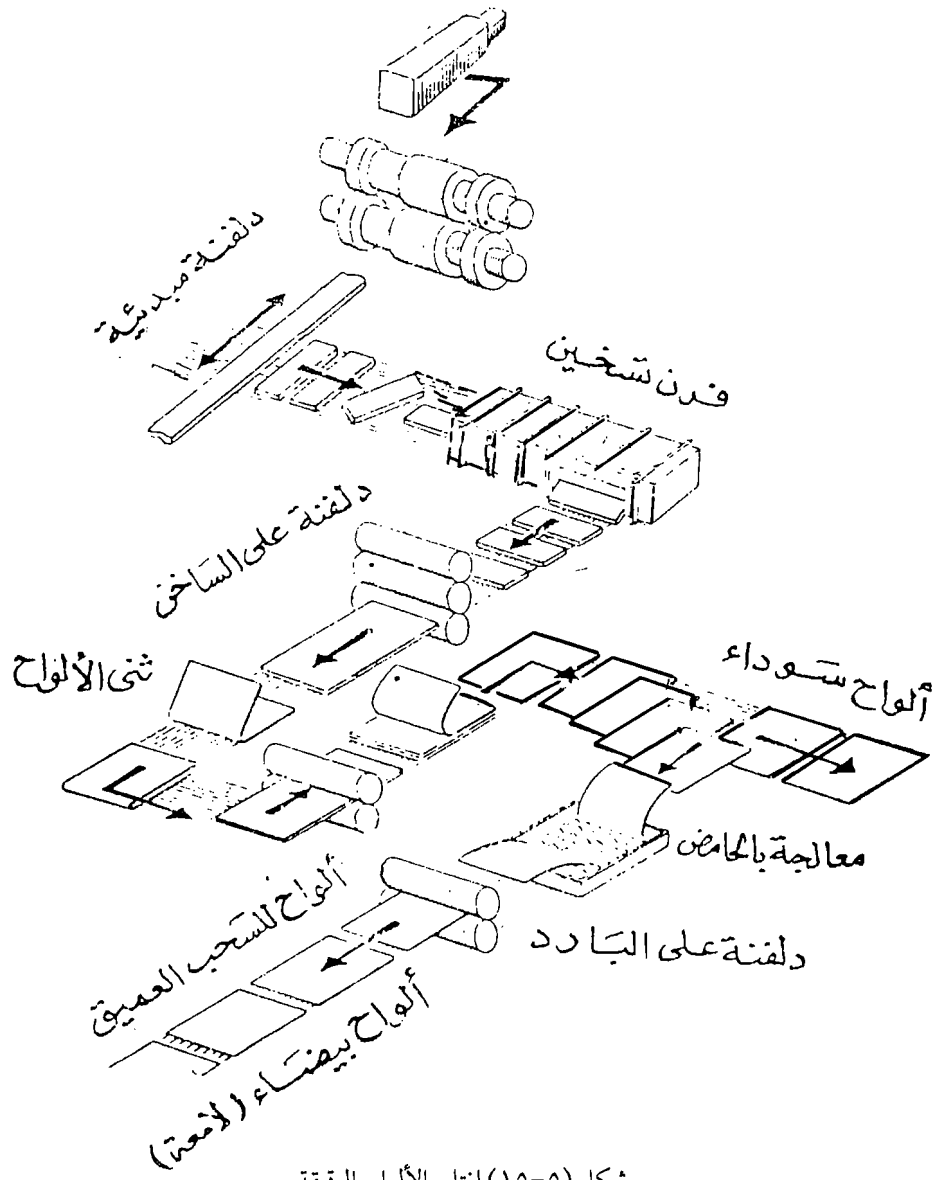


شكل (٥-١٥) إنتاج الألواح الرقيقة

### ٥-٣-٣- خطوات إنتاج الأسياخ بالدرفلة

يوضح شكل (٥-١٦) خطوات إنتاج الأسياخ بالدرفلة على الساخن ، ويتم في هذه الحالة تشكيل كتلة مربعة مقاس  $100 \times 100$  مم إلى أسياخ مستديرة بقطر ٣٠ مم . وتتم عملية الدرفلة على عشرة مراحل ، حيث يتم تحويل الكتلة المربعة إلى شكل بيضاوي ، ثم إلى شكل


مربع ، ثم إلى شكل بيضاوى وهكذا ، مع تخفيض فى مساحة المقطع فى كل مرحلة ، حتى يتم التشكيل النهائى للأسياخ بالقطر المطلوب .

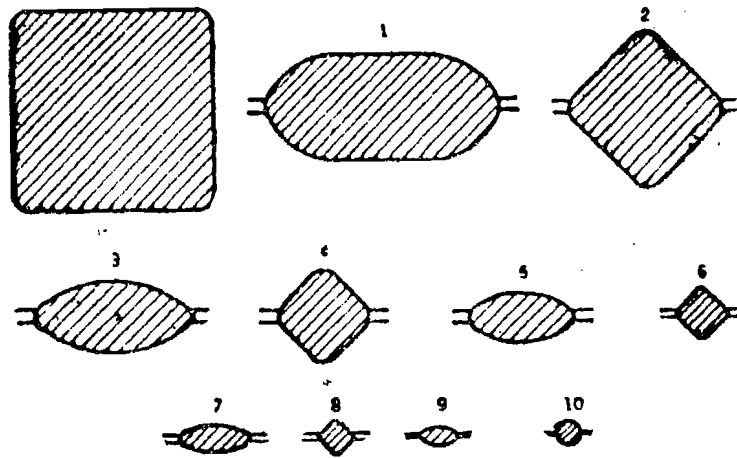

شكل (٥-١٦) مراحل درفلة الأسياخ

#### ٥-٣-٤- خطوات إنتاج قضبان السكك الحديدية بالدرفلة


يوضح شكل (٥-١٧) خطوات إنتاج قضبان السكك الحديدية بالدرفلة على الساخن ، ويكون ذلك باستخدام درافيل ذات سطح أسطوانى به تجاويف دائرية . ويتم فى هذه الحالة تشكيل الخامة وهى عبارة عن كتلة مربعة الى قضيب السكك الحديدية المطلوب بالأبعاد والمواصفات المحددة . وتتم عملية الدرفلة على عشرة مراحل مع تخفيض فى مساحة المقطع فى كل مرحلة ، حتى يتم التشكيل النهائى للقضيب .

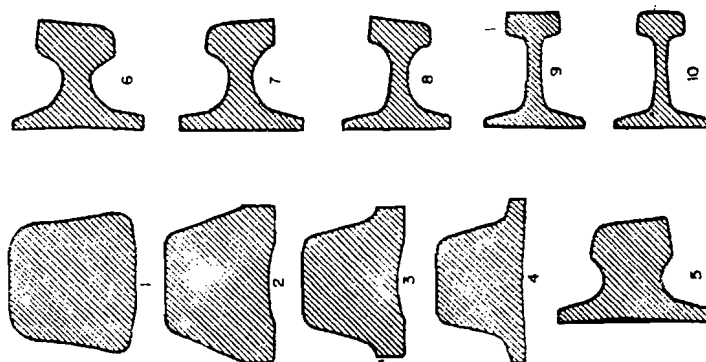

شكل (٥-١٧) مراحل درفلة قضبان السكك الحديدية


### ٥-٣-٥- التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق المعدنية

يتم التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق المعدنية ذات السمك من ١,٢٥ مم إلى ٢٠ مم ، بأسلوب التشكيل المستمر ، وبدون تسخين ، وبواسطة مجموعات من درافيل التشكيل ، كما هو موضح في شكل (٥-١٨) . وتتم العملية بطاقة إنتاجية كبيرة ، وتكون المنتجات ذات دقة جيدة .

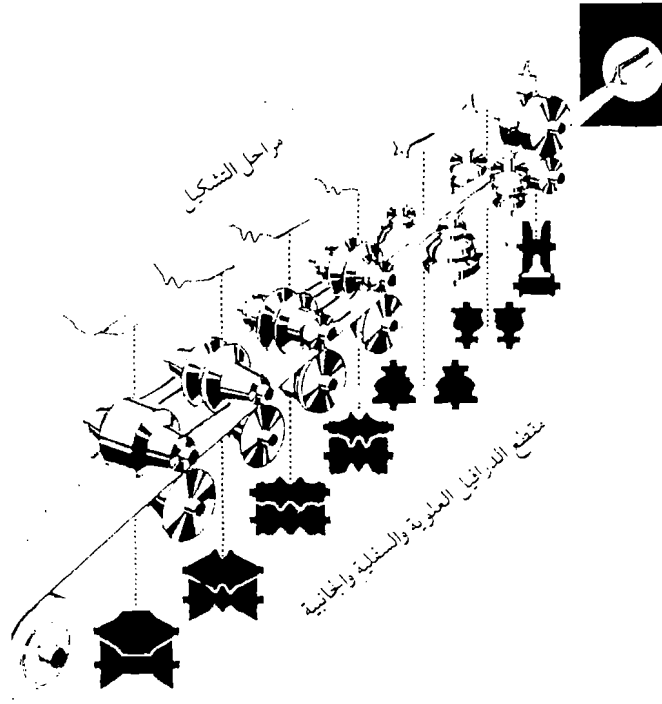

شكل (٥-١٨) مراحل التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق

ويوضح شكل (٥-١٩) بعض منتجات عمليات التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق المعدنية . ويمكن تشكيل المعادن ذات المصلية الجيدة ، وتستخدم سوائل التزييت لمنع الاحتكاك وإطالة عمر درافيل التشكيل . وتصنع الدرافيل من سبائك الصلب التي تتحمل التآكل .

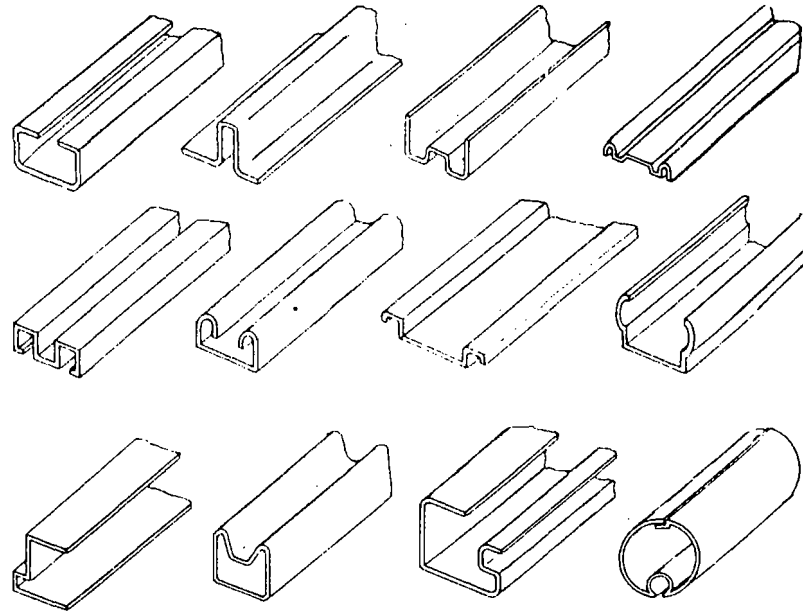


شكل (١٩-٥) بعض منتجات عمليات التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق

### ١-٥-٣-٥ أمثلة لعمليات التشكيل على البارد للألواح والشرائط والرقائق المعدنية

#### تشكيل مقطع على هيئة علبة مجرى :

يتم الإنتاج للمقطع على عدة مراحل ، بعدد ثمانية مجموعات من درافيل التشكيل ، كما هو موضح في شكل (٢٠-٥) .

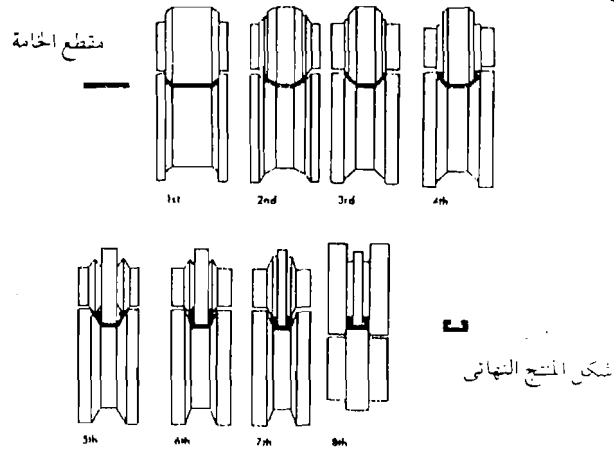


شكل (٢٠-٥) تشكيل مقطع على هيئة علبة مجرى على ٨ مراحل

## تشكيل مقطع على هيئة حرف 'Z' :


يتم إنتاج المقطع على خمسة مراحل ، وتتكون كل مرحلة من درفلين بهما تجاوزيف دائرية على الأسطح تناسب الشكل المطلوب لكل مرحلة ، كما هو موضح في شكل (٥-٢١) .

## تشكيل ماسورة بوصلة دسرة :

يتم إنتاج الماسورة على ثمانية مراحل ، بعدد ثمانية مجموعات من الدرافيل ، ويلاحظ أن المرحلة السادسة تتم بواسطة درفلين أفقيين لعمل وصلة الدسرة ، كما هو موضح في شكل (٥-٢٢) .

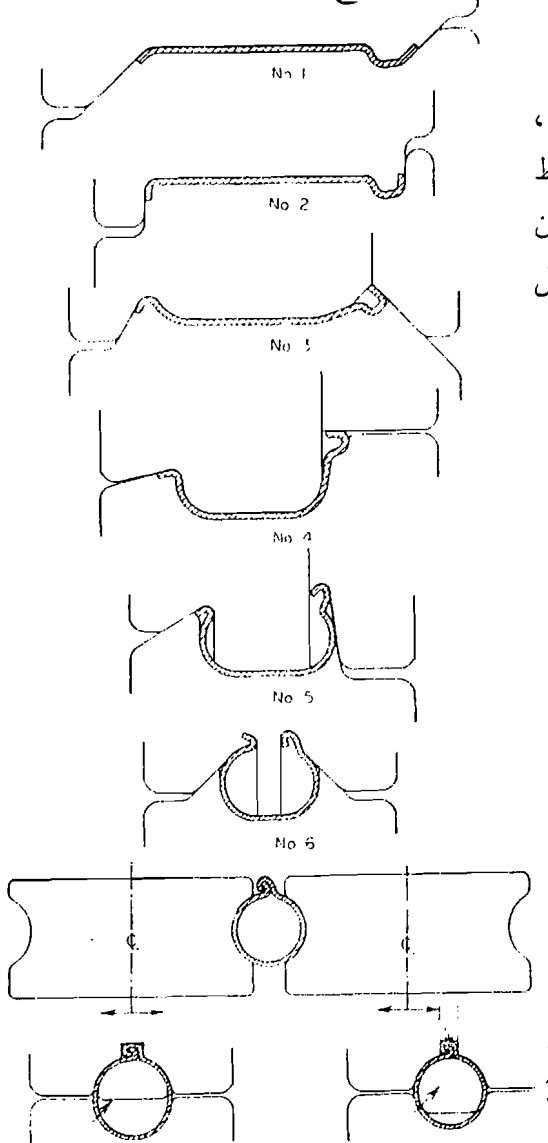

شكل (٥-٢٢) تشكيل ماسورة بوصلة دسرة  
على ٨ مراحل مرحلة السادسة سم بدرفلين أفقيين لعمل الدسرة

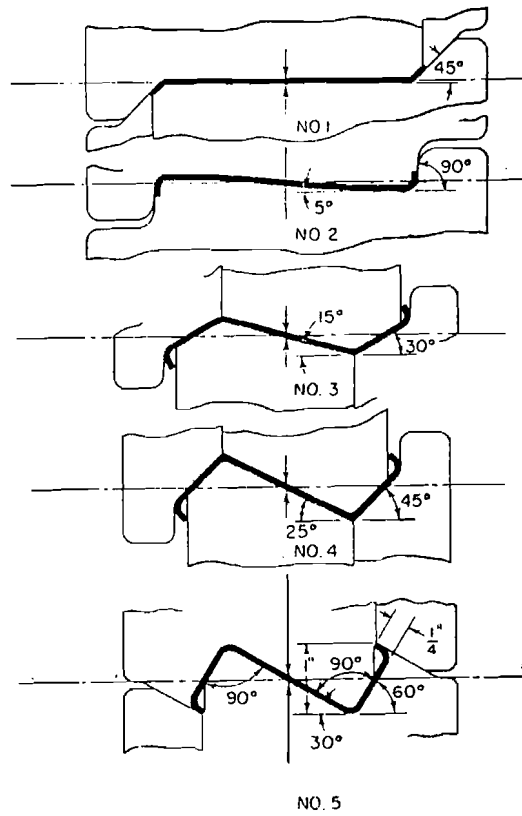


شكل (٥-٢١) تشكيل مقطع على هيئة حرف "Z" على ٥ مراحل

### ٥-٣-٦- تشكيل المواسير الملحومة من الألواح والشرائط


يجرى تشكيل المواسير الملحومة من الألواح والشرائط بعدة طرق ، وفيما يلي ذكر طريقتين منهم :

١ - تشكل المواسير من ألواح تم شطف جوانبها على زاوية بحوالى  $70^\circ$  . تسخن الألواح إلى درجة حرارة اللحام ، وتدخل الألواح في اسطمية على هيئة جرس ، ويتم شد الماسورة من الناحية الأخرى للأسطمية ، والتي يتم فيها تشكيل الماسورة والضغط على الجوانب المشطوفة ولحام الماسورة باللحام التناكبي ، كما هو موضح في شكل (٥-٢٣) .

٢ - تشكل المواسير باستخدام مجموعات من الدرافيل بها تجاويف دائرية ، تمر فيها الألواح بعد تسخينها ، ويتم بهذا الأسلوب تشكيل الألواح إلى مواسير ، ويتم لحامها بطريقة اللحام التناكبي المستمر ، وكما هو موضح في شكل (٥-٢٤) .

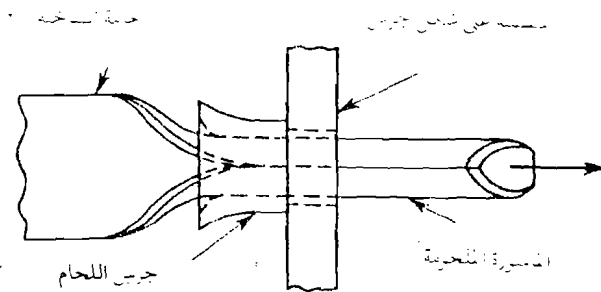

شكل (٥-٢٣) تشكيل المواسير الملحومة باستخدام اسطمية على هيئة جرس

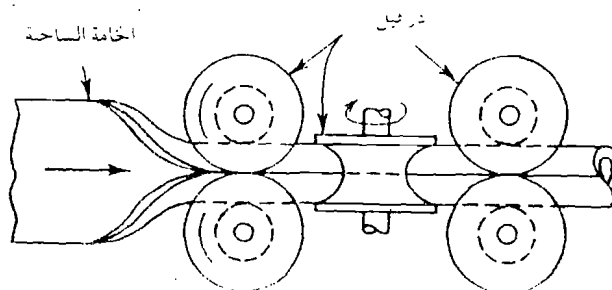

شكل (٥-٢٤) تشكيل المواسير بالدرفلة مع اللحام التناكبي المستمر




## ٥-٤- البثق (EXTRUSION)

البثق هو عملية تشكيل لدن للمعادن ، وتتم باستخدام ضغط كبير على الخامة ، مما يؤدي إلى تشكيل وخروج - بثق - المعدن من الاسطمية التي بها فتحة تحدد شكل مقطع المنتج المطلوب ، كما هو موضح في شكل (٥-٢٥) . ويمكن تشبيه عملية البثق بما يتم عند رفع غطاء فتحة أنبوبة معجون الأسنان ، ثم الضغط على الأنبوبة ، مما يؤدي إلى خروج - بثق - المعجون منها . وغالبًا تتم عملية بثق المعادن على الساخن ، كما أنه في بعض الأحيان تجري على البارد .

وعادة تكون خامة المعدن الذي تتم عليها عملية البثق أسطوانية الشكل ، وتوضع في أسطوانة ذات جدار قوى ليتحمل الضغوط الكبيرة المستخدمة . ويتم الضغط على الخامة من خلال كباس ، ويمكن الحصول على الضغوط المطلوبة هيدروليكيًا وميكانيكيًا .

ويستخدم البثق في إنتاج الأعمدة والقضبان والمواسير والمقاطع المختلفة ، من خامات الألومنيوم والنحاس والزنك والرصاص والصلب وسبائكها وغيرها . وتمتاز منتجات عملية البثق بالدقة في الأبعاد ، كما أنها ذات نعومة سطح جيدة في حالة البثق على البارد ، بالإضافة إلى عدم الحاجة في كثير من الحالات إلى عمليات تشغيل لاحقة .

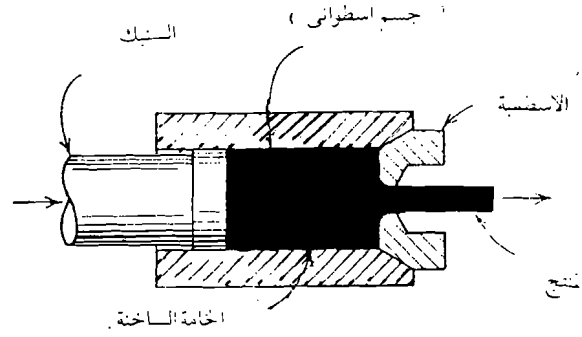


شكل (٥-٢٥) عملية البثق

### ٥-٤-١- أنواع عمليات البثق


الأنواع الرئيسية لعمليات البثق تشمل الآتى :

#### i- البثق الأمامى أو المباشر (Forward or Direct Extrusion)

يتم الحصول على المنتج نتيجة لتحرك المعدن أثناء التشكيل وخروجه من الاسطمية في نفس اتجاه حركة الكباس ، كما هو موضح في شكل (٥-٢٦) .

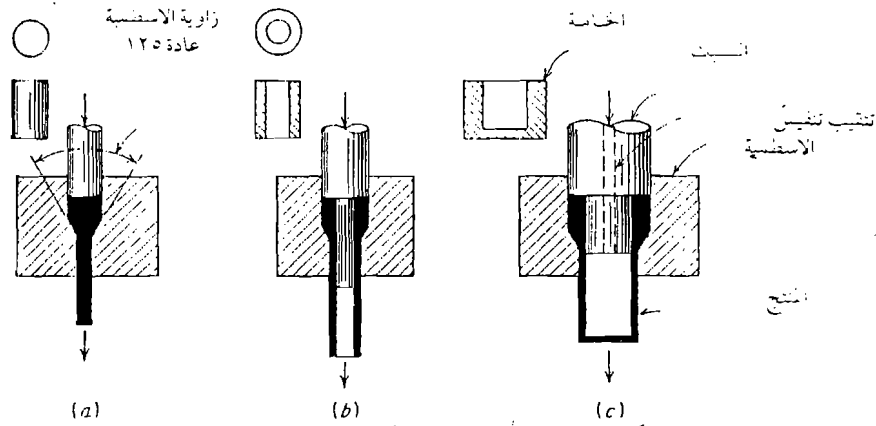

شكل (٥-٢٦) أمثلة للبثق الأمامي أو المباشر

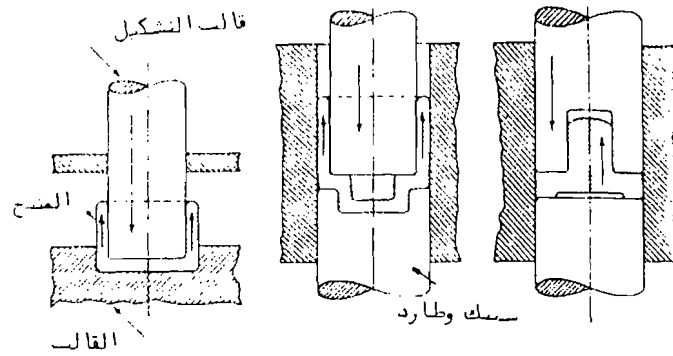


شكل (٥-٢٧) أمثلة للبثق العكسي أو غير مباشر

## ii - البثق العكسي أو غير مباشر (Backward or Indirect Extrusion)

يتم الحصول على المنتج نتيجة لتحرك المعدن أثناء التشكيل وخروجه من الاسطوانة في عكس إتجاه حركة الكباس ، كما هو موضح في شكل (٥-٢٧) .

## iii - البثق المشترك (Combined Extrusion)

يتم الحصول على المنتج نتيجة لتحرك المعدن أثناء التشكيل في إتجاهي حركة الكباس وعكسها ، كما هو موضح في شكل (٥-٢٨) .

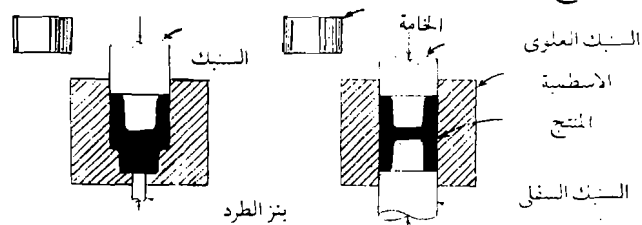


شكل (٥-٢٨) أمثلة للبثق المشترك

#### iv - بثق المواسير (Tube Extrusion)


يتم الحصول على المواسير إما بتحريك شاقة أو تثبيتها بالكباس ، ويتم أثناء عملية البثق مرور الشاقة بفتحة الاسطمة ، ويحدد الفراغ الموجود بين فتحة الاسطمة وقطر الشاقة سمك جدار المواسير المطلوبة ، كما هو موضح في شكل (٢٩-٥) .

#### v - البثق بالصدمة (Impact Extrusion)

يتم الحصول على المنتج بتنفيذ صدمة سريعة على خامة المعدن ، كما هو موضح في شكل (٣٠-٥) .

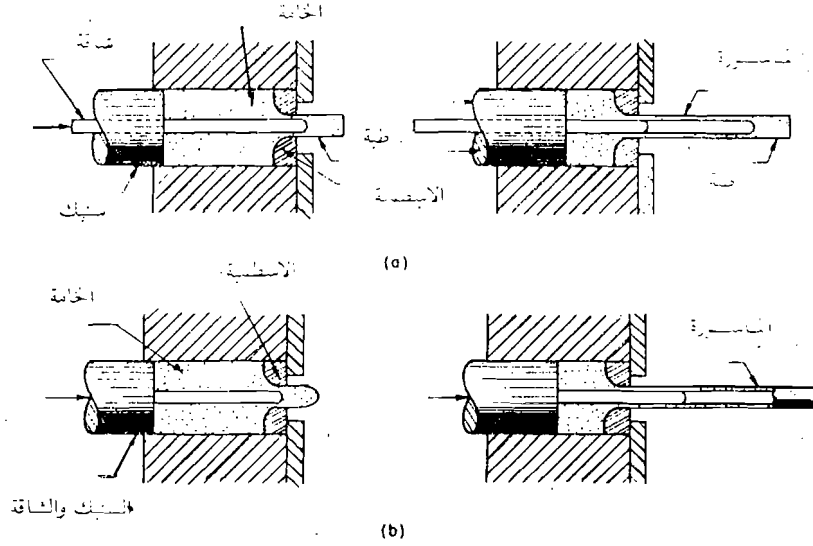

شكل (٢٩-٥) طريقتين لبثق المواسير باستخدام شاقة داخلية

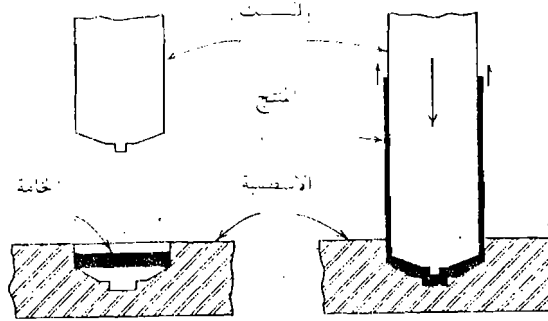


شكل (٣٠-٥) البثق بالصدمة

## ٥-٥- سحب الأسلاك (WIRE DRAWING)

سحب الأسلاك هو عملية تشكيل لدن للمعادن ، وتكون على البارد . ويتم بواسطتها تخفيض قطر ومساحة مقطع السلك ، وتجري بشد السلك من داخل اسطمة ذات فتحة دائرية بقطر السلك المطلوب ، كما هو موضح في شكل (٥-٣١) . ويكون تخفيض مقطع السلك نتيجة لاستخدام اسطمة ذات مقطع داخلي مسلوب - متناقص تدريجيًا ، حيث تتم عملية التشكيل للسلك في الجزء المسلوب من الاسطمة .


وتبدأ عملية سحب الأسلاك بأخذ طرف السلك المطلوب تخفيض مقطعه من لفة أسطوانة السلك قبل السحب ، ثم يدب هذا الطرف ، ويتم مروره داخل الاسطمة ، ثم يثبت في أسطوانة السحب التي يتم دورانها ، فتتم عملية السحب للسلك ، كما هو موضح في شكل (٥-٣٢) .

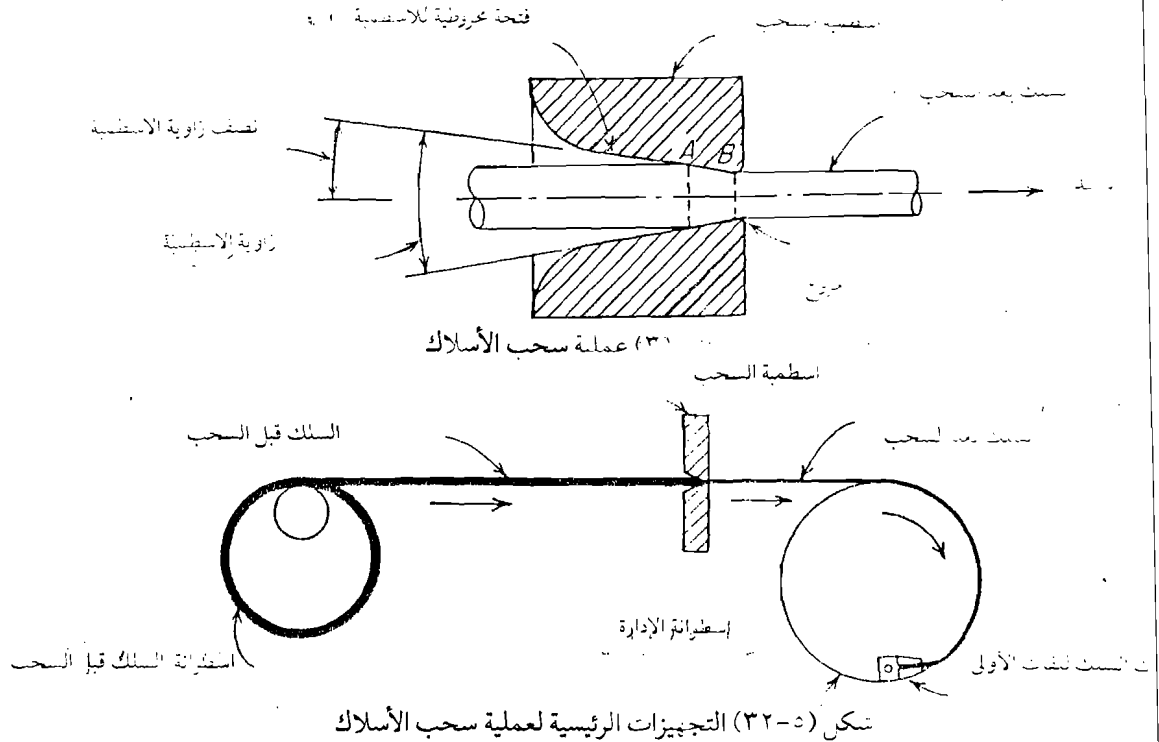

شكل (٥-٣٢) التجهيزات الرئيسية لعملية سحب الأسلاك

ويمكن بواسطة عملية سحب الأسلاك الحصول على أسلاك دقيقة بأقطار يمكن أن تصل كحد أدنى إلى ٠,٠٠٢ مم ، وذلك من أسلاك بأقطار تصل بحد أقصى إلى ٨ مم قبل السحب . كما أنه يمكن سحب القضبان الدائرية المقطع بقطر ١٠٠ مم ، والمقاطع التي على


شكل مربع ومسدس ومثلث وغيرها . وفي حالة التخفيض الكبير في مساحة مقطع السلك ، يمكن أن يتم التخفيض على عدد من المراحل المتتالية ، بحيث يمر السلك في كل مرحلة داخل سطمبة يتم فيها تخفيض نسبة من مساحة مقطع السلك ، كما هو موضح في شكل (٥-٣٣) .

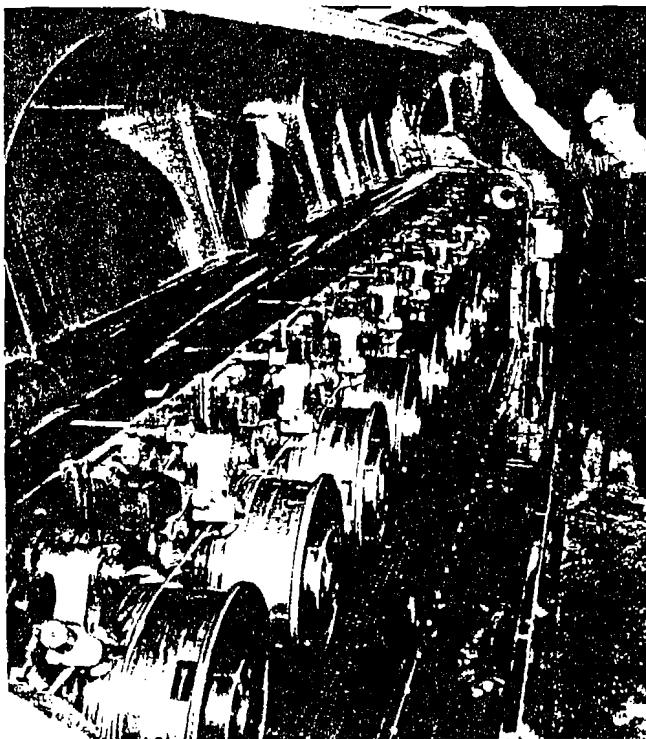


شكل (٥-٣٣) سحب الأسلاك على عدد من المراحل المتتالية

ويمكن سحب الأسلاك من خامات الألومنيوم والنحاس والصلب وغيرها . ولتفادي الاحتكاك الكبير بين السلك والاسطمبة أثناء عملية سحب الأسلاك ، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الاسطمبة وتآكلها ، فإنه يتم وضع السلك والاسطمبة بأكملهما في حوض به سائل للترطيب ، أو مرور السلك في حوض به خليط للتشحيم على شكل بودرة وتغطي السلك بطبقة منه قبل مروره في الاسطمبة ، كما هو موضح في الشكلين (٥-٣٤) ، (٥-٣٥) .

ونتيجة لعملية التشكيل على البارد للسلك أثناء عملية السحب ، وفي حالة إذا كان التخفيض كبير في مساحة المقطع ، فإن السلك يتصلد لدرجة مرتفعة مما يؤدي إلى كسره ، ولتفادي ذلك يتم عمل معالجة حرارية تخمير للسلك بين مراحل السحب المتتالية . ويجب أن

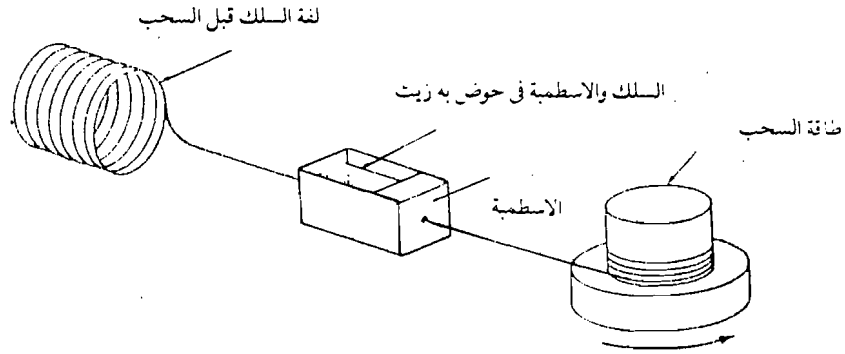

شكل (٣٤-٥) غمس السلك والاسطمية في حوض من الزيت للتشحيم أثناء السحب

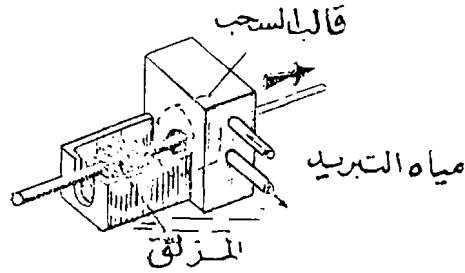


شكل (٣٥-٥) عملية تغطية السلك بإعادة التشحيم قبل مروره في الاسطمية ، وتبريد الاسطمية بالمياه

تكون المواد التي تصنع منها اسطميات سحب الأسلاك مقاومة للحرارة والتآكل . وحسب حالات الاستخدام ممكن أن تصنع الاسطميات من سبائك الصلب أو كربيد التنجستين أو الماس . كما أنه ممكن عمل نظام لدورة لتبريد الاسطميات بالمياه أثناء عملية سحب الأسلاك .

#### ٥-٥-١- خطوات تصنع الأسلاك من الصلب

لتصنيع الأسلاك من الصلب ، يتم تسخين كتل الصلب في فرن التسخين ، ثم تجرى عملية التشكيل للكتل بالدرفلة على عدد من مجموعات الدرافيل ، حتى يتم الحصول على أسياخ بقطر حوالى ٥ مم ، ثم يتم معالجتها حرارياً بالتخمير ، وتنظيفها من قشور الأكاسيد ، ويدبب طرف السيخ ، ويمرر بالتتالى داخل اسطميات سحب الأسلاك ، ويتم استخدام قوة الشد اللازمة لعملية السحب حسب القطر المطلوب ، كما موضح في شكل (٣٦-٥) .

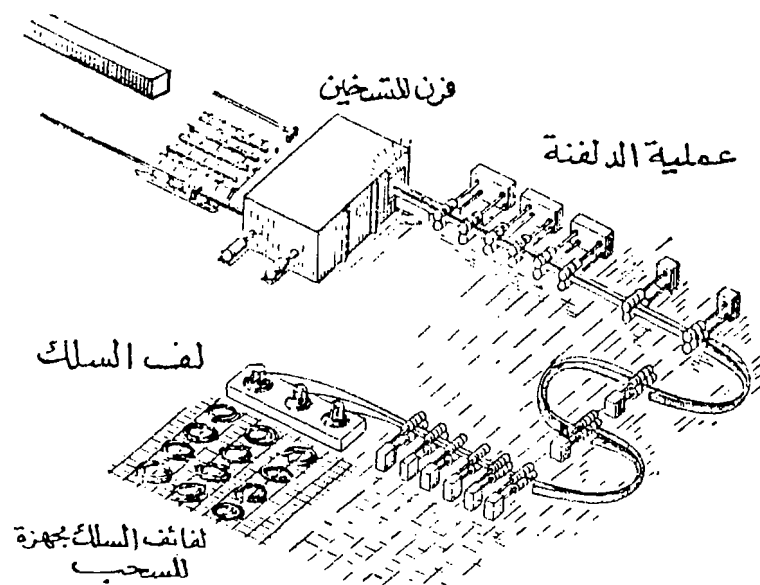


شكل (٥-٣٦) خطوات تصنيع الأسلاك من الصلب


## ٥-٦- سحب المواسير (TUBE DRAWING)

عملية سحب المواسير تشابه عملية سحب الأسلاك ، ويتم في عملية سحب المواسير تصغير القطر الخارجى للماسورة أو تصغير القطر وسمك الجدار . وتجري عملية التشكيل اللدن للمواسير على البارد ، ويتم تصلد المعدن وتحسين نعومة السطح . ويمكن سحب المواسير من خامات الألومنيوم والنحاس والصلب وسبائكها وغيرها .

وتستخدم عملية سحب المواسير للحصول على مواسير بأقطار وأبعاد محددة ، وذلك من مواسير سبق إنتاجها بعملية البثق أو طريقة مانزمان (Mannesman) كما هو موضح في شكل (٥-٣٧) ، أو بدرافيل مخروطية ٦٠ كما هو موضح في شكل (٥-٣٨) ، أو بدرافيل ستيفل (Stiefel) كما هو موضح في شكل (٥-٣٩) ، أو بدرافيل بيلجر (Pilger) كما هو موضح في شكل (٥-٤٠) .

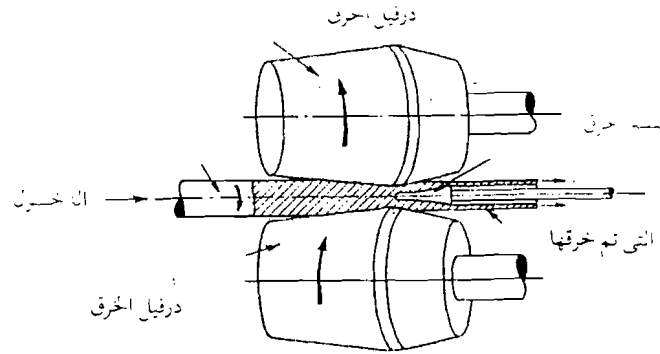


شكل (٥-٣٧) طريقة مانزمان لتشكيل المواسير غير ملحومة

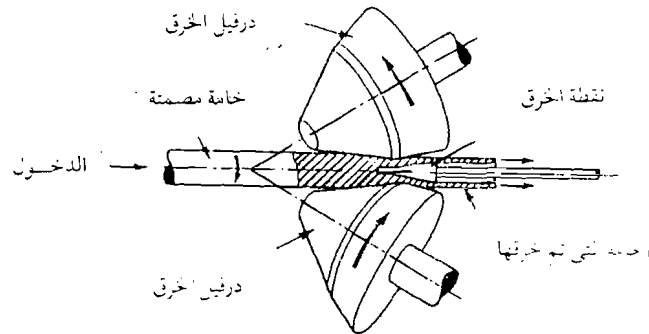


شكل (٥-٣٨) طريقة الدرافيل المخروطية ٦٠ لتشكيل المواسير غير ملحومة



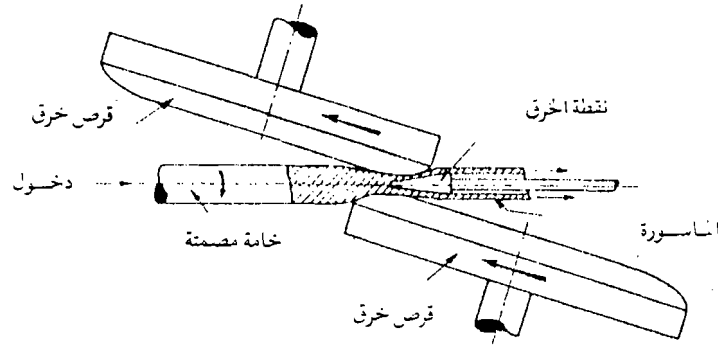

شكل (٣٩-٥) طريقة ستيفل لتشكيل المواسير غير ملحومة

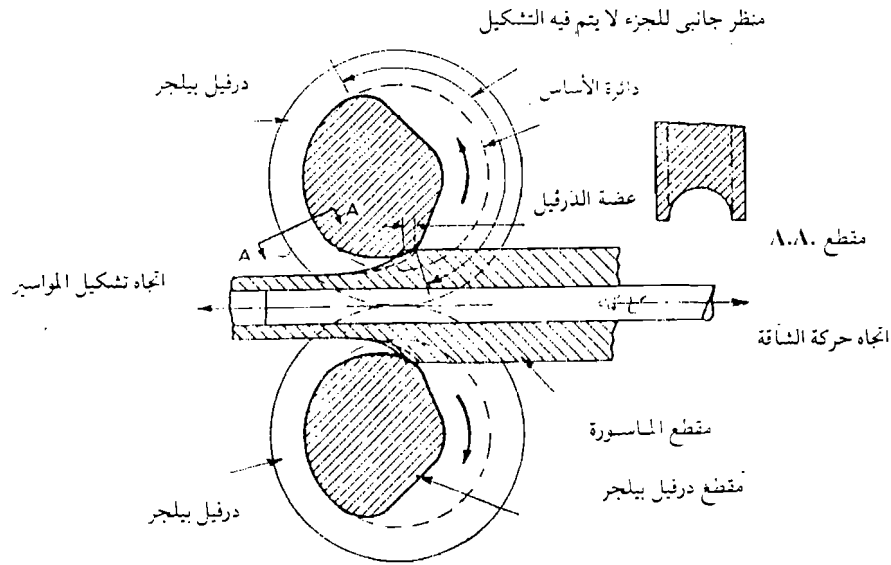


شكل (٤٠-٥) طريقة درافيل بيلجر لتشكيل المواسير غير ملحومة

ويمكن أن يتم بين عمليات السحب المتتالية للمواسير معالجة حرارة تخمير ، بهدف تحسين المطيلية أثناء عملية التشكيل للمواسير . وتصنع اسطوانات سحب المواسير من مواد مقاومة للحرارة والتآكل مثل سبائك الصلب وكربيد التنجستين والماس . ويتم استعمال سوائل للتزييت لمنع الاحتكاك وإطالة عمر الاسطبة . ويمكن الحصول على المواسير بأقطار تتراوح بين ٠,٠١ و ٤٠٠ مم .

## أنواع عمليات سحب المواسير

يوضح شكل (٤١-٥) الأنواع الرئيسية لعمليات سحب المواسير والتي تشمل الآتى :

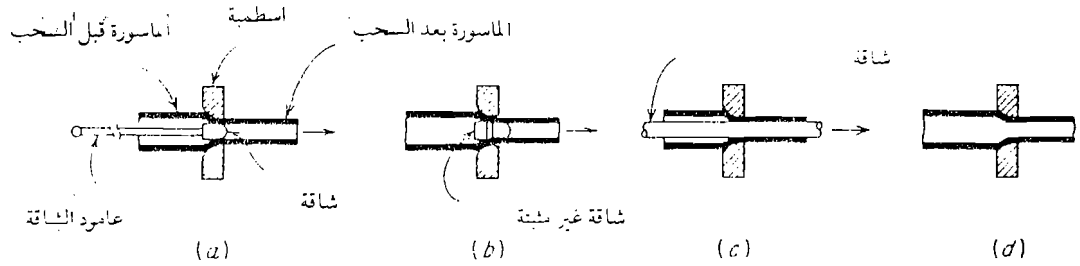


شكل (٤١-٥) الأنواع الرئيسية لعمليات سحب المواسير

- i- سحب المواسير بدون شاقعة (Tube Drawing Without Internal Support-Sinking)
- ii - سحب المواسير باستخدام شاقعة (Tube Drawing Using Internal Support by Sinking Mandrel)
- iii - سحب المواسير باستخدام شاقعة متحركة (Tube Drawing Using Internal Support by Floating Mandrel)
- iv - سحب المواسير باستخدام شاقعة ثابتة (Tube Drawing Using Internal Support by Fixed Mandrel)

## ٥-٧- السحب العميق (DEEP DRAWING)


السحب العميق هو تشكيل لدن للألواح والشرائط المعدنية ، ويتم بواسطتها الحصول على أشكال مجوفة منتظمة أو غير منتظمة . وتجرى عملية السحب العميق بوضع الخامة المعدنية المطلوب سحبها ، ويمكن أن تكون على هيئة قرص ، وبسمك معين ، على سطح اسطمية ذات تجويف مطابق لشكل الجزء المطلوب بعد عملية السحب . ويتم استخدام ماسك للخامة لمنع حدوث كرمشة لها أثناء عملية السحب ، ويتم استخدام ماسك للخامة لمنع حدوث كرمشة لها أثناء عملية السحب ، ويتم دفع السبك على الخامة لتدخل في تجويف الاسطمية ، لكي تأخذ شكل الجزء المطلوب ، كما هو موضح في شكل (٥-٤٢) .

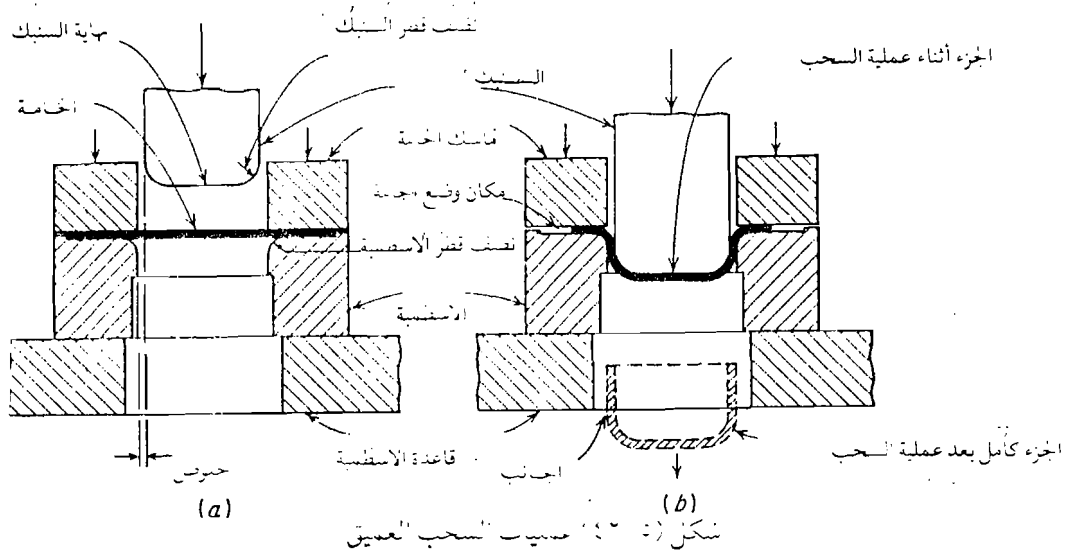

ويمكن أن يتم إجراء عمليات إعادة للسحب للأجزاء المجوفة التي تم الحصول عليها ، وذلك لتصغير مقطعها وللحصول على منتجات أطول ، أو عمل تغيير في الشكل ، كما هو موضح في شكل (٥-٤٣) . ويمكن أن تحتاج الأجزاء التي يتم إعادة سحبها إلى عملية معالجة حرارية تخمير ، للتخلص من التصلد الذي حدث لها نتيجة عمليات السحب المتتالية . ويكون السحب العميق لمعادن الألومنيوم والنحاس والصلب وسبائكها وغيرها .

ويلاحظ أن عمليات السحب العميق ممكن أن تتم على الساخن وعلى البارد ، حسب نوع المعدن الذي يتم تشكيله وسمكه ومطيليته . كما أنه يستخدم في بعض الحالات أنواع معينة

من زيوت التشحيم لتسهيل عملية السحب وحماية الأسطح . والأجزاء التي يتم تصنيعها بعمليات السحب تكون بدقة جيدة وجودة عالية .

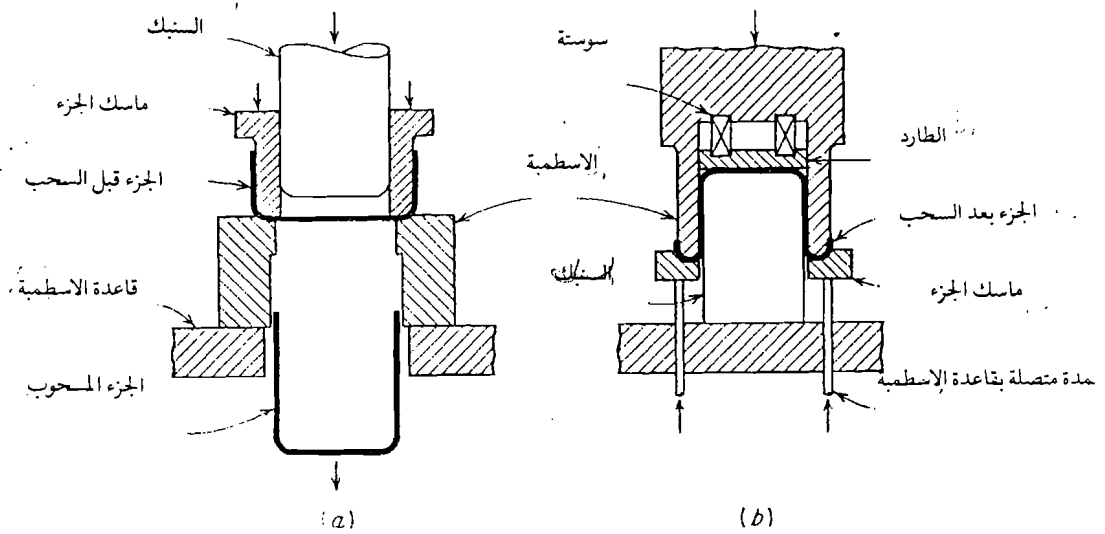

شكل (٥-٤٣) عملية إعادة السحب العميق


وخامات الاسطميات والسنابك المستخدمة في عمليات السحب العميق ، تكون من الصلب السبائكي ، وتحمل الإجهادات العالية ، ومقاومة للتآكل والحرارة . ويمكن بعمليات السحب العميق وباستعمال ماسك الخامة ، أن يتم سحب الأقراص وتشكيلها إلى أوعية ، وبحيث لا يزيد قطر الخامة عن حوالى ٢,٢ مرة قطر السنك . وتستخدم في الغالب المكابس الهيدروليكية والمكابس الميكانيكية في عمليات السحب العميق .

والمنتجات التي يتم الحصول عليها بواسطة عمليات السحب العميق عديدة مثل هياكل وأجزاء السيارات والطائرات ، وأجسام الثلاثات والغسالات والسخانات ، وأوعية الطهى ، والأحواض المنزلية ، وأسطوانات تعبئة الغازات السائلة تحت الضغوط العالية ، وأغلفة الطلقات والقذائف النارية وغيرها .

#### ٥-٧-١- أنواع عمليات السحب العميق

الأنواع الرئيسية لعمليات السحب العميق تشمل الآتى :

- ١ - إعادة السحب للأوعية على شكل كوب ، كما هو موضح في شكل (٥-٤٤) .
- ٢ - تخفيض سمك الجدار للأوعية ، كما هو موضح في شكل (٥-٤٥) .
- ٣ - إعادة السحب العكسى للأوعية ، كما هو موضح في شكل (٥-٤٦) .

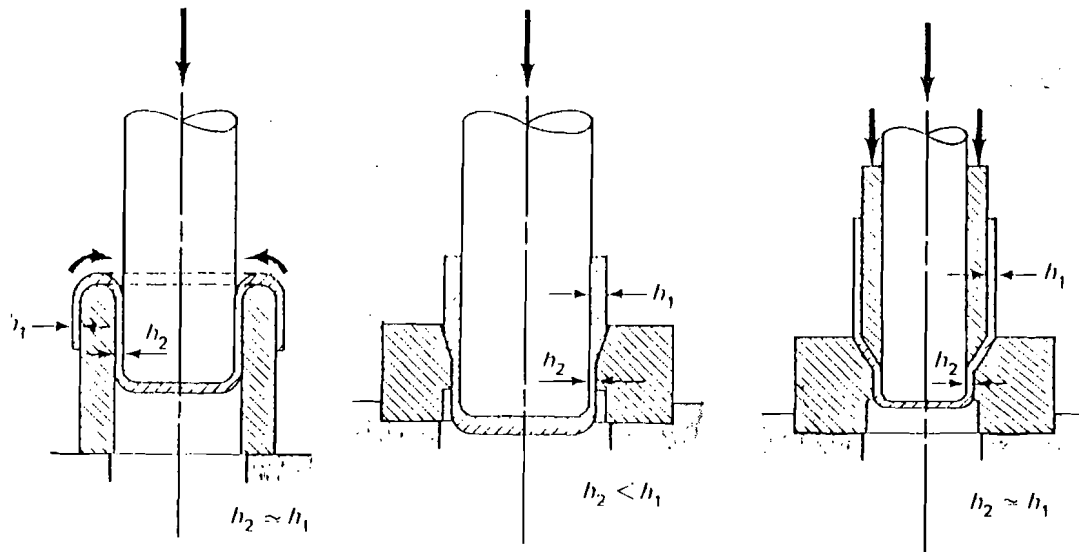


شكل (٤٦-٥) إعادة السحب  
العكسي للأوعية

شكل (٤٥-٥) تخفيض سمك  
الجاردار للأوعية بالسحب العميق

شكل (٤٤-٥) إعادة السحب  
العميق للأوعية على شكل كوب

### ٥-٧-٢- مثال لإنتاج جزء بالسحب العميق


يوضح شكل (٤٧-٥) التجهيزة الكاملة لعملية السحب العميق لإنتاج جزء غير منتظم بفلنشة، ويبين الخامة قبل عملية التشكيل، والاسطمبات، والسنبك، والماسك، والجزء العلوى والجزء السفلى من المكبس المستخدم في عملية السحب.

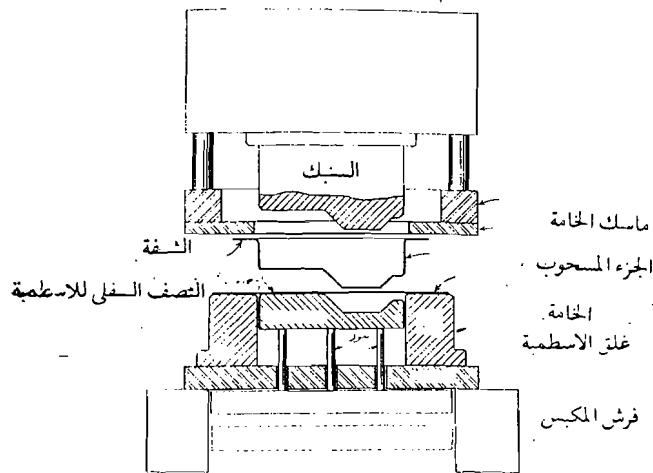

شكل (٤٧-٥) التجهيزة الكاملة لعملية السحب العميق لإنتاج جزء غير منتظم بفلنشة

## ٥-٨- الرخو (SPINNING)

الرخو هو عملية تشكيل لدن ، وتكون على البارد أو الساخن . وتجرى عملية الرخو باستخدام أداة تشكيل ، للضغط على الخامة ، التى توضع على نموذج يمثل شكل الجزء النهائى المطلوب للمنتج . وتتم عملية التشكيل بالرخو أثناء دوران الخامة والنموذج ، وكما هو موضح فى شكل (٥-٤٨) .

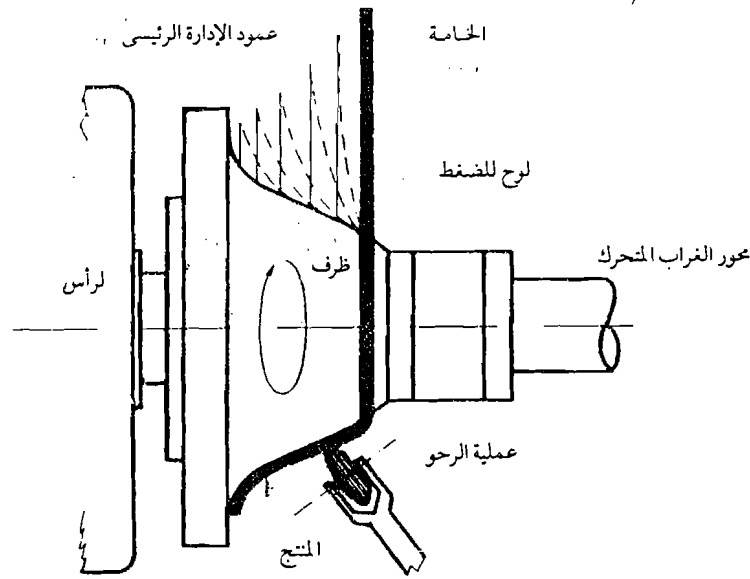


شكل (٥-٤٨) عملية الرخو

وطبيعة عملية التشكيل بالرخو تجعلها قاصرة على إنتاج الأجزاء متماثلة الشكل ، وتكون الخامات المستخدمة فى الغالب على هيئة أقراص مسطحة . وتشمل المنتجات التى يتم الحصول عليها بواسطة عملية الرخو ، الأوعية المنزلية ، والأجهزة العاكسة ، وأجزاء المراوح ، والنهايات الأسطوانية للغلايات والصهاريج ، وما شابهه .

والماكينة التى تتم عليها عملية الرخو تشبه إلى حد ما المخرطة ، حيث يجرى تثبيت النموذج الذى يمثل شكل الجزء النهائى المطلوب ، فى مكان مماثل لظرف المخرطة ، ويتم التحكم فى تلامس الخامة للنموذج بواسطة جزء مماثل للغراب المتحرك . وتوضع آلة التشكيل التى تقوم بالضغط على الخامة فى مكان مماثل للعربة . ويصنع النموذج من الخشب الصلب أو من الصلب . وتجرى عملية الرخو على معادن الألومنيوم والتحاس والصلب وسبائكها وغيرها .


## ٥-٩- الثني (BENDING)

الثني هو عملية تشكيل لدن للمعادن ، حول محور طولي ، كما هو موضح في شكل (٥-٤٩) ، مع حدوث تغيير قليل في مساحة السطح أو عدم حدوث ذلك في الجزء الذي يتم عليه عملية الثني . ويمكن ثني معادن الألومنيوم والنحاس والصلب وسبائكها وغيرها . ويمكن أن تجرى عمليات الثني على البارد والساخن .

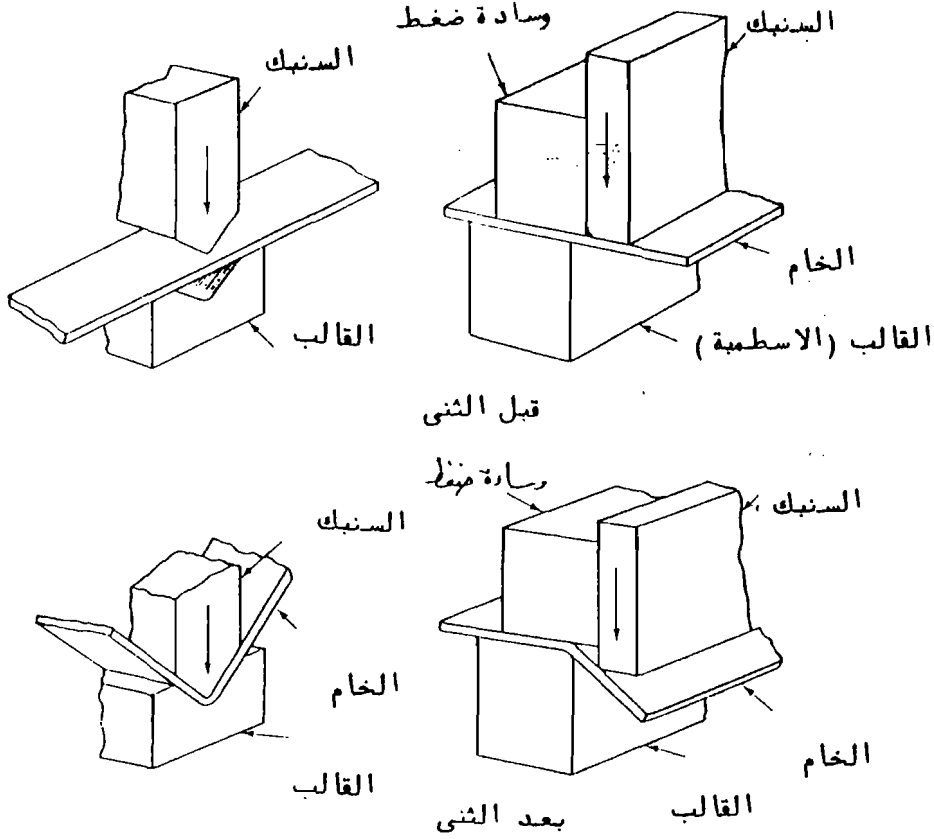


شكل (٥-٤٩) تفاصيل عملية ثني الألواح


ويوضح شكل (٥-٥٠) معدات الثني اليدوية والخاصة بثني الألواح حول حافة مستقيمة ، كما يبين شكل (٥-٥١) معدات ثني واستعداد للألواح تعمل باليد باستخدام الدرافيل ، ويوضح شكل (٥-٥٢) مكبس هيدروليكي يعمل باليد في عمليات الثني والاستعداد . ويوضح شكل (٥-٥٣) مكبس هيدروليكي يستخدم في تشكيل الألواح إلى قطاعات باستعمال السنك والاسطوانة .

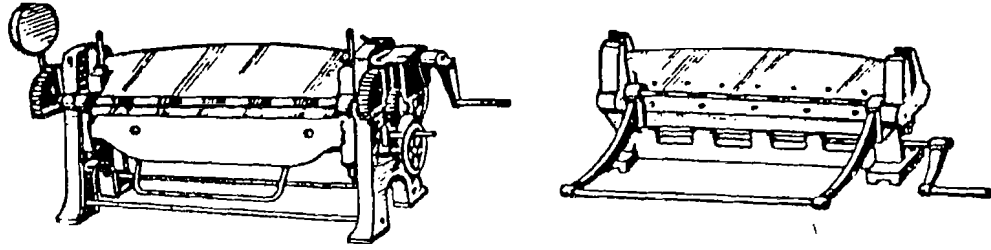


شكل (٥٠-٥) معدات يدوية لثني الألواح حول حافة مستقيمة

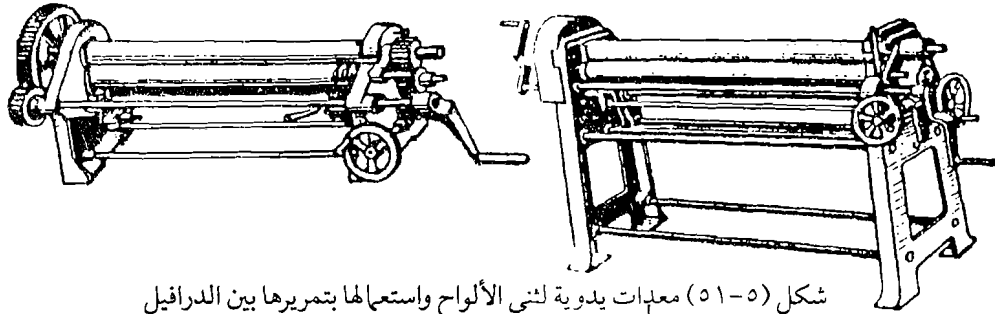

شكل (٥١-٥) معدات يدوية لثني الألواح واستعمالها بتمريرها بين الدرافيل

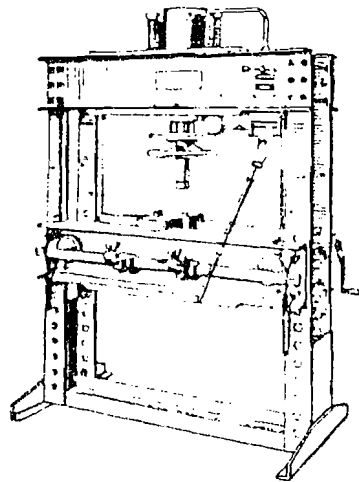

شكل (٥٣-٥) مكبس هيدروليكي لثني الألواح إلى قطاعات

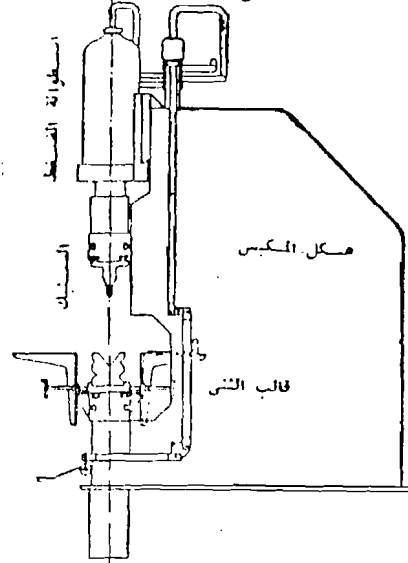

شكل (٥٢-٥) مكبس هيدروليكي يعمل باليد

#### ٥-٩-١ أنواع عمليات الثني


يوضح شكل (٥٤-٥) أمثلة لعمليات الثني البسيطة ، كما يبين شكل (٥٥-٥) أمثلة لعمليات ثني الألواح بالدرافيل ، والسنبك ، واسطوانات الثني ، وثني القطاعات ، ويمكن عمل المعالجة الحرارية للتخمير للمنتجات نتيجة للإجهادات الداخلية الناشئة عن عملية الثني .



ويوضح شكل (٥-٥٦) عدد ثلاث عمليات لثنى المواسير ، ويلاحظ أن ثنى المواسير أصعب من ثنى الألواح ، لأن المواسير مجوفة ، وعند الثنى يمكن أن يحدث تشويه للمقطع ، وإتلاف للاستدارة ، ويتطلب ذلك أن تتخذ عدة احتياطات ، منها التسخين الموضعي عند مكان الثنى ، وملئ الماسورة بالرمل ، وإحكام غلقها عند طرفيها قبل عملية التشكيل .

ويوضح شكل (٥-٥٧) بعض عمليات الثنى باستخدام الاسطوانات والتي تتم على


المكابس .

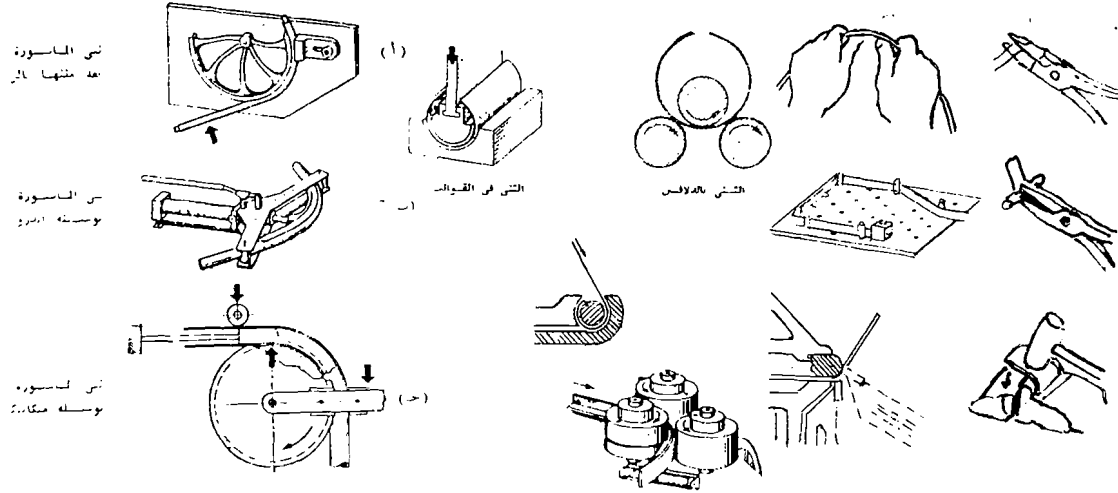

شكل (٥-٥٦) بعض عمليات ثنى المواسير

شكل (٥-٥٥) أمثلة لعمليات ثنى الألواح والقطاعات

شكل (٥-٥٤) أمثلة لبعض عمليات ثنى البسيطة

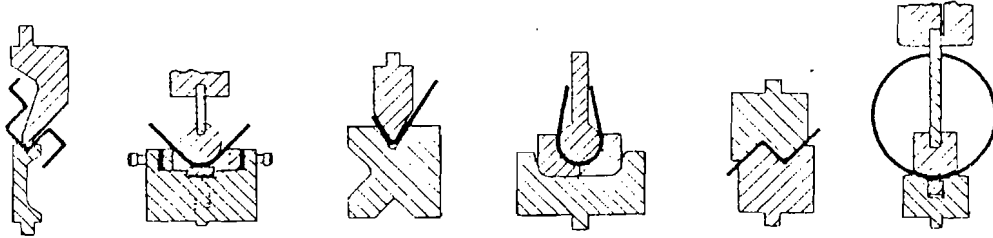

شكل (٥-٥٧) بعض عمليات الثنى باستخدام الاسطوانات

## ٥-١٠- تشكيل مساحيق المعادن - ميتالورجيا المساحيق

### (POWDER METALLURGY)


تسمى عملية تشكيل مساحيق المعادن باسم ميتالورجيا المساحيق . ويتم الحصول على المنتجات بضغط مساحيق المعادن داخل اسطوانات ، ثم معالجة المساحيق حراريًا لتحسين كثافتها ومتانتها ، وقد يتم تجميع عمليتي الضغط والمعالجة الحرارية في عملية واحدة تسمى الضغط على الساخن ، مع ملاحظة أن تكون درجة حرارة المسحوق أقل من درجة انصهاره . ويطلق على عملية استخدام الحرارة سواء كانت أثناء عملية الضغط أو بعدة اسم عملية التلييد .

ويمكن إضافة بعض العناصر المعينة لتحسين جودة ترابط جسيمات المسحوق ، أو لتحسين خواص معينة للجزء المنتج . وكمثال لذلك يمكن إضافة الكوبلت إلى جسيمات كريد التنجستين لتحسين ترابطها ، وإضافة الجرافيت إلى مساحيق معادن الكراسى لتحسين خواص هذه الكراسى .

### ٥-١٠-١ خطوات إنتاج الأجزاء بميتالورجيا المساحيق

العمليات التكنولوجية الأساسية اللازمة للحصول على منتجات ميتالورجيا المساحيق تلخص كما هو موضح في شكل (٥-٥٨) في الآتي :

- ١ - الحصول على مساحيق المعادن النقية ، أو مساحيق السبائك التي لها تركيب كيميائي معين خواص تكنولوجية لازمة ، مع أي إضافات أخرى للتزيت والربط .
- ٢ - خلط المساحيق المختلفة والإضافات حسب ما هو مطلوب .
- ٣ - ضغط المساحيق داخل اسطوانات للحصول على الأجزاء بالشكل والأبعاد التقريبية للمنتج النهائي .
- ٤ - تلييد الأجزاء التي تم ضغطها لكي تكتسب المتانة ، والخواص الفيزيائية الكيميائية اللازمة .
- ٥ - العمليات النهائية للجزء للحصول على شكل وأبعاد المنتج النهائي .
- ٦ - الغمس في الزيت للأجزاء ، في حالة حاجة الاستخدام ذلك .

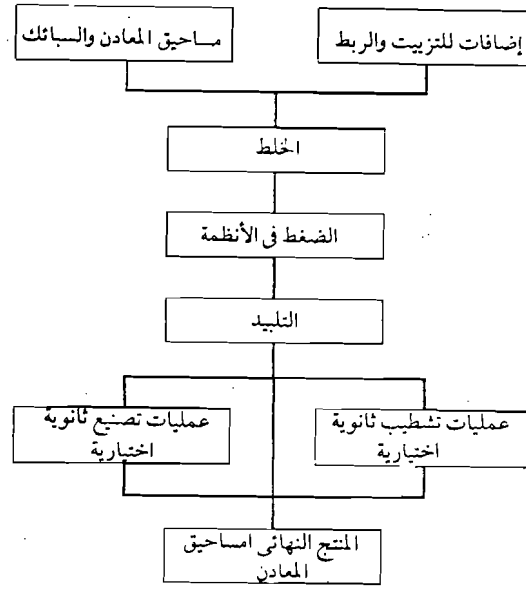

شكل (٥-٥٨) خطوات إنتاج الأجزاء بميتالورجيا المساحيق

#### ٥-١-٢- مواصفات مساحيق المعادن المطلوبة

تنتج مساحيق المعادن طبقاً لمواصفات معينة تحدد ما يلي :

- ١ - درجة النعومة ، ويتم ذلك بإمرار المسحوق خلال مناخل قياس ، أو باستعمال الميكروسكوب .
- ٢ - نسب وجود مقاسات مختلفة للحبيبات في المسحوق الواحد ، وهذا يؤثر على الإنسيابية ، ومسامية الجزء المنتج .
- ٣ - شكل الحبيبات ، وقد تكون كروية أو مسطحة أو مدببة أو قشرية ، ويعتمد ذلك على الطريقة التي تم بها الحصول على المسحوق .
- ٤ - الإنسيابية ، وهي مدى سهولة الحركة للمسحوق داخل فجوة الاسطمة ، والتشكل بشكلها .
- ٥ - خواص المسحوق الكيميائية ، وهي تحدد درجة نقاوة المسحوق ، ومقادير الأكاسيد فيه ، والنسبة المئوية للعناصر الأخرى المسموح بوجودها .
- ٦ - قابلية المساحيق للانضغاط ، ويتعلق ذلك بشكل الحبيبات ، ونسبة وجود مقاسات مختلفة منها .
- ٧ - خواص المسحوق بالنسبة لعملية التليد ، ويطلق عليه خواص المسحوق التليدية .

### ٥-١-٣ طرق الحصول على مساحيق المعادن

يتم الحصول على مساحيق المعادن بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الفيزيائية وكما يلي :

#### الطرق الميكانيكية :

تشمل استخدام ماكينات التشغيل ، والقذف ، والطحن ، والرش ، والتجيب ، والأقراص والسيور الدوارة .. إلخ .

#### الطرق الكيميائية :

وتشمل طريقة الاختزل ، والترسيب الكهربائي .

#### الطرق الفيزيائية :


وتشمل طريقة التحليل والترسيب الكهربائي والتكثيف .

### ٥-١-٤ ضغط المساحيق في الاسطوانات

يتم إعداد كمية المساحيق المطلوبة ، ثم وضعها في الاسطوانة ، ويتم استخدام ضغط عليها ، كما هو موضح في شكل (٥-٥٩) . وتجرى عملية التشكيل للمساحيق داخل الاسطوانات تحت ضغوط عالية ، وتزداد كثافة المساحيق والصلادة بزيادة الضغط ، ولكن يوجد حد أقصى للضغط لا ينتج عن تجاوزه سوى تحسين بسيط في الخواص .

وتستخدم في تشكيل المساحيق أنواع مختلفة من المكابس ، مثل المكابس الميكانيكية والتي لها معدل إنتاج عالي ، وأيضاً المكابس الهيدروليكية في حالة إذا ما تطلبت القطع المراد إنتاجها ضغوط كبيرة .

وتكون أسطح فجوة الاسطوانة ذات درجة نعومة عالية للتقليل من الاحتكاك ، كما تكون مزودة بخلوص يسهل إخراج الجزء الذي تم تشكيله . وتبلغ نسبة الحجم الإجمالي للمسحوق

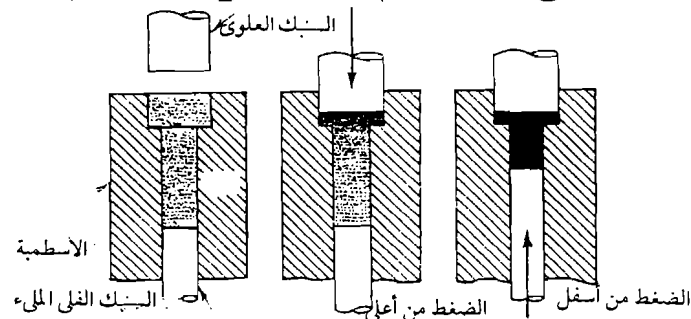

شكل (٥-٥٩) بعض عملية ضغط المساحيق في الاسطوانات

داخل الاسطمية قبل الضغط ، وحجمه كجزء تم تشكيله بعد الضغط حوالى ٣ إلى ١ وذلك بالنسبة للحديد والنحاس .

#### ٥-١٠-٥- التلييد (Sintering)

التلييد هو عملية تسخين للقطع التى تم ضغطها إلى درجة حرارة معينة ، لتتم الارتباطات الداخلية لجسيماتها ، وتحقيق الالتحام المطلوب بينها ، وتتراوح درجة الحرارة التى تستخدم فى عملية التلييد بين ٧٠٠ - ٩٠٠ من درجة حرارة الانصهار المطلقة للمكون الرئيسى للمسحوق . ويجب دراسة الزمن اللازم لعملية التلييد ، وأيضاً الجو الذى يتم فيه ، وذلك لمنع تكوين الأكاسيد على سطح المنتج . وتجرى عملية التلييد فى أفران خاصة ، تعمل بالكهرباء أو بالغاز وخلافه .

ويمكن أن تتم عملية الضغط على الساخن ، حيث تتم عملية الضغط والتلييد فى وقت واحد . ويكون المنتج بهذه الطريقة أصلد وأدق ، وذات كثافة أعلى من القطع المنتجة بالضغط ثم التلييد ، ولكن بتكلفة مرتفعة .

#### ٥-١٠-٦- العمليات النهائية للجزء

تجرى على الجزء العمليات النهائية بالنسبة لضبط المقاسات . كما أنه ممكن غلق مسام القطعة التى تم تلييدها بإجراء عملية تخلل ، وذلك بإدخال معدن منصهر فيها بالتجاذب الشعري . وينتج عن ذلك تحسين الخواص ، ومن أمثلة ذلك النحاس فى الحديد .

#### ٥-١٠-٧- الغمس فى الزيت

يجرى غمس الأجزاء بعد التلييد فى الزيت ، فى جوّ عادى ، أو جوّ مفرغ ، فتمتلئ مسامها بالزيت ، والذى يكفى لتزيت هذه الأجزاء تلقائياً أثناء الاستخدام .

#### ٥-١٠-٨- فوائد استخدام ميتالورجيا المساحيق

- ممكن تلخيص فوائد استخدام ميتالورجيا المساحيق فى النقاط الرئيسية التالية :
- ١ - إنتاج أجزاء لا يمكن إنتاجها بأى طريقة أخرى ، مثل الأجزاء المصنوعة من سبائك تحتوى على خليط من مساحيق معدنية وغير معدنية ، أو أجزاء تتكون من عدة طبقات تصنع كل منها من مسحوق معدنى معين .
  - ٢ - الحصول على منتجات ذات خواص فيزيائية وكيميائية وميكانيكية معينة ، غير متوفرة فى المعادن والسبائك المسبوكة أو المصنعة بأساليب التشكيل الأخرى .

٣ - الإنتاجية العالية مع دقة الأجزاء المنتجة .

٤ - التوفير في الخامات ، لأنه لا يكاد يفقد أى جزء من المساحيق أثناء التصنيع .

#### ٥-١٠-٩- عيوب استخدام ميتالورجيا المساحيق

يمكن تلخيص عيوب استخدام ميتالورجيا المساحيق فى النقاط الرئيسية التالية :

١ - التكلفة العالية للحصول على مساحيق المعادن كمادة أولية ، إذا ما قورنت بالمواد الأولية لطرق الإنتاج الأخرى .

٢ - ارتفاع ثمن المعدات المستخدمة ، وخاصة الاسطوانات ، وأفران التليد .

٣ - صعوبة إنتاج بعض الأجزاء المعقدة بهذه الطريقة .

٤ - حجم الأجزاء التى يتم إنتاجها محدود بإمكانيات المكابس المتوفرة وثمنها .

#### ٥-١٠-١٠- مواد ومنتجات ميتالورجيا المساحيق

منتجات ميتالورجيا المساحيق ، ومن المواد المختلفة عديدة ، كما هو موضح فى

شكل (٥-٦٠) ، ويمكن تلخيص بعض هذه المنتجات وموادها فيما يلى :

١ - كراسى التحميل المسامية :

يتم إنتاجها بمسامية تبلغ من ١٠-٣٥٪ من حجم الكراسى ، ثم تغمس وتشرب بالزيت . وتستخدم فى الآلات والأجهزة والسيارات والطائرات ، ويمكن أن تتكون من حديد وجرافيت ، وحديد ونحاس وجرافيت ، وبرونز وجرافيت ، والألومنيوم وحديد وجرافيت ، وألومنيوم ونحاس وجرافيت .

٢ - الجلب الحديدية والجلب الحديدية الجرافيتية :

تتكون من المساحيق الحديدية ، والحديدية الجرافيت ، وتتم فى الأفران ذات الوسط الواقى ، ثم تشرب الجلب بالزيت .

٣ - المرشحات المعدنية المسامية :

تستخدم المرشحات المعدنية المسامية لتنقية الغازات ، وبعض السوائل كالبينزين والزيت ، وبعض المواد الكيميائية ، وتصل نسبة مساميتها إلى حوالى ٨٠٪ ، ويستعمل لهذا الغرض البرونز والنيكل والصلب المقاوم للصدأ ، والتيتانيوم والتنجستين والفانديوم .

٤ - التروس :

يتم التوفير الكثير بإنتاج التروس بطريقة ميتالورجيا المساحيق عن طريقة التشغيل الميكانيكى . فمثلا عند تصنيع ترس لمضخة زيت فى سيارة يتم تخفيض استهلاك المعدن من ٢٩٥ إلى ٨٩ جراماً ، وينخفض سعر إنتاجه بمقدار ٤ , ١ مرة .

#### ٥ - الكرييدات والسمنت كريد :


تستخدم الكرييدات في صنع عدد القطع ، كأقلام المخارط وأطراف المثاقيب وغيرها ، وأجزاء الاسطوانات ، وكثير من الأجزاء المطلوب أن تقاوم التآكل الميكانيكى وكمثال لذلك كريد التنجستن ، الذى يصنع بخليط من مساحيق التنجستن والكربون ، ويضاف إليه مسحوق الكوبلت ، الذى يستخدم بمثابة مادة رابطة لجسيمات الكريد ، وليضيف القوة والمتانة على المنتج النهائى . ويستعمل أيضًا كرييدات التيتانيوم وكرييدات التيتاليوم وغيرها .

#### ٦ - المغناطيس :

يتم إنتاج المغناطيس الصغير الممتاز باستخدام مساحيق الحديد والألومنيوم والنيكل والكوبلت . وتنتج مساحيق الحديد والألومنيوم والنيكل أنواع من المغناطيس تعرف باسم مغناطيس النيكو تفوق في جودتها المغناطيس المصبوب ، وذلك لخلوها من العيوب الداخلية ولدقة بنيتها .

#### ٧ - فحمت المحركات :

تصنع بخليط من مسحوق النحاس ومسحوق الجرافيت بنسب محددة للحصول على المتانة الميكانيكية المطلوبة . وقد يضاف القصدير أو الرصاص بنسب صغيرة لتحسين المقاومة للتآكل الميكانيكى .

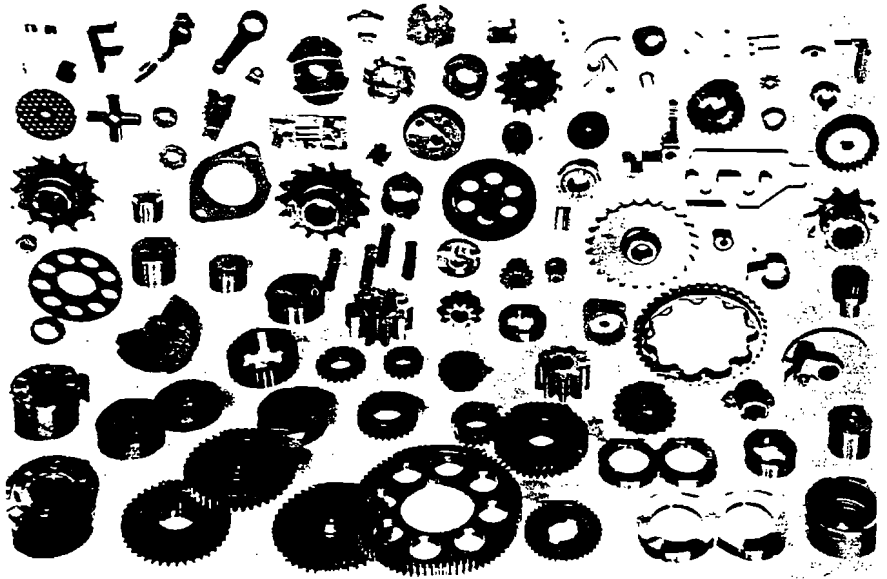

شكل (٥-٦) أمثلة لمنتجات ميتالورجيا المساحيق

## ٥-١١- تشكيل اللدائن (PLASTIC FORMING)

يتم إنتاج الأجزاء المصنعة من اللدائن على خطوتين رئيسيتين . الخطوة الأولى كيميائية وذلك للحصول على مادة اللدائن . والخطوة الثانية ميكانيكية في جميع الحالات ولكن تشمل أيضًا نهاية للعملية الكيميائية لللدائن التي تتصلد بالحرارة ، وتشمل الخطوة الثانية تشكيل اللدائن إلى المنتج النهائي المطلوب ، والتي سيتم شرحها في هذا الجزء .

### ٥-١١-١- عمليات تشكيل اللدائن


يتم تشكيل اللدائن بعدة طرق ، وسبب تواجد العديد من عمليات التشكيل لللدائن هو أن كل من هذه المواد المختلفة يتطلب أن يتعامل معه بطريقة محددة ، ونلاحظ أن لكل طريقة مزايا لبعض أنواع معينة من المنتجات .

ويتم فيما يلي بإيجاز توضيح العمليات الرئيسية لتشكيل اللدائن .

### ٥-١١-١-١- الضغط في الاسطوانات (Compression Molding)

يتم وضع الكمية المحددة من اللدائن في فجوة الاسطمة ، ثم يتم ضغطها بسنك ، ويتم تسخين اللدائن في معظم الحالات بين ١٢٠ - ٢٦٠ درجة مئوية ، وتلين وتملأ فراغ الاسطمة بالشكل المطلوب . ويتم ذلك على المكابس ، وغالبًا تستخدم اللدائن التي تلين بالحرارة . ويجري بعد ذلك إمداد الحرارة المطلوبة للنضج لللدائن . ويمكن وضع قرص سبق تشكيله على البارد في فجوة الاسطمة كخامة يتم عليها الضغط بالسنك ، كما هو موضح في

شكل (٦١-٥)

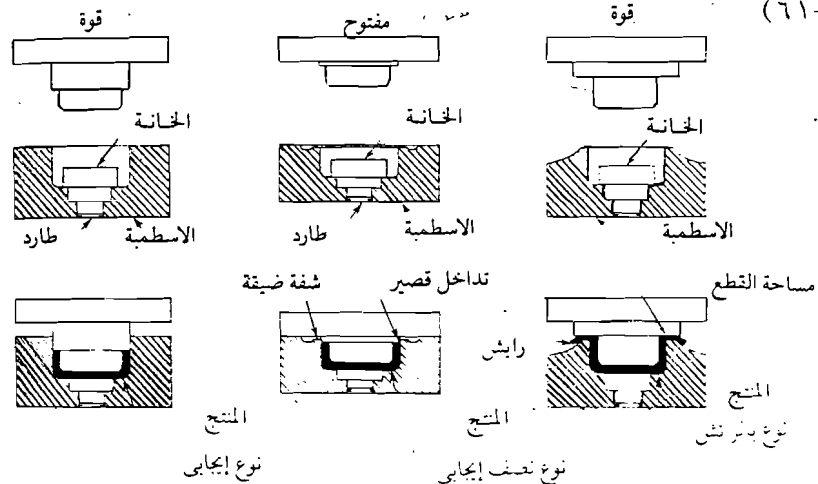


شكل (٦١-٥) ثلاث أنواع من الضغط في الاسطوانات



#### ٥-١١-٢- نقل اللدائن ومرورها من فتحة المصب إلى الاسطوانة (Transfer Molding)

يتم في هذه الحالة تسخين الخامة وضغطها في حيز واحد ، ثم مرورها من خلال فتحة مصب وممرات إلى فجوة الاسطوانة ، كما هو موضح في شكل (٥-٦٢) .

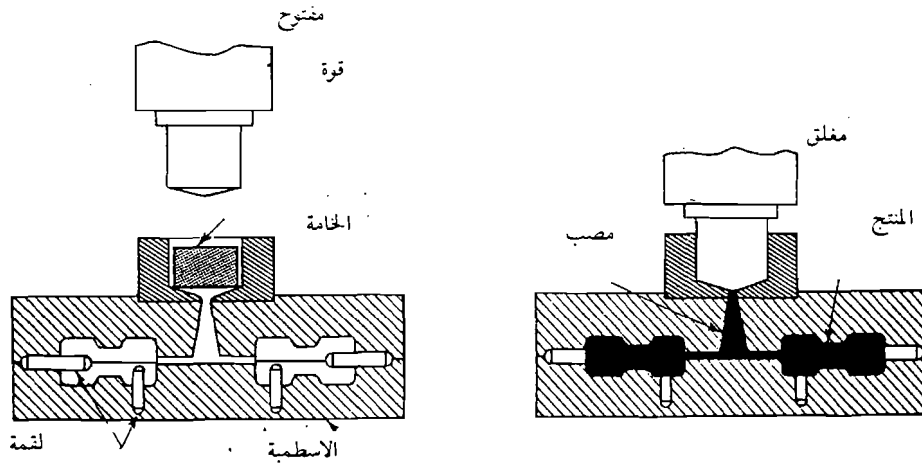

شكل (٥-٦٢) نقل اللدائن ومرورها من فتحة المصب إلى الاسطوانة

#### ٥-١١-٣- الحقن في الاسطوانات (Injection Molding)




الطرق المختلفة للحقن في الاسطوانات موضحة في شكل (٥-٦٣) . ويتم فيها نقل الخامة من خزائنها إلى الحيز المحدد ، ويتم الضغط إما بسنك كما في شكل (٥-٦٣ أ) أو لولب حقن مع الضغط كما في شكل (٥-٦٣ ب) ، أو بالحقن على مرحلتين كما في شكل (٥-٦٣ ج) .

#### ٥-١١-٤- السباكة (Casting)


يوضح الشكل (٥-٦٤) عملية السباكة لجزء أسطواني ، وباستخدام قالب من الرصاص . كما أنه ممكن تصنيع منتجات أسطوانية كالمواسير بأسلوب السباكة بالقوة الطاردة المركزية .

#### ٥-١١-٥- البثق (Extrusion)


يتم إنتاج الأجزاء الطويلة بواسطة البثق من الاسطوانات ، حيث تمر الخامة من خزائنها إلى أسطوانة التسخين ، والتي يتم فيها ضغط الخامة بواسطة لولب ، ثم إلى الاسطوانة ، حيث يتم بثق المنتج ، كما هو موضح في شكل (٥-٦٥) .

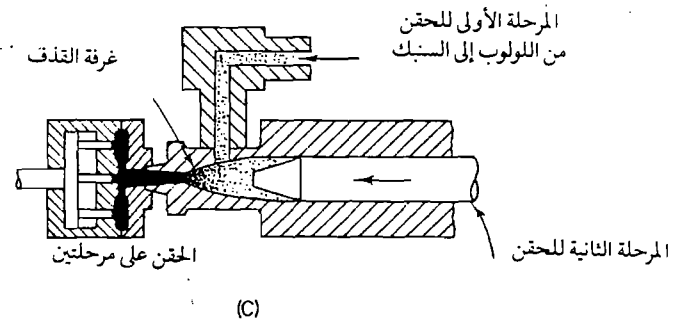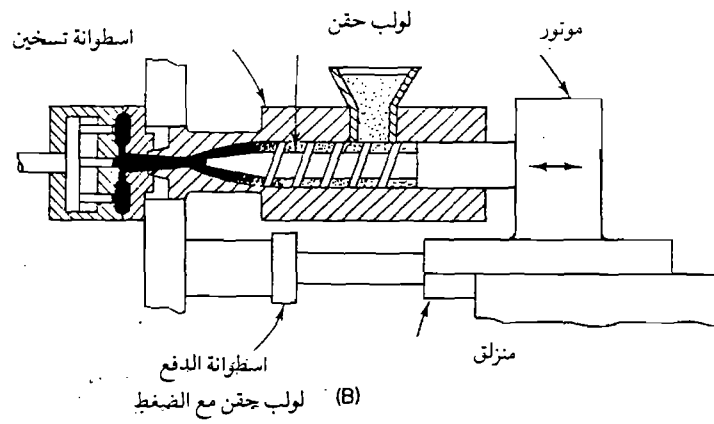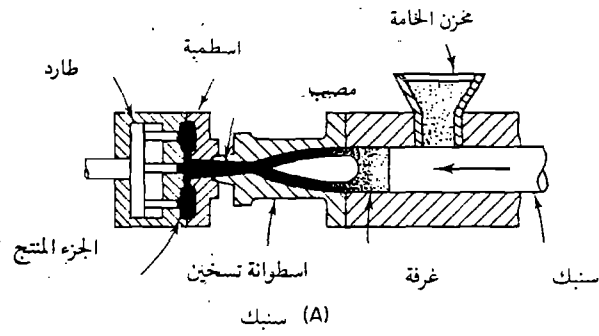

شكل (٥-٦٣) طرق الحقن في الاسطوانات

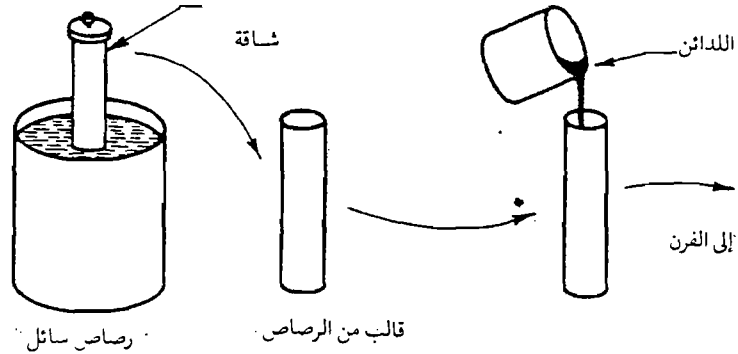

شكل (٥-٦٤) السبائك لجزء اسطوانى باستخدام قالب من الرصاص

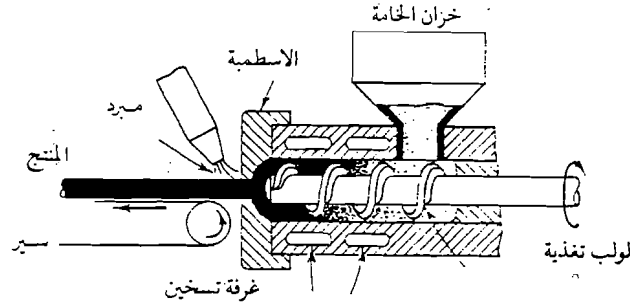

شكل (٦٥-٥) عملية بثق اللدائن


#### ٥-١١-٦-١-١١-٥ الرقائق واللدائن المقواة :

يتم الحصول على الشرائط والمواسير من الرقائق . والمواد التي تستخدم في التقوية لللدائن المقواة تشمل الورق ، والقطن ، والاسبستوس ، والنايلون وغيرها . ويوضح شكل (٥-٦٦) الطرق المختلفة لتشكيل الرقائق واللدائن المقواة ، والتي تتم بواسطة الآتى :


- (أ) الضغط العالي (High Pressure)
- (ب) الاسطميات المطابقة (Matched Die)
- (ج) السنبك المرن (Flexible Plunger)
- (د) تفريغ الهواء (Vacuum Bag)
- (هـ) ضغط الهواء (Pressure Bag)
- (و) حمام بخار أو هواء مع تفريغ الهواء (Autoclave and Vacuum Bage)
- (ز) حقن التفريغ (Vacuum Injection)



فوهة هواء ، مع وضعها بين نصفى الاسطوانة . يتم غلق نصفى الاسطوانة فى المرحلة الثانية ، مع قفل نهاية الماسورة . فى المرحلة الثالثة ، ينفخ الهواء فى الماسورة فتتمدد وتلامس السطح الداخلى للأسطوانة المغلقة . وفى المرحلة الرابعة ، يتم فتح نصفى الاسطوانة ، ويترد المنتج .

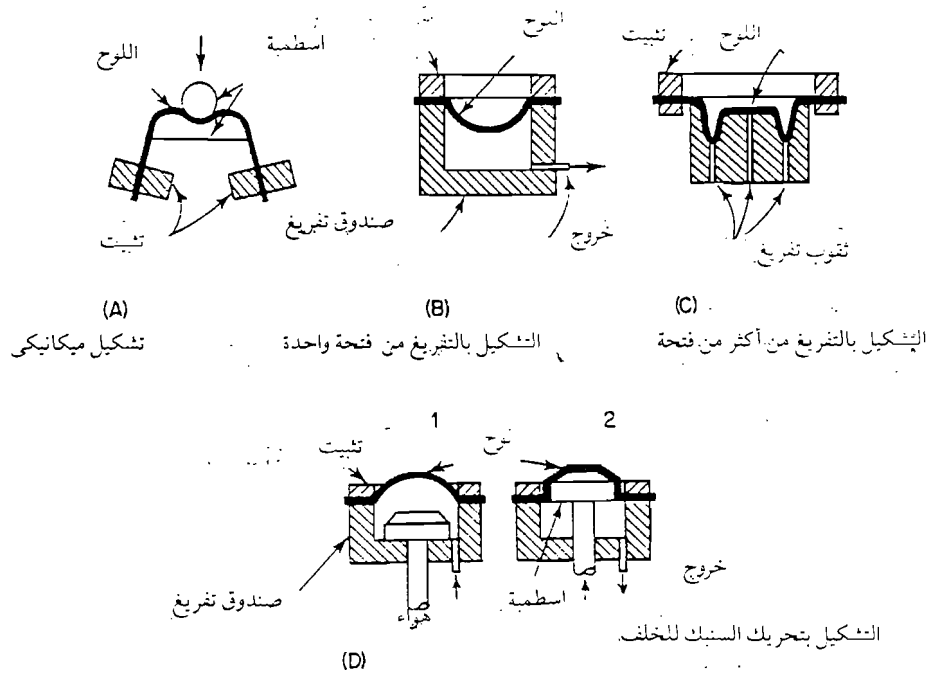

شكل (٥-٦٧) طرق مختلفة لتشكيل الألواح

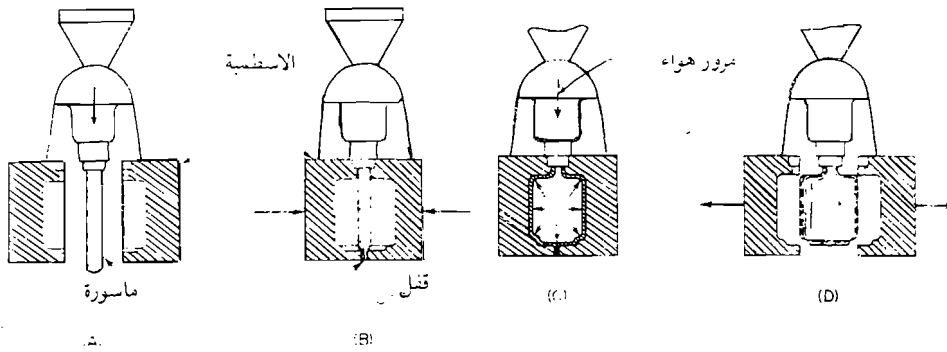

شكل (٥-٦٨) مراحل التشكيل بالتفريغ

# الباب الثاني

## التوحيد القياسى

أ. د / منير محمد فريد قوره

اعتمد الإنسان فى القرن الماضى على التصنيع الفردى للأجزاء ، فلم يكن هناك ضرورة لدراسة علاقة أى جزء مصنع بالأجزاء الأخرى ، فلم يكن مفهوم الإنتاج الكمى أو الإنتاج المتعدد جهات التصنيع معروفاً وبالتالي تصنيع قطع الغيار ومراعاة التبادلية لم تكن قد استوفت مفهومها الكامل حينئذ ، ومع تطور أساليب الإنتاج وارتباط الصناعة فى الدول المختلفة ارتباطاً وثيقاً بحيث أصبح من المعتاد أن يتم تصنيع أجزاء معدة ما فى أكثر من مصنع بل وفى بلاد مختلفة فى بعض الأحيان وبحيث يتم تجميعها فى مصنع لا يمت بالمصانع السابقة بأى صلة ، بل وقد يبعد عنه عشرات أو مئات الكيلومترات ، وبذلك أصبح من الضرورى فى هذه الحالة أن يتم وضع نظام موحد يكون الأساس فى التصنيع والسيطرة على تصنيع الأجزاء المختلفة ، وبالتالي أيضاً يتم من خلاله التأكد من تبادلية قطع الغيار التى تصنع خصيصاً للإحلال عند صيانة المعدات ، وقد بنى هذا النظام على أساس توحيد قياس ووضع مواصفات قياسية لتحديد مدخلات التصميم والصناعة . ثم أسس معايير دولية لتوحيد المخرجات من الصناعة وبذلك يتم السيطرة على كافة المنتجات .

ومن المهم الإلمام التام بمفهوم التوحيد القياسى والمواصفات من جهة ، ومفهوم المعايير القياسية من جهة أخرى .

أولاً : التوحيد القياسى :

مع بداية معرفة الإنسان بالعمليات الإنتاجية والتصنيعية اكتشف ضرورة إيجاد طرق قياس للمسافات والأزمنة وخلافها وكانت هناك عدة مقاييس لكل من هذه العناصر ( الأطوال - الزمن .... ) وكانت تختلف هذه المقاييس باختلاف العشيرة أو المجتمع الواحد مما كان يسبب صعوبات كثيرة عند إجراء عمليات تبادلية بين العشائر المختلفة ، ومع التطور

الصناعى الهائل الذى بدأ بعصر البخار وظهور الضرورة فى إنتاج كمى لسلعة واحدة ، ومع تعدد منتجى هذه السلعة فى المجتمع الواحد وفى البلاد المختلفة ، الأمر الذى أصبح ضرورة توحيد القياس بين هذه الجهات المختلفة . وبدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر دراسات حول توحيد الأنظمة القياسية بحيث أصبحت مركزة فى نظامين عالميين هما النظام الامبريالى والنظام المترى وبذلك أصبح من الممكن إنتاج كميات من الأجزاء المختلفة لسلعة ما فى مصنع واحد أو مصانع متعددة وأمكن تجميعها بسهولة ودقة .

وبذلك فقد بدأ الاهتمام بوضع ما يسمى التوحيد القياسى الذى يمكن أن يعرف بأنه اتباع أسلوب موحد وتطبيق بنود ثابتة واتخاذ مراجع واحدة عند تنفيذ أى نشاط أو مزاولة أى مهنة ، وقد وضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسى International Specifications Or- ganization التعريف التالى للتوحيد القياسى :

وضع وتطبيق قواعد لتنظيم نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وبتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل أمثل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء ومقتضيات الأمان . ومن أهم العوامل الواجب مراعاتها عند تطبيق التوحيد القياسى ، هى العوامل الأساسية الثلاث وهى التبسيط ، التوحيد ، التوصيف .

وبلاشك فإن التبسيط يؤدي بصورة مباشرة إلى خفض رأس المال وترشيد استخدام المعدات وترشيد عمليات الشراء وتحسين الأداء على كافة المستويات ، وبالتالي زيادة الربحية وارتفاع مستوى جودة المنتجات ، أما التوحيد فهو توحيد المواصفات المستغلة فى تصنيع الأجزاء المختلفة بحيث تستهدف قابلية المنتجات للتبادلية . أما العنصر الثالث وهو الخاص بالتوصيف وهو يعنى تحديد خصائص المواد والمنتجات وأساليب الإنتاج وعناصره وإدارته . وبناء على ما سبق فقد تم فى مصر إنشاء هيئة التوحيد القياسى بقرار جمهورى صدر سنة ١٩٥٧ ومن أهم الأغراض الموكلة له :

- ( أ ) وضع المواصفات القياسية بما فيها الاصطلاحات الفنية والتعريف والرموز .
- ( ب ) تنسيق الأعمال المتعلقة بالتوحيد القياسى مع المنظمات الدولية المماثلة .
- ( ج ) إتاحة المراجع والاستشارات فى هذا المجال للشركات والمصانع الإنتاجية المختلفة .

ومن المعتاد أن يشترك كافة المختصين فى مجال المواصفة فى وضع المواصفة المطلوبة بحيث يشترك الأطراف المختلفين من جهات علمية متخصصة مثل الجامعات ومراكز


البحوث والجهات الإنتاجية من المصانع وخلافها ومن المستفيد من العامة في وضع مواصفة واحدة.

وأخيراً فمن الضروري أن يلتزم كافة الأطراف المختلفة باحترام وتنفيذ الخطوات المبينة في أية مواصفة قياسية .

#### ثانياً : ربط معدات القياس المختلفة :

من ما ذكر سابقاً يتضح أنه باتباع أسلوب التوحيد القياسي يمكن السيطرة على مدخلات التصنيع ولكي تكتمل دورة التصنيع ولضمان التبادلية الكاملة فأصبح الوضع يحتاج إلى ربط معدات وأجهزة القياس المختلفة في جميع الشركات الإنتاجية على المستوى العالمي ، وبذلك يتم التحقق من دقة كل جزء منتج بالنسبة للأجزاء الأخرى حتى وإن كان الجزء الآخر المنتج في بلد آخر ويتم ذلك من خلال اتباع نظم المعايرة الشبكية ويتلخص في ضرورة معايرة كل معدة قياس بمعدة ذات درجة أعلى إلى أن يصل إلى الأمام العالمى شكل (٦-١) .

حيث يتم تقسيم مراجعة أجهزة القياس إلى أربعة مستويات وهى : مستوى الأماميات في معامل كل مصنع والتي تقوم بمراجعة أجهزة القياس داخل المصنع نفسه لتحديد دقتها ثم

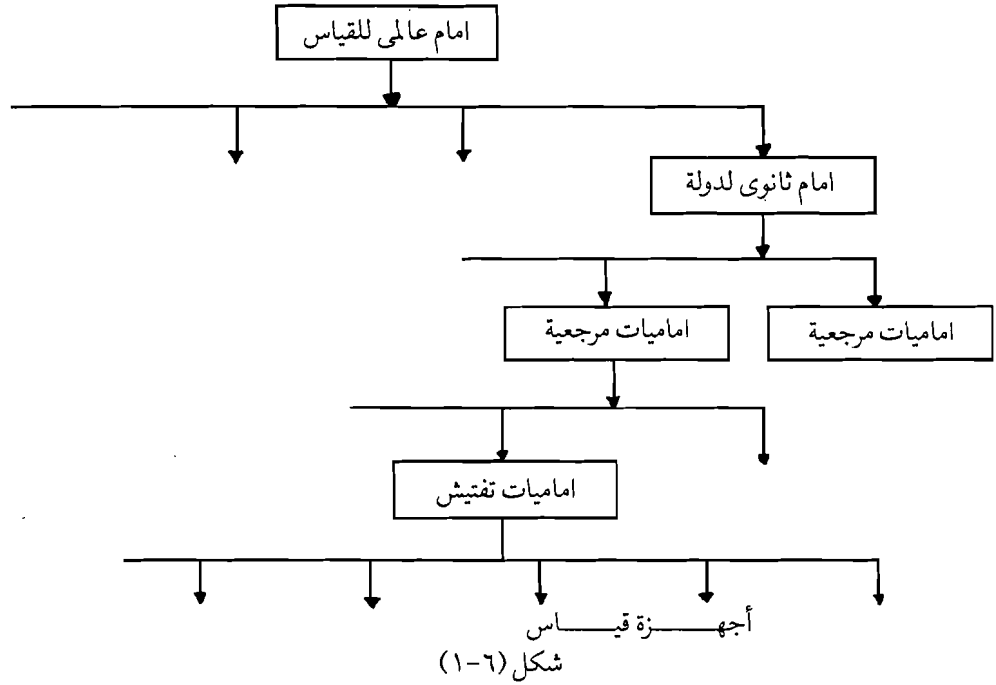



مستوى أمانات المناطق الصناعية والتي تقوم بتحديد الخطأ ودقة أمانات المعامل ثم الأمان الثانوى للدولة والذي يقوم بمراجعة أمانات المناطق وفي النهاية الأمان العالمى والذي يتم مراجعة الأمانات الثانوى للدول عليه .


وفي قياس الأطوال مثلاً فمن المعتاد أن تكون أمانات المناطق وأمانات المعامل من النوع الطرفى (End Standard) أما الأمانات الثانوى والدولية فهى من نوع الأمانات الطولية (Line Standard) .

وفى ما يلى وصف للأمانات الطرفية والطولية فى مجال القياس الطولية والزاوية .

حتى أكتوبر ١٩٦٠ كان المتر يعرف على أنه المسافة بين خطين على سطح قضيب معين مصنوع من مادة platinum-iridium عندما يكون فى درجة حرارة صفراً ومرتكز فى وضع الأيرى . ويعرف هذا القضيب بأنه الأمانة الدولية prototype Metre التى ترد إليها كل المعايرات لجميع الأمانات الثانوى Secondary standards وشكل هذا القضيب مبين بالشكل رقم (٦-٢) .

من تلك الأمانة الدولية تم تقليد أمانات ثانوى مصنوعة من نفس المعدن وموزعة على الدول الأعضاء International Bureau of Weights and Measures وكذا تم عمل أمانات مرجعية من معادن أقل تكلفة لاستعمالها فى مراكز المعايرة الرئيسية فى كل دولة .

بعد المؤتمر الدولى الحادى عشر للقياس والأوزان فى أكتوبر ١٩٦٠ وخوفاً من تغير طول المتر على الأمانة الدولية مع الزمن ، فقد رؤى تحديد المتر بطول الموجة الضوئية ، وعلى هذا فقد

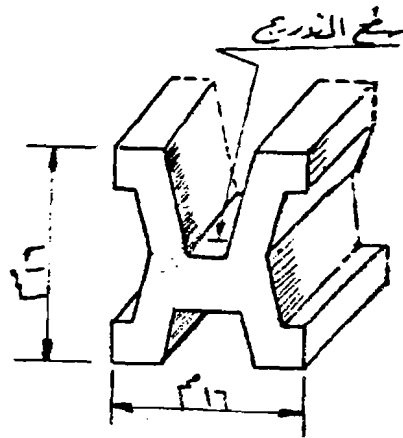

شكل (٦-١)

اتفق على تحديد المتر على أنه يساوى ٧٣, ١٦٥٠٧٦٣ طول موجة الضوء البرتقالى المنبعث فى ظروف معينة .

هناك أمامية دولية أخرى تعرف الياردة وهى أساس القياس فى بعض الدول مثل : كندا - الولايات المتحدة - استراليا - جنوب أفريقيا - نيوزيلاندا - والمملكة المتحدة . علماً بأن الدولة الأخيرة تغير تدريجياً نظامها إلى النظام المترى . والعلاقة بين الياردة والمتر هى :

$$١ \text{ ياردة} = ٠,٩١٤٤ \text{ المتر} .$$

$$= ٠,٩١٤٤ \times ٧٣, ١٦٥٠٧٦٣ \text{ من طول الموجة السابقة} .$$

من هذا التعريف للياردة بالنسبة للمتر فإن العلاقة بين البوصة والمليمتر هى :

$$\text{البوصة} = ٢٥,٤ \text{ مليمتر} .$$

#### الأماميات الطرفية End Standard


من الواضح أنه فى الأغراض الهندسية العامة يصعب استعمال أطوال مرجعية كتلك المحصورة بين خطين Line Standard حيث أن ذلك يحتاج إلى أجهزة ضوئية لتحديد مواضع الخطوط ولذا فكان من الأهمية إنتاج أطوال مرجعية تعتمد على المسافة المحصورة بين أسطح دقيقة End Standard . كمثال لهذا النوع - قوالب القياس slip gauge ذات الشكل المتوازى مستطيلات وكأطوال القياس المرجعية Length bars ذات الشكل الاسطوانى .

أولاً - قوالب القياس :

#### المعدن والشكل

تصنع قوالب القياس من صلب سبائكى على التقاوة معامل حرارياً لإزالة الإجهادات الداخلية فيه ومعالج لدرجة صلادة حوالى ٦٥ روكويل .

الشكل العام لها على هيئة متوازى مستطيلات كما هو مبين بالشكل (٦-٣) وهى مشطبة لدرجة عالية الدقة وأسطحها متعامدة وخالية من الأركان الحادة .

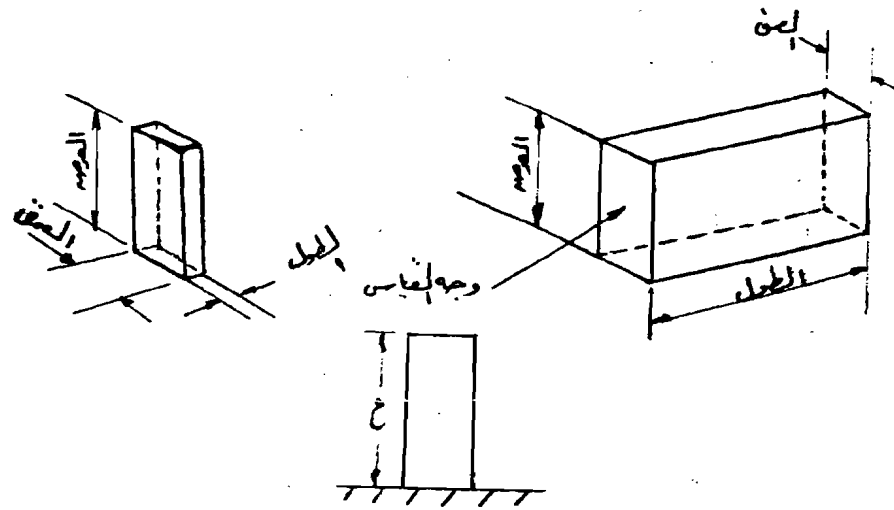

شكل (٦-٣)

#### المصطلحات :

- (أ) يعرف طول القالب Length على أنه البعد العمودى «ع» المحصور بين السطح العلوى للقالب والسطح السفلى له الملتصق على سطح مرجعى .
- (ب) تعرف عرض القالب width على أنه البعد الأكبر من البعدين الآخرين بعد استثناء الطول .
- (ج) يعرف عمق القالب depth على أنه البعد الأصغر من البعدين الآخرين بعد استثناء الطول .
- (د) يعرف وجهها القياس Measuring faces على أنهما السطحان المصقولان من بين أسطح القالب .
- (هـ) يعرف جانبا القالب side faces على أنهما السطحان الذى يحصران بينهما عمق القالب .

#### درجات الدقة Grades


تنقسم أنواع قوالب القياس من ناحية دقتها إلى أربعة أنواع - هى :

- (أ) قوالب قياس تشغيل Workshop grade
- (ب) قوالب قياس تفتيش Inspection grade
- (ج) قوالب قياس معايرة Calibration grade
- (د) قوالب قياس مراجعة Reference grade

يستعمل النوعان « أ » « ب » في مجال الورش وللأغراض العامة حيث يستعمل النوع « أ » في قياس المشغولات في حين يختبر بمعايرته بالنوع « ب » أما النوع « جـ » فيستخدم في معامل القياس لمعايرة النوعان الأولان . أما النوع « د » فهو أدقهم ويستعمل في معايرة الأنواع السابقة وتحفظ في معامل القياس المركزية . وعادة يعاير هذا النوع بمقارنته بالأمامية الثانوية .

#### مجموعات القوالب :

تباع قوالب القياس على هيئة مجموعات كما هو مبين بالشكل (٦-٤) بحيث يمكن تكوين أى بعد بواسطة المجموعة ومن أشهر هذه المجموعات تلك بالجدول ١ .

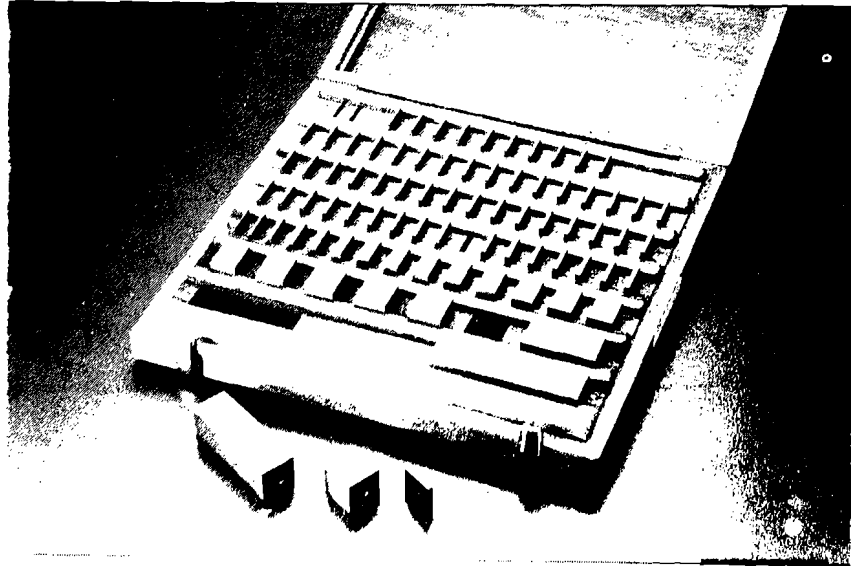

شكل (٦-٤)

عدد القوالب	الخطوة	القوالب	
		من	إلى
١	-	١,٠٠٠	٥
٩	٠,٠٠١ -	٠,٩٩٩ -	٩,٩٩١
٩	٠,٠٠١ -	١,٠٠٩ -	١,٠٠١
٤٩	٠,٠١	١,٤٩ -	١,٠١
٤	٠,١	١,٩ -	١,٦
٥٠	٠,٥	٢٥,٠ -	٠,٥
٧	١٠	٩٠ -	٣٠
٦	٢٥	٢٠٠ -	٧٥
٨	١٠٠	١٠٠٠ -	٣٠٠
٢	-	٧٥٠	٢٥٠
١٤٥		العدد الكلى	

#### ملحقات قوالب القياس Accessories of slip gauges

عمومًا يوجد ستة أجزاء تعتبر ملحقات لقوالب القياس . بواسطتهم يمكن توسيع مجال استخدام القوالب . كل هذه الملحقات باستثناء الماسك مصنوعة من صلب عالى النقاوة معامل حراريًا لازالة الاجهادات الداخلية ومعالج إلى نفس مواصفات قوالب القياس .

#### فك النهاية النصف دائري Round shape Jaw

هذا النوع موضح فى الشكل (٦-٥٤) وهو ينتج من ثلاث أو أربع مقاسات مختلفة ويستعمل فى قياسات الأبعاد الداخلية والخارجية .

#### فك عدل ذو مقطع « I » Flat shape Jaws

ينتج هذا النوع من شكلين : الأول وهو الموضح بالشكل (٦-٦) ويستعمل للقياسات الخارجية فقط . أما النوع الثانى وهو الموضح بالشكل (٦-٧) فيستعمل لقياسات الأبعاد الخارجية والداخلية . فى كل من هذين النوعين والنوع السابق يوجد مسطحان مشطيان

ومشقولان ومتوازيان بنفس درجة دقة قوالب القياس مسبان بوجه القياس . كما يستعمل في كثير من الأحيان في تكوين محددات دخول ولا دخول .

#### فك شنكار Scriber point

الشكل (٨-٦) يبين رسماً توضيحياً لفك الشنكار . وفيه يكون نهاية الحد المسلوب في نفس مستوى وجه القياس السفلى ويستخدم هذا الفك في شنكرة الخطوط على المشغولات المختلفة .

#### فك زنبه Centre point

الشكل (٩-٦) يوضح هذا النوع وهو منتهى بسن مخروطية زاويتها  $60^\circ$  ويقع رأس السن المخروطى تماماً في نفس مستوى وجه القياس العلوى . وأهم مجالات استعماله هو قياس خطوات اللوالب المتريية .


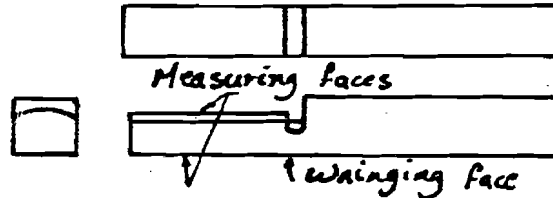


FIG 1.5

شكل (٥-٦)



شكل (٦-٦)

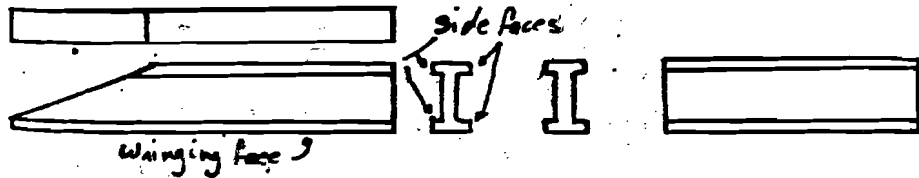

 
شكل (٧-٦)



شكل (٨-٦)



شكل (٩-٦)




## ماسك القوالب والقاعدة Holder and base

الشكل (٦-١٠) يوضح الماسك والقاعدة ويوجد بينهما مقاسات مختلفة . ومن أهم خواص القاعدة أنها تحقق تعامد الماسك المثبت فيها على السطح المرجعي الموضع عليها القاعدة . بالماسك يوجد سمار ربط لزنق القوالب وأحد الفكوك المستعملة فيها .



 Base Block #53-700-005.



Holders #53-700-070,  
075, 080 & 085.



Flat Jaws #53-700-050.



Cylindrical Jaws #53-700-025,  
030, 035, 040 & 045.



Jaws w/beveled ends  
#53-700-060 & 065.




Points #53-700-020.



Center Point #53-700-015.



Scriber Point #53-700-010.

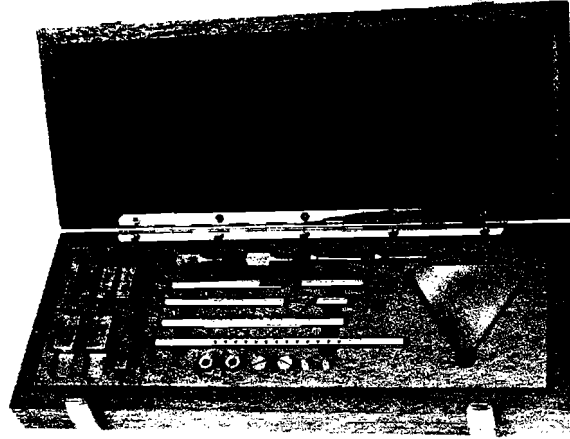

شكل (٦-١٠)

---

## معايرة قوالب القياس :

تتم معايرة قوالب القياس باستخدام التداخل الضوئي interference

## ثانياً - أنواع معدات القياس : Measuring equipment

### أدوات القياس : Measuring instrument

يمكن تعريف أدوات القياس البسيطة على أنها المعدات التى بواسطتها يمكن تحديد بُعد أو مقياس بالقراءة المباشرة بدون الاستعانة بأى أجهزة أو أدوات مساعدة ، من هذا النوع أجهزة كثيرة مثل مساطر القياس - ورنيات القياس - قوالب القياس - ساعات قياس .. إلخ .

### أجهزة القياس : Measuring devices

على العكس من أدوات القياس يمكن تعريف أجهزة القياس على أنها معدات قياس يمكن بواسطتها تمثيل بُعد أو مقياس مشغولة على الجزء المدرج فيها . وفى بعض الأحيان يمكن تسجيل هذه القراءات منها على أجهزة تسجيل .

ويلاحظ أن بعض أجهزة القياس تحتوى على تدريج مرجعى والآخر لا يحتوى عليه . ويسمى النوع الأول جهاز قياس مطلق absolute device والنوع الثانى جهاز قياس مقارن Comparator حيث أن هذا النوع الثانى لا يمكن قراءة البعد عليه إلا بواسطة مقارنته ببعد مرجعى .

أجهزة القياس يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام وذلك بالنسبة لنوعية التكبير -magnification المستخدمة فيها وهى أجهزة قياس ميكانيكية وكهربائية وضوئية وهوائية .

### أجهزة قياس ميكانيكية Mechanical measuring devices

فى هذا النوع من الأجهزة يكون التكبير بطريقة ميكانيكية باستخدام التكبير بالأذرع levers ، التروس gears .. وخلافها . ومن أمثلة هذا النوع مبيّنات القياس dial indicator أجهزة قياسات الأقطار الداخلية Bore gauges .. إلخ .



## أجهزة قياس كهربائية Electrical measuring devices

في هذا النوع من الأجهزة تستعمل الطاقة الكهربائية في عملية القياس . ومن المعتاد في مثل هذه الأجهزة أن تجري عملية القياس بطريقة ميكانيكية كحركة المجس أو عامود الجهاز ، ولكن تتحول هذه الحركة إلى تغير في إحدى العناصر الكهربائية كشدة التيار أو الفولت أو خلافيهما . وفي المعتاد يتم تكبيرها قبل قراءتها أو تسجيلها . هذا النوع من الأجهزة له ميزة تفوق الأجهزة الميكانيكية والضوئية في أنه يمكن قراءة النتائج أو تسجيلها بعيداً عن المكان الذي يتم فيه أخذ القراءات . من أمثلة هذا النوع من الأجهزة أجهزة المقارنة الكهربائية Electrical comparator وأجهزة قياس تشطيب الأسطح Talysurf ، Perthometer .

## أجهزة قياس ضوئية Optical measuring devices

يتم التكبير في هذه الأجهزة بطريقة ضوئية باستخدام المرايا أو العدسات كما هو الحال في أجهزة المقارنة الضوئية Optical comparator وأجهزة التكبير Projector .

## أجهزة قياس هوائية : Pneumatic measuring devices

من الأمثلة الشائعة كهذا النوع الذي يستخدم ضغط أو معدل الهواء في عملية القياس هو جهاز سولكس Solex . وهذا النوع من الأجهزة له ميزة عن باقي الأنواع في أنه لا يحدث أى احتكاك بين مجسات القياس والجزء المراد قياسه كما أنه لا يحدث فيه أى حركات ميكانيكية مما يزيد من دقته .

## محددات القياس : Limit gauges

عند إنتاج كميات كبيرة من منتج ما فإنه ليس اقتصادياً تكرار قياس أبعاد هذه الكميات للتحقق من سلامة المنتج . ونظراً لأنه في أغلب الأحيان لا يهم معرفة البعد الحقيقي للمنتج حيث أنه يكفي بالتأكد من أن أبعاده تقع في حدود التفاوت المسموح به لذا تستخدم معدات قياس تعرف بمحددات القياس التي بواسطتها يمكن التحقق من أن البعد أو الشكل المراد قياسه أكبر أو أصغر من بُعد أو شكل المحدد . لذا للتحقق من أن البعد المراد قياسه يقع بين حدين يلزم استخدام محددان أحدهما ذات بُعد مصمم على أساس البعد الأدنى للمنتج والثانية مصممة على أساس البعد الأقصى للمنتج .

---

مثال هذا النوع محددات القياس المستخدمة للوالب والسلبيات وخلافهما .

#### ماكينات القياس : Measuring machines

تستخدم هذه الماكينات في مختلف أنواع القياسات . وهى وحدة متكاملة من ناحية التصميم وكذلك احتوائها على تدريج مرجعى للقراءة المباشرة . ومثال لهذا لنوع ميكروسكوبات القياس العامة Universal measuring microscopes وماكينة الماتركس Matrix machine .

#### نوعيات أخرى :

هناك نوعيات أخرى من معدات القياس وفيها يستخدم الأشعة السينية X\_ rays والأشعة الجيمنية gamma rays .. إلخ .

#### تعريف عامة واصطلاحات :

عند اختيار معدات القياس لقياس بُعد ما فإنه يلزم أن يكون هذا الاختيار مبنى على دراسة للمواصفات والتعاريف المختلفة للأجهزة وكذلك على منابع الخطأ فيها . فيما يلى بعض التعاريف التى ترد دوماً مع استعمال معدات القياس .

#### قيمة وطول التدريج : Scale value and scale division

يعرف طول التدريج على أنه طول المسافة - مقاسه بالمليمتر - المحصورة بين تقسيمين متتاليين على التدريج . أما قيمة هذه المسافة فإنه يقصد بها قيمة التدريج . ولتوضيح ذلك فإنه إذا نظر إلى ساعة قياس مثلاً فإن قيمة التدريج فيها - وهى أصغر قيمة يمكن قراءته عليها - قد يكون ٠.١ مم فى حين أن طول ذلك التدريج قد يكون فى حدود ٢ مم . يجب ملاحظة أنه عند استخدام أجهزة القياس الضوئية يكون طول التدريج الظاهرى apparant مساوياً للطول الحقيقى مضروباً فى قيمة التكبير .

#### طاقة التدريج : Measuring capacity

طاقة التدريج هى أقصى قراءة يمكن أخذها على التدريج وبالتالي فإنها تساوى عدد الأقسام على التدريج مضروباً فى قيمة التدريج .

## الخطية : Linearity

حتى يكون الجهاز صالحاً تماماً للاستعمال لابد أن يكون أقسامه مدرجة بالتساوى على التدرج ولذا فعند رسم العلاقة بين ال قراءات المختلفة المأخوذة على التدرج وقيمتها الحقيقية فإن العلاقة لابد وأن تكون خط مستقيم زاوية ميله على المحور السيني X-axis تساوى ٤٥° وتقاطعه مع المحور الصادي Y-axis يمثل قيمة الخطأ الصغرى zero error في الجهاز . هناك حالات أخرى قد نحصل عليها عند إجراء عملية المعايرة Calibration وهي أن يكون زاوية ميل الخط مثلاً أقل أو أكبر من ٤٥° وهذا لا يعنى أن الجهاز غير صالح للاستعمال ولكن يلزم تعدين قيمة التدرج فيه . أما إذا كانت العلاقة غير خطية فإنه يلزم تحديد مجال القياس measuring range ومجال القياس يعرف على أنه الجزء من التدرج الذى إذا عویر تكون العلاقة فيه خطية وهو الجزء الواجب استخدام الجهاز فى حدوده .

## طاقة المعدة Equipment capacity

هى أقصى بُعد أو وزن يمكن قياسه على معدة القياس المستخدمة . وكمثال لما سبق إذا ثبتت ساعة قياس على حامل فإن طاقة المعدة فى هذه الحالة يكون أقصى ارتفاع يمكن الحصول عليه بين مجس الساعة وسطح القاعدة المثبت عليها الحامل .

## ضغط التلامس Measuring Force

هو القوة الناشئة بين عمود أو مجس الجهاز مثلاً وسطح المشغولة المراد قياسها ، وتسبب هذه القوة فى قراءات خاطئة نتيجة التغير الذى يحدث فى شكل المشغولة وكذلك التغير فى أجزاء الجهاز نفسه . ويجب ملاحظة أن هذه القوة غير ثابتة على امتداد التدرج وذلك للتغير المستمر فى طول الياى المولد لهذه القوة .

## ضبطية المعدة Precision

نعنى بالضبطية هنا تكرارية العملية القياسية . أى إذا أخذت عدة قراءات على نفس البُعد وكانت القراءات كتباًثلة تماماً فإنه يقال أن الجهاز المستعمل مضبوط precise .

## الدقة Accuracy

الدقة هى مطابقة القراءة المأخوذة على الجهاز مثلاً بالقيمة الحقيقية للبُعد المقاس . الفرق بينهما إن وُجد يعرف على أنه الخطأ فى المقاس . وهذا الخطأ Error يمكن تنويعه إلى الثلاثة أنواع التالية :

---

### الخطأ العشوائى Random error

هذا الخطأ يحدث بطريقة عشوائية لا يمكن التكهّن بها ومن الصعب استنباطه . وأمثلة من مسببات هذا الخطأ هو التخلفية hysteresis ، التغير فى شكل المشغولة ، التغير فى بعض الظروف المحيطة أثناء المقاس .

### الخطأ الرتيبى systematic error

هو خطأ ينتج نتيجة طريقة القياس المستخدمة كخطأ فى معايرة الجهاز المستخدم مثلاً أو وجود عيب بمجسات القياس وغيرها . ويجب ملاحظة أن هذا النوع من الأخطاء ليس من العادة اكتشافه عند تكرار عملية القياس .

### الخطأ الثابت constant error

ذلك النوع إما أن يؤثر بقيمة ثابتة أو متناسبة مع البعد المقاس على القراءة المبينة .

### الحساسية Sensitivity

الحساسية هى النسبة بين حركة المؤشر مقاسه بالمليمتر أو بطول التدرّيج والتغير المناظر فى البُعد الحقيقى . وكما هو واضح فهى تتأثر بالتكبير المستعمل بالجهاز والحساسية يمكن معرفتها على أنها قدرة الجهاز للإحساس بالتغيرات الصغيرة فى البُعد .

من المهم ملاحظة أن الحساسية متعلقة بالمعدات المستخدمة فى حين أن الضبطية والدقة متعلقين بعملية القياس نفسها ، ولذا فيمكن القول أن أكثر المعدات حساسية قد لا يؤدى إلى أضبط أو أدنى النتائج .

### عوامل تؤثر فى الدقة :

فى أى عملية قياس يجب اختيار الأجهزة بحيث تكون دقتها مرتبطة بمدى الدقة المطلوبة فى قياس الجزء المراد قياسه ، فمثلاً إذا كانت الدقة المطلوبة هى ٠.١ مم عند قياس سداة أسطوانية cylindrical plug فمن الممكن استخدام الميكرومتر العادى أما إذا كانت الدقة المطلوبة فى القياس هى ٠.٠٠١ مم ( ١ ميكرون ) فإن استخدام مثل هذا الميكرومتر لا يفى بالغرض المطلوب ولذلك وجب استخدام أجهزة أخرى بحيث يمكن قراءة الكسر العشرى التالى للدقة المطلوبة عليها ( أى يمكن قراءة الجهاز حتى ٠.٠٠٠٥ مم ) .

العكس أيضًا صحيح فلا يجب استخدام جهاز ذو دقة عالية جدًا في قياس الأبعاد غير المطلوب فيها دقة عالية .


ومن أهم العوامل التي تؤثر في مدى دقة القياس تلك العوامل التالية :

#### تأثير درجات الحرارة : Effect of Temperature

درجة الحرارة القياسية هي  $20^{\circ}\text{C}$  م ( $68^{\circ}\text{F}$ ) وكل محددات القياس المرجعي Reference Gauges تصنع ليكون بعدها صحيحًا عند هذه الدرجة .

#### تأثير كيفية الركائز ومواقعها : Effect of Supports

عند تثبيت أى قضيب أو جزء هندسى على ركائز فإن هذا الجزء ينحني ومقدار انحنائه يتوقف على الأماكن التي توضع فيها الركائز كما هو موضح بالشكل (٦-١١) .

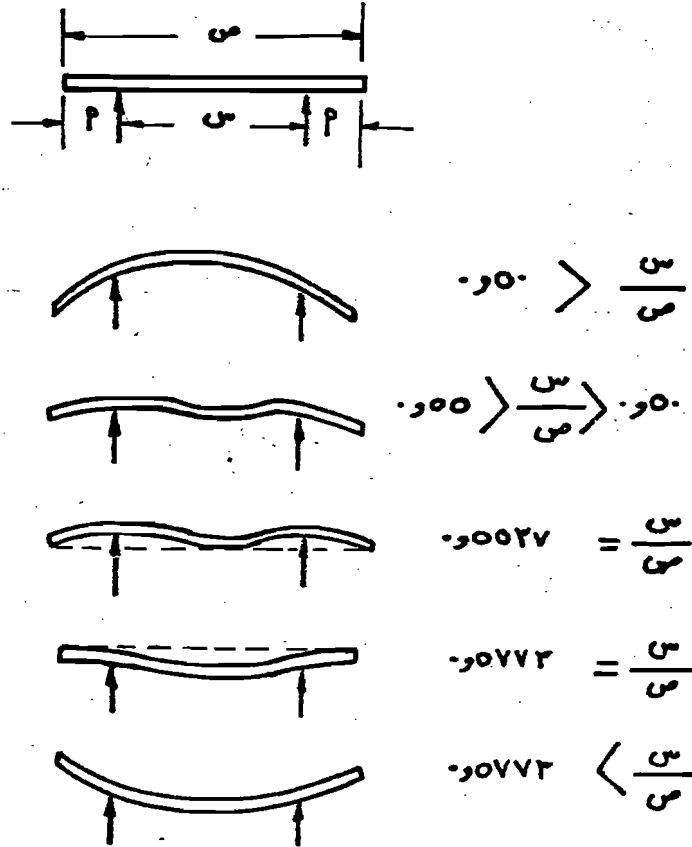


شكل (٦-١١)

حيث أن البُعد  $s$  هو المسافة بين الركيزتين والبُعد  $s'$  هو الطول الكلى للقضيب علماً بأن البُعد بين طرفي القضيب والركائز متساوية .

#### تأثير عدم الاستقامة الطولية : Effect of Misalignment

عند استعمال مسطرة قياس مثلاً لقياس أى بُعد وحين لا تكون المسطرة منطبقة تماماً على البُعد المراد قياسه فإنه يتولد خطأ فى الطول قدره « جتا الزاوية » وبالنظر إلى الشكل (٦-١٢) يتضح أن البُعد المسجل يزيد عن البُعد الحقيقى بمقدار (١ - جتا هـ)  $s$  (

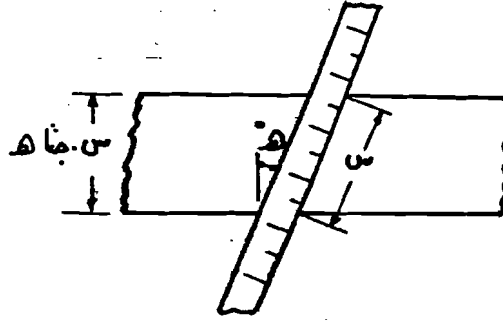

شكل (٦-١٢)

#### ضغط التلامس : Contact pressure

يعرف ضغط التلامس على أنه الضغط الموجود بين فك الجهاز وسطح الجزء المراد قياسه . وهو يسبب عادة خطأ فى البُعد المقاس مثلاً عند استعمال ميكرومتر خارجى لقياس مشغولة تتغير قراءة الميكرومتر تغيراً كبيراً بالنسبة لتغير القوة المؤثرة على المشغولة عن طريق فك القياس والتغير فى القراءة يكون بسبب اعوجاج هيكل الميكرومتر أو المشغولة .

ولتقليل هذا الخطأ فإن الأجهزة الدقيقة أصبحت مصممة بحيث تعمل ببيات تتأثر بمجرد الضغط البسيط . فمثلاً أجهزة المقارنة يكفى ضغط قدره حوالى ٢٠٠ جم لتصبح قراءة المئين صفراً . كذلك تعمل محددات القياس ذو القرص المدرج فى بداية حركتها بضغط قدره حوالى ٥٠ جم يزيد حوالى ٢٠ جم لكل حركة مقدارها  $\frac{1}{10}$  عشر بوصة .

## القياسات الزاوية

### مقدمة :

أساس قياس الزوايا يعتمد على قوالب قياس الزوايا . ويمكن قياس الزوايا بطرق مباشرة باستخدام محددات أو أجهزة مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض مثل : قوالب الزوايا ، قضيب الجيب ، لوحة قياس جيب الزوايا ، مناقل الزوايا ، الموازين الحساسة ذات الفقاعة ، أجهزة مقارنة الزوايا كجهاز الأوتوكليما تور ، أجهزة التقسيم الزاوية .

ونظرًا لأنه يمكن قراءة الزاوية مباشرة على جميع هذه الأجهزة فإن الجزء الأول من هذا الباب سوف يشمل شرحًا لهذه الأجهزة فقط ، كما يمكن قراءة الزاوية بطرق غير مباشرة وذلك باستخدام اسطوانات أو أقراص مرجعية .

القياس بالطرق المباشرة :

### قوالب قياس الزوايا : Angle gauges

تصنع قوالب قياس الزوايا من صلب على النقاوة وتجري عليه عمليات تشطيب وتحضير للحصول على درجة الدقة المطلوبة . وتشبه هذه العمليات إلى حد كبير تلك التي تجري على قوالب القياس الطولية .

تنتج هذه القوالب مجموعات منها المجموعات التالية :

#### المجموعة الأولى :

قالب من كل من  $0.1^\circ$  ،  $0.3^\circ$  ،  $1^\circ$  ،  $2.7^\circ$  ،  $4.1^\circ$

قالب من كل من  $1'$  ،  $3'$  ،  $9'$  ،  $27'$

قال من كل من  $1''$  ،  $3''$  ،  $9''$  ،  $27''$


ويمكن باستعمال هذه المجموعة مع الاستعانة بقالب مربع Square block تكوين أى زاوية بدقة  $0.1$  دقيقة كما فى الشكل (٦-١٣) .

#### المجموعة الثانية :

فبالإضافة إلى نفس القوالب السابقة يوجد قالب بزاوية  $0.5$  دقيقة أى أنه يمكن تكوين أى زاوية بدقة تصل إلى  $0.5$  دقيقة .

المجموعة الثالثة تتكون من القوالب التالية :

قالب من كل من  $^{\circ} 1, ^{\circ} 3, ^{\circ} 5, ^{\circ} 10, ^{\circ} 30, ^{\circ} 45$   
 قالب من كل من  $1', 3', 5', 10', 25', 40'$   
 قالب من كل من  $20'', 30''$ .

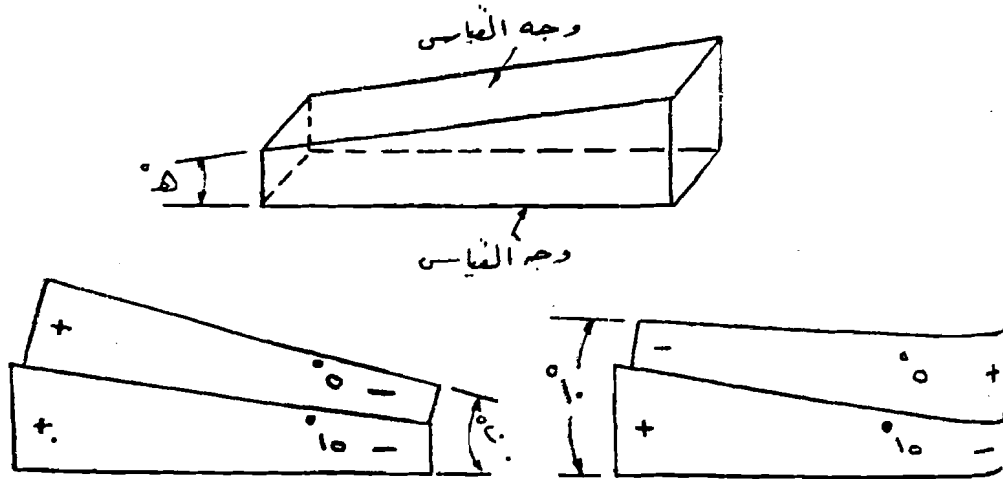

شكل (٦-١٣)

وكمثال إذا كان المطلوب تكوين زاوية قدرها  $8^{\circ} 29' 34''$  من أى المجموعتين الأولى والثانية فإنه يمكن الحصول على هذه الزاوية باستخدام القوالب التالية :

$$29^{\circ} + 9' - 3'' + 27' + 1'' - 3'' + 1' + 10' + 0.5''$$


### المناقل : Protractors

هناك أنواع عديدة لمناقل قياس الزوايا أهمها الأنواع الثلاثة التالية :


#### (أ) المنقلة ذات الورنية : Vernier Protractor

الشكل (٦-١٤) يبين صورة فوتوغرافية لهذا النوع من المناقل فى حين يبين الشكل (٦-١٥) طريقة تقسيم الورنية . ويقسم التدريج الثابت إلى درجات حيث يؤخذ ١٣ قسم عليه ويعاد تقسيمها على التدريج المنزلق إلى ١٢ قسم متساوية . وعليه يكون الفرق بين كل قسمين على التدريجين هو  $\frac{1}{12}$  . لقراءة المنقلة نقرأ الزاوية على التدريج الثابت ثم نرصدها على الأقسام (على التدريج المنزلق) التى تسبق خط انطباق أى من التدريجين على المنزلة وأى من التدريجين على الثابت .



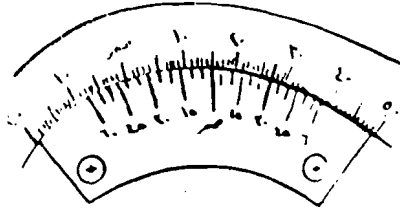

الصفري على خط ١٥°  
وخط الانطباق عند ٣٠  
الزاوية = ١٥° / ٣٠

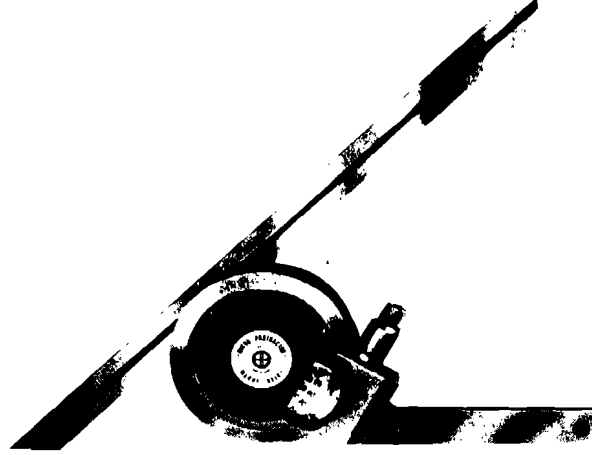

شكل (٦-١٥)


شكل (٦-١٤)

#### (ب) المنقلة الضوئية : Optical protractor


الشكلان (٦-١٦، ٦-١٧) يبينان صورتان فوتوغرافيتان لنوعين من المناقل وفي كليهما يتضح أن قيمة التدرج هي ٥° وتصل الدقة فيهما إلى  $\pm 5''$  وعادة يكون طول الحد إما ١٥٠ مم أو ٣٠٠ مم.

#### (ج) المنقلة ذات الساعة dial protractor


الشكل (٦-١٨) يوضح شكل منقلة القياس ذات الساعة وفيه يتم قراءة الزاوية على ساعة القياس الزاوية. وقيمة التدرج عادة في هذا النوع يكون ٥° / .  
أما الشكل (٦-١٩) فيوضح بعض الاستخدامات المختلفة لقياس زوايا المشغولات المبينة بواسطة مناقل القياس.

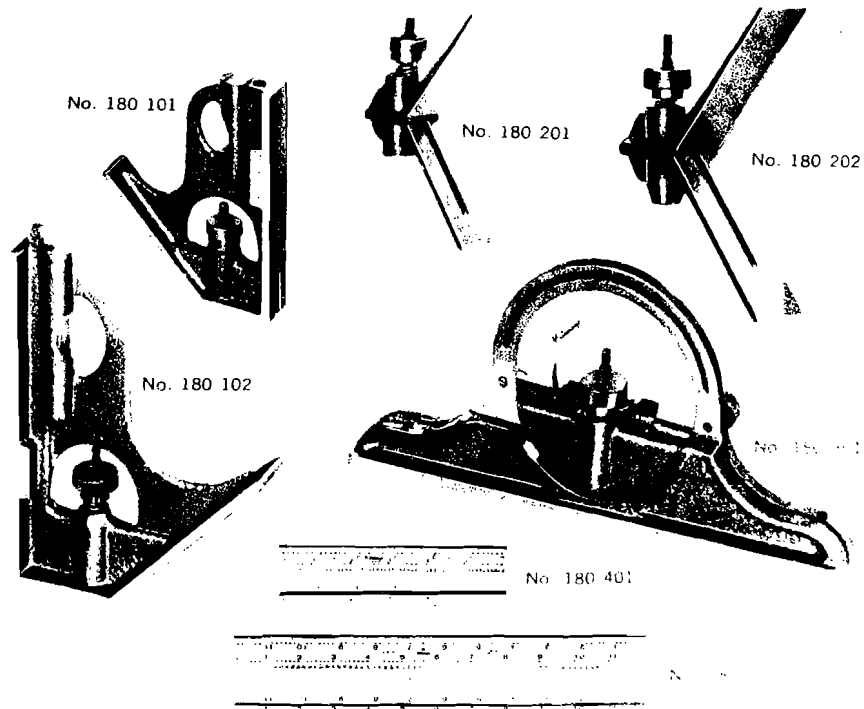


شكل (٦-١٦)

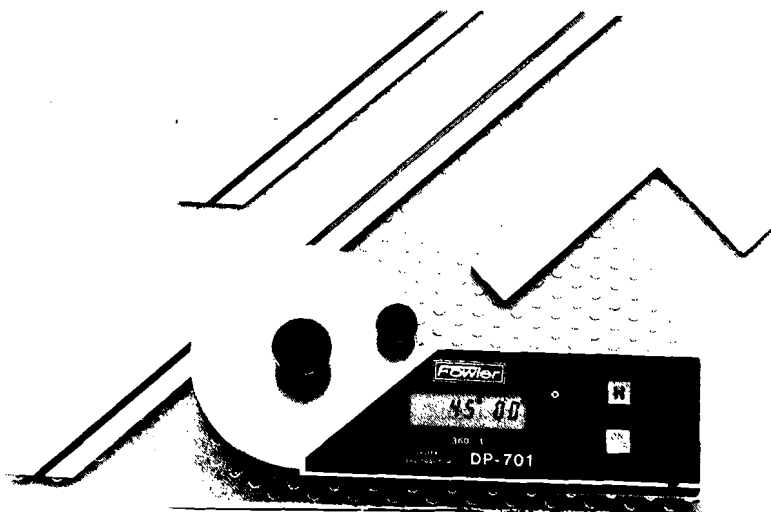

شكل (٦-١٧)

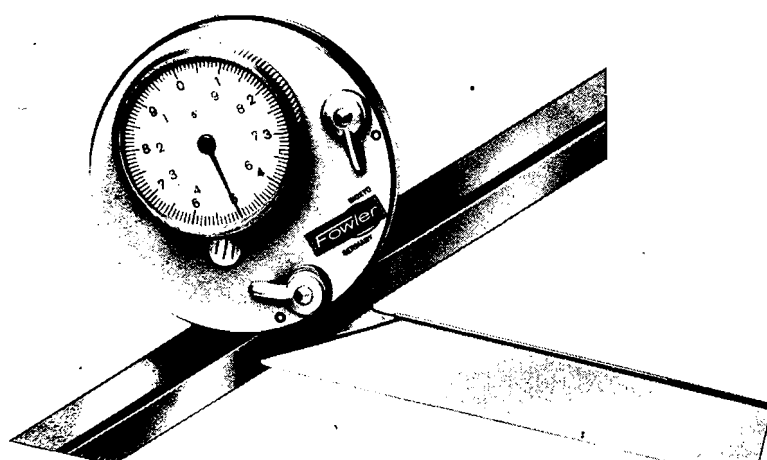


شکل (۶-۱۸)

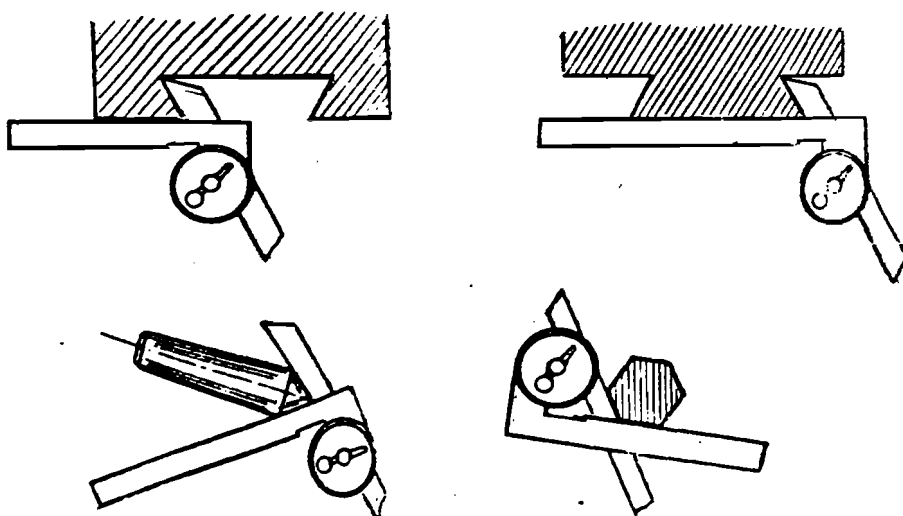

شکل (۶-۱۹)

### جهاز قياس الميل ذو الفقاعة : Sensitive leve

تستعمل هذه الأجهزة في مجالات متعددة أهمها اختبار استواء واستقامة وتعامد المشغولات وكذلك في قياس الزوايا . ولقد خصصت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي المواصفة م ق م ١٩٦٦ / ٧٧٧ لتحديد أنواع هذا الجهاز ومدى دقته ومعايرته وخلاف ذلك .

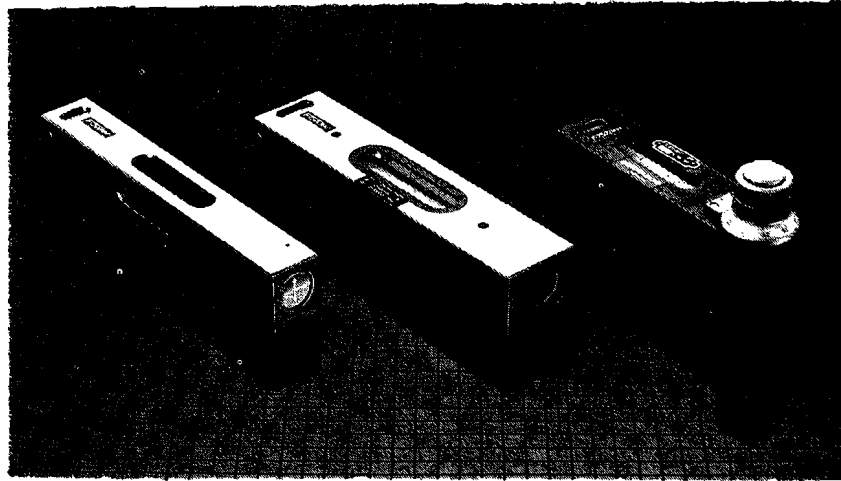

شكل (٦-٢٠)


وهناك ثلاثة أشكال لهذا الجهاز هي الموضحة في الشكل (٦-٢٠) ويتكون هذا الجهاز كما هو مبين من الجسم ويصنع عادة إما من الصلب أو الحديد الزهر أو النحاس الأصفر . كما يتكون من أنبوبة القياس التي تصنع من زجاج شفاف نقي معامل حراريًا لإزالة الإجهادات الداخلية ثم تملأ بسائل لا يتفاعل مع الزجاج في حالة السيولة حتى - ٤٠° . هذه الأنبوبة مشكّلة ليصير سطحها كرويًا .

هناك ستة فئات للأجهزة درجة حساسيتها هي المعطاه في الجدول التالي :

النوع	الفئة	الحساسية مم / م
أ	١	من ٠,٣ إلى ٠,٥
	٢	أكبر من ٠,٥ إلى ٠,١
	٣	أكبر من ٠,١ إلى ٠,٢
	٤	أكبر من ٠,٢ إلى ٠,٤
ب، ج	٥	أكبر من ٠,٤ إلى ٠,٨
	٦	أكبر من ٠,٨ إلى ١,٦

بالنسبة للنوع الأول فإن قاعدته المصنوعة من الصلب عادة ما تكون مشطبة تشطيبيًا عالي الدقة ولها درجة صلادة حوالى ٥٨ روكويل ، ويستخدم هذا النوع عادة مع قوالب قياس في اختبار السطوح الأفقية .

النوع الثانى قاعدته المصنوعة إما من الحديد الزهر أو النحاس الأصفر بها مجرى طولى على شكل « ٧ » زاويته ١٢٠° كما هو مبين بالشكل ويستخدم لاختبار ميل الأسطح المنحنية . النوع الثالث يمكن أيضًا استخدامه بالإضافة إلى ما سبق في اختبار الأسطح المقلوبة

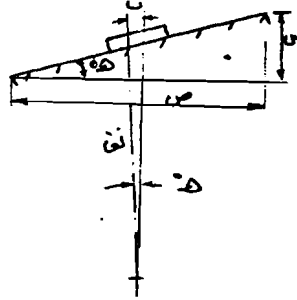

Inverted Surfaces

# الباب السابع

## التنظيم الصناعي

### أ. د / أمين الخربوطلى

#### مفهوم التنظيم :

تعددت المفاهيم العلمية للتنظيم حتى أصبح من الصعب حصرها جميعاً . ولكن يمكن القول ، بوجه عام ، بأن هناك ثلاثة اتجاهات فكرية رئيسية لتعريف مفهوم التنظيم وهى :

١ - مفهوم التنظيم الكلاسيكى والذى ينظر إلى التنظيم على أنه عملية أو مرحلة تقسيم العمل إلى أجزاء بها يمكن من إسنادها إلى شخص أو أشخاص للقيام بها . ومن هذا الفكر فإنه يمكن تصنيف الأعمال إلى نوعياتها المختلفة ، مثل الأعمال التنفيذية والاستشارية ، وتجميعها فى مجموعات يسهل الإشراف عليها بفاعلية لتحقيق أهداف المنشأة .

٢ - المفهوم الكلاسيكى الحديث والذى ينظر إلى التنظيم على أنه منظمة تضم مجموعة من الأفراد ويكون العامل الحاكم فيها هو دوافع ومصالح وصراعات وردود أفعال مجموعة الأفراد .

٣ - الاتجاه الثالث وهو المعروف بنظرية النظم والذى ينظر للمنظمة على أنها نظام يضم مجموعة مرتبطة بعضها ببعض والتي يجب التعامل معها كوحدة واحدة .

وعموماً فإنه بعيداً عن الجوانب السلوكية للأفراد ، وبعيداً عن النظرية الكلاسيكية للتنظيم يمكن القول أن التنظيم هو أداة الإدارة فى تحقيق الأهداف أو أنه ذلك الشيء الذى يحدد العلاقة بين مكونات المنشأة والذى يهتم بمجموعة الإجراءات واللوائح وتدفق البيانات والمعلومات ويوصف عمل الأفراد ويحدد العدد المقرر من الأفراد لكل وظيفة لكى تتمكن الإدارة من تحقيق الأهداف التى من أجلها قامت المنشأة . ومن هذا المنطلق فإن التنظيم أداة هدفها النهائى إلغاء القوى التى تعرقل التضامن الإنسانى . ويتراوح شكل التنظيم الإدارى من منشأة إلى أخرى طبقاً لمجموعة اعتبارات منها على سبيل المثال :

١ - اعتبارات خاصة بقدرة الإدارة على إحكام الرقابة على موارد المنشأة والعمليات التي تقوم بها . ويظهر هذا واضحاً في حالة المنشآت الضخمة التي تضم أعداداً كبيرة من العاملين وتتنوع فيها الاختصاصات .

٢ - اعتبارات خاصة بمتطلبات السوق ، والتنظيم الذي يتعامل مع إنتاج وتسويق منتجات مستقرة مع السوق يختلف عن التنظيم الذي يتعامل مع سلعة أو منتج يواجه منافسة حادة .

٣ - اعتبارات خاصة بنظام الإنتاج ، والتنظيم الذي يصلح لنظام الإنتاج بالطلبية يختلف عن التنظيم الذي يتعامل مع نظام الإنتاج المتقطع ويختلف أيضاً عن ذلك الذي يتعامل مع نظام الإنتاج المستمر ( الإنتاج الكبير ) .

٤ - اعتبارات خاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة والتي تؤثر على شكل التنظيم فشكل التنظيم لمنشأة تستخدم النظم الأتوماتيكية يختلف عن تنظيم منشأة تعمل باستخدام النظم اليدوية .

٥ - اعتبارات خاصة بمدى استقرار الأسواق ، فهناك اختلاف بين تنظيم يعمل في سوق مستقر عن تنظيم يعمل في سوق متقلب .

#### المبادئ الأساسية للتنظيم :

هناك عدة مقاييس للتنظيم الجيد أشار إليها علماء الإدارة والتي يمكن تلخيصها في توافر المبادئ الآتية في التنظيم :

- ١ - **وحدة الهدف :** حيث يجب أن يكون للمنشأة ككل هدف واحد تسعى لتحقيقه .
- ٢ - **وحدة السلطة :** حيث يجب ألا يتلقى المرؤوسين أوامر أو تعليمات من أكثر من قائد أو رئيس داخل المنظمة .
- ٣ - **مستويات السلطة :** حيث يجب أن يكون واضحاً بالتنظيم تناسب بين المستوى الوظيفي وسلطة اتخاذ القرار فلكل مستوى وظيفي حدود للسلطة .
- ٤ - **تدرج السلطة :** السلطة هي أساس العملية التنظيمية ، والتنظيم يقوم أساساً على مبدأ تفويض السلطات ، وبالتالي فإن السلطة تتدرج من المستويات العليا بالتنظيم إلى المستويات الأقل . ويحدد حدود السلطة الممنوحة طبيعة العمل وحجم المنشأة .

٥ - **المسئولية** : يعتبر المرؤوس مسئولاً أمام رئيسه عن المهام التي توكل إليه ولا يجوز تجزئتها حتى لا تضعف المسئولية بين أفراد المنظمة .

٦ - **السلطة والمسئولية** : يجب أن تكون المسئوليات الملقاة على عاتق أى فرد فى المنظمة تتناسب مع قدر السلطة الممنوحة له ، أى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الاثنين .

٧ - **نطاق الإدارة** : يجب أن يكون عدد المرؤسين لكل رئيس فى حدود معينة تتناسب مع طبيعة العمل وكفاءة المدير والمستوى الإدارى . وينطبق هذا على جميع المستويات الإدارية بالتنظيم . فكلما انخفض المستوى الإدارى كلما كان من المستطاع زيادة عدد المرؤسين والعكس صحيح .

٨ - **تقسيم العمل** : وهو مبدأ أساسى لأى منشأة خصوصاً عند زيادة وتعقد وتنوع اختصاصاتها . ويجب أن يتم تصنيف الأعمال بعد تقسيمها بهدف تحقيق أعلى قدر من الكفاءة .

٩ - **التوازن بين وحدات التنظيم المختلفة** : ويعنى هذا أن تتوازن الأعمال الرقابية مع الأعمال التنفيذية ، ويتوازن أيضاً حجم الأعمال التنفيذية مع حجم الأعمال الاستشارية وهكذا .

١٠ - **المرونة** : وتتحقق المرونة عن طريق قدرة المنشأة على مواكبة التغيرات الطارئة أو المتوقعة فى المناخ والظروف العالمية مثل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وأبرز مثال على ذلك هى التطورات العالمية فى تغير توزيع القوى الاقتصادية فى العالم كما حدث مؤخراً وكتيجة لنظام التجارة العالمى الحر المعروف باتفاقية الجات أو نظم توكيد الجودة المعمول بها عالمياً والمعروف باسم الأيزو .

١١ - **الاستمرار** : يجب أن يبنى التنظيم على أساس استمراريته ونمائه والتي يمكن تحقيقها عن طريق التنمية الإدارية والقدرة على مواكبة التكنولوجيا وملاحقة التطورات العالمية .

١٢ - **تحديد الوظائف** : يجب أن تكون الوظائف محددة تحديداً دقيقاً مع مراعاة أى تطورات أو توسعات مستقبلية قد تلقى أعباء جديدة أو إضافية على عاتق العاملين بالمنشأة .




### أنماط الهياكل التنظيمية :

هناك عدة أنماط من الهياكل التنظيمية تبين التطور الذي حدث منذ بداية ظهور علوم الإدارة ومن أهم هذه الأنماط الآتى :

### ١- التنظيم الخطي (التنظيم العسكري) :

وهو أول أنماط التنظيم التي استخدمت في تنظيم الجيوش منذ قديم الزمن ولذلك أطلق عليها اسم التنظيم العسكري . وقد استخدم هذا النوع من التنظيم فيما بعد في الورش والمصانع والشركات الصغيرة . ويبين الشكل رقم (٧-١) نموذجاً لمثل هذا النوع من التنظيم والذي يمثل ورشة بها عدد من الملاحظين يعملون تحت قيادة مدير ويتبع كل ملاحظ مجموعة من العمال .

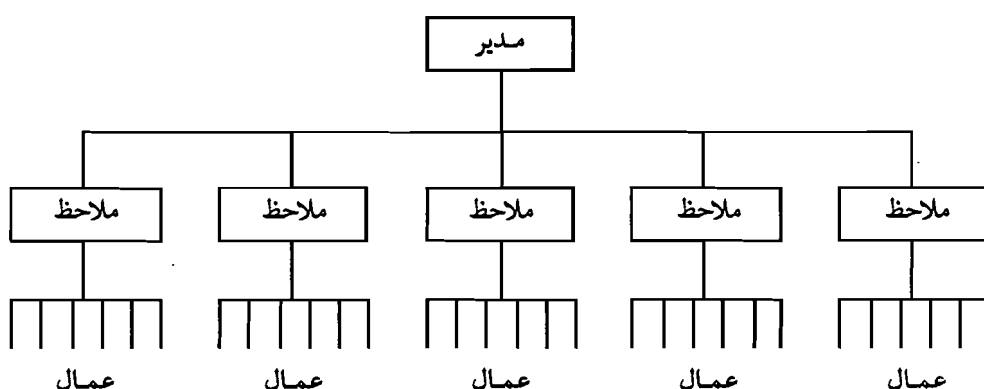

شكل رقم (٧-١) التنظيم الخطي لورشة

ويلاحظ في هذا النوع من التنظيم أن الأعباء التي يقوم بها كل ملاحظ متشابهة تمامًا ، فهو في هذه الحالة يكون مسؤولاً ، على سبيل المثال ، عن تخطيط العمل وتحميل المعدات وصيانتها وتدريب العمال وتوزيع العمل عليهم بجانب مسؤوليته عن إمدادهم بالمواد والعدد والأدوات ومن ثم مراقبة أعمالهم واتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة . وفي هذا النوع من التنظيم يتشابه جميع الملاحظين في نفس المسؤوليات . كما يقوم العمال بأعمال متشابهة لها نفس المسؤوليات . ويلاحظ أيضًا أن السلطة الممنوحة لكل ملاحظ متساوية مع المسؤولية الممنوحة لكل ملاحظ من الملاحظين الآخرين ، وبالتالي فالملحوظ مع من يتبعونه من العمال يشكلون وحدة متكاملة يمكن تكرارها بالعدد المطلوب . ونفس هذا النظام متبع في تنظيم

الجيش فهناك قائد ومجموعة جنود حيث تتكرر هذه الوحدة فيما يسمى جماعة ، فصيلة ، سرية .. إلخ.

ويمتاز هذا النوع من التنظيم بالمزايا التالية :

- ١ - البساطة في التركيب البنائي .
- ٢ - سرعة انتقال الأوامر والتوجيهات لقصر خطوط ( أو قنوات ) الاتصال .
- ٣ - وحدة الأمر .
- ٤ - وضوح السلطة والمسؤولية .

ولكن يعيب هذا النوع من التنظيم الآتى :


- ١ - صعوبة صيانة التنظيم في حالة غياب أى عنصر قيادى فيه .
- ٢ - عدم التخصص يؤدي إلى قيام الملاحظ بأعمال مختلفة ليس من المتوقع أن يتقنها جميعاً في نفس الوقت وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء للمنشأة على وجه العموم .
- ٣ - إدارة النظام طبقاً للأهواء الشخصية للملاحظ ، ففي كثير من الأحيان يتخذ الملاحظ قرارات ضد أو في صالح أحد العاملين بناء على طبيعة علاقاته الشخصية مع مرؤوسيه .

ومع ذلك فإن هذا النوع من التنظيم يصلح للمنشآت صغيرة الحجم والتي لا تحتاج إلى تخصصية عالية .

## ٢ - التنظيم الوظيفي ( تنظيم تايلور ) :

قام تايلور بالأخذ بمبدأ التخصصية في العمل ، وقسم عمل الملاحظ إلى مجموعة من الوظائف المتخصصة لكي يسند كل وظيفة إلى فرد متخصص كما هو مبين بالشكل رقم (٧-٢) .

والتقسيمات الموضحة بالشكل افتراضية ويمكن أن تزيد أو تقل عن هذا العدد وأيضاً تختلف عن ما هو معطى في الشكل رقم (٧-٢) . والمهم في هذا التنظيم أن مجموعة العمال تتبع مجموعة من الرؤساء وهي الحالة التي يفقد فيها التنظيم وحدة الأمر ، فيمكن أن يتلقى العامل أكثر من أمر متعارض مع غيره وبالتالي تتوه المسؤولية . وهذا النوع من التنظيم يصلح للمنشآت متوسطة الحجم .

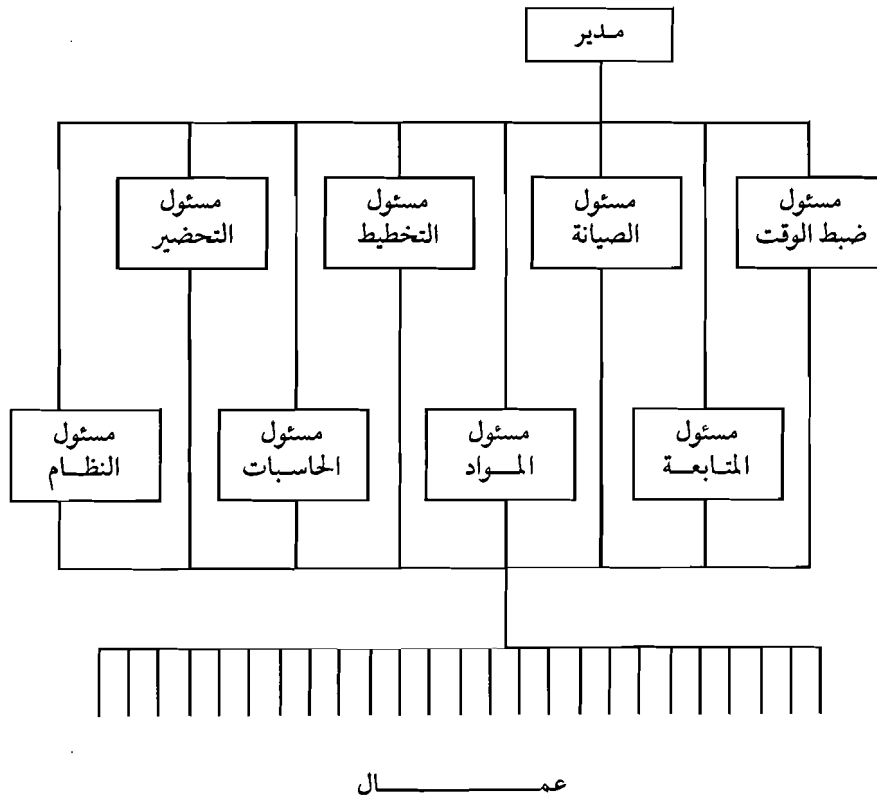

شكل رقم (٧-٢) : التنظيم الوظيفي (تنظيم تايلور)

### ٣ - التنظيم الخطي الوظيفي :


يجمع هذا النوع من التنظيم بين النوعين السابقين بحيث يأخذ مزايا التخصصية في التنظيم الوظيفي وسرعة انتقال الأوامر ووحدة الأمر وسهولة التنظيم كما هو الحال في التنظيم الخطي . ويبين الشكل رقم (٧-٣) مثلاً لهذا التنظيم .

ويبين الشكل رقم (٧-٣) المذكور أن وظائف المشروع قد تم تقسيمها طبقاً للتخصصات على أكثر من مستوى بما يحقق التخصصية المطلوبة في كل وظيفة .

### طريقة تقسيم العمل :

الميزة الأساسية في تقسيم العمل هو احتواء الوظيفة الواحدة على تخصص دقيق والذي من مزاياه :

- 
- ١ - ارتفاع مستوى الجودة بسبب توافر المهارة اللازمة عند القائم به .
  - ٢ - ارتفاع نسبة احتمال الحصول على شخص متخصص أو يجيد عمل واحد بالمقارنة بحالة أن يكون الشخص متعدد المعارف والتخصصات .
  - ٣ - إلغاء الوقت الضائع الناتج عن تحويل الفرد من عمل تخصصى إلى آخر .
- ورغم تقسيم العمل فإنه من الضروري وجود سلطة مركزية للإشراف والتنسيق بين التخصصات المختلفة . ومع كبر حجم نشاط المنشأة وكثرة السلع المتعامل معها والانتشار الجغرافى لنشاطها وكثرة مراحل الإنتاج وتعدد العملاء يصعب على التنظيم تقسيم العمل . ويوجد عدة أسس يمكن تقسيم أوجه النشاط على أساس :
- ١ - طبيعة العمل .
  - ٢ - كثرة العملاء .
  - ٣ - الموقع الجغرافى .
  - ٤ - المرحلة الإنتاجية أو التسويقية .
  - ٥ - السلعة .
  - ٦ - أكثر من طريقة من الطرق السابقة .
- وعلى التنظيم أن يختار أنسب الطرق للتقسيم طبقاً لظروف المنشأة .

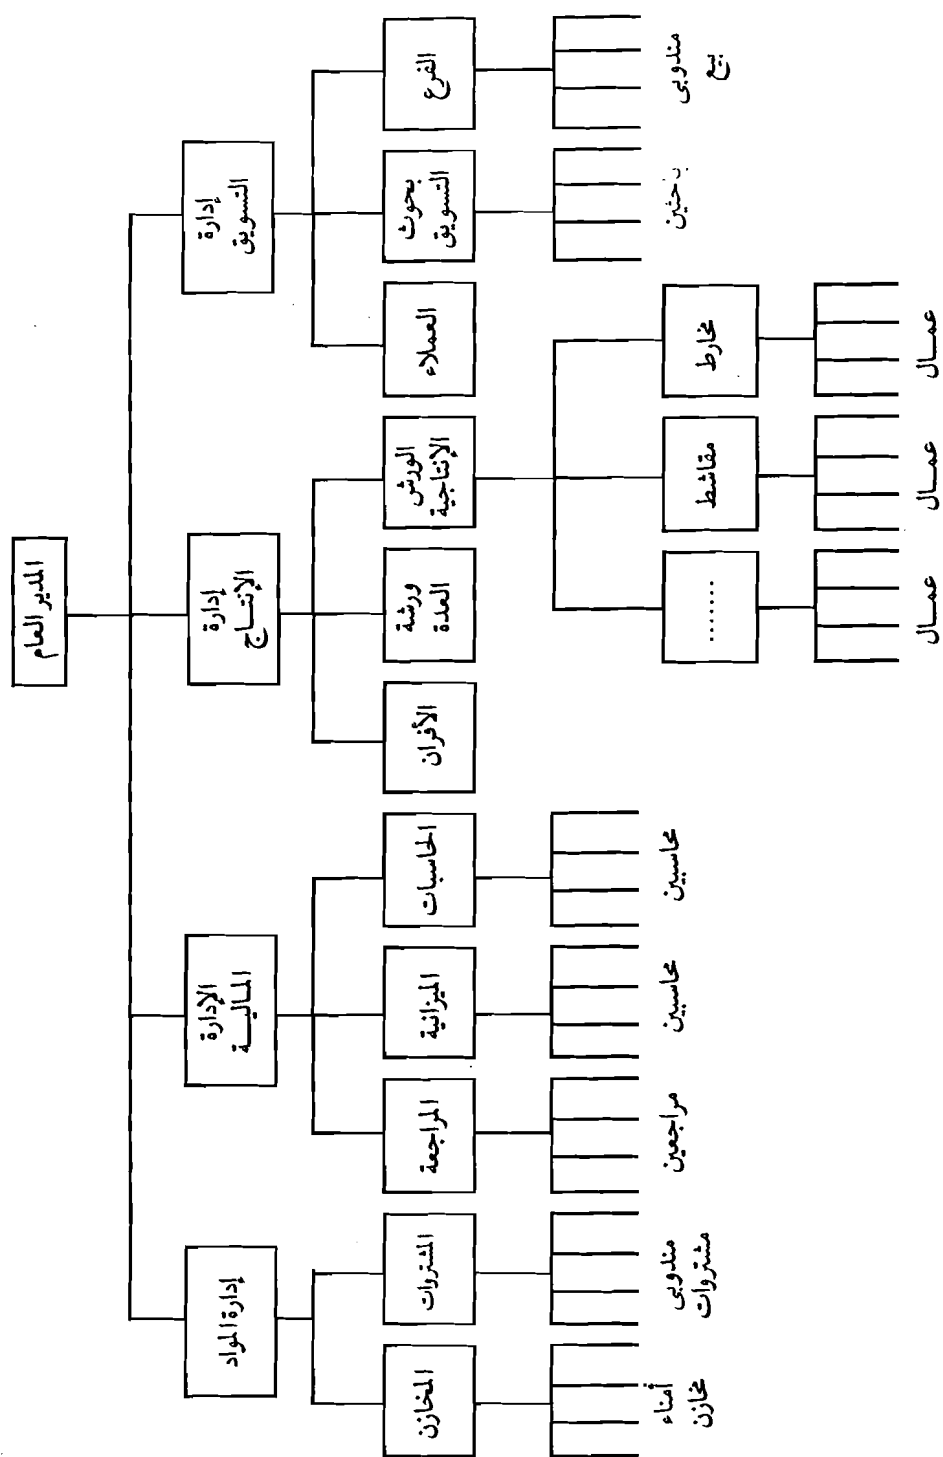

# الباب الثاني

## حساب التكاليف

دكتورة / ناهد حسين عافية

### ٨-١- عناصر التكاليف :

يمكن تقسيم عناصر التكاليف حسب نوعيتها إلى تكلفة مواد خام وعمالة ومصروفات عامة (أو إضافية) .

### ٨-١-١- تكلفة المواد الخام :

هي ثمن المادة الخام التي تدخل في عملية الإنتاج سواء كانت مادة تامة الصنع أو مادة سيتم تصنيعها داخل المصنع أو مادة سيتم تصنيعها داخل المصنع أو مادة مستهلكة مثل الزيوت والشحوم .

وفي كل الأحوال نقسم المادة الخام وبالتالي تكلفتها إلى :

(أ) مواد خام مباشرة :

وهي المواد التي تظهر في المنتج النهائي بعد إنتهائه أو تلك التي يمكن إسنادها إلى كمية إنتاج بعينها مثل الفحم الذي يستخدم لصهر الشحنة المعدنية في فرن الدست وبالتالي لا يظهر بكامله في المنتج النهائي .

(ب) مواد خام غير مباشرة :

وهي المواد التي لا تدخل في المنتج النهائي أو تلك التي لا يمكن إسنادها إلى منتج بعينه (كمواد التزييت والتشحيم) .

#### ٨-١-٢- أجور العمال :

وهى المقابل المادى الذى يتلقاه العمال نظير لما يقومون به من خدمات داخل الوحدة الصناعية ويمكن تقسيم أجور العمال إلى :

( أ ) أجور عمال مباشرة : وهى التى يمكن إسنادها إلى منتج بعينه وتشمل أجور العمال الذين إشتراكوا مباشرة فى إنتاج هذه السلعة .

(ب) أجور عمال غير مباشرة : وهى التى لا يمكن إسنادها إلى منتج معين وذلك مثل أجور عمال الصيانة وعمال النقل والمناورة .

#### ٨-١-٣- المصاريف العامة ( أو المصاريف الإضافية ) .

وهذه المصاريف يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية كالآتى :

( أ ) مصروفات عامة صناعية :

وهى ما تحتاجه عمليات التصنيع من مصاريف كأجور العمال غير المباشرين من مشرفين وملاحظين وكتبه خاصين بالمصنع أو بالمصاريف اللازمة لتشغيل المصنع من إضاءة ومياه ومقابل استهلاك للمعدات والمباني والتأمين على المصنع .

(ب) مصروفات عامة إدارية :

وهى تشمل أجور الإداريين ومقابل استهلاك أثاثات وأجهزة ومعدات المكاتب ومصاريف الإتصالات البريدية والتليفونية ... إلخ .


(ج) مصروفات توزيع والدعاية :

وهى المصاريف الخاصة بإدارة المبيعات وتشمل أجور العاملين بها ومصاريف الدعاية والإعلان وإيجار المخازن وإعداد العبوات .

والتكلفة الكلية للإنتاج هى مجموع تكلفة المادة الخام والعمالة والمصروفات العامة .

#### ٨-٢- طرق حساب التكاليف :

لسهولة حساب التكلفة الكلية وتحديد الربح تجمع عناصر التكاليف السابق ذكرها كما هو مبين بالشكل .

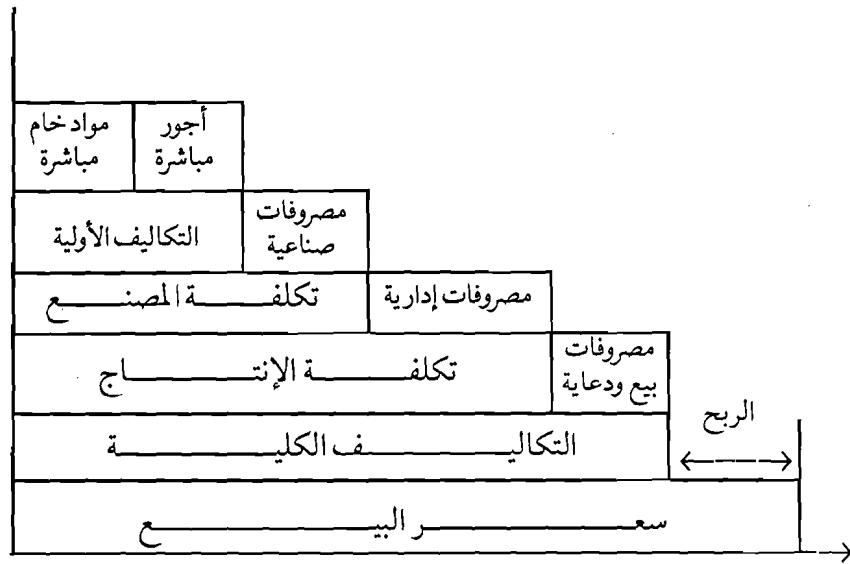

شكل (٨-١)

شكل (٨-١) العلاقة بين عناصر التكاليف والربح .

التكلفة الأولية = ثمن الخامات المباشرة + أجور العمال المباشرة

تكلفة المصنع = التكلفة الأولية + المصاريف العامة الصناعية

تكلفة الإنتاج = تكلفة المصنع + المصاريف العامة الإدارية

التكلفة الكلية = تكلفة الإنتاج + مصاريف البيع والدعاية

الربح = سعر البيع - التكلفة الكلية

ويرجع دور الإدارة الحكيمة إلى تخفيض التكلفة الكلية حتى يزداد الفرق بين سعر البيع وبين التكلفة الكلية وبالتالي يزداد الربح .

### ٨-٣- تحليل التكاليف الصناعية

سنجد إنه من وجهه نظر أخرى عن التقسيم السابق لعناصر التكلفة يمكن تقسيم عناصر التكلفة إلى :

( أ ) مصاريف ثابتة : Fixed costs


وهي التي لا تتغير سواء بالزيادة أو بالنقص بتغير كمية الإنتاج وذلك مثل مصاريف الإدارة والإيجار وإستهلاك المباني والمعدات والعمالة غير المباشرة والتأمين .



## Variable Costs (ب) مصاريف متغيرة

وهى التكاليف التى تتغير طردياً مع حجم الإنتاج وبنفس النسبة وذلك بفرض أن أساسيات الحساب من مواد خام وخلافه تظل ثابتة وترتبط هذه التكاليف أساساً بخامات الإنتاج والعمالة .


وعند دراسة العلاقة بين التكلفة وحجم الإنتاج والربح Cost-volume profit للتخطيط لأرباح المنشأة أو تعديل سياستها الإنتاجية فإن رسم خريطة التعادل Break even chart يساعد على سرعة الدراسة والمقارنة وتقسيم وتحليل سياسة المنشأة بشكل محدود سريع ويمكن رسم خريطة التعادل كما هو مبين فى شكل (٨-٢) التكاليف

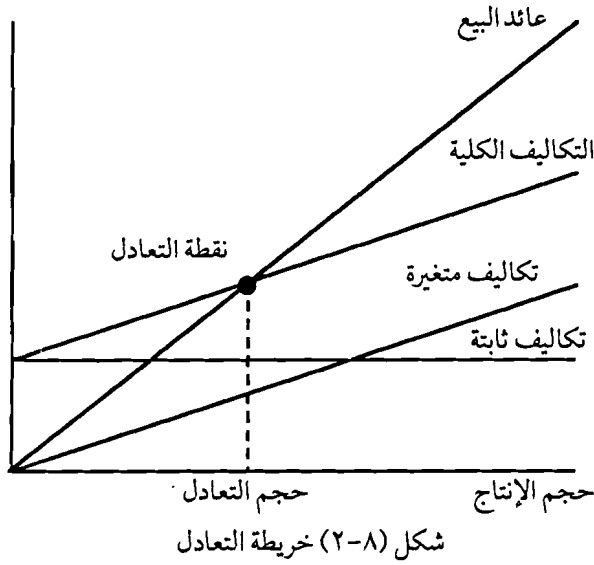

وترسم خريطة التعادل  
برسم الخط الذى يمثل  
التكاليف الكلية للإنتاج  
والخط الذى يمثل عائد  
البيع حيث يكون سعر  
البيع يساوى سعر  
البيع للوحدة الواحدة

مضروباً فى الحجم المنتج . ونقطة تقاطع الخطين تسمى نقطة التعادل والحجم المناظر يسمى بحجم التعادل . ويكون هو الحجم الذى لا تحقق فيه المنشأة ربحاً ولا خسارة . وعند زيادة حجم الإنتاج يمكن الحصول على ربح وعند نقص حجم الإنتاج تحقق المنشأة خسارة مادية .

ويمكن تمثيل العلاقة بين حجم الإنتاج والأرباح والخسائر كما فى شكل (٨-٣) حيث تكون الخسارة عند حجم إنتاج يساوى صفراً مساوياً للتكاليف الثابتة وكلما زاد حجم الإنتاج يزيد الربح الحدى أو الهامش وهو ربح وظيفى له وظيفة تعويض الخسائر الناتجة من التكلفة الثابتة .

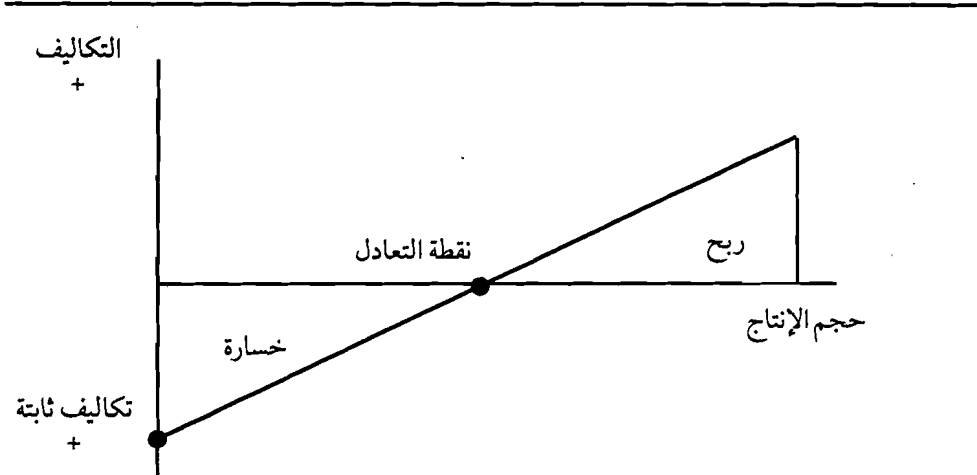

شكل (٨-٣)

حيث إنه في حالة البيع بسعر أكبر من التكلفة المتغيرة يتم تغطية جزء من التكاليف المتغيرة ويبقى جزء يغطي بعض الخسائر في التكاليف الثابتة ويزيد هذا الجزء حيث يغطي كل التكاليف الثابتة عند نقطة التعادل (BEP).

ومما سبق نجد أن خريطة التعادل تعد وسيلة فعالة لربط حجم الإنتاج بتكلفته الإنتاج وبالربح الناتج فمثلاً عند احتمال تعديل الأسعار يمكن تمثيل ذلك على خريطة التعادل وخريطة العلاقة بين حجم الإنتاج والربح شكل (٨-٤) وذلك يرسم خط يمثل السعر الحالي وآخر يمثل السعر المقترح ويمكن بذلك معرفة حجم التعادل الجديد وإحتمالات الأرباح بعد تعديل السعر.


وفي حالة تعديل التكاليف الثابتة لمنتج معين يمكن توضيح ذلك على الخرائط شكل

(٨-٥).


#### ٤-٨ - طرق تقييم قيمة الخامات

تعد مشكلة إختيار الخامات وتقييمها من المشاكل الإقتصادية التي تؤثر على تكلفة المنتج وذلك لتنوع وتعدد أنواع الخامات المختلفة الموجودة مما وسع من دائرة الإختيار ومما يصعب من الأمر أن الخامات يمكن أن تختلف عن بعضها في أكثر من خاصية فعلى سبيل المثال لو إنه كان الإختيار بين الصلب المنخفض الكربون Ordinary low Carbon steel والصلب السبائكي العالى المقاومة Low alloy/high yield steel حيث يعتبر إجهاد الخضوع هو الحد الفاصل للإختيار.


القيمة المادية

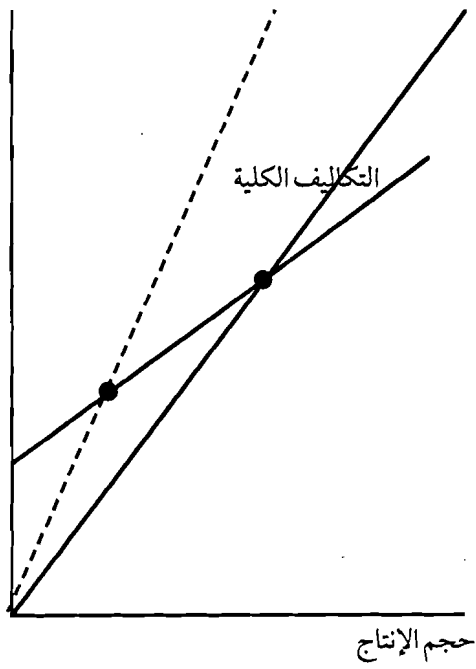


القيمة

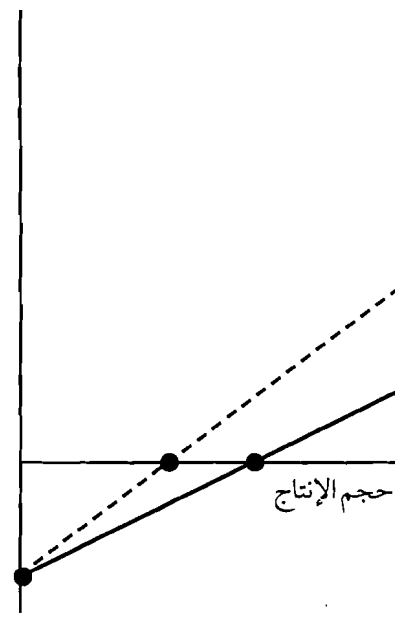

شكل (٤-٨) خريطة التعادل والأرباح عند مقارنة سعرين للبيع

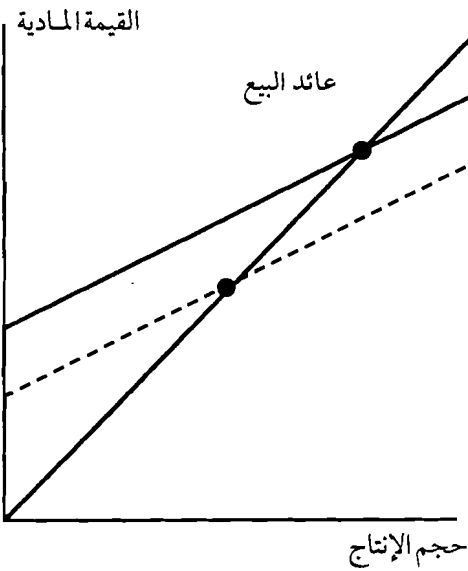

القيمة

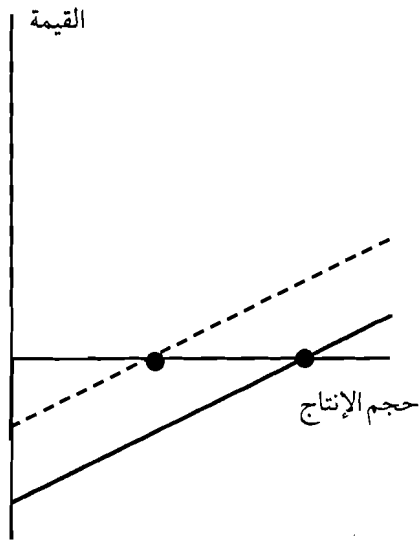

شكل (٥-٨) خريطة التعادل والأرباح عند تعديل التكاليف الثابتة

وجه المقارنة	صلب منخفض الكربون Low carbon steel	Low alloy/high yield strength
إجهاد الخضوع yield strength (psi)	٣٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠
الإجهاد الأقصى Ultimate strength (psi)	٦٤,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
التكلفة \$	٠,٢٤	٠,٣٠

فإن هاتين الخامتین تتم مقارنتهم على أساس تكلفة الحصول على إجهاد الخضوع بكل دولار .

#### الصلب منخفض الكربون Low carbon steel

$$\$ ٠,٠٠٠٠٠٠٧٥ = \frac{\$ ٠,٢٤}{٣٢,٠٠٠}$$


#### Low alloy/high yield strength steel

$$\$ ٠,٠٠٠٠٠٠٥٧٧ = \frac{\$ ٠,٣٠}{٥٢,٠٠٠}$$

وبالتالى يكون الإختيار للصلب المنخفض لكربون حيث إنه الأرخص والأقل تكلفة .  
وبالتالى فإنه فى حالة الإختيار بين خامتين أو أكثر لابد من التأكد من الخاصية التى يتم عليها الإختيار أو التفصيل فعلى سبيل المثال لو إننا كنا نفاضل بين الصلب والألومنيوم لمنتج معين فكلًا من الجساءة rigidity والمقاومة strength لهم أهمية فى الإختيار وبالتالي فإنه يجب الأخذ فى الاعتبار كلاً من modulus of elasticity, strength لكل خامة للوصول للقرار السليم .

وعما هو جدير بالذكر أنه ليس تكلفة الخامة وحدها هى التى تؤخذ بعين الإعتبار فى تقييم الخامات ولكن هناك أيضًا تكلفة بتصنيع هذه الخامة وتكاليف الشحن .

فمثلاً لو فرض أن هناك مسبار القلاووظ الموضح بالشكل (٨-٦)، هذا المسبار يتم تصنيفه على مكنة turret عالية السرعات high speed turret lathe من صلب تكلفته \$ ٠,١ لكل رطل .

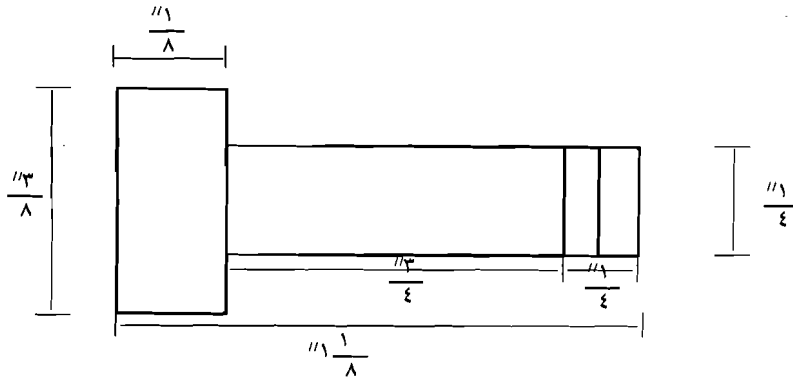

شكل (٦-٨)

- والدراسة المطلوبة عن إمكانية عمل هذا المسامير من النحاس Brass لتخفيض تكلفته وتكلفة النحاس ٧, ٠ \$ لكل رطل .
- فإذا كان وزن المسامير من الصلب ٣٥٣, ٠ رطل ووزن المسامير إذا تم عمله من النحاس ٣٨٤, ٠ رطل .
- وتكلفة المادة الخام للمسامير الصلب ٣٥, ٠ \$ وللمسامير النحاس ٢٦٩, ٠ \$ .
- كما نجد أن تكلفة التشغيل لكلا الخامتين لابد أن تؤخذ في الاعتبار .
- فنجد أن معدل الإنتاج ١, ٥٧ مسامير / ساعة إذا كان من الصلب ومعدل الإنتاج ٩, ١٠٢ مسامير / ساعة إذا كان من النحاس .
- فإذا كانت أجر العامل ٣, ٢٥ \$ لكل ساعة والتكاليف الإضافية ٢, ٥ \$ لكل ساعة على المخرطة .

وبالتالي تكون مقارنة تكاليف الخامات كما هو موضح بالجدول .

النحاس	الصلب	
$0,269 \times 0,384 \times 0,70 = 0,070$	$0,035 \times 0,353 \times 0,1 = 0,001$	المادة الخام
$0,316 = 102,9 \div 3,25$	$0,069 = 57,1 \div 3,25$	أجور العمال
$0,243 = 102,9 \div 2,5$	$0,436 = 57,1 \div 2,5$	مصاريف إضافية
<u><math>0,828</math></u>	<u><math>0,506</math></u>	المجموع

وبالتالى يكون مقدار الوفرة للقطعة إذا تم عما المسماة من النحاس .

$$0,1040 - 0,0828 = 0,0212 \$$$

وبالتالى باعتبار أن المسامير تنتج بكمية كبيرة كل سنة فتكون مقدار الوفرة مثلاً ٢١,٢ \$ لكل ألف مسمار .

ومن هنا يتضح مدى أهمية إختيار الخامات كدراسة إقتصادية لتكلفة المنتج .

#### ٨-٥- حساب قسط الاستهلاك

##### مقدمة :

إن معظم الأصول الثابتة تظل صالحة للاستعمال خلال مدة معينة لا يمكن للمشروع بعدها أن يستغلها فى أعماله أى فى المساعدة على تحقيق الربح . ولما كانت هذه الأصول عند الحصول عليها قد تكلف المشروع ثمناً فإن هذا الثمن يعتبر بمثابة مصروف قد صرف خلال تلك السنوات ولذلك توزع تكاليف هذا الأصل خلال المدة التى يظل فيها صالحاً للاستعمال على تلك المدة حتى يكون هناك تكافؤ فى توزيع عبء المصروفات على السنوات المالية المختلفة وعملية توزيع العبء هذه هى التى يطلق عليها عملية الاستهلاك .

##### تعريف الاستهلاك :

يعرف الاستهلاك بأنه النقص التدريجى فى قيمة الأصل نتيجة لاستعماله أو لظهور اختراع جديد أو لنقص فى كميته .

ومن الطبيعى أن جميع الوحدات تستهلك خلال عمر إفتراضى معين وهذا ما يسمى بالاستهلاك الطبيعى Natural Depreciation وعند دراسة الاستهلاك الطبيعى لألة ما فإنه يلزم معرفة السعر الأصيل Initial cost لهذه الألة وكذلك سعر البيع لها بعد الاستهلاك كخردة Scrap value وكذلك معرفة فترة التشغيل المفروضة لها ( العمر الافتراضى ) .

والحكمة من الاستهلاك إنه يساعد المنشأة على استبدال الأصل المستهلك بأصل جديد للاستمرار فى العمل .

والآن بعد أن عرفنا ماهية عملية الاستهلاك وما هو تعريف الاستهلاك وحكمته يجب أن نوضح معنى بعض المصطلحات المستعملة .

---

### عمر الأصل الافتراضى Life time :

هو عدد السنوات التى يقدر الخبراء أن الأصل فيها يظل صالحاً للاستعمال .

### الخردة Scrap :

ويطلقون عليها بقايا الأصل وهى عبارة عن الجزء الباقى من الأصل فى نهاية عمره . إذ أنه ليس من المعقول أن يفنى الأصل فناءً تاماً بل سيبقى منه فى نهاية الاستعمال أجزاء . ويجدر التنويه إنه ليس معنى انتهاء عمر الأصل أن يفقد شكله أو هيئته إنما يفقد قدرته على العمل بصورة إقتصادية .

### قسط الاستهلاك

هو المبلغ الذى يستقطع سنوياً من الأرباح مقابل ما يتتاب الأصل من نقص نتيجة استعماله فى أعمال المشروع وتحديد هذا المبلغ له طرق مختلفة .

\* \* \* \* \*

## المراجع

No.	Title	Author	Publisher
1.	Engineering Materials & Processes.	Hancock	Pitman
2.	Engineering Materials & Processes.	Cloop	International Co. Pennsylvania
3.	Engineering Manufacturing Methods.	Schaller	McGraw-Hill
4.	Engineering Manufacturing Processes.	Maslov	Peace publ. Moscew
5.	Metal Process Engineering.	Bidulya	Peace Publ. Moscew
6.	Mechanical Technology.	Charnock	Constable
7.	Workshop Technology. I. II. III.	Chapman, Wrightbacker	Edward Arnold
8.	Metal Machinery & Forming Technology.	Vidosic	The Ronald Press
9.	Engineering Materials & Workshop Processes.	Sharpe	Pitman
10.	Production Handbook.	Carson	The Ronald Press
11.	Basic Engineering processes .	Cronford	The English Universities Press
12.	Materials & processes in Manufacturing.	Dw Gramo	Mac Millan
13.	Manufacturing processes & Materials for Engineers .	Doyle	Prentic-Hall
14.	Fundamental of Manufacturing process and Materials .	Fdgar	Adison - Wesely
15.	A.S.M.E. Handbook. Metal Engineering processes.	Bolz	McGraw-Hill
16.	Manufacturing precesses.	Begemaa	John Wiley



---

17. Spanende Werkzeugmaschinen W. Charchut, Carl Hanser Verlag Munchen.

---

No.	Title	Author	Publisher
18.	Spanende Werkzeugmaschinen	F.schwerd,	Springer Verlag .
19.	Spanende Werkzeuge d.matallbearbeitung,	Kiepert,	Berlin.
20.	Fachkunde Metall	Eutop. Fachbuch- reihe	Verlage Europa. Lehr- mittel
21.	Lehrbuch F.Metalberufe	Rotthowe, Fuchsgruber.	Scheroedel Verlage
22.	Technologie Metall F.Maschinen technische Berufe	Group of Authers	Handwerk und Technik
23.	Fachkunde F.Metall-Verarbeitende Berufe	Group of Authors	Europa Lehrmittel
٢٤ - مدخل في هندسة الإنتاج - أستاذ / حسن حسين فهمي ودكتور / جلال شوقي - مكتبة الأنجلو المصرية.			
٢٥ - المتالورجيا الفيزيائية - أ.د. أحمد سالم الصباغ - عالم الكتب .			
٢٦ - هندسة لحام المعادن - أ.د. أحمد سالم الصباغ - دار الشروق .			
٢٧ - تكنولوجيا الورش والقياسات جـ / ٢, ٢ - أ.د. أحمد سالم الصباغ - عين شمس .			
٢٨ - معدات لصناعة التشغيل على المكائن جـ / ١, ٢, ٣ - أ.د. أحمد سالم الصباغ - وزارة التعليم .			
٢٩ - معدات لصناعة الحدادة واللحام جـ / ٢, ٣ أحمد سالم الصباغ - وزارة التعليم .			
30.	Machine Tools	R.N. Dutta.	S.CHAND. Company ltd 1992
٣١ - المدخل إلى هندسة الإنتاج أ.د. أحمد سالم الصباغ - عالم الكتب .			
31.	Engineering Economy	E. Paul De Garmo John R. Canada William G. Sullivan	
٣٢ - التنظيم : الهياكل والسلوكيات والنظم - د. سيد الهواري - مكتبة عين شمس - القاهرة ١٩٨٠ .			
٣٣ - « العملية التنظيمية والبناء التنظيمي » د. كمال حمدي أبو الخير - مكتبة عين شمس - القاهرة ١٩٩٥ .			
34.	"Engineering Orgination & Management"	Beniamin S. Blanchard,	prentice-hall Inc., EngleWood Chiffs, New Jersey 1976

---



---

رقم الإيداع ١٩٩٦/١٠٦٤١

ISBN

977-5215-84-6

---

طبع: آسون

العنوان: ٤ فيروز - متفرع من إسماعيل أباطة

تليفون: ٣٥٤٤٣٥٦ - ٣٥٤٤٥١٧